

# 3Dimensions™



## Návod

MAN-06383-2602 Revize 001

**HOLOGIC®**



# 3Dimensions<sup>TM</sup>

Digitální mamografický systém

Digitální systém pro tomosyntézu

## Návod

Pro softwarovou verzi 2.2

Číslo dílu MAN-06383-2602

Revize 001

Květen 2021

**HOLOGIC®**

## **Produktová podpora**

USA: +1.877.371.4372  
Evropa: +32 2 711 4690  
Asie: +852 37487700  
Austrálie: +1 800 264 073  
Všechny ostatní: +1 781 999 7750  
E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2021 Hologic, Inc. Tisk v USA. Tento návod byl původně sepsán v angličtině.

Hologic, 3Dimensions, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve a doprovodná loga jsou obchodními značkami a/nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Hologic, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, registrované obchodní značky a produktové názvy jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.

Tento produkt může být chráněn jedním či více americkými či zahraničními patenty, viz [www.Hologic.com/patent-information](http://www.Hologic.com/patent-information).

# Obsah

**Seznam obrázků** xi

**Seznam tabulek** xv

**1: Úvod** 1

1.1	Zamýšlené použití .....	1
1.1.1	Zamýšlené použití systému 3Dimensions .....	1
1.1.2	Zamýšlené použití systému Genius AI Detection.....	2
1.1.3	Kontraindikace.....	2
1.2	Potenciální nepříznivé účinky mamografických systémů na zdraví.....	2
1.3	Systémové možnosti.....	3
1.4	Informace o vyšetření Genius 3D Mammography.....	3
1.5	Podrobné informace o tomosyntéze.....	3
1.6	Informace o technologích zobrazování C-View a Intelligent 2D .....	5
1.6.1	Software C-View a Intelligent 2D.....	5
1.6.2	Varování a upozornění týkající se technologií zobrazování C-View a Intelligent 2D .....	5
1.6.3	Teorie fungování technologií zobrazování C-View a Intelligent 2D .....	6
1.7	Informace o systému Genius AI Detection.....	7
1.7.1	Varování a upozornění týkající se systému Genius AI Detection.....	7
1.8	Uživatelské profily.....	8
1.8.1	Technolog mamografie .....	8
1.8.2	Radiolog .....	8
1.8.3	Lékař.....	8
1.9	Požadavky na výcvik .....	8
1.10	Požadavky na kontrolu kvality.....	9
1.11	Kde hledat pokyny k instalaci.....	9
1.12	Kde hledat technický popis .....	9
1.13	Prohlášení o záruce.....	9
1.14	Technická podpora .....	10
1.15	Reklamace produktu .....	10
1.16	Prohlášení společnosti Hologic o kybernetické bezpečnosti .....	10
1.17	Symboly.....	11
1.18	Popis varování, upozornění a poznámek .....	12
1.19	Konvence dokumentu .....	12

**2: Všeobecné informace** 13

2.1	Přehled systému .....	13
2.1.1	Přehled C-ramene .....	14
2.2	Informace o bezpečnosti .....	15
2.3	Varování a upozornění .....	15
2.4	Tlačítka nouzového vypnutí.....	19
2.5	Blokování .....	20

# Návod k systému 3Dimensions

## Obsah

---

2.6	Splnění předpisů a norem.....	20
2.6.1	Požadavky na splnění předpisů a norem.....	20
2.6.2	Prohlášení o splnění předpisů a norem.....	22
2.7	Poloha štítků .....	23
<b>3:</b>	<b>Systémové ovládání a indikátory</b>	<b>27</b>
3.1	Ovládání systémového napájení.....	27
3.2	Ovládání a indikátory tubusového stojanu .....	28
3.2.1	Displej na tubusové hlavě.....	29
3.2.2	Ovládání a displej kompresního zařízení.....	29
3.2.3	Ovládací panely C-ramene .....	30
3.2.4	Ovládací panely gantry.....	30
3.2.5	Nožní spínač se dvěma funkcemi` .....	31
3.3	Universal Acquisition Workstation Controls and Displays.....	32
<b>4:</b>	<b>Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí</b>	<b>33</b>
4.1	Spuštění systému .....	33
4.2	Přihlášení.....	36
4.3	Provedení zkoušek funkčnosti .....	38
4.3.1	Zkoušky funkčnosti komprese.....	39
4.3.2	Zkoušky funkčnosti pohybu C-ramene .....	40
4.3.3	Kolimace .....	48
4.3.4	Posuvné lopatky .....	49
4.4	Emergency Off Switches Functionality .....	50
4.5	Postup pro vypnutí systému .....	50
4.6	Jak odpojit systém od napájení .....	50
<b>5:</b>	<b>Uživatelské rozhraní</b>	<b>51</b>
5.1	Výběr prováděné funkce.....	51
5.2	O panelu úloh .....	52
5.3	Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta) .....	55
5.3.1	Informace o kartě oznámení.....	57
5.3.2	Otevření pacienta.....	58
5.3.3	Přidání nového pacienta .....	58
5.3.4	Úprava informací o pacientovi .....	58
5.3.5	Rozdělení pacientských záznamů .....	59
5.3.6	Smazání pacienta .....	62
5.3.7	Pacientské filtry .....	62
5.3.8	Obnovení seznamu .....	64
5.3.9	Seznam dotazů .....	64
5.3.10	Administrátor .....	64
5.3.11	Odhlášení .....	64
5.3.12	Advanced Workflow Manager .....	65

---

5.4	Obrazovka postupu .....	65
5.4.1	Jak používat tlačítko přítomnosti implantátu.....	67
5.4.2	Jak používat funkci posunu lopatky.....	67
5.4.3	Okno informací o postupu .....	68
5.4.4	Přidání postupu .....	71
5.4.5	Přidání (nebo odebrání) zobrazení.....	73
5.4.6	Úprava zobrazení .....	74
5.4.7	Získání.....	74
5.4.8	Zavření pacienta .....	75
5.5	Jak otevřít funkce vyhodnocení snímku .....	76
5.6	Výstupní skupiny .....	76
5.6.1	Výběr výstupní skupiny .....	76
5.6.2	Přidání nebo úprava výstupní skupiny.....	76
5.6.3	Vlastní výstup .....	77
5.7	Výstupy na vyžádání .....	78
5.7.1	Archivace .....	78
5.7.2	Export.....	79
5.7.3	Tisk .....	80

## **6: Snímky** 83

6.1	Obrazovka pro zobrazení snímku .....	83
6.2	Jak nastavit parametry expozice .....	84
6.2.1	Výběr režimu akvizice snímku (varianta s tomosyntézou) .....	84
6.2.2	Výběr režimu expozice .....	84
6.2.3	Jak používat snímač AEC .....	84
6.3	Jak pořídit snímek .....	85
6.3.1	Sekvence událostí při konvenčním zobrazování .....	86
6.3.2	Sekvence událostí při zobrazování pomocí tomosyntézy .....	87
6.3.3	Jak přijmout zamítnutý snímek .....	87
6.3.4	Jak přijmout nebo zamítnout odložený snímek .....	87
6.3.5	Jas kožní linie .....	88
6.4	Jak pořídit snímek s implantátem .....	88
6.4.1	Implantát mimo bradavku .....	89
6.4.2	Implantát v blízkosti bradavky .....	90
6.4.3	Zobrazení s posunem implantátu .....	92
6.4.4	Jas implantátu .....	93
6.5	Jak provést korekci nebo znova zpracovat snímky s implantátem .....	94
6.5.1	Pokud není snímek přijat .....	94
6.5.2	Pokud je snímek přijat .....	94
6.6	Jak vyhodnotit snímky .....	95
6.6.1	Karta nástrojů pro vyhodnocení snímku .....	96
6.6.2	Karta oznamení .....	97
6.6.3	Ostatní nástroje pro vyhodnocení snímku .....	98
6.6.4	Ukazatel řezu .....	99
6.7	Jak odesílat snímky do výstupních zařízení .....	99

# Návod k systému 3Dimensions

## Obsah

---

6.8	2D snímky se zvýrazněním kontrastu pomocí funkce I-View.....	100
6.8.1	Indikátor zatížení rentgenky.....	104
6.8.2	Jak nakonfigurovat nastavení kontrastu .....	105
6.9	Zobrazování vzorků .....	106

## 7: Příslušenství 109

7.1	Jak nainstalovat příslušenství na C-rameno.....	109
7.2	Pacientské obličejobvý štíty .....	110
7.2.1	Jak nainstalovat a odebrat sklápěcí obličejobvý štít.....	110
7.2.2	Jak použít sklápěcí obličejobvý štít.....	111
7.2.3	Jak nainstalovat a odebrat konvenční obličejobvý štít.....	112
7.3	Kompresní lopatky .....	113
7.3.1	Lopatky pro rutinní screening .....	115
7.3.2	Lopatky pro kontaktní a bodovou kompresi .....	116
7.3.3	Zvětšovací lopatky .....	116
7.3.4	Lokalizační lopatky .....	117
7.3.5	Velká ultrazvuková lopatka .....	117
7.3.6	Jak nainstalovat nebo odebrat kompresní lopatku .....	118
7.3.7	Údržba a čištění lopatky .....	119
7.3.8	Posun lopatky.....	119
7.3.9	Kompresní režim FAST .....	119
7.4	Zvětšovací stojan.....	121
7.4.1	Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací stojan.....	121
7.5	Zařízení se zaměřovačem .....	123
7.5.1	Jak nainstalovat a odebrat lokalizační zařízení se zaměřovačem .....	123
7.5.2	Jak použít lokalizační zařízení se zaměřovačem.....	124
7.5.3	Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací zařízení se zaměřovačem .....	124
7.5.4	Jak zarovnat zařízení se zaměřovačem.....	125

## 8: Klinické postupy 127

8.1	Standardní pracovní postup.....	127
8.1.1	Příprava.....	127
8.1.2	Na gantry .....	127
8.1.3	Na pracovní stanici.....	128
8.2	Screening Procedure Example.....	128
8.2.1	Polohování pacientky.....	129
8.2.2	Nastavení expozičních technik .....	129
8.2.3	Pořízení expozice .....	129
8.3	Postup lokalizace jehly pomocí tomosyntézy .....	131

## 9: Údržba a čištění 133

9.1	Čištění.....	133
9.1.1	Všeobecné informace o čištění .....	133
9.1.2	Všeobecné čištění .....	133

---

9.1.3	Prevence potenciálního úrazu a škod na zařízení.....	134
9.1.4	Akviziční stanice.....	134
9.2	Údržba.....	136
9.2.1	Plány preventivní údržby.....	136
9.2.2	Informace o recyklaci .....	138
<b>10:</b>	<b>Administrátorské rozhraní systému .....</b>	<b>139</b>
10.1	Obrazovka administrátora.....	139
10.2	Obrazovka informací.....	142
10.2.1	Karta licencí.....	143
10.3	Změna jazykových preferencí uživatele .....	144
10.4	Set Auto-Hanging and Auto-Pairing .....	145
10.5	Nastavení více řádků na kartách postupů.....	146
10.6	Zapnutí a nastavení zapamatování výšky.....	147
10.7	Nastavení automatického přijetí a automatického odložení snímků .....	149
10.8	Výchozí nastavení kontrastu .....	150
10.9	Zapnutí a nastavení výchozí výšky .....	151
10.10	Systémové nástroje .....	154
10.10.1	Systémové nástroje pro správce na úrovni radiologických technologů .....	154
10.10.2	Vzdálený přístup ke zprávám o snímcích.....	156
10.11	Archivační nástroj.....	159
<b>Příloha A:</b>	<b>Specifikace .....</b>	<b>163</b>
A.1	Rozměry produktu .....	163
A.1.1	Tubusový stojan (gantry a C-rameno) .....	163
A.1.2	Akviziční stanice.....	164
A.2	Provozní a skladovací prostředí .....	165
A.2.1	Všeobecné provozní podmínky .....	165
A.2.2	Skladovací prostředí.....	166
A.3	Ochrana proti radiaci .....	166
A.4	Elektrický vstup .....	166
A.4.1	Tubusový stojan.....	166
A.4.2	Akviziční stanice.....	167
A.5	Technické údaje o tubusovém stojanu .....	167
A.5.1	C-rameno .....	167
A.5.2	Komprese.....	168
A.5.3	Rentgenka .....	169
A.5.4	Filtrace a výstup RTG paprsku .....	169
A.5.5	RTG kolimace .....	171
A.5.6	Indikace světelného pole .....	171
A.5.7	Generátor RTG .....	171
A.6	Technické informace o zobrazovacím systému .....	172
A.6.1	Receptor obrazu .....	172

# Návod k systému 3Dimensions

## Obsah

---

<b>Příloha B: Systémová hlášení a upozornění</b>	<b>173</b>
B.1 Oprava chyb a řešení problémů.....	173
B.2 Typy hlášení.....	173
B.2.1 Úrovně závad .....	173
B.2.2 Systémová hlášení .....	174
B.3 Hlášení UPS .....	176
<b>Příloha C: Používání mobilního systému</b>	<b>177</b>
C.1 Bezpečnostní podmínky a další opatření .....	177
C.2 Specifikace pro mobilní použití .....	178
C.2.1 Limity otřesů a vibrací .....	178
C.2.2 Prostředí autokaru.....	178
C.3 Elektrický vstup .....	179
C.3.1 Gantry.....	179
C.3.2 Akviziční stanice.....	179
C.4 Příprava systému na přepravu.....	180
C.5 Příprava systému k použití.....	182
C.6 Zkouška systému po přepravě.....	183
C.6.1 Zkoušky ovládání a funkčnosti mobilního systému.....	183
C.6.2 Kontrola kvality u mobilních systémů .....	183
<b>Příloha D: Informace o dávce</b>	<b>185</b>
D.1 Tabulky dávek (EUREF) .....	185
D.2 CNR tabulka (EUREF).....	186
<b>Slovníček pojmu</b>	<b>187</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>189</b>

## Seznam obrázků

Obrázek 1: Systém 3Dimensions™ .....	13
Obrázek 2: Přehled C-ramene .....	14
Obrázek 3: Funkce tlačítka nouzového vypnutí .....	19
Obrázek 4: Poloha štítků .....	23
Obrázek 5: Ovládání systémového napájení .....	27
Obrázek 6: Ovládání a indikátory tubusového stojanu .....	28
Obrázek 7: Displej na tubusové hlavě .....	29
Obrázek 8: Kompresní zařízení .....	29
Obrázek 9: Displej kompresního zařízení .....	29
Obrázek 10: Ovládací panel C-ramene .....	30
Obrázek 11: Ovládací panel gantry .....	30
Obrázek 12: Nožní spínač se dvěma funkčemi .....	31
Obrázek 13: Ovládání a displeje akviziční stanice Universal .....	32
Obrázek 14: Otočením uveďte tlačítka nouzového vypnutí do původní polohy .....	33
Obrázek 15: Tlačítka napájení akviziční stanice Universal .....	33
Obrázek 16: Přihlašovací obrazovka Windows 10 .....	34
Obrázek 17: Úvodní obrazovka .....	35
Obrázek 18: Obrazovka systémového přihlášení .....	36
Obrázek 19: Ovládací panel C-ramene (na obrázku je levá strana) .....	38
Obrázek 20: Funkce tlačítka nouzového vypnutí .....	50
Obrázek 21: Tlačítka napájení akviziční stanice Universal .....	50
Obrázek 22: Příklad obrazovky výběru prováděné funkce .....	51
Obrázek 23: Panel úloh .....	52
Obrázek 24: Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta) .....	55
Obrázek 25: Karta Enterprise (Společnost) .....	56
Obrázek 26: Obrazovka přidání pacienta .....	58
Obrázek 27: Obrazovka rozdělených pacientských záznamů .....	59
Obrázek 28: Výběr správného postupu pro rozdělení pacientských záznamů .....	61
Obrázek 29: Karta Filter (Filtr) na obrazovce pacientských filtrů .....	62
Obrázek 30: Obrazovka postupu .....	65
Obrázek 31: Tlačítka pro posun lopatky .....	67
Obrázek 32: Okno informací o postupu .....	68
Obrázek 33: Karta Genius AI Detection .....	70
Obrázek 34: Okno přidání postupu .....	71
Obrázek 35: Obrazovka přidání zobrazení .....	73
Obrázek 36: Obrazovka Edit View (Upravit zobrazení) .....	74
Obrázek 37: Pole výstupních skupin .....	76
Obrázek 38: Příklad vlastní výstupní skupiny .....	77
Obrázek 39: Výběr exportovaných snímků .....	79
Obrázek 40: Okno exportu .....	80
Obrázek 41: Obrazovka tisku .....	81
Obrázek 42: Obrazovka pro zobrazení snímku .....	83

# Návod k systému 3Dimensions

## Seznam obrázků

---

Obrázek 43: Probíhající expozice .....	85
Obrázek 44: Dokončení expozice .....	85
Obrázek 45: Označené snímky v postupu .....	86
Obrázek 46: Porovnání standardního a sníženého jasu .....	88
Obrázek 47: Porovnání standardního a sníženého jasu .....	93
Obrázek 48: Karta nástrojů (se zobrazenou variantou tomosyntézy) .....	95
Obrázek 49: Nástroje pro vyhodnocení snímku .....	96
Obrázek 50: Nástroje na kartě oznámení .....	97
Obrázek 51: Expoziční index .....	98
Obrázek 52: Režimy zobrazení .....	98
Obrázek 53: Ukazatel řezu .....	99
Obrázek 54: Obrazovka I-View 2D Contrast .....	100
Obrázek 55: Obrazovka I-View 2D Contrast, čekací doba .....	101
Obrázek 56: Obrazovka I-View 2D Contrast, optimální doba zobrazování .....	102
Obrázek 57: Nastavení I-View 2D Contrast .....	105
Obrázek 58: Obrazovka postupu pro vzorky .....	106
Obrázek 59: Obrazovka zobrazování vzorků .....	107
Obrázek 60: Příslušenství k C-rameni .....	109
Obrázek 61: Seřízení polohy sklopného obličejového štítu na C-rameni .....	110
Obrázek 62: Instalace obličejového štítu .....	111
Obrázek 63: Obsluha obličejového štítu .....	111
Obrázek 64: Jak nainstalovat konvenční obličejový štít .....	112
Obrázek 65: Jak nainstalovat kompresní lopatku .....	118
Obrázek 66: Jak odebrat kompresní lopatku .....	118
Obrázek 67: Posuvník kompresního režimu FAST .....	120
Obrázek 68: Instalace zvětšovacího stojanu .....	121
Obrázek 69: Instalace lokalizačního zařízení se zaměřovačem .....	123
Obrázek 70: Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací zařízení se zaměřovačem .....	124
Obrázek 71: Příklad obrazovky screeningového postupu .....	128
Obrázek 72: Probíhající expozice .....	130
Obrázek 73: Dokončení expozice .....	130
Obrázek 74: Výpočet hloubky jehly .....	132
Obrázek 75: Obrazovka administrátora .....	139
Obrázek 76: Karta System (Systém) na obrazovce About (Informace) (akviziční stanice) .....	142
Obrázek 77: Karta licencí na obrazovce informací .....	143
Obrázek 78: Zapnutí automatické zavěšení a automatické párování .....	145
Obrázek 79: Zapnutí víceřádkových karet postupů .....	146
Obrázek 80: Tlačítko My Settings (Moje nastavení) na obrazovce administrátora .....	147
Obrázek 81: Karta konzole na obrazovce úprav obsluhy .....	147
Obrázek 82: Ovládací panel nastavení výšky .....	148
Obrázek 83: Pole požadované výšky konzole a aktuální výšky konzole .....	148
Obrázek 84: Nastavení automatické správy snímků .....	149
Obrázek 85: Výchozí nastavení I-View 2D Contrast .....	150
Obrázek 86: Tlačítko preferencí na obrazovce administrátora .....	151
Obrázek 87: Karta konzole na obrazovce preferencí .....	152

---

Obrázek 88: Ovládací panel nastavení výšky .....	152
Obrázek 89: Pole požadované výšky konzole a aktuální výšky konzole.....	153
Obrázek 90: Tlačítko System Tools (Systémové nástroje) .....	154
Obrázek 91: Obrazovka systémových nástrojů .....	154
Obrázek 92: Obrazovka přihlášení do systémových nástrojů .....	156
Obrázek 93: Uvítací obrazovka systémových nástrojů.....	157
Obrázek 94: Parametry vytvoření zprávy o snímku.....	157
Obrázek 95: Stažení zprávy o snímku.....	158
Obrázek 96: Tlačítko Archive (Archivovat) .....	159
Obrázek 97: Obrazovka archivace více pacientů na vyžádání .....	159
Obrázek 98: Obrazovka exportu.....	161
Obrázek 99: Tubusový stojan (gantry a C-rameno) – rozměry .....	163
Obrázek 100: Rozměry akviziční stanice Universal .....	164
Obrázek 101: Rozměry mobilní akviziční stanice Universal .....	165
Obrázek 102: LCD displej UPS.....	176
Obrázek 103: Pojistný knoflík přihrádky klávesnice (napravo nebo nalevo).....	180
Obrázek 104: Odjištění pojistky přihrádky ze zamčené (A) do odemčené (D) polohy.....	180
Obrázek 105: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada I).....	181
Obrázek 106: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada II) .....	181
Obrázek 107: Odjištění pojistky přihrádky ze zamčené (A) do odemčené (D) polohy.....	182
Obrázek 108: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada I).....	182
Obrázek 109: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada II) .....	182



## Seznam tabulek

Tabulka 1: Systémové štítky .....	24
Tabulka 2: Zkoušky komprese .....	39
Tabulka 3: Pohyb C-ramene nahoru a dolů .....	40
Tabulka 4: Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček .....	42
Tabulka 5: Otočení C-ramene po směru hod. ručiček .....	43
Tabulka 6: Tlačítko otočení C-ramene .....	44
Tabulka 7: Automatické otočení C-ramene proti směru hod. ručiček.....	45
Tabulka 8: Automatické otočení C-ramene po směru hod. ručiček.....	46
Tabulka 9: Automatické otáčení MLO .....	47
Tabulka 10: Kolimace C-ramene .....	48
Tabulka 11: Posuvná lopatka .....	49
Tabulka 12: Nabídky panelu úloh .....	52
Tabulka 13: Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta).....	56
Tabulka 14: Možnosti na kartě filtrů (vyžaduje přístupová práva).....	63
Tabulka 15: Obrazovka postupu.....	66
Tabulka 16: Skupiny postupů .....	72
Tabulka 17: Konvenční 2D zobrazování.....	91
Tabulka 18: Zobrazování pomocí tomosyntézy .....	91
Tabulka 19: Zobrazování se zvýšeným kontrastem (I-View) .....	91
Tabulka 20: Dostupné příslušenství.....	113
Tabulka 21: Uživatelská preventivní údržba .....	136
Tabulka 22: Preventivní údržba servisním technikem .....	137
Tabulka 23: Funkce na obrazovce administrátora .....	140
Tabulka 24: Správce na úrovni radiologického technologa – funkce systémových nástrojů .....	155
Tabulka 25: Max. mA jako funkce kV .....	169
Tabulka 26: Systémová hlášení .....	174
Tabulka 27: 2D dávka (EUREF) .....	185
Tabulka 28: BT dávka (EUREF).....	185
Tabulka 29: CEDM dávka (EUREF) .....	186



# Kapitola 1 Úvod

Před použitím systému si pozorně přečtěte všechny tyto informace. Dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu. Při provádění postupů mějte tento návod po ruce. Lékaři by měli pacientům sdělit všechna potenciální rizika a nežádoucí účinky týkající se provozu tohoto systému popsané v tomto návodu.

---

## Poznámka

 Společnost Hologic při konfiguraci některých systémů zohledňuje specifické požadavky. Vaše systémová konfigurace nemusí disponovat všemi variantami a příslušenstvím uvedeným v tomto návodu.

---

## Poznámka

 Funkce popsané v tomto návodu nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech. Podrobnosti vám sdělí obchodní zástupce společnosti Hologic.

---

## 1.1 Zamýšlené použití

 Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo lékařskou objednávku.

### 1.1.1 Zamýšlené použití systému 3Dimensions

Systém Hologic® 3Dimensions™ generuje digitální mamografické snímky, které lze použít ke screeningu a diagnostice rakoviny prsu. Systém 3Dimensions (2D nebo 3D) je určen k použití pro stejné klinické aplikace jako 2D mamografický systém pro screeningové mamogramy. Systém 3Dimensions lze použít specificky ke generování 2D digitálních mamogramů a 3D mamogramů. Každé screeningové vyšetření může zahrnovat:

- sadu 2D FFDM snímků
  - NEBO -
- sadu 2D a 3D snímků, přičemž 2D snímek může být buď FFDM, nebo 2D snímek vygenerovaný ze sady 3D snímků.

Systém 3Dimensions lze dále použít k dalším diagnostickým postupům při vyšetření prsu.

---

## Poznámka

 V Kanadě a Singapuru není tomosyntéza schválenou screeningovou metodou a musí být použita ve spojení s 2D snímkem (buď FFDM snímek, nebo 2D snímek vygenerovaný ze sady 3D snímků).

---

### Digitální mamografie s kontrastem

Digitální mamografie s kontrastem (CEDM) představuje rozšíření stávající indikace pro diagnostickou mamografii pomocí systému 3Dimensions. Použití CEDM umožňuje kontrastní zobrazení prsu díky technice duální energie. Tato zobrazovací technika může být doplňkově použita po mamografických a/nebo ultrazvukových vyšetřeních k lokalizaci známé či podezřelé léze.

#### 1.1.2 Zamýšlené použití systému Genius AI Detection

Genius AI<sup>TM</sup> Detection je softwarové zařízení pro počítačem podporovanou detekci a diagnostiku (CADe/CADx), určené k použití v kombinaci s kompatibilními systémy digitální tomosyntézy prsu (DBT) pro identifikaci a označování oblastí zájmu, včetně údajů o hustotě měkkých tkání (nahromadění tkáně, narušení struktury a asymetrie) a kalcifikaci při čtení údajů z DBT vyšetření z kompatibilních DBT systémů a poskytování ukazatelů spolehlivosti, které nabízejí možnost hodnocení jistoty nálezů a skóre případu. Zařízení slouží k podpoře souběžné interpretace výsledků vyšetření digitální tomosyntézou prsu, kdy lékař provádějící interpretaci potvrzuje nebo vylučuje nálezy během čtení vyšetření.

#### 1.1.3 Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

### 1.2 Potenciální nepříznivé účinky mamografických systémů na zdraví

Níže je uveden seznam možných nepříznivých účinků (například komplikací) spojených s používáním zařízení (tato rizika jsou stejná jako u jiných systémů filmové nebo digitální mamografie):

- Nadměrné stlačení prsu
- Nadměrná expozice RTG záření
- Úraz elektrickým proudem
- Infekce
- Podráždění kůže, odřeniny nebo punkce

### **1.3 Systémové možnosti**

Systém nabízí uživatelské rozhraní k provedení screeningu a diagnostických mamogramů:

- Konvenční mamografie s digitálním receptorem obrazu velikostně na úrovni velkého mamografického filmu.
- Tomosyntetický sken s digitálním receptorem obrazu velikostně na úrovni velkého mamografického filmu (varianta s tomosyntézou).
- Konvenční digitální mamogram a tomosyntetický sken během jednoho stlačení (Tomosynthesis option).

### **1.4 Informace o vyšetření Genius 3D Mammography**

Vyšetření Genius<sup>TM</sup> 3D Mammography<sup>TM</sup> (někdy označované jako vyšetření Genius<sup>TM</sup>) se provádí pomocí systému Hologic<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>TM</sup> a pracuje se sadou 2D a 3D<sup>TM</sup> snímků. 2D snímek může být buď získaný 2D snímek, nebo 2D snímek vygenerovaný ze sady 3D<sup>TM</sup> snímků. Vyšetření Genius<sup>TM</sup> je k dispozici pouze u systému Hologic<sup>®</sup> 3D Mammography<sup>TM</sup>.

Genius<sup>TM</sup> 3D Mammography<sup>TM</sup> je obchodní značka vyšetření Hologic 3D Mammography<sup>TM</sup> a na některých trzích nemusí být dostupná.

### **1.5 Podrobné informace o tomosyntéze**

Systém Hologic Selenia Dimensions byl schválen FDA ve variantě Hologic Tomosynthesis dne 11. Února 2011 (viz PMA č. P080003). Toto schválení FDA se vztahuje na screening a diagnostické zobrazování. Podrobnosti najeznete na stránkách FDA: <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

Varianta Generated 2D (C-View) ve spojení s variantou Tomosynthesis byla schválena FDA dne 16. května 2013 (viz PMA č. P080003 S001). Podrobnosti najeznete na stránkách FDA: <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Seznam vědeckých publikací o tomosyntéze prsu najeznete na stránkách společnosti Hologic. Většina studií byla prováděna na komerčně dostupném systému Hologic Selenia Dimensions Tomosynthesis. Viz publikace:

<http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

Na stránkách společnosti Hologic se nachází řada studií a přehledů týkajících se publikací o zobrazování prsu. Viz dokumenty: <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Nezávislé publikace zkoumaly systémy Hologic Selenia Dimensions Tomosynthesis v rámci populačních screeningových programů v Evropě. Výsledky konzistentně ukazují významné zvýšení míry odhalení invazivní rakoviny při současném snížení výskytu falešně pozitivních výsledků. Doporučujeme následující publikace:

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 1: Úvod

---

**Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.**

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

**Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebson IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

**Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebson IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

**Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.**

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebson IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

**Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography**

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15  
JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>

---

### DŮLEŽITÉ:



Společnost Hologic uživatelům důrazně doporučuje, aby se obeznámili s místními a oblastními předpisy. Tyto předpisy mohou totiž přinášet omezení různých typů klinického použití. Předpisy se využívají a průběžně se můžou měnit, proto se doporučuje jejich pravidelné přezkoumání.

---

## 1.6 Informace o technologiích zobrazování C-View a Intelligent 2D



### Poznámka

Zobrazovací technologie Intelligent 2D™ nemusí být ve všech oblastech dostupná. Podrobnosti vám sdělí váš obchodní zástupce.

### 1.6.1 Software C-View a Intelligent 2D

Software C-View™ a Intelligent 2D™ ze snímkových dat z tomosyntetického vyšetření umí vygenerovat jeden digitální mamogram (2D) na jedno tomosyntetické vyšetření prsu. Syntézou vzniklý 2D snímek se vytvoří bez nutnosti další expozice digitální mamografii. Syntézou vzniklý 2D snímek se má v rámci screeningové studie využívající tomosyntézu jevit stejně a sloužit stejnemu účelu jako digitální mamogram (2D). Interpretace snímku ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D probíhá ve spojení se sadou snímků z tomosyntézy prsu a v rámci klinického rozhodování a diagnostiky se nesmí používat bez doprovodných snímků tomosyntézy prsu.

### 1.6.2 Varování a upozornění týkající se technologií zobrazování C-View a Intelligent 2D



#### Varování:

**Klinická rozhodnutí ani diagnostiku na základě snímků ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D neprovádějte bez vyhodnocení sady doprovodných tomosyntetických snímků.**

Syntézou vzniklé 2D snímky ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D používejte při screeningové studii využívající tomosyntézu stejně jako při konvenční digitální mamografii (2D).

- Při vyhodnocování položek nebo zajímavých míst na snímcích ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D provedte srovnání s předchozím digitálním mamogramem (2D), pokud je k dispozici, a následně pečlivě vyhodnoťte doprovodné tomosyntetické snímky.
- Než učiníte klinické rozhodnutí, pečlivě analyzujte celou sadu tomosyntetických snímků.



#### Varování:

**Syntézou vzniklý 2D snímek ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D se může vzhledově lišit od snímku z konvenční digitální mamografie (2D), stejně jako se můžou lišit 2D snímky z filmové a digitální mamografie (2D) od různých dodavatelů.**

Uživatelé by měli být náležitě vyškoleni a obeznámeni se vzhledem syntézou vzniklých 2D snímků ze softwaru C-View a Intelligent 2D, než je použijí ve spojení se sadami tomosyntetických snímků.

### 1.6.3 Teorie fungování technologií zobrazování C-View a Intelligent 2D

#### Přehled

Software C-View a Intelligent 2D jsou aplikace pro zpracování obrazu. Slouží k následnému zpracování bodových dat pořízených systémem Hologic pro tomosyntetické zobrazování do podoby snímku z digitální mamografie (2D). Syntézou vzniklý 2D snímek ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D lze v rámci screeningových studií využívajících tomosyntézu použít namísto digitálního mamogramu (2D).

Software C-View a Intelligent 2D zpracovává tomosyntetická data do podoby 2D snímků, které se mají v rámci screeningové studie využívající tomosyntézu jevit stejně a sloužit stejnemu účelu jako digitální mamogram (2D).

#### Konfigurace

Software C-View ani Intelligent 2D nemají žádné uživatelsky konfigurovatelné nastavení, které by měl vliv na vzhled výsledných syntetických 2D snímků. Snímky pořízené technologií C-View a Intelligent 2D vznikají buď ve formátu snímku DICOM Breast Tomosynthesis Image jako jeden tenký řez, nebo ve formátu snímku DICOM Digital Mammography X-Ray Image. Místní správce PACS si může na základě konzultace s techniky Hologic pro konektivitu vybrat formát odpovídající potřebám místní IT infrastruktury a pracovních stanic. DICOM hlavička každého snímku ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D obsahuje informace potřebné k odlišení od doprovodných sad konvenčních 2D nebo tomosyntetických snímků v rámci stejného zobrazení. Do pixelových údajů syntetického 2D snímku je navíc vypálena anotace („C-View“ nebo „Intelligent 2D“).

#### Pracovní postup

Jako u každé zobrazovací studie vybere technolog pacienta a určí typ zobrazovacího postupu, který bude proveden. Při vyšetření pomocí snímků ze softwaru C-View nebo Intelligent 2D je zapotřebí pouze proces zobrazení subjektu a dokončení studie. Software C-View a Intelligent 2D funguje sám bez přímého lidského zásahu.

## 1.7 Informace o systému Genius AI Detection

Genius AI Detection je softwarový modul určený k identifikaci podezřelých lézí prsu projevujících se jako zhuštění měkké tkáně (nahromaděná hmota, narušení struktury a asymetrie) nebo kalcifikační shluky na snímcích pořízených pomocí tomosyntézy prsu. Systém Genius AI Detection analyzuje soubor dat získaných tomosyntézou pro každé zobrazení z vyšetření Hologic 3D Mammography™ za účelem identifikace takových lézí pomocí neuronových sítí s hlubokým učením. Pro každou identifikovanou lézi vytvoří systém Genius AI Detection následující CAD nálezy:

- Řez, ve kterém je léze nejlépe reprezentována.
- Umístění léze.
- Obrys léze.
- Skóre jistoty léze.

Kromě toho systém Genius AI Detection vytváří skóre případu pro celé vyšetření prsu tomosyntézou vyjadřující jistotu, že výsledky vyšetření obsahují maligní lézi.

Systém Genius AI Detection ukládá všechny vlastnosti těchto CAD nálezů do objektu DICOM Mammography CAD SR pro uložení a zobrazení na pracovních stanicích kompatibilních s DICOM a v archivačních systémech. V případě, kdy pracovní stanice nejsou schopny interpretovat objekty DICOM Mammography CAD SR, je k dispozici možnost vytvoření sekundárního snímku DICOM.

### Pracovní postup

Jako u každé zobrazovací studie vybere technolog pacienta a určí typ zobrazovacího postupu, který bude proveden. V případě vyšetření Genius 3D™ Mammography je zapotřebí pouze proces zobrazení subjektu a dokončení studie. Samotný software Genius AI Detection funguje bez přímého zásahu obsluhy.

### 1.7.1 Varování a upozornění týkající se systému Genius AI Detection

#### Důležité

 Radiolog by měl interpretaci založit pouze na snímcích dosahujících kvality vhodné pro diagnostiku a neměl by se při určování klinické dispozice spoléhat výhradně na značky softwaru Genius AI Detection.

#### Důležité

 Software Genius AI Detection představuje podpůrný nástroj, který slouží radiologům při současně interpretaci souborů snímků vytvořených vyšetřením Hologic 3D Mammography™.

#### Důležité

 Software Genius AI Detection nevylepšuje informace, které se zobrazují uživateli, ale pomáhá identifikovat oblasti na mamogramech 3D™, které je potřeba vyšetřit.

## 1.8 Uživatelské profily

### 1.8.1 Technolog mamografie

- Splňuje všechny požadavky, které se vztahují na pracovišti, ve kterém technolog mamografie působí.
- Má absolvovaný výcvik týkající se mamografického systému.
- Je proškolen v mamografických pozicích.
- Umí obsluhovat počítač a periferie.

### 1.8.2 Radiolog

- Splňuje všechny požadavky, které se vztahují na pracovišti, ve kterém radiolog působí.
- Umí obsluhovat počítač a periferie.

### 1.8.3 Lékař

- Splňuje všechny požadavky, které se vztahují na pracovišti, kde lékař působí.
- Vyzná se v mamografii.
- Má zkušenosti s digitálním zobrazováním.
- Umí obsluhovat počítač a periferie.

## 1.9 Požadavky na výcvik

V USA musí být uživatelé provádějící mamografii registrovanými radiologickými technologiemi. Uživatelé mamografie musí splňovat všechny platné personální požadavky MQSA v souladu se směrnicemi FDA pro konvenční a digitální mamografii.

Uživatel má možnosti výcviku, které zahrnují například:

- Výcvik použití přímo v místě specialistou společnosti Hologic Clinical Services
- Výcvik náplně práce přímo v místě, tzv. zaškolení

Další informace k používání v systému se nacházejí v uživatelském návodu.

Všichni uživatelé musí dbát na to, aby před použitím u pacientů absolvovali výcvik správné obsluhy systému.

Společnost Hologic nepřijímá odpovědnost za úrazy či škody vyplývající z nesprávné obsluhy systému.

## **1.10 Požadavky na kontrolu kvality**

Pracoviště v USA musí pomocí návodu pro kontrolu kvality vytvořit program zajištění kvality a kontroly kvality. Pracoviště musí tento program mít, aby splnilo požadavky zákona o kvalitativních standardech mamografie nebo aby získalo akreditaci od ACR či jiného akreditačního orgánu.

Pracoviště mimo USA můžou použít návod pro kontrolu kvality jako vodítko pro vytvoření programu ke splnění místních standardů a předpisů.

## **1.11 Kde hledat pokyny k instalaci**

Pokyny k instalaci najdete v *servisní příručce*.

## **1.12 Kde hledat technický popis**

Technický popis najdete v *servisní příručce*.

## **1.13 Prohlášení o záruce**

Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak: i) u zařízení vyráběného společností Hologic je původnímu zákazníkovi zaručeno, že bude v zásadě fungovat v souladu s publikovanými specifikacemi produktu po dobu jednoho (1) roku počínaje datem odeslání nebo, je-li vyžadována instalace, datem instalace („záruční doba“); ii) na rentgenky pro digitální zobrazovací mamografii je záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců, během nichž mají rentgenky po dobu prvních dvanácti (12) měsíců plnou záruku a během 13.-24. měsíce je záruka rovnoměrně poměrná; iii) na nahradní díly a repasované položky se poskytuje záruka po zbývající záruční době nebo devadesát (90) dnů od odeslání, podle toho, co je delší; iv) u spotřebního materiálu se zaručuje shoda se zveřejněnými specifikacemi po dobu končící dnem expirace uvedeným na příslušných obalech; v) u licencovaného softwaru se zaručuje, že bude fungovat v souladu s publikovanými specifikacemi; vi) u služeb se zaručuje, že budou poskytovány dělnickým způsobem; vii) na zařízení nevyrobené společností Hologic poskytuje záruku příslušný výrobce a záruky takového výrobce se vztahují na zákazníky společnosti Hologic v rozsahu povoleném výrobcem tohoto zařízení nevyrobené společnosti Hologic.

Společnost Hologic neposkytuje záruku na to, že používání produktů se neobejde bez přerušení nebo bez chyb nebo že produkty budou fungovat s autorizovanými produkty třetích stran nevyráběnými společností Hologic. Tyto záruky se nevztahují na položky, které jsou: (a) opraveny, přemístěny nebo modifikovány jiným než autorizovaným servisním personálem společnosti Hologic; (b) vystaveny fyzickému (včetně tepelného nebo elektrického) zneužití, namáhání nebo nesprávnému použití; (c) uloženy, udržovány nebo provozovány jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými specifikacemi nebo pokyny společnosti Hologic, včetně odmítnutí zákazníka povolit společnosti Hologic doporučené aktualizace softwaru; nebo (d) označeny jako dodané na základě záruky, která nepochází od společnosti Hologic, nebo na základě předběžného vydání či „jak jsou“.

### **1.14 Technická podpora**

Kontaktní údaje na produktovou podporu naleznete v tomto návodu na stránce týkající se autorského práva.

### **1.15 Reklamace produktu**

Případné reklamace nebo problémy s kvalitou, spolehlivostí, bezpečností či funkčností tohoto produktu oznamte společnosti Hologic. Pokud zařízení způsobí či přispěje k úrazu pacienta, neprodleně o události uvědomte společnost Hologic. (Kontaktní údaje naleznete na stránce týkající se autorského práva.)

### **1.16 Prohlášení společnosti Hologic o kybernetické bezpečnosti**

Společnost Hologic průběžně testuje aktuální stav počítačové a síťové bezpečnosti s cílem identifikovat potenciální problémy se zabezpečením. V nutných případech společnost Hologic vydává k produktu aktualizace.

Dokumenty týkající se osvědčených postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k produktům Hologic naleznete na stránkách [www.Hologic.com](http://www.Hologic.com).

## 1.17 Symboly

Tato část se zabývá popisem symbolů na tomto systému.

Symbol	Popis
	Příložná část typu B
	Svorka pro vyrovnání potenciálu
	Svorka uzemnění
	„OFF“ (napájení)
	„ON“ (napájení)
	Elektrická a elektronická zařízení nelikvidujte spolu s běžným odpadem. Vyřazené materiály zašlete společnosti Hologic nebo se obraťte na svého servisního zástupce.
	Pozor, elektřina
	Výrobce
	Datum výroby
	Systém vysílá radiofrekvenční (RF) záření (neionizující záření)
	Pozor, radiace
	Dodržujte návod k použití
	Pozor

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 1: Úvod

---

Symbol	Popis
<b>REF</b>	Katalogové číslo
<b>SN</b>	Výrobní číslo
<b>P/N</b>	Číslo dílu

## 1.18 Popis varování, upozornění a poznámek

Popis varování, upozornění a poznámek v tomto návodu:



### **VAROVÁNÍ!**

**Postupy, které je nutné přesně dodržovat v zájmu potenciálně nebezpečného nebo smrtícího úrazu.**



### **Varování:**

**Postupy, které je nutné přesně dodržovat v zájmu prevence úrazu.**



### **Upozornění:**

**Postupy, které je nutné přesně dodržovat v zájmu prevence škody na zařízení, ztráty dat nebo poškození souborů v softwarových aplikacích.**



### **Poznámka**


Poznámky obsahují doplňující informace.

## 1.19 Konvence dokumentu

Když obdržíte výzvu na přidání textu, zadejte zobrazený text **neproporcionalním písmem** přesně v souladu se zobrazením.

## Kapitola 2 Všeobecné informace

### 2.1 Přehled systému

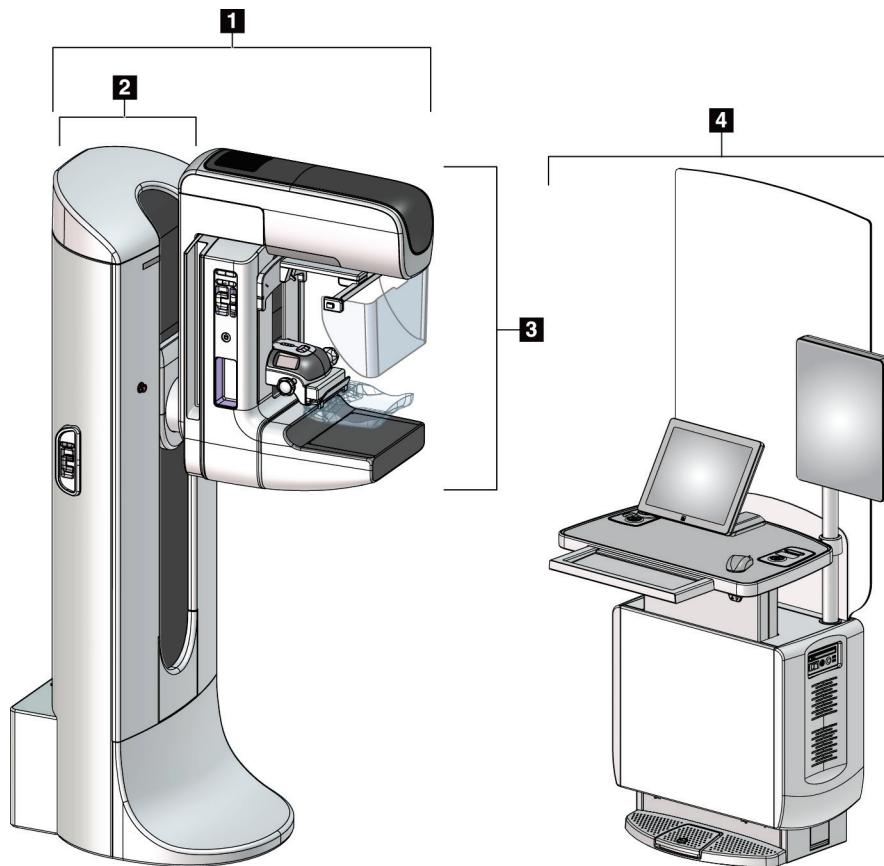

Obrázek 1: Systém 3Dimensions™


#### Legenda k obrázku

1. Tubusový stojan (gantry a C-rameno)
2. Gantry
3. C-rameno (tubusové rameno a kompresní rameno)
4. Akviziční stanice Universal

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 2: Všeobecné informace

### 2.1.1 Přehled C-ramene

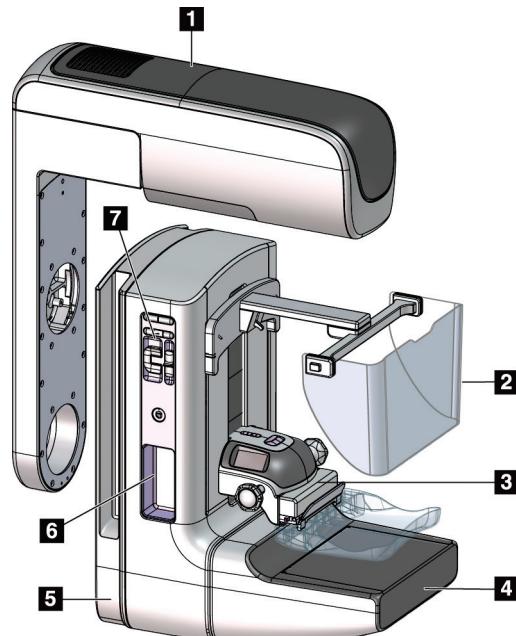

#### Legenda k obrázku

1. Tubusové rameno
2. Obličejobý štít pro pacienta
3. Kompresní zařízení
4. Receptor obrazu
5. Kompresní rameno
6. Madlo pro pacienta
7. Ovládací panel C-ramene

Obrázek 2: Přehled C-ramene

## 2.2 Informace o bezpečnosti

Ještě než začnete systém používat, důkladně se seznamte s obsahem tohoto návodu tak, abyste všemu porozuměli. Během provozu systému mějte tento návod po ruce.

Vždy se řídte pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost Hologic nepřijímá odpovědnost za úrazy či škody vyplývající z nesprávné obsluhy systému. Možnosti výcviku vám sdělí váš zástupce společnosti Hologic.

Systém je sice opatřen bezpečnostní blokací, ale uživatel musí zvládat jeho bezpečnou obsluhu. Uživatel musí dále znát zdravotní rizika spojená s RTG zářením.

## 2.3 Varování a upozornění



Tento systém je dle normy IEC 60601-1 klasifikován jako PŘÍLOŽNÁ ČÁST TYPU B, TŘÍDA I, IPX0, trvale připojené zařízení, nepřetržitě provozované, s krátkodobým zatížením. Neexistují žádná zvláštní opatření na ochranu systému před hořlavými anestetiky nebo vniknutím kapalin.



### VAROVÁNÍ!

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení připojujte pouze do sítě, která je opatřena uzemněním.**

---



### VAROVÁNÍ!

**Pokud jde o požadavky na elektrickou bezpečnost v Severní Americe, v zájmu zajištění správného uzemnění použijte nemocniční zásuvku.**

---



### VAROVÁNÍ!

**Elektrické zařízení používané v blízkosti hořlavých anestetik může způsobit výbuch.**

---



### VAROVÁNÍ!

**V zájmu zajištění správné izolace systému k němu připojujte pouze schválené příslušenství nebo doplňky. Zapojení mohou měnit pouze autorizovaní pracovníci.**

---

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 2: Všeobecné informace

---



### VAROVÁNÍ!

Mezi pacientem a libovolným nepacientským zařízením dodržujte bezpečný odstup 1,5 m.

Neinstalujte do pacientské oblasti součásti nepacientského systému (například Workflow Manager, diagnostickou pracovní stanice nebo tiskárnu) do oblasti pacienta.

---



### VAROVÁNÍ!

Panely mohou otevírat pouze vyškolení servisní technici pověření společností Hologic. V tomto systému se vyskytuje smrtící napětí.

---



### VAROVÁNÍ!

Uživatel musí zjednat nápravu všech problémů, než systém použije. Na preventivní údržbě se domluvte se schváleným servisním zástupcem.

---



### VAROVÁNÍ!

Při výpadku proutu pacientovi nejdřív řekněte, ať systém opustí, a pak teprve systém spusťte.

---



### Varování:

Toto zařízení obsahuje nebezpečný materiál. Vyřazené materiály zašlete společnosti Hologic nebo se obraťte na svého servisního zástupce.

---



### Varování:

Pohyb C-ramene je motorizovaný.

---



### Varování:

Zvýšením dávky expozice AEC zvýšte pacientskou dávku na vysokou úroveň. Když snížíte dávku expozice AEC, zvýšte obrazový šum nebo snížíte kvalitu snímku.

---



### Varování:

Přístup zařízení regulujte podle místních předpisů pro ochranu proti radiaci.

---



### Varování:

Diskové jednotky nainstalované v tomto systému jsou laserová zařízení třídy I. Zamezte přímé expozici paprsku. Pokud je kryt diskové jednotky otevřený, je přítomno skryté laserové záření.

---



### Varování:

Čtečka čárových kódů nainstalovaná v tomto systému je laserové zařízení třídy II. Zamezte přímé expozici paprsku. Pokud je kryt otevřený, je přítomno skryté laserové zařízení.

---



### Varování:

Během expozice buďte celým tělem za ochranou proti radiaci.

---



### Varování:

Při akvizici snímku zamezte pohybu C-ramene.

---



### Varování:

Pokud lopatka přijde do styku s potenciálně infekčním materiélem, obraťte se na svého zástupce pro kontrolu infekcí, ať kontaminaci z lopatky odstraní.

---



### Varování:

Během procedury nenechávejte pacienta bez dozoru.

---



### Varování:

Dbejte na to, aby ruce pacienta nebyly v kontaktu s tlačítky a spínači.

---



### Varování:

Každý nožní spínač umístěte tak, aby při použití zůstal v dosahu tlačítek nouzového vypnutí.

---



### Varování:

Nožní spínače umístěte tak, aby nemohly být neúmyslně stlačeny pacientem či vozíčkem.

---



### Varování:

Abyste zajistili, že pacient neobdrží vyšší dávku záření, vkládejte do dráhy rentgenového paprsku pouze schválené materiály.

---

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 2: Všeobecné informace

---



### Varování:

Tento systém může být pro pacienta a uživatele nebezpečný. Za všech okolností dodržujte bezpečnostní opatření pro expozici RTG záření.

---



### Varování:

Při expozicích s výjimkou případových studií zvětšení vždy používejte obličejoby štít.

---



### Varování:

Obličejoby štít pacienta před radiací neochrání.

---



### Varování:

Nebezpečí zachycení. Dbejte na to, aby během otáčení C-ramene byla mezi C-ramenem a libovolným předmětem vůle 50 cm (20 palců). Pokud je vzdálenost od C-ramene menší než 50 cm (20 palců), nepoužívejte funkci automatického otáčení.

---



### Upozornění:

Systém je zdravotnické zařízení a nikoli běžný počítač. Na hardwaru a softwaru provádějte pouze schválené změny. V zájmu zajištění síťové bezpečnosti používejte bránu firewall. Antivirová ochrana ani síťové zabezpečení se pro toto zdravotnické zařízení nedodává (například počítačová brána firewall). Sítové zabezpečení i antivirovou ochranu si musí zajistit sám uživatel.

---



### Upozornění:

Nevypínejte jistič akviziční stanice, pokud nejde o mimořádnou událost. Jistič by mohl vypnout zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) a způsobit ztrátu dat.

---



### Upozornění:

Nebezpečí ztráty dat. Na zařízení ani do jejich blízkosti nedávejte žádná magnetická média, která vytvářejí jakékoli magnetické pole.

---



### Upozornění:

Nepoužívejte zdroje tepla (například ohřívací podložku) na obrazový receptor.

---



### Upozornění:

Chcete-li zabránit možnému poškození digitálního receptoru obrazu tepelným rázem, vypněte zařízení podle doporučeného postupu.

---

**Upozornění:**

Kalibrace displeje odpovídá normám DICOM. Neprovádějte na displeji úpravy jasu ani kontrastu.

**Upozornění:**

Použijte co nejmenší množství čisticích kapalin. Kapaliny nesmí proudit ani téct.

**Upozornění:**


Nepoužívejte na systém dezinfekční spreje, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.

**Poznámka:**

Společnost Hologic v některých zemích nedodává napájecí kabel ke gantry. Pokud není napájecí kabel součástí dodávky, nainstalovaný kabel musí odpovídat následujících požadavkům a platným místním předpisům: 3 vodiče, AWG 8 (10 mm<sup>2</sup>), měděné, délka max. 25 stop (7,62 m).

## 2.4 Tlačítka nouzového vypnutí

Tlačítka nouzového vypnutí slouží k odpojení napájení gantry a zdvihacího mechanismu akviziční stanice (u stanic s touto variantou). Tlačítka nouzového vypnutí nepoužívejte k rutinnímu vypínání systému.

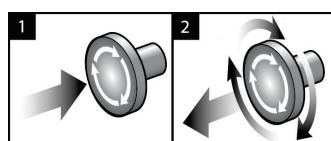

Obrázek 3: Funkce tlačítka nouzového vypnutí

Systém má tři tlačítka nouzového vypnutí, jeden na každé straně gantry a jeden na akviziční stanici.

1. Gantry a zdvihací mechanismus akviziční stanice se vypnou kterýmkoli tlačítkem nouzového vypnutí.
2. Tlačítko nouzového vypnutí vrátíte od původní polohy tak, že ho otočíte zhruba o čtvrtinu po směru hodinových ručiček. Mělo by zase vyskočit zpět.

## 2.5 Blokování

Systém 3Dimensions má bezpečnostní blokování:

- Vertikální pohyb a otáčení C-ramene se při aplikaci kompresní síly vypnou. Servisní technik může nastavit sílu blokování od 22 N (2,2 kg (5 liber)) po 45 N (4,5 kg (10 liber)).
- Pokud dojde k uvolnění RTG tlačítka nebo RTG nožního spínače ještě před skončením expozice, expozice se zastaví a zobrazí se poplašné hlášení.
- V režimu Tomo systém neumožní expozici, pokud se mřížka nachází v RTG poli (varianta s tomosyntézou).
- Příznaky polohy zrcadla a filtru také blokují RTG záření, pokud je poloha zrcadla světelného pole nebo sestavy filtru nesprávná.

## 2.6 Splnění předpisů a norem

Tato část popisuje povinnosti výrobce požadavky na to, aby mamografický systém splňoval předpisy a normy.

### 2.6.1 Požadavky na splnění předpisů a norem

Výrobce odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkon tohoto zařízení na základě těchto ustanovení:

- Elektroinstalace v místnosti splňuje veškeré požadavky.
- Zařízení je používáno v souladu s tímto *návodem*.
- Operace sestavení, rozšíření, úprav, změn nebo opravy jsou svěřovány do rukou autorizovaných pracovníků.
- Instalace síťových a komunikačních zařízení odpovídá normám IEC. Kompletní systém (síťová a komunikační zařízení a mamografický systém) musí splňovat požadavky normy IEC 60601-1.



#### Upozornění:

Zdravotnické elektrické zařízení vyžaduje z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) zvláštní opatření a musí být instalováno, uvedeno do provozu a používáno v souladu s poskytnutými informacemi o EMC.

---



#### Upozornění:

Přenosná a mobilní RF komunikace může mít vliv na zdravotnické elektrické zařízení.

---



### Upozornění:

Použití neautorizovaného příslušenství a kabelů může mít za následek zvýšení emisí nebo snížení imunity. Chcete-li zachovat kvalitu izolace systému, připojte k systému pouze schválené příslušenství nebo doplňky Hologic.

---



### Upozornění:

Zdravotnické elektrické zařízení (ME) ani systémy ME by neměly být používány v sousedství jiných zařízení ani na nich. Pokud je takové uspořádání nutné, ověřte, zda zařízení ME nebo systém ME v této konfiguraci fungují správně.

---



### Upozornění:

Tento systém je určen výhradně pro používání zdravotnickými profesionály. Tento systém může způsobovat rušení rádia nebo může narušovat provoz okolních zařízení. Může být nutné přijmout opatření ke zmírnění, například přesměrování nebo přemístění zařízení či odstínění místa.

---



### Upozornění:

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Hologic, mohou vést ke zrušení vašeho oprávnění k provozování zařízení.

---



### Upozornění:

U tohoto zařízení bylo v rámci zkoušek shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, pokud je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení. V takovém případě bude uživatel povinen rušení na vlastní náklady opravit.

---



### Upozornění:

Na základě úrovně zkoušky ODOLNOSTI VSTUPU/VÝSTUPU KRYTEM vůči RF BEZDRÁTOVÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ podle 4. vydání normy IEC 60601-1-2 toto zařízení vykazuje susceptibilitu vůči přenosové frekvenci GMRS 460, FRS 460. Mezi rádiem GMRS a FRS a systémem zajistěte minimální vzdálenost 30 cm.

---

### 2.6.2 Prohlášení o splnění předpisů a norem


Výrobce prohlašuje, že toto zařízení splňuje následující požadavky:



Zdravotnické – Aplikované zařízení vysílající elektromagnetické záření musí z hlediska úrazu elektrickým proudem, požáru a mechanických rizik splňovat požadavky norem ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012, A2: 2010 / (R)2012 a CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1 (2014)

- CAN/CSA – ISO 13485-03 Zdravotnické prostředky – Systémy řízení kvality – Požadavky na regulatorní cíle (přijata norma normy ISO 13485:2003, druhé vydání, 2003-07-15)
- CAN/CSA C22.2 Č. 60601-1:2014 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 1.: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
- EN 60601-1: 2006 / A1: 2013 Zdravotnické elektrické přístroje. Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 a ČSN ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz
- ČSN ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 a ČSN ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb
- FCC, 47 CFR část 15, podčást C, oddíl 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [části 900 a 1020]
- IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012 vyd. 3.1 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
- IEC 60601-1-2 Ed. 4th: 2014 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky a zkoušky
- IEC 60601-1-3 Ed. 2.0: 2008 / A1: 2013 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 1-3: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdrojů rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku
- IEC 60601-2-28: 2017 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku
- IEC 60601-2-45: 2011 / AMD1: 2015 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
- RSS-210: Issue 7, 2007 Radio Standards Specification Low-power License-exempt Radiocommunication Devices: Zařízení kategorie I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012 a A2: 2010 / (R)2012 Zdravotnická elektrická zařízení, část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost, včetně pozdější úpravy (2010)

## 2.7 Poloha štítků




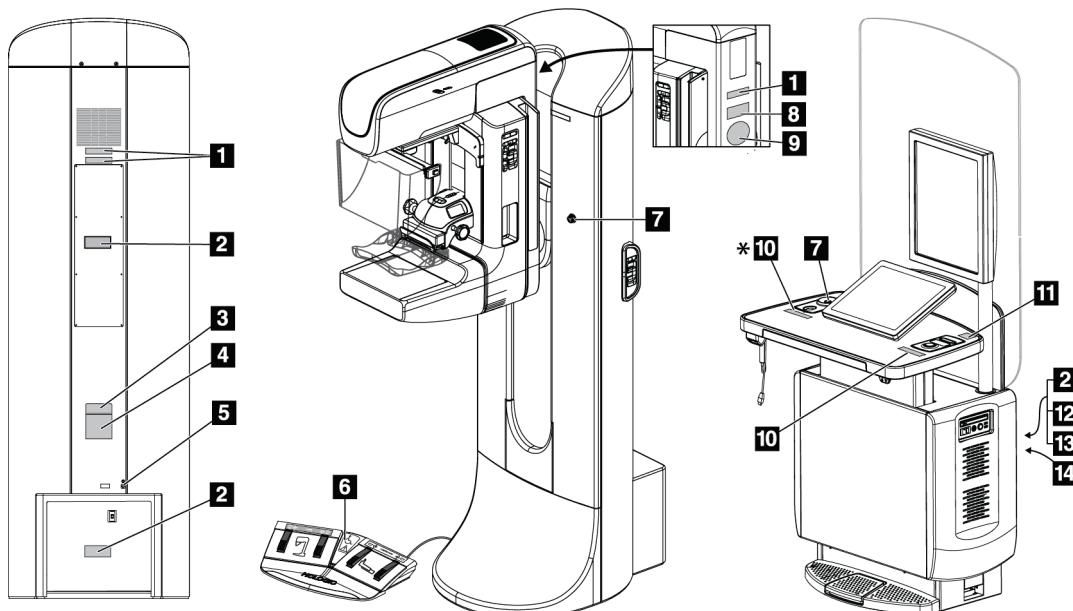


Obrázek 4: Poloha štítků



# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 2: Všeobecné informace

Tabulka 1: Systémové štítky

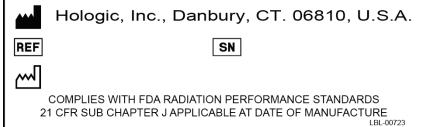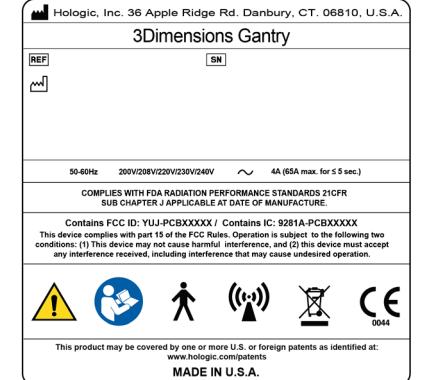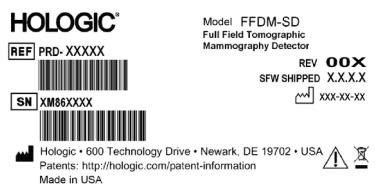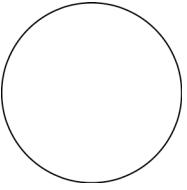 <p><b>Sériové zařízení</b></p>	 <p><b>Varování před úrazem elektrickým proudem</b></p>	 <p><b>Model systému</b></p>
 <p><b>Typový štítek gantry</b></p>	 <p><b>Svorka pro vyrovnání potenciálu</b></p>	 <p><b>Detektor</b></p>
 <p><b>Výrobní číslo rentgenky od dodavatele</b></p>	 <p><b>Varování před RTG přístrojem</b></p>	 <p><b>Kontakt na technickou podporu</b></p>


*Tabulka 1: Systémové štítky*

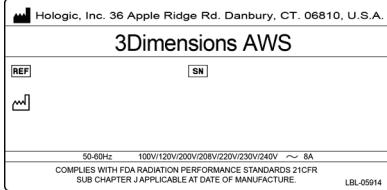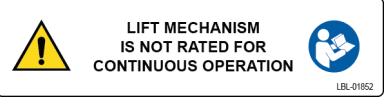12	13	14
 <p>Hologic, Inc. 36 Apple Ridge Rd. Danbury, CT. 06810, U.S.A.  <b>3Dimensions AWS</b>  REF SN  50/60Hz 100V/120V/200V/208V/230V/240V ~ 8A  COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. LBL-05914</p> <p><i>Typový štítek akviziční stanice</i></p>	 <p><b>CAUTION</b>  RISK OF ELECTRIC SHOCK  DO NOT OPEN</p> <p>3Dimensions System (3Dimensions Gantry) (3Dimensions AWS)  TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> <p>Medical-Applied Electromagnetic Radiation Equipment  ANSI/AAMI ES60601-1 (20XX)  CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (20XX)</p> <p>UL US  EPA/IC</p> <p>LBL-06364</p> <p><i>Splnění předpisů a norem</i></p>	 <p><b>LIFT MECHANISM IS NOT RATED FOR CONTINUOUS OPERATION</b>  LBL-01652</p> <p><i>Zdvihací limit akviziční stanice</i></p>



## Kapitola 3 Systémové ovládání a indikátory

### 3.1 Ovládání systémového napájení

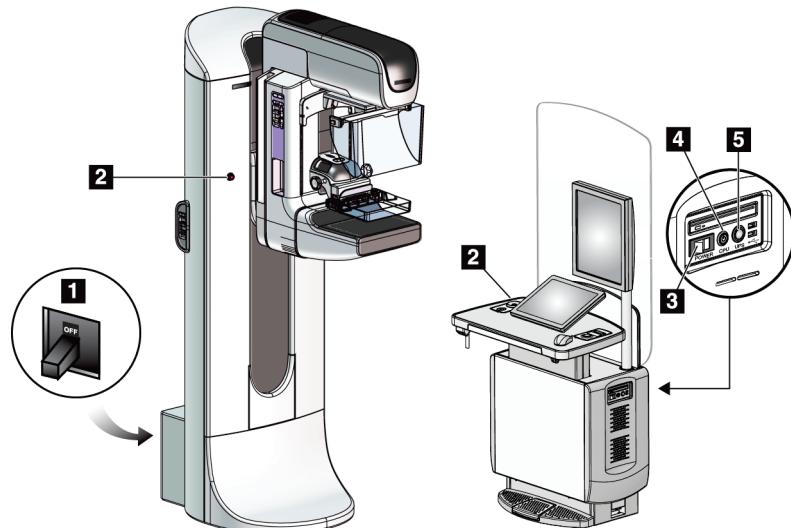


Obrázek 5: Ovládání systémového napájení

#### Legenda k obrázku

1. Jistič napájení gantry
2. Tlačítko nouzového vypnutí (dvě na gantry, jedna na akviziční stanici)
3. Tlačítko napájení akviziční stanice
4. Vypínač/resetovací tlačítka počítače
5. Vypínač zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

## 3.2 Ovládání a indikátory tubusového stojanu

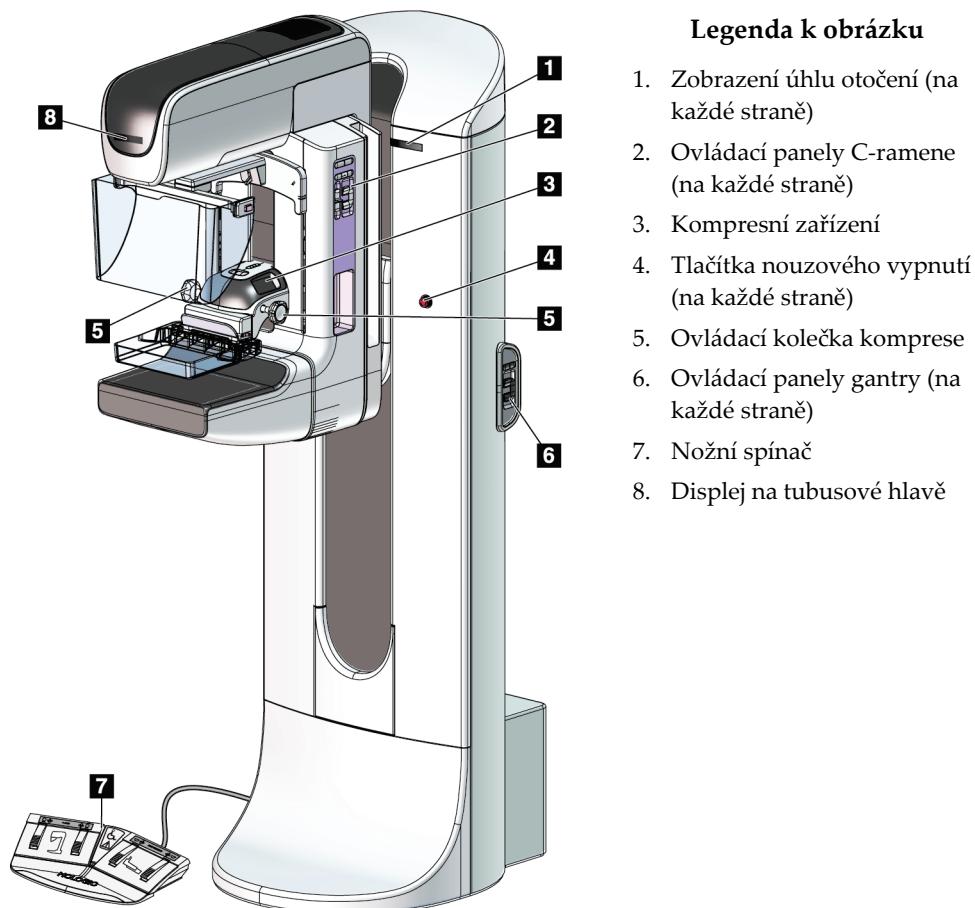


Obrázek 6: Ovládání a indikátory tubusového stojanu

### 3.2.1 Displej na tubusové hlavě

Na displeji tubusové hlavy se zobrazuje:

- SID
- Typ filtru
- Nastavení kolimátoru
- Poloha lopatky

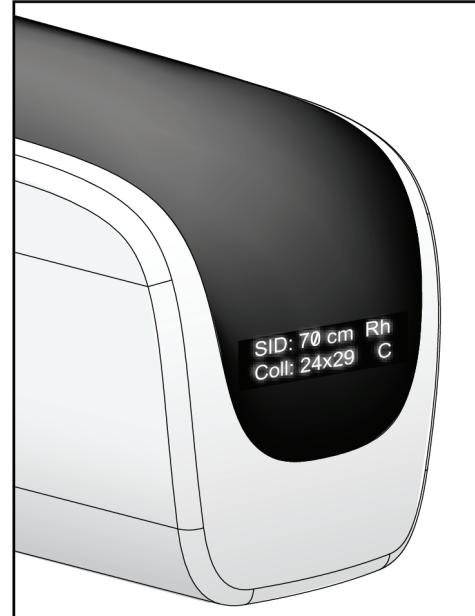


Obrázek 7: Displej na tubusové hlavě

### 3.2.2 Ovládání a displej kompresního zařízení

#### Legenda k obrázku

1. Kolečka pro ruční ovládání komprese
2. Tlačítka pro posun lopatky
3. Tlačítka snímače AEC
4. Displej kompresního zařízení
5. Posuvník kompresního režimu FAST
6. Svorka lopatky

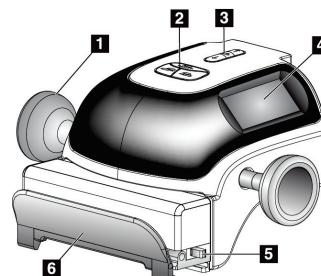

Obrázek 8: Kompresní zařízení

Na displeji kompresního zařízení se zobrazuje:

- Poloha snímače AEC
- Kompresní síla (pokud je aplikovaná síla menší než 4 libry (1,8 kg), na displeji se zobrazuje 0,0)
- Tloušťka komprese
- Úhel C-ramene po otočení (na 5 s)



Obrázek 9: Displej kompresního zařízení

### 3.2.3 Ovládací panely C-ramene

Na levé i pravé straně C-ramene se nachází ovládací panely. Jedná se o tlačítka funkcí kolimátoru a C-ramene.




Obrázek 10: Ovládací panel C-ramene

#### Legenda k obrázku

1. Otáčení MLO
2. Nulová poloha C-ramene
3. Lampa světelného pole
4. Zapnutí motoru
5. Ruční ovládání kolimátoru
6. Otočení C-ramene po směru hod. ručiček
7. C-rameno nahoru a dolů
8. Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček
9. Komprese nahoru
10. Komprese dolů

### 3.2.4 Ovládací panely gantry

Ovládací panely na gantry poskytují dodatečný přístup k funkcím C-ramene. Na levé i pravé straně gantry se nachází ovládací panely.

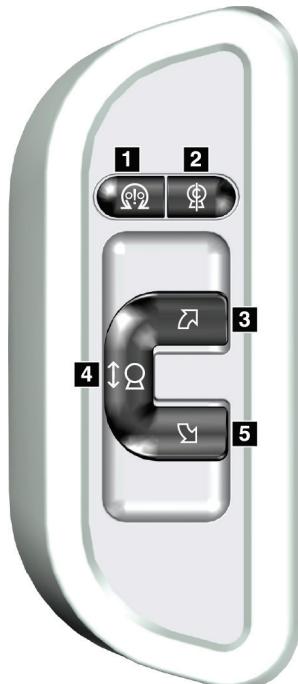

Obrázek 11: Ovládací panel gantry

#### Legenda k obrázku

1. Zapnutí motoru
2. Nulová poloha C-ramene
3. Otočení C-ramene po směru hod. ručiček
4. C-rameno nahoru a dolů
5. Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček

### 3.2.5 Nožní spínač se dvěma funkcemi



**Varování:**

Každý nožní spínač umístěte tak, aby při použití zůstal v dosahu tlačítka nouzového vypnutí.



**Varování:**


Nožní spínače umístěte tak, aby nemohly být neúmyslně stlačeny pacientem či vozíčkem.

Použití nožního spínače:

- Stisknutím nožního spínače se spouští pohyb.
- Uvolněním nožního spínače se pohyb zastaví.

**Legenda k obrázku**

1. C-rameno dolů
2. C-rameno nahoru
3. Komprese dolů
4. Komprese nahoru

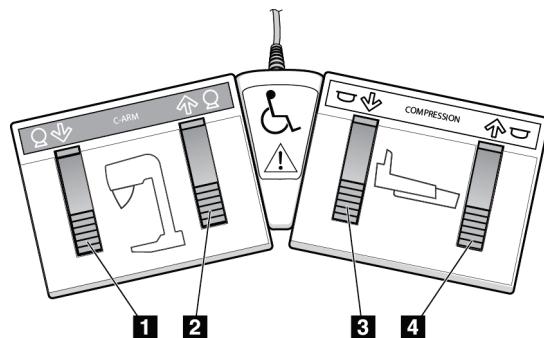

Obrázek 12: Nožní spínač se dvěma funkcemi

## Návod k systému 3Dimensions


Kapitola 3: Systémové ovládání a indikátory

### 3.3 Universal Acquisition Workstation Controls and Displays



#### Poznámka

Společnost Hologic při konfiguraci některých systémů zohledňuje specifické požadavky. Vaše systémová konfigurace nemusí disponovat všemi variantami a příslušenstvím uvedeným v tomto návodu.

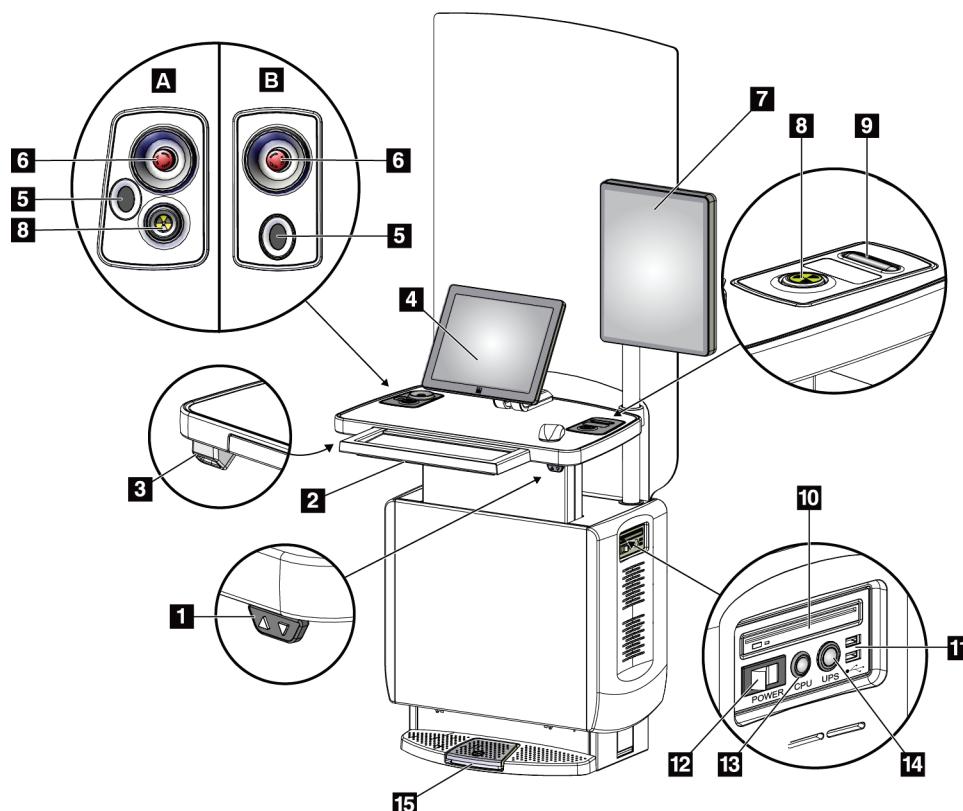

Obrázek 13: Ovládání a displeje akviziční stanice Universal

#### Legenda k obrázku

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tlačítko pro seřízení výšky    | 10. Jednotka CD/DVD-ROM                           |
| 2. Klávesnice (v zásuvce)         | 11. Porty USB                                     |
| 3. Čtečka čárových kódů           | 12. Tlačítko napájení akviziční stanice           |
| 4. Ovládací monitor               | 13. Vypínač / resetovací tlačítko počítače        |
| 5. Snímač otisků prstů*           | 14. Vypínač zdroje neprerušovaného napájení (UPS) |
| 6. Tlačítko nouzového vypnutí*    | 15. Nožní spínač RTG                              |
| 7. Monitor pro zobrazení snímku   |   |
| 8. Aktivační tlačítko RTG*        |   |
| 9. Tlačítko pro uvolnění komprese |   |

\*A = rozvržení akviziční stanice Universal řady II;  
B = rozvržení akviziční stanice Universal řady I



#### Poznámka

Ovládání pro akviziční stanici Universal nainstalované v mobilním prostředí je stejné jako ovládání na akviziční stanici Universal.


# Kapitola 4 Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

## 4.1 Spuštění systému

### Poznámka


Pokud systém zůstává přes noc zapnutý, v zájmu zaručení co nejlepší funkčnosti ho každý den restartujte.

1. Zkontrolujte, zda nic nebrání pohybu C-ramene ani výhledu obsluhy.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechna tři tlačítka nouzového vypnutí ve výchozí poloze (nestisknutá).

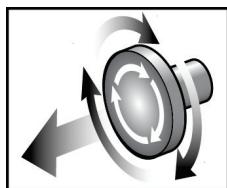

Obrázek 14: Otočením uveděte tlačítka nouzového vypnutí do původní polohy

3. Zkontrolujte, zda je jistič gantry v poloze zapnuto.
4. Pokud byl zdroj UPS vypnut, stisknutím napájecího tlačítka ho zase zapněte (viz následující obrázek).

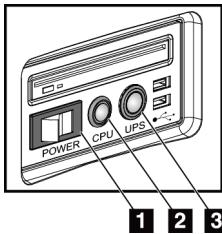

### Legenda k obrázku

1. Tlačítko napájení akviziční stanice
2. Vypínač/resetovací tlačítko počítače
3. Tlačítko napájení UPS

Obrázek 15: Tlačítka napájení akviziční stanice Universal


5. Zapněte tlačítko napájení akviziční stanice (viz předchozí obrázek).

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

---


6. Stiskněte vypínač počítače (viz předchozí obrázky). Při spuštění počítače se na ovládacím monitoru akviziční stanice otevře *přihlašovací obrazovka Windows 10*.

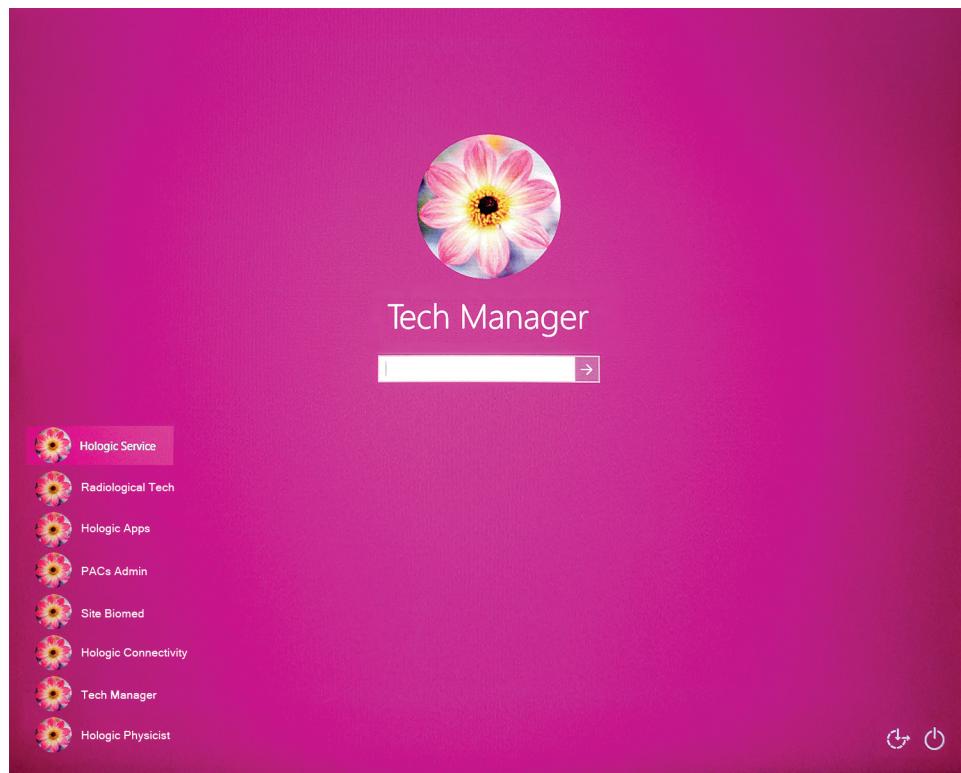

Obrázek 16: Přihlašovací obrazovka Windows 10

7. Vyberte si uživatelské jméno a zadejte heslo.

8. Na ovládacím monitoru akviziční stanice se zobrazí *úvodní obrazovka* systému 3Dimensions. Pak se automaticky zapne gantry.

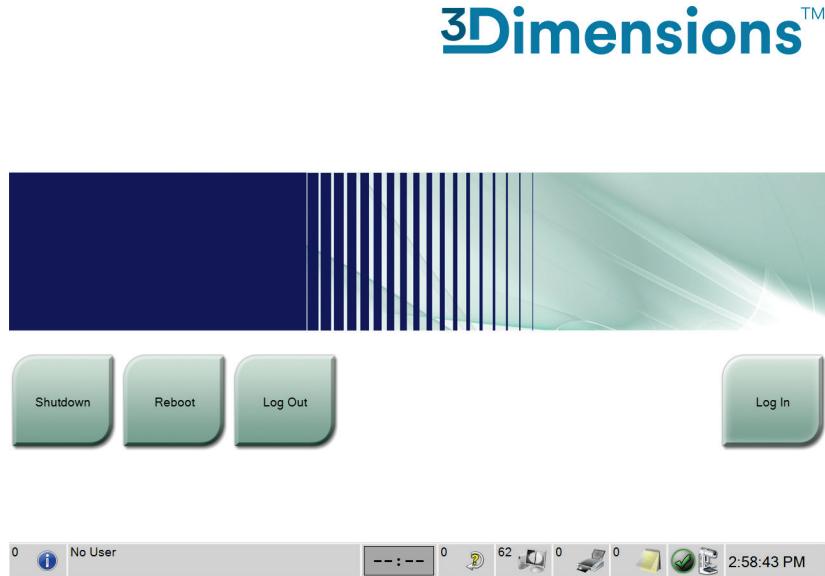

Obrázek 17: Úvodní obrazovka

#### Poznámka

Z operačního systému Windows 10 se můžete odhlásit tlačítkem **Log Out** (Odhlášení).

#### Poznámka

Na úvodní obrazovce je tlačítko **Shutdown** (Vypnutí), které slouží k vypnutí systému, a tlačítko **Reboot** (Restart), které slouží k restartování systému.

#### Poznámka

Příprava na akvizici snímku může trvat od pěti do patnácti minut. Čekací doba záleží na výkonu detektoru. Časovač na panelu úloh udává čekací dobu do připravenosti systému. Akvizici klinických nebo QC snímků nezačínejte, dokud stavová ikona systému neukáže stav Ready (Připraveno).

## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

---

## 4.2 Přihlášení

1. Stiskněte tlačítko **Log In** (Přihlášení) na úvodní obrazovce.
2. Zobrazí se obrazovka *Select an Operator* (Výběr obsluhy; systémové přihlášení) a seznam uživatelských jmen správců a technologů. Tlačítkem **Show All** (Zobrazit vše) si můžete dále zobrazit seznam uživatelských jmen servisních techniků, aplikačních techniků a lékařů.



Obrázek 18: Obrazovka systémového přihlášení

3. Do systému se přihlaste jedním z uvedených postupů:

- Vyberte platné tlačítko uživatelského jména. Zadejte heslo a pak tlačítko **Log In** (Přihlášení).
- Stiskněte tlačítko **Username** (Uživatelské jméno). Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak stiskněte tlačítko **Log In** (Přihlášení).
- Proveďte ověření přiložením prstu ke snímači otisků prstů.

---

**Poznámka**



Většina unikátních, opakovatelných otiskových údajů pochází z bříška prstu, nikoli ze špičky. Prst přikládejte na plocho. Identifikace otisku pak bude rychlá a přesná.

---



Správný postup



Nesprávný postup

---

**Poznámka**



Pokud máte naplánované úlohy v oblasti kontroly kvality, otevře se obrazovka *Select Function to Perform* (Výběr prováděné funkce). Odtud můžete úlohy buď provést, nebo stisknout tlačítko **Skip** (Přeskočit).


---

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

### 4.3 Provedení zkoušek funkčnosti

V zájmu zajištění správné funkčnosti ovládání provádějte v rámci měsíční vizuální kontroly i zkoušky funkčnosti. Dbejte na správnou funkčnost všech tlačítek (ovládací panely gantry a C-ramene nalevo i napravo).

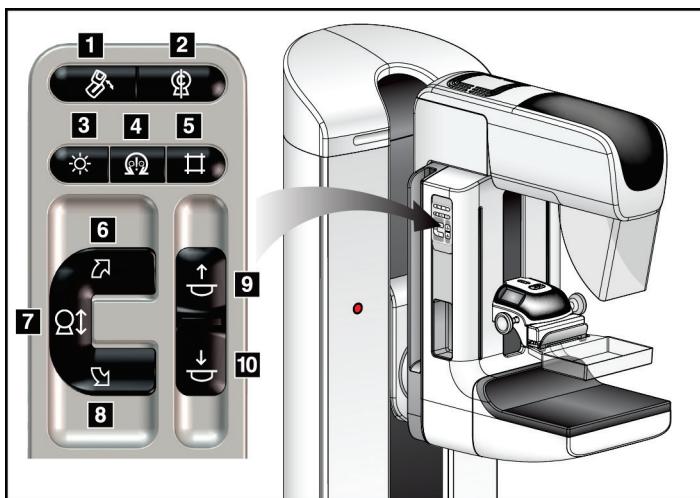

Obrázek 19: Ovládací panel C-ramene (na obrázku je levá strana)

#### Legenda k obrázku

1. Otáčení MLO
2. Nulová poloha C-ramene
3. Lampa světelného pole
4. Zapnutí motoru
5. Ruční ovládání kolimátoru
6. Otočení C-ramene po směru hod. ručiček
7. C-rameno nahoru a dolů
8. Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček
9. Kompresie nahoru
10. Kompresie dolů






#### Poznámka

Vertikální pohyb a otáčení C-ramene se při aplikaci kompresní síly vypnou. Servisní technik může nastavit sílu blokování od 22 N (2,2 kg (5 liber)) po 45 N (4,5 kg (10 liber)).

#### 4.3.1 Zkoušky funkčnosti komprese

Tabulka 2: Zkoušky komprese

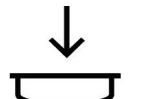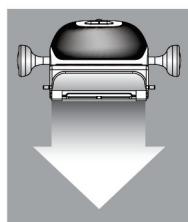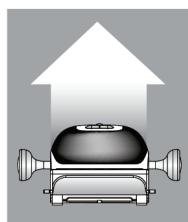Funkce	Zkouška funkčnosti
Komprese dolů  	<p>Stiskněte tlačítko <b>Komprese dolů</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivuje se brzda komprese.</li> <li>• Rozsvítí se lampa světelného pole.</li> <li>• Spustí se kompresní zařízení.</li> </ul> <p><i>Poznámka... při stisknutí tlačítka <b>Komprese dolů</b> zůstane brzda komprese aktivní až do stisknutí tlačítka <b>Uvolnění komprese</b>.</i></p> <p>Kompresní pohyb směrem dolů se zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při uvolnění tlačítka.</li> <li>• Při dosažení limitní síly směrem dolů.</li> <li>• Při dosažení spodního limitu pojezdu.</li> </ul>
Komprese nahoru  	<p>Stiskněte tlačítko <b>Komprese nahoru</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresní zařízení se rozjede nahoru.</li> </ul> <p><i>Poznámka... Tlačítko <b>Komprese nahoru</b> NESLOUŽÍ k uvolnění kompresní brzdy.</i></p> <p>Kompresní pohyb směrem nahoru se automaticky zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při uvolnění tlačítka.</li> <li>• Při dosažení horního limitu pojezdu.</li> </ul>


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí


### 4.3.2 Zkoušky funkčnosti pohybu C-ramene

#### Pohyb C-ramene nahoru a dolů

Tabulka 3: Pohyb C-ramene nahoru a dolů

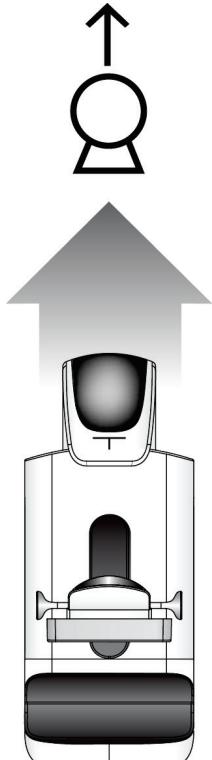Funkce	Zkouška funkčnosti
C-rameno nahoru 	<p>Stiskněte tlačítko <b>C-rameno nahoru</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pohyb C-ramene se zastaví při uvolnění tlačítka.</li><li>• Pohyb C-ramene se zastaví, pokud C-rameno-dosáhne horního limitu pojezdu.</li><li>• Vertikální pohyb a otáčení C-ramene se při aplikaci kompresní síly vypnou. Servisní technik může nastavit sílu blokování od 22 N (2,2 kg) po 45 N (4,5 kg).</li></ul>

Tabulka 3: Pohyb C-ramene nahoru a dolů

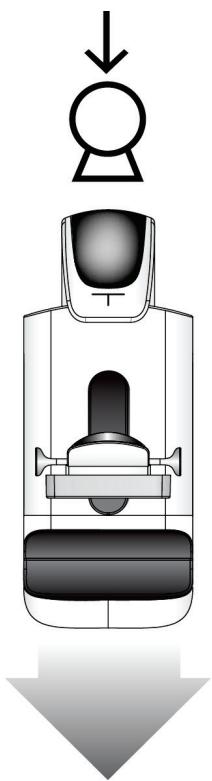Funkce	Zkouška funkčnosti
C-rameno dolů 	Stiskněte tlačítko <b>C-rameno dolů</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>Pohyb C-ramene se zastaví při uvolnění tlačítka.</li><li>Pohyb C-ramene se zastaví, pokud C-rameno dosáhne spodního limitu pojezdu.</li><li>Vertikální pohyb a otáčení C-ramene se při aplikaci kompresní síly vypnou. Servisní technik může nastavit sílu blokování od 22 N (2,2 kg) po 45 N (4,5 kg).</li></ul>

# Návod k systému 3Dimensions


Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

---

## Otáčení C-ramene


Tabulka 4: Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček

Funkce	Zkouška funkčnosti
Otočení C-ramene proti směru hod. ručiček	Stisknutím tlačítka <b>Otočení C-ramene proti směru hodinových ručiček</b> (položka 1) se spustí otáčení C-ramene proti směru hodinových ručiček. Pohyb C-ramene se zastaví při uvolnění tlačítka. Jemné doladění otočení C-ramene po jednom stupni můžete provést vteřinovým podržením a následným uvolněním tlačítka. Opakujte dle potřeby.

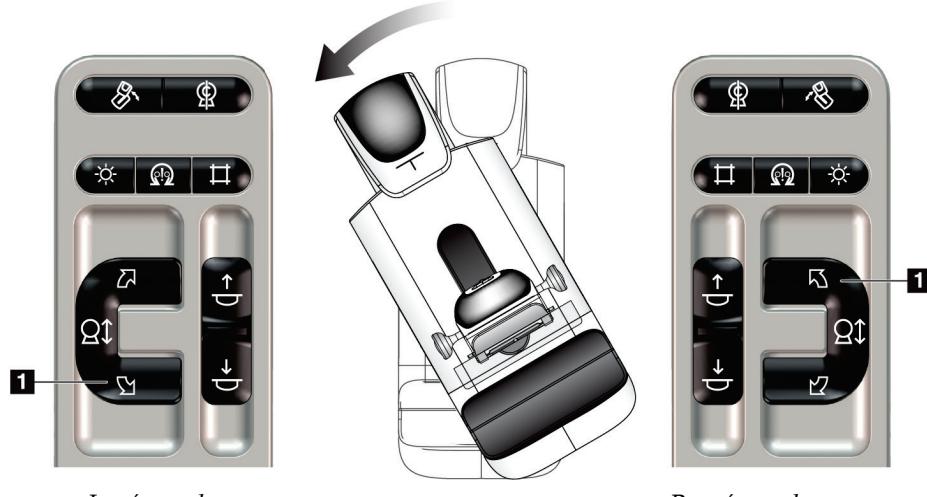

*Tabulka 5: Otočení C-ramene po směru hod. ručiček*

Funkce	Zkouška funkčnosti
Otočení C-ramene po směru hod. ručiček	Stisknutím tlačítka <b>Otočení C-ramene po směru hodinových ručiček</b> (položka 1) se spustí otáčení C-ramene po směru hodinových ručiček. Pohyb C-ramene se zastaví při uvolnění tlačítka. Jemné doladění otočení C-ramene po jednom stupni můžete provést vteřinovým podržením a následným uvolněním tlačítka. Opakujte dle potřeby.




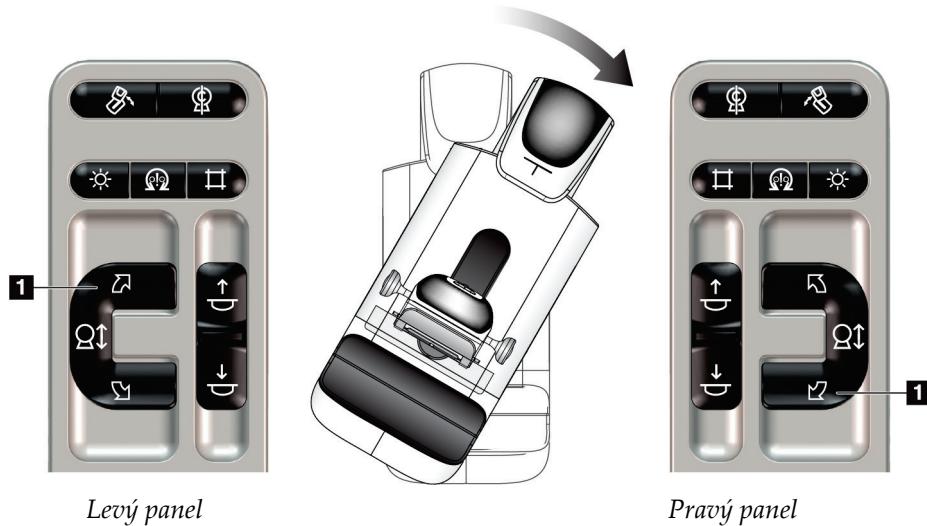


## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

Tabulka 6: Tlačítko otočení C-ramene

Funkce	Zkouška funkčnosti
Tlačítko otočení C-ramene	<p>Stlačením spínače otočení C-ramene směrem od vás posunete C-rameno směrem k sobě.</p> <p>Zatáhnutím spínače otočení C-ramene směrem k vám posunete C-rameno směrem od sebe.</p> <p>Pohyb C-ramene se zastaví při uvolnění tlačítka.</p>

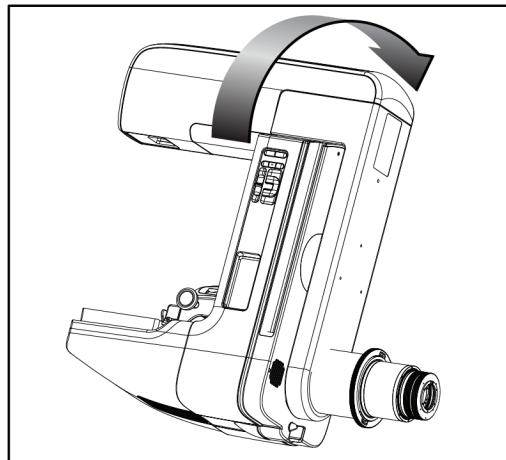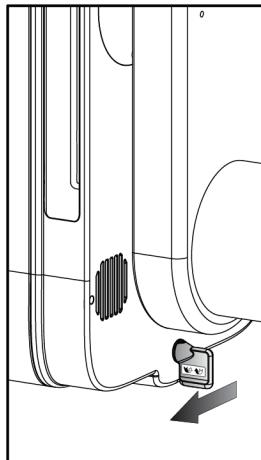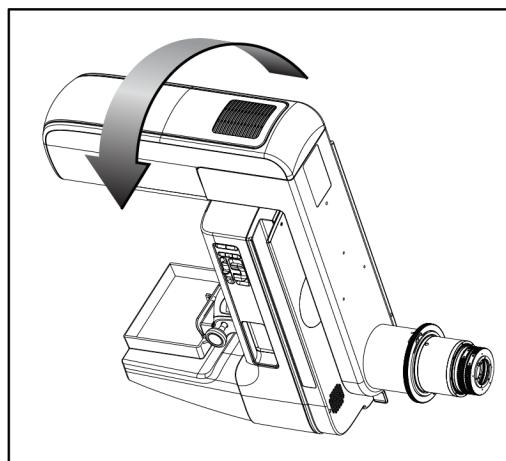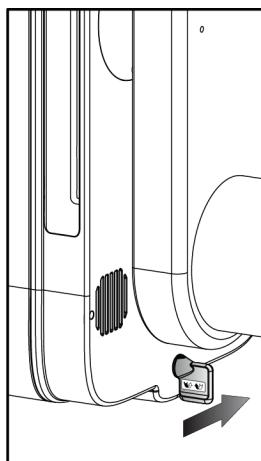

### Automatické otáčení C-ramene (automatické otáčení)



#### Varování:

**Nebezpečí zachycení.** Dbejte na to, aby během otáčení C-ramene byla mezi C-ramenem a libovolným předmětem vůle 50 cm. Pokud je vzdálenost od C-ramene menší než 50 cm, nepoužívejte funkci automatického otáčení.




#### Poznámka

Automatické otáčení C-ramene zastavíte stisknutím libovolného tlačítka nebo tlačítkem nouzového zastavení.

Zapnutí motoru 	Současným stisknutím tlačítka <b>Zapnutí motoru</b> a <b>Otočení</b> se zapíná automatické otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Nulová poloha C-ramene 	Současné stisknutí tlačítka <b>Zapnutí motoru</b> a <b>Nulová poloha C-ramene</b> . Uvolněte tlačítka. Přístroj zapípá a C-rameno se automaticky vrátí do nulové polohy.

Tabulka 7: Automatické otočení C-ramene proti směru hod. ručiček

Funkce	Zkouška funkčnosti
Automatické otočení C-ramene proti směru hod. ručiček	Současné stisknutí tlačítka <b>Zapnutí motoru</b> (poloha 1) a <b>Otočení C-ramene proti směru hodinových ručiček</b> (poloha 2). Uvolněte tlačítka. Přístroj zapípá a C-rameno se začne automaticky pohybovat proti směru hodinových ručiček.

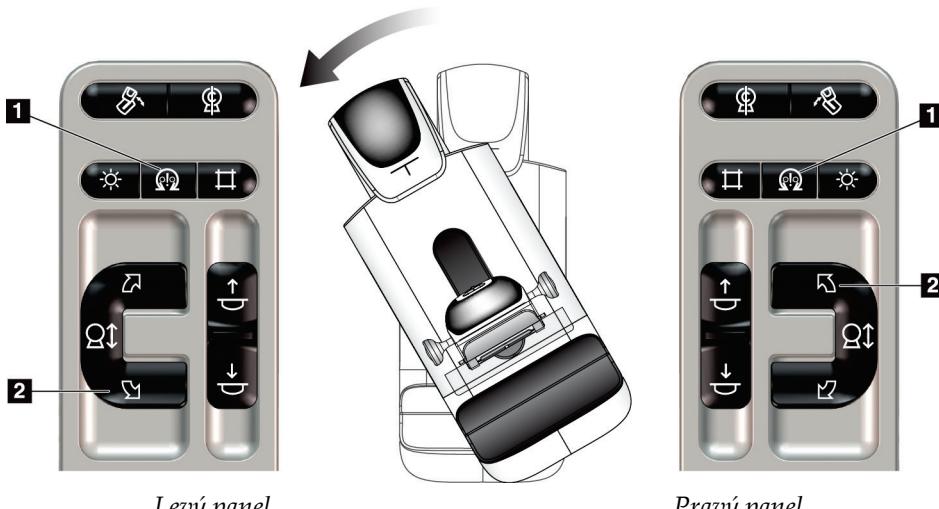


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

Tabulka 8: Automatické otočení C-ramene po směru hod. ručiček



Funkce	Zkouška funkčnosti
Automatické otočení C-ramene po směru hod. ručiček	Současné stisknutí tlačítka <b>Zapnutí motoru</b> (poloha 1) a <b>Otočení C-ramene po směru hodinových ručiček</b> (poloha 2). Uvolněte tlačítka. Přístroj zapípá a C-rameno se začne automaticky pohybovat po směru hodinových ručiček.

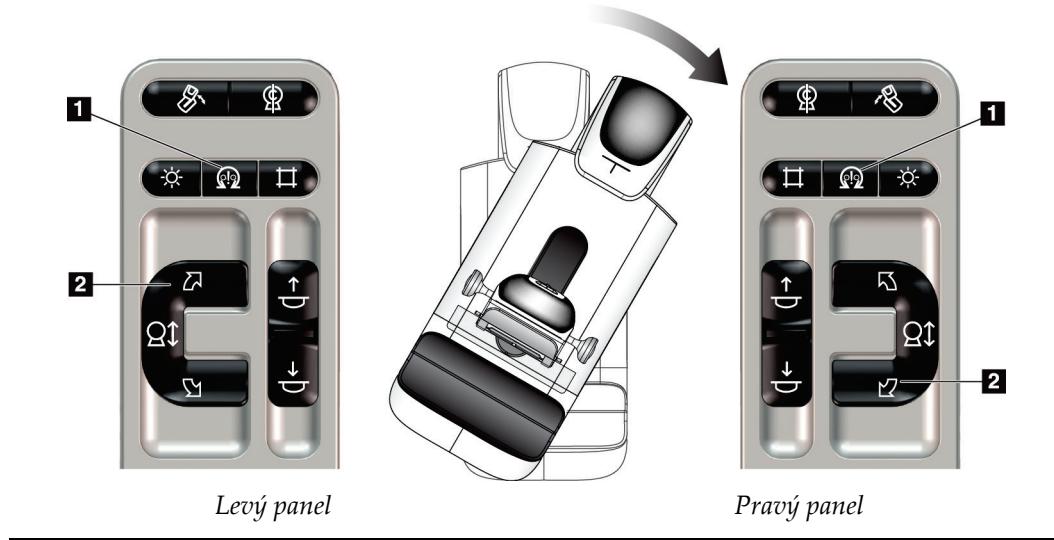

### Automatické otáčení MLO

Tabulka 9: Automatické otáčení MLO

Funkce	Zkouška funkčnosti
Automatické otočení tubusové hlavy do nulové polohy	Uveďte C-rameno do polohy s úhlem větším než 15 stupňů. Stiskněte tlačítko <b>otáčení MLO</b> (položka 1). Tubusová hlava se posune automaticky do nulové polohy. Kompresní rameno zůstane pod úhlem. Opětovným stisknutím tlačítka otáčení MLO vraťte tubusovou hlavu do původní polohy.

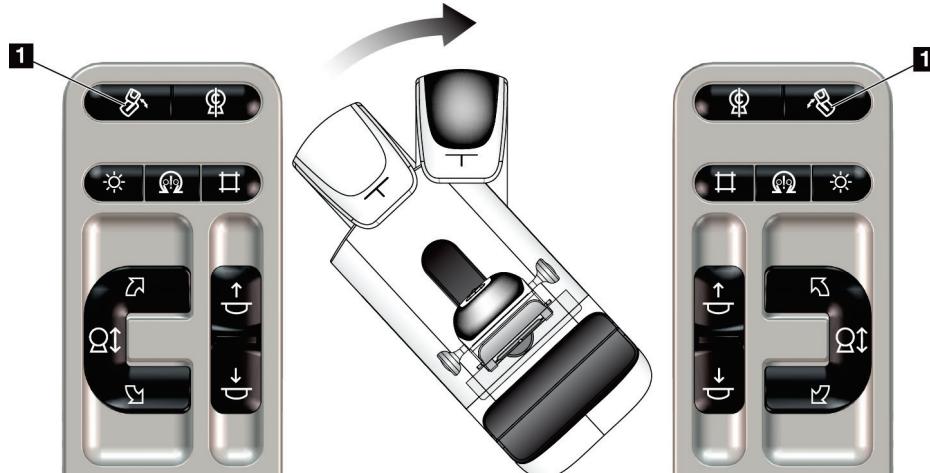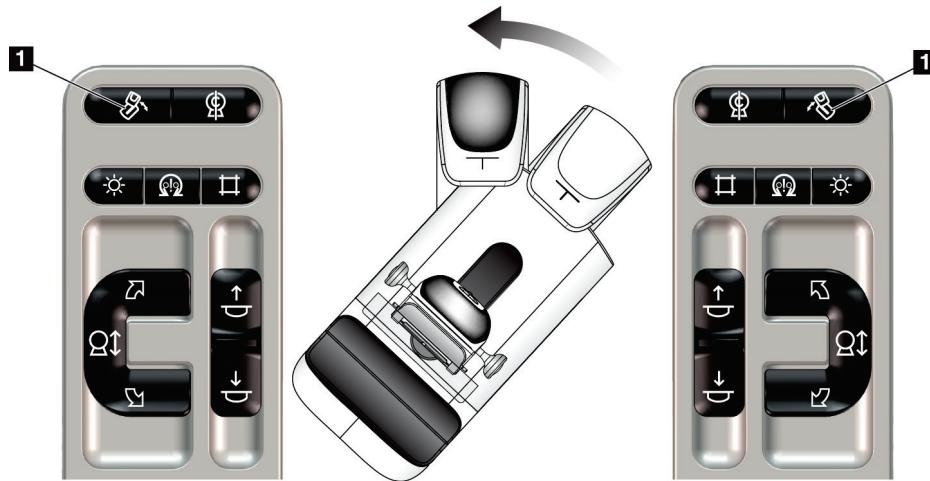

Levý panel

Pravý panel


## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

---

#### 4.3.3 Kolimace

Tabulka 10: Kolimace C-ramene

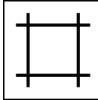Funkce	Zkouška funkčnosti
Ruční ovládání kolimátoru 	Tlačítko <b>Ruční ovládání kolimátoru</b> mění kolimaci prostřednictvím různých RTG polí. Stisknutím tlačítka <b>Lampa světelného pole</b> si zobrazíte RTG pole a následným stisknutím tlačítka <b>Ruční ovládání kolimátoru</b> si vyberte příslušné RTG pole.
Lampa světelného pole 	Lopatky komprese: Stisknutím tlačítka <b>Lampa světelného pole</b> si zobrazíte RTG pole na dobu dvou minut. Lopatky lokalizace: Stisknutím tlačítka <b>Lampa světelného pole</b> si zobrazíte RTG pole na nastavenou dobu. Výchozí doba pro biopsii a lopatky lokalizace jehly je deset minut. Opětovným stisknutím tlačítka <b>Lampa světelného pole</b> vypnete lampu světelného pole. Lampa světelného pole začne automaticky svítit spolu se zahájením kompresního pohybu směrem dolů.

#### 4.3.4 Posuvné lopatky




##### Poznámka

Posuvnou funkci lze používat u většiny lopatek. Velká screeningová lopatka bez rámu (24 × 29 cm), velká lopatka systému SmartCurve® (24 × 29 cm) a zvětšovací lopatky nejsou s posuvnou funkcí kompatibilní.

Posuvnou funkci vyzkoušejte na screeningové lopatce bez rámu (18 × 24 cm).

Tabulka 11: Posuvná lopatka

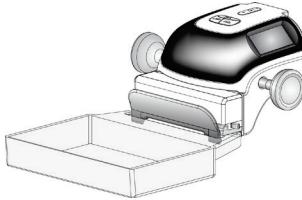
Funkce	Zkouška funkčnosti
Posun lopatky  	<p>Screeningová lopatka (18 × 24 cm) se posouvá cca 2,5 cm doleva, do středu nebo doprava. Při aplikaci komprese nelze lopatku posouvat. Kolimátor je naprogramován tak, aby sledoval polohu lopatky.</p> <p>Postup pro vyzkoušení této funkce:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nainstalujte lopatku (18 × 24 cm) do kompresního zařízení.</li><li>2. Vyberte zobrazení.</li><li>3. Pomocí tlačítka <b>Posun lopatky</b> na obrazovce <i>Procedure</i> (Postup) můžete nastavit polohu ručně.</li><li>4. Ověřte automatický přesun lopatky do nové polohy.</li><li>5. Zapněte lampu světelného pole.</li><li>6. Potvrďte, zda poloha kolimátoru odpovídá poloze lopatky.</li><li>7. Celý postup opakujte i pro ostatní polohy lopatky.</li></ol>

## Návod k systému 3Dimensions

Kapitola 4: Spuštění, zkoušky funkčnosti a vypnutí

---

### 4.4 Emergency Off Switches Functionality

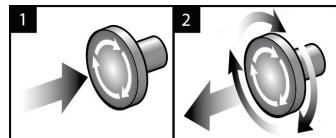

Obrázek 20: Funkce tlačítka nouzového vypnutí

Systém má tři tlačítka nouzového vypnutí, jeden na každé straně gantry a jeden na akviziční stanici.


1. Gantry a zdvihací mechanismus akviziční stanice se vypnou kterýmkoli tlačítkem nouzového vypnutí.
2. Tlačítko nouzového vypnutí vrátíte od původní polohy tak, že ho otočíte zhruba o čtvrtinu po směru hodinových ručiček. Mělo by zase vyskočit zpět.

### 4.5 Postup pro vypnutí systému

1. Zavřete všechny otevřené pacientské postupy. Viz oddíl *Zavření pacienta* na straně 75.
2. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) stiskněte tlačítko **Log Out** (Odhlášení).
3. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Shutdown** (Vypnutí).
4. V potvrzovacím okně stiskněte **Yes** (Ano).

### 4.6 Jak odpojit systém od napájení

Viz následující obrázek s ilustracemi tlačítek a spínačů z následujících postupů.

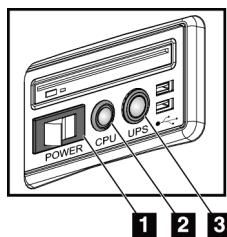

Obrázek 21: Tlačítka napájení akviziční stanice Universal

#### Legenda k obrázku

1. Tlačítko napájení akviziční stanice
2. Vypínač/resetovací tlačítko počítače
3. Tlačítko napájení UPS

Postup pro odpojení napájení ze systému:

1. Vypněte systém.
2. Pokud váš systém obsahuje UPS, stiskněte tlačítko UPS (položka 3).
3. Vypněte tlačítko napájení akviziční stanice (položka 1).
4. Odpojte napájecí kabel akviziční stanice ze zásuvky (AC).
5. Vypněte jistič gantry.
6. Vypněte síťový jistič.

# Kapitola 5 Uživatelské rozhraní

## 5.1 Výběr prováděné funkce

Po přihlášení se otevře obrazovka *Select Function to Perform* (Výběr prováděné funkce). Na této obrazovce se zobrazují plánované úlohy kontroly kvality.

### Poznámka

 Pokud nejsou naplánovány žádné úlohy kontroly kvality, otevře se obrazovka *Select Patient* (Výběr pacienta).

Select Function to Perform		
Name	Last Performed	Due Date
DICOM Printer Quality Control		4/11/2017
Gain Calibration	2/23/2017	2/27/2017
CEDM Gain Calibration		3/6/2017
Artifact Evaluation		4/11/2017
Phantom Image Quality		4/11/2017
SNR/CNR		4/11/2017
Compression Thickness Indicator		4/11/2017
Diagnostic Review Workstation Quality Control		4/11/2017
Viewboxes and Viewing Conditions		4/11/2017
Visual Checklist		4/11/2017
Reject Analysis		4/11/2017
Repeat Analysis		4/11/2017
Compression Test		4/11/2017
AEC Testing		4/11/2017

Number of results: 14

0 Manager, Tech ( Manager ) --- 0 0 0 0 0 0 0 0 11:42:16 AM

Obrázek 22: Příklad obrazovky výběru prováděné funkce

### Postup pro dokončení plánované úlohy kontroly kvality:

1. Ze seznamu vyberte úlohu kontroly kvality.
2. Stiskněte tlačítko **Start**. Dokončete postup podle zobrazených zpráv. (Tlačítko **Start** není k dispozici u všech typů zkoušek.)  
- NEBO -  
Tlačítkem **Mark Completed** (Označit jako dokončené) označte stav daného postupu jako dokončený. Tlačítkem **Yes** (Ano) potvrďte dokončení vybraného postupu.
3. Stiskněte **End QC** (Ukončit kontrolu kvality).

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

### Postup pro pokračování bez dokončení všech plánovaných úloh kontroly kvality:

Pokud všechny úlohy kontroly kvality nedokončíte, stiskněte tlačítko **Skip** (Přeskočit).



#### Poznámka

Při stisknutí tlačítka **Skip** (Přeskočit) se otevře obrazovka *Select Patient* (Výběr pacienta). Podrobnosti o této obrazovce naleznete v oddílu *Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)* na straně 55.

Při výběru tlačítka **Admin** se otevře obrazovka *Admin* (Administrátor). Podrobnosti o této obrazovce naleznete v oddílu *Jak použít obrazovku administrátora*.



#### Poznámka

Úlohy kontroly kvality lze dokončit kdykoli. Stiskněte tlačítko **Admin** a následně **Quality Control** (Kontrola kvality). Otevře se vám seznam úloh kontroly kvality.

## 5.2 O panelu úloh

Na panelu úloh ve spodní části obrazovky jsou další ikony. Stisknutím příslušné ikony si otevřete informace nebo provedete systémové úlohy.




Obrázek 23: Panel úloh

Tabulka 12: Nabídky panelu úloh

	Popis	Nabídka
1	<p><b>Informační ikon</b></p> <p>Stisknutím <b>informační</b> ikony si zobrazíte nabídku poplachů. Tato část panelu úloh zabliká žlutě, pokud je přítomný poplach.</p> <p>Stisknutím možnosti <b>Acknowledge All</b> (Potvrdit vše) blikání zastavíte.</p> <p>Stisknutím možnosti <b>Manage Alarms</b> (Spravovat poplachy) si můžete zobrazit a zavřít všechny otevřené poplachy.</p>	<p>No Alarms</p> <p>Acknowledge All</p> <p>Manage Alarms ...</p>
2	<p><b>Aktuální uživatelské jméno</b></p> <p>Stisknutím části uživatelského jména na panelu úloh si zobrazíte nabídku uživatelů.</p> <p>Možnost <b>Log Out</b> (Odhlášení) vás vrátí na úvodní obrazovku.</p> <p>Možnost <b>My Settings</b> (Moje nastavení) umožňuje výběr uživatelského nastavení a preference pracovních postupů.</p> <p>Možnost <b>Print</b> (Tisk) odešle zobrazený seznam pacientů do připojené tiskárny.</p>	<p>Users Menu</p> <p>Log Out</p> <p>My Settings ...</p> <p>Print ...</p>

Tabulka 12: Nabídky panelu úloh

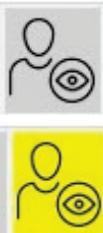	Popis	Nabídka
	<p><b>Indikátor priority čtení</b></p> <p>Indikátor priority čtení se zobrazuje, máte-li systém Genius AI Detection. Je-li některým pacientům na základě výsledků ze systému Genius AI Detection přidělena vysoká priorita pro čtení, barva ikony se změní na žlutou. Volbou ikony <b>Priorita čtení</b> zobrazíte seznam pacientů, které systém Genius AI Detection označil vysokou prioritou čtení. Pomocí tlačítka <b>X</b> vymažete pacienta ze seznamu priority čtení. Další informace naleznete v oddílu <i>Informace o systému Genius AI Detection</i> na straně 7.</p> 	
	<p><b>Časovač kontrastní látky</b></p> <p>Časovač kontrastní látky se zobrazuje, máte-li 2D snímky se zvýrazněním kontrastu pomocí funkce I-View na straně 100. Časovač je aktivován během postupu 2D Contrast. Časovač zobrazuje čas zbyvající v jednotlivých fázích kontrastu. Barva časovače ukazuje fazu kontrastu.</p> <p>(Počáteční) žlutá = čekací doba, kontrastní látka není plně rozptýlená.      Zelená = optimální doba pro snímkování, kontrastní látka je plně rozptýlená.      (Poslední) žlutá = pozdní doba, kontrastní látka mizí.</p>	
3  	<p><b>Ikony výstupních zařízení</b></p> <p>Stisknutím ikony libovolného výstupního zařízení si zobrazíte obrazovku <i>Manage Queues</i> (Správa front). Na této obrazovce najdete stav úloh ve frontě, informace o úlohách vybraného výstupu a dále zde můžete zobrazení front filtrovat. Číslo na ikoně udává počet úloh, které zůstávají ve frontě.</p>	
4 	<p><b>Ikona oznámení</b></p> <p>Stisknutím ikony <b>oznámení</b> si zobrazíte obrazovku <i>Patients with Unviewed Notices</i> (Pacienti s nezobrazenými oznámeními). Číslo na ikoně udává počet pacientů s nezobrazenými oznámeními.</p>	


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

Tabulka 12: Nabídky panelu úloh

	Popis	Nabídka
5	<p><b>Stavové ikony systému</b></p> <p>Je-li vedle ikony <b>stavu systému</b> (tubusová hlava) zelená fajfka, systém je připraven k použití. Stisknutím ikony <b>stavu systému</b> si zobrazíte nabídku chyb.</p> <p>Je-li ikona <b>stavu systému</b> červená a vedle ní bude číslo, systém musí nejdřív vyčkat uvedený počet minut, než bude moci bezpečně pořídit další snímek.</p> <p>Je-li vedle ikony <b>stavu systému</b> žlutý vykřičník a tato část panelu úloh bliká žlutě, značí to chybu. Stisknutím ikony <b>stavu systému</b> se o chybě dozvíté více.</p> <p>Možnosti <b>Clear All Faults</b> (Smazat všechny chyby) smažete všechna chybová hlášení.</p> <p>Možnosti <b>X-ray Tube, 0 Degrees</b> (Rentgenka, 0 stupňů) nastavíte tubusovou hlavu do nulové polohy pro další expozici.</p> <p>Možností <b>X-ray Tube, -15 Degrees</b> (Rentgenka, -15 stupňů) natočíte tubusovou hlavu o +15 stupňů pro další expozici.</p> <p>Možností <b>X-ray Tube, +15 Degrees</b> (Rentgenka, +15 stupňů) natočíte tubusovou hlavu o +15 stupňů pro další expozici.</p> <p>Možností <b>System Diagnostics</b> (Diagnostika systému) si otevřete nastavení podsystému.</p> <p>Možností <b>System Defaults</b> (Výchozí nastavení systému) si otevřete obrazovku <i>Gantry Defaults</i> (Výchozí nastavení gantry), kde můžete nastavit výchozí hodnoty komprese a generátoru.</p> <p>Možnost <b>About</b> (Informace) si zobrazíte informace o akviziční stanici (viz oddíl <i>Obrazovka informací</i> na straně 142).</p>	<p>No Alarms</p> <p>Clear All Faults</p> <p>X-Ray Tube, 0 Degrees</p> <p>X-Ray Tube, -15 Degrees</p> <p>X-Ray Tube, +15 Degrees</p> <p>System Diagnostics ...</p> <p>System Defaults ...</p> <p>About ...</p>

### 5.3 Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)

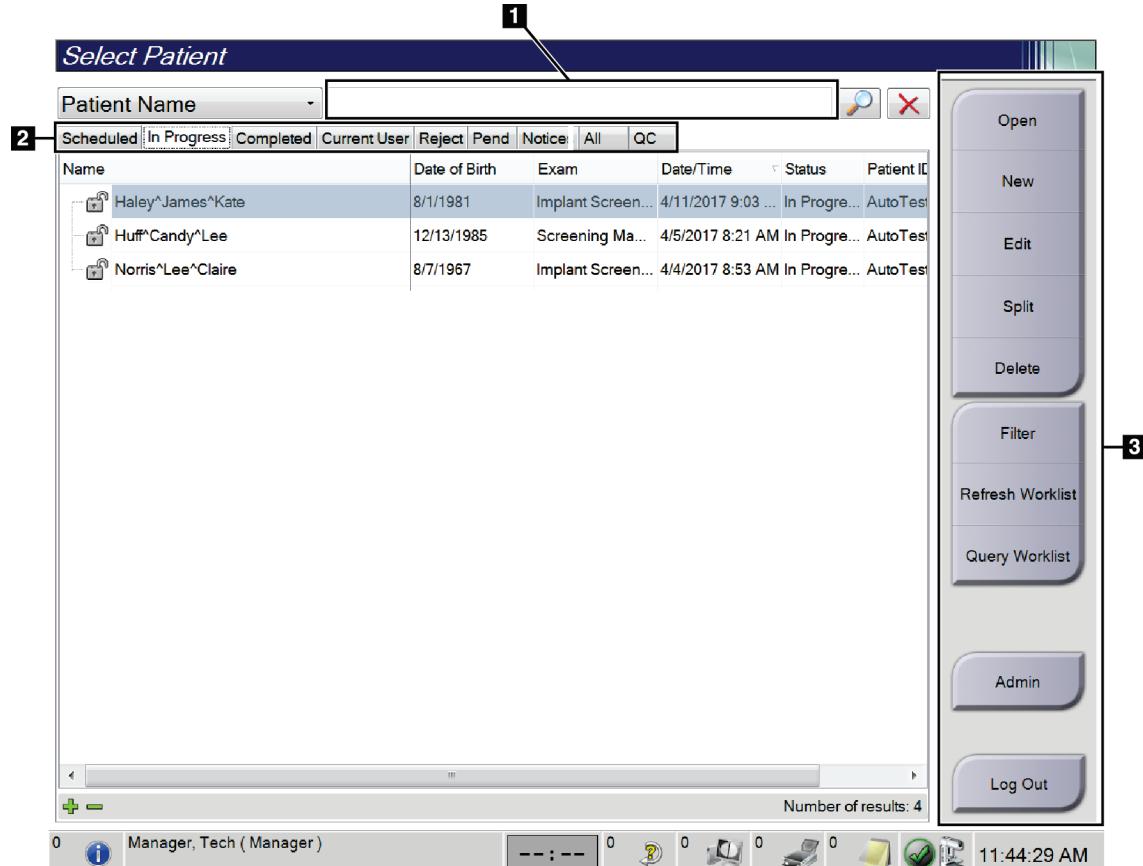

Obrázek 24: Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

Tabulka 13: Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)

Položka	Popis
<b>1. Rychlé hledání</b>	Vyhledejte si ve vybrané kartě jméno pacienta, ID pacienta nebo evidenční číslo.
<b>2. Karty</b>	<p>Karty v horní části obrazovky jsou konfigurovatelné. Uživatel s příslušným povolením může karty mazat a vytvářet nové.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na kartě <b>Scheduled</b> (Plánované) se zobrazují plánované postupy.</li><li>• Na kartě <b>In Progress</b> (Probíhající) se zobrazují nedokončené postupy.</li><li>• Na kartě <b>Completed</b> (Dokončené) se zobrazují dokončené postupy.</li><li>• Na kartě <b>Current User</b> (Aktuální uživatel) se zobrazují postupy pro aktuální obsluhu.</li><li>• Na kartě <b>Reject</b> (Zamítnuté) se zobrazují postupy se zamítnutým zobrazením.</li><li>• Na kartě <b>Pend</b> (Odložené) se zobrazují postupy s čekajícím zobrazením.</li><li>• Na kartě <b>All</b> (Všechny) se zobrazují všechny postupy pro všechny uživatele.</li><li>• Na kartě <b>Notices</b> (Oznámení) se standardně zobrazují pacienti s nezobrazenými oznámeními. Úplně informace naleznete v části <i>Informace o kartě oznámení</i> na straně 57.</li><li>• Na kartě <b>QC</b> (Kontrola kvality) se zobrazují postupy kontroly kvality.</li><li>• Karta <b>Enterprise</b> (Společnost) se zobrazuje, pokud máte systém <i>Advanced Workflow Manager</i> na straně 65. Na této kartě se zobrazuje seznam všech studií pořízených na systémech v rámci klastru systému Advanced Workflow Manager. Distribuce studií se řídí na této kartě.</li></ul>

Obrázek 25: Karta Enterprise (Společnost)

Tabulka 13: Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)

Položka	Popis
<b>3. Tlačítka</b>	Mnoho funkcí se otevírá přes tuto obrazovku stisknutím příslušného tlačítka. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Open</b> (Otevřít): Slouží k otevření vybraného pacienta.</li> <li>• <b>New</b> (Nový): Slouží k přidání nového pacienta – viz oddíl <i>Přidání nového pacienta</i> na straně 58.</li> <li>• <b>Edit</b> (Upravit): Slouží k úpravě informací o pacientovi – viz oddíl <i>Úprava informací o pacientovi</i> na straně 58.</li> <li>• <b>Split</b> (Rozdělit): Slouží k odstranění snímku z postupu nebo pacienta a přesunu do jiného postupu či pacienta – viz oddíl <i>Rozdělení pacientských záznamů</i> na straně 59.</li> <li>• <b>Delete</b> (Smazat): Slouží ke smazání vybraného pacienta – viz oddíl <i>Smazání pacienta</i> na straně 62.</li> <li>• <b>Filter</b> (Filtr): Slouží k použití pacientského filtru – viz oddíl <i>Pacientské filtry</i> na straně 62.</li> <li>• <b>Refresh Worklist</b> (Obnovit seznam): Slouží k aktualizaci informací o seznamu plánovaných pacientů – viz oddíl <i>Obnovení seznamu</i> na straně 64.</li> <li>• <b>Query Worklist</b> (Seznam dotazů): Slouží k vyhledání pacienta v seznamu modalit – viz <i>Seznam dotazů</i> na straně 64.</li> <li>• <b>Admin</b>: Slouží k otevření obrazovky <i>administrátora</i> – viz oddíl Jak používat obrazovku administrátora.</li> <li>• <b>Log Out</b> (Odhlášení): Slouží k opuštění systému – viz oddíl <i>Odhlášení</i> na straně 64.</li> </ul>

### 5.3.1 Informace o kartě oznámení

- Stisknutím karty **Notices** (Oznámení) na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) se zobrazí seznam pacientů s oznámeními.
- Výchozí hodnotou pro seznam jsou pacienti se zobrazenými a nezobrazenými oznámeními.
- Změnou této hodnoty můžete zobrazit pacienty se zobrazenými oznámeními nebo pacienty s nezobrazenými oznámeními.
- Stisknutím tlačítka **Open** si otevřete obrazovku *Procedure* (Postup) pro vybraného pacienta.

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

### 5.3.2 Otevření pacienta

1. Stisknutím příslušné karty si zobrazte požadovaný seznam pacientů.
2. Vyberte si pacienta ze seznamu. Aktivuje se tlačítko **Open** (Otevřít).
3. Stisknutím tlačítka **Open** (Otevřít) se otevře obrazovka *Procedure* (Postup) pro daného pacienta.

### 5.3.3 Přidání nového pacienta

1. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) stiskněte tlačítko **New** (Nový). Otevře se obrazovka *Add Patient* (Přidání pacienta).

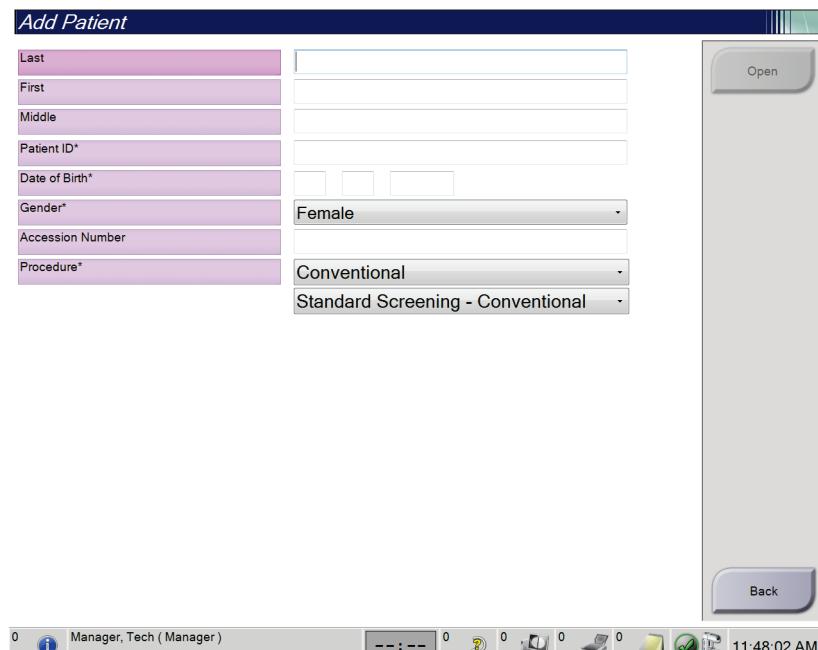

Obrázek 26: Obrazovka přidání pacienta

2. Zadejte nové pacientské informace a vyberte postup.
3. Stiskněte tlačítko **Open** (Otevřít). Otevře se obrazovka *Procedure* (Postup) pro nového pacienta.

### 5.3.4 Úprava informací o pacientovi

1. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) vyberte jméno pacienta a následně stiskněte tlačítko **Edit** (Upravit).
2. Na obrazovce *Edit Patient* (Úprava pacienta) provedte požadované změny a následně stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).
3. Tlačítkem **OK** potvrďte zprávu *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

### 5.3.5 Rozdělení pacientských záznamů


Funkce rozdělení umožňuje přesun snímků, pokud byly pořízeny nesprávným postupem nebo pro nesprávného pacienta.

#### Poznámka

U chráněných pacientů není rozdělení snímků možné.

#### Poznámka

Po použití funkce rozdělení je nutné u archivovaných záznamů v systémech PACS aj. provést korekci.

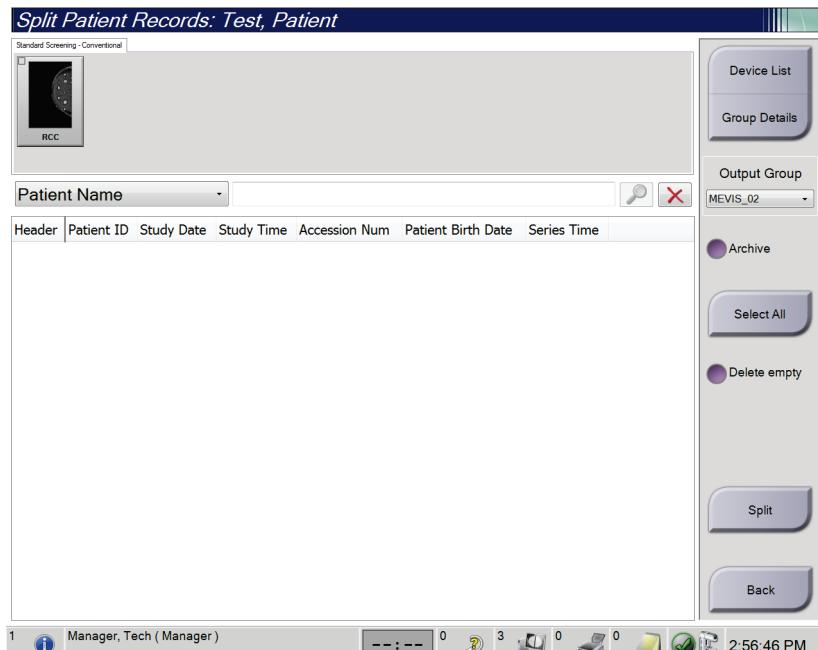

Obrázek 27: Obrazovka rozděleních pacientských záznamů

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní


---

### Snímky pořízené nesprávným postupem

1. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) vyberte příslušného pacienta.
2. Stiskněte tlačítko **Split** (Rozdělit). Otevře se obrazovka *Split Patient Records* (Rozdelení pacientských záznamů).
3. Vyberte snímky, které chcete přesunout. Chcete-li přesunout všechny snímky, stiskněte tlačítko **Select All** (Vybrat vše).
4. Z rozbalovacího seznamu pod snímky vyberte kritéria vyhledávání (například jméno pacienta nebo evidenční číslo).
5. Zadejte ty samé pacientské informace a stiskněte tlačítko **Search** (Hledat) (ikona lupy).
6. Až se objeví jméno pacienta, vyberte pro snímky správný postup.
7. Pokud provádíte přesun VŠECH snímků a zároveň chcete smazat nesprávný postup, stiskněte tlačítko **Delete Empty** (Smazat prázdné).
8. Pokud chce snímky archivovat nebo je uložit na paměťové médium, stiskněte tlačítko **Archive** (Archivovat). Ověrte, zda jste vybrali správný výstup.
9. Stiskněte tlačítko **Split** (Rozdělit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Split Successful* (Rozdelení proběhlo úspěšně).

### Snímky pořízené pro nesprávného pacienta

1. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) vyberte pacienta, ke kterému mají být snímky přesunuty.
2. Stiskněte tlačítko **Split** (Rozdělit). Otevře se obrazovka *Split Patient Records* (Rozdělení pacientských záznamů).
3. Vyberte snímky, které chcete přesunout. Chcete-li přesunout všechny snímky, stiskněte tlačítko **Select All** (Vybrat vše).
4. Z rozbalovacího seznamu pod snímky vyberte kritéria vyhledávání (například jméno pacienta nebo evidenční číslo).
5. Zadejte kritéria vyhledávání a stiskněte tlačítko **Search** (Hledat) (ikona lupy).
6. Až se objeví jméno pacienta, vyberte správný postup.

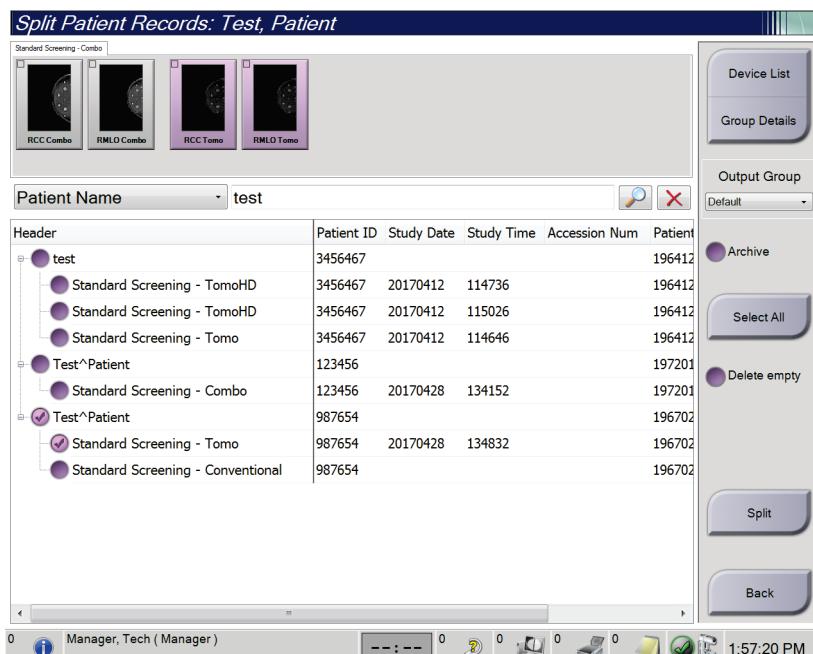

Obrázek 28: Výběr správného postupu pro rozdělení pacientských záznamů

7. Pokud provádíte přesun VŠECH snímků a zároveň chcete smazat nesprávného pacienta ze seznamu pacientů, stiskněte tlačítko **Delete Empty** (Smazat prázdné).
8. Pokud chce snímky archivovat nebo je uložit na paměťové médium, stiskněte tlačítko **Archive** (Archivovat). Ověřte, zda jste vybrali správný výstup.
9. Stiskněte tlačítko **Split** (Rozdělit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Split Successful* (Rozdělení proběhlo úspěšně).

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

### 5.3.6 Smazání pacienta



#### Poznámka

Recyklace obvykle zruší požadavek na ruční smazání pacientů. Viz oddíl *Informace o recyklaci* na straně 138.

1. Na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) vyberte jednoho či více pacientů.
2. Stiskněte tlačítko **Delete** (Smazat).
3. Následně potvrďte stisknutím **Yes** (Ano).



#### Poznámka

Technologové nemají oprávnění mazat pacienty.

### 5.3.7 Pacientské filtry

Po stisknutí tlačítka **Filter** (Filtr) na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) se pro vybraný seznam pacientů otevře obrazovka *Patient Filter* (Filtr pacientů).

Obrázek 29: Karta Filter (Filtr) na obrazovce pacientských filtroù

## Karta filtru

Karta **Filter** (Filtr) slouží ke změně možností filtrování seznamu pacientů. Výběr nebo zrušení příslušné možnosti se projeví v oblasti výsledků.

### Poznámka

 Nové filtry do vybrané karty na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta) mohou ukládat pouze uživatelé s přístupem na úrovni správce. (Viz oddíl *Ostatní funkce karty filtrů* na straně 63.)

### Poznámka

 Když v seznamu výsledků vyberte určitý řádek a následně stisknete tlačítko **Open** (Otevřít), otevře se pro vybraného pacienta obrazovka *Procedure* (Postup).

## Ostatní funkce karty filtrů

Karta **Filter** (Filtr) umožňuje uživatelům s přístupovým oprávněním přidávat, měnit a smazat karty na obrazovce *Select Patient* (Výběr pacienta). Viz následující tabulka.

Tabulka 14: Možnosti na kartě filtrů (vyžaduje přístupová práva)

Změna aktuální parametrů pro filtrování pacientů.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte příslušnou kartu na obrazovce <i>Select Patient</i> (Výběr pacienta).</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Filter</b> (Filtr).</li> <li>3. Vyberte požadované možnosti filtrování.</li> <li>4. Stiskněte tlačítko <b>Save</b> (Uložit).</li> <li>5. Zkontrolujte, zde se v poli s názvem ukazuje název vybrané karty.</li> <li>6. Stiskněte <b>OK</b>.</li> </ol>
Vytvořte novou kartu pro obrazovku <i>Select Patient</i> (Výběr pacienta).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte příslušnou kartu na obrazovce <i>Select Patient</i> (Výběr pacienta).</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Filter</b> (Filtr).</li> <li>3. Vyberte požadované možnosti filtrování pro danou kartu.</li> <li>4. Stiskněte tlačítko <b>Save As</b> (Uložit jako).</li> <li>5. Zadejte nový název karty.</li> <li>6. Stiskněte <b>OK</b>.</li> </ol>
Smažte příslušnou kartu z obrazovky <i>Select Patient</i> (Výběr pacienta).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte příslušnou kartu na obrazovce <i>Select Patient</i> (Výběr pacienta).</li> <li>2. Stiskněte tlačítko <b>Filter</b> (Filtr).</li> <li>3. Stiskněte tlačítko <b>Delete</b> (Smazat).</li> <li>4. V potvrzovacím okně stiskněte <b>Yes</b> (Ano).</li> </ol>

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

---

### Karta sloupců

Na kartě **Columns** (Sloupce) můžete do seznamu filtrovaných přidat další možnosti vyhledávání (například věk, pohlaví, oznámení). Uvedené možnosti se v oblasti výsledků zobrazují ve formě sloupců. Sloupce se do seznamu filtrovaných přidávají stisknutím karty **Columns** (Sloupce) a následným výběrem požadovaných možností.



#### Poznámka

Tyto nové sloupce mohou do pacientských filtrů ukládat pouze uživatelé s přístupem na úrovni správce.



#### Poznámka

Když v seznamu výsledků vyberte určitý řádek a následně stisknete tlačítko **Open** (Otevřít), otevře se pro vybraného pacienta obrazovka *Procedure* (Postup).

### Tlačítko seřazení karet

Tlačítkem **Order Tabs** (Seřadit karty) můžete měnit pořadí karet seznamu pacientů.

### 5.3.8 Obnovení seznamu

Tlačítkem **Refresh Worklist** (Obnovit seznam) můžete aktualizovat seznam plánovaných pacientů od poskytovatele seznamu terapeutických prostředků.

### 5.3.9 Seznam dotazů

Tlačítkem **Query Worklist** (Seznam dotazů) můžete u poskytovatele seznamu terapeutických prostředků vyhledat pacienta nebo seznam pacientů.

Informace k dotazu se zadávají dvěma způsoby:

- **Keyboard** (Klávesnice) – Zadejte informace o dotazu do jednoho či více polí. Zobrazí se plánovaný postup a do místní databáze se přidá pacient. Všechna pole dotazu jsou konfigurovatelná. Mezi výchozí pole patří jméno pacienta, ID pacienta, evidenční číslo, ID požadovaného postupu a datum plánovaného postupu.
- **Bar Code Scanner** (Čtečka čárových kódů) – Naskenujte čárový kód pro nakonfigurované pole dotazu. Zobrazí se plánovaný postup a do místní databáze se přidá pacient. Pole, do kterého se načítají data ze čtečky čárových kódů, je konfigurovatelné. Výchozím polem dotazu může být ID pacienta, evidenční číslo nebo ID požadovaného postupu.

### 5.3.10 Administrátor

Tlačítkem **Admin** si otevřete obrazovku *Admin* (Administrátor) a administrátorské funkce. Podrobnosti naleznete v oddílu *Administrátorské rozhraní systému* na straně 139.

### 5.3.11 Odhlášení


Tlačítkem **Log Out** (Odhlášení) opustíte systém a vrátíte se na *úvodní* obrazovku.

### 5.3.12 Advanced Workflow Manager

Advanced Workflow Manager je engine, který zajišťuje komunikaci a možnost sdílení snímků mezi kompatibilními systémy Hologic. Advanced Workflow Manager sleduje všechny pacienty, postupy a snímky pořízené na všech systémech v rámci klastru systému Advanced Workflow Manager. Advanced Workflow Manager navíc synchronizuje oznámení a zpřístupňuje snímky všem systémům v klastru.

Systémy, které mají Advanced Workflow Manager, se zobrazují na kartě Enterprise (Společnost) na *Obrazovka Select Patient (Výběr pacienta)* na straně 55. Na této kartě se zobrazuje seznam postupů pořízených na všech systémech v rámci klastru systému Advanced Workflow Manager.

## 5.4 Obrazovka postupu

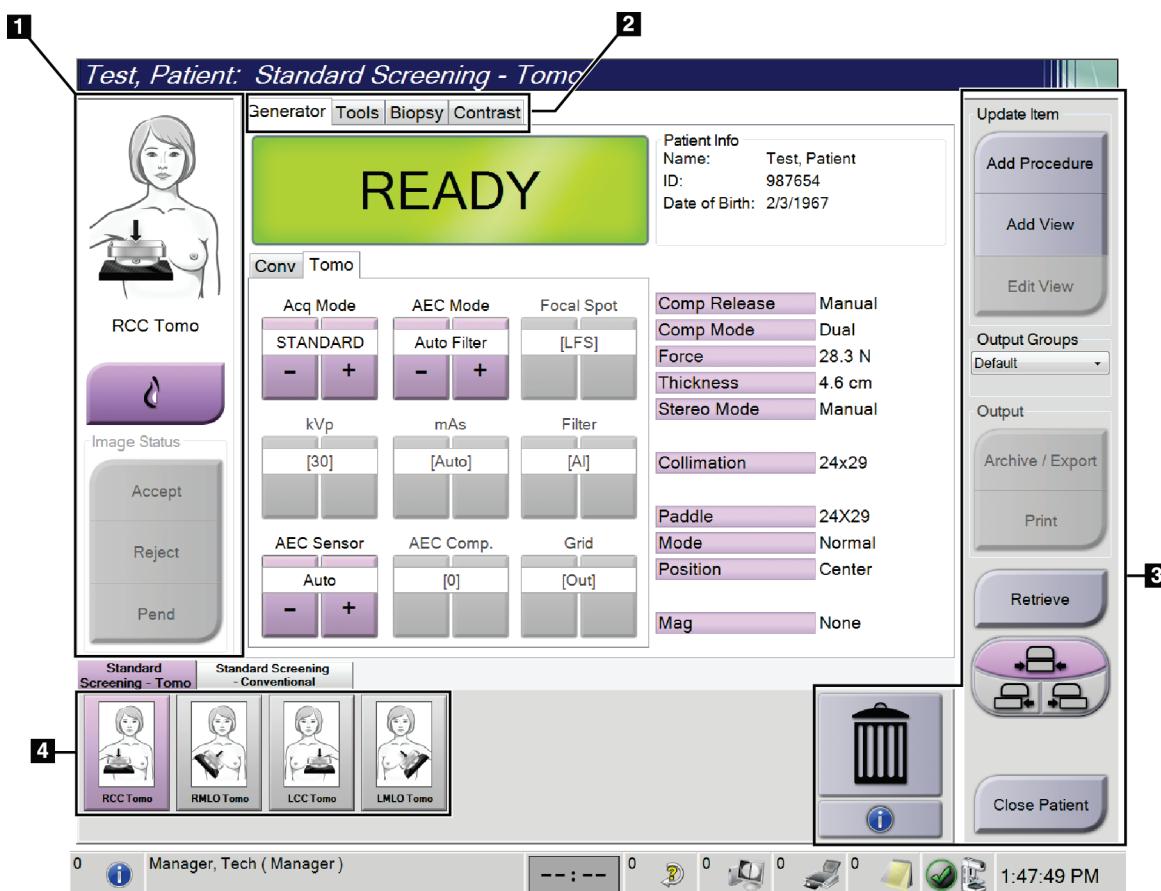

Obrázek 30: Obrazovka postupu

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

Tabulka 15: Obrazovka postupu

Položka	Popis
<b>1. Stav snímku</b>	<p>Ikona zobrazení zobrazuje aktuálně vybrané zobrazení.</p> <p>Tlačítko <b>Implant Present</b> (Přítomnost implantátu) – stiskněte, pokud má pacient implantát.</p> <p>Tlačítko <b>Accept</b> (Přijmout) – tisknutím přijmete snímek.</p> <p>Tlačítko <b>Reject</b> (Zamítnout) – stisknutím odmítnete snímek.</p> <p>Tlačítko <b>Pend</b> (Odložit) – stisknutím uložíte snímek pro budoucí vyhodnocení.</p>
<b>2. Karty</b>	<p>Stisknutím karty <b>Generator</b> (Generátor) můžete nastavit expoziční techniky pro daný postup.</p> <p>Stisknutím karty <b>Tools</b> (Nástroje) můžete provést vyhodnocení snímků.</p> <p>Stisknutím karty <b>Biopsy</b> (Biopsie) můžete vytvořit cíle.</p> <p>Stisknutím karty <b>Contrast</b> (Kontrast) můžete provést 2D kontrastní postupy I-View™.</p>
<b>3. Tlačítka</b>	<p>Mnoho funkcí se otevří přes tuto obrazovku stisknutím příslušného tlačítka.</p> <p><b>Add Procedure (Přidat postup):</b> Slouží k přidání nového pacienta.</p> <p><b>Add View (Přidat zobrazení):</b> Slouží k přidání nového zobrazení.</p> <p><b>Edit View (Upravit zobrazení):</b> Slouží k přiřazení jiného zobrazení ke snímku.</p> <p><b>Archive/Export (Archivace/export):</b> Odešle snímky do výstupu.</p> <p><b>Print (Tisk):</b> Tisk snímků.</p> <p><b>Retrieve (Získat):</b> Dotáže se nakonfigurovaných zařízení na aktuální pacientské informace.</p> <p><b>Paddle Shift (Posun lopatky):</b> Obejde výchozí polohu lopatky pro vybrané zobrazení.</p> <p><b>Close Patient (Zavřít pacienta):</b> Slouží k ukončení pacienta a postupu.</p> <p><b>Trash Can (Koš):</b> Slouží ke smazání zobrazení.</p>
<b>4. Thumbnails (Náhledy)</b>	Výběrem příslušné karty si zobrazíte náhled zobrazení nebo náhled snímků pro daný postup.

#### 5.4.1 Jak používat tlačítko přítomnosti implantátu

Tlačítko **Implant Present** (Přítomnost implantátu) se nachází nad tlačítkem **Accept** (Přijmout) na obrazovce *Procedure* (Postup). Toto tlačítko aplikuje na zobrazení s implantátem a zobrazení s posunem implantátu speciální metodou zpracování a do hlavičky snímku přidá DICOM štítek „Implant Present“ (Přítomnost implantátu). Při stisknutí tohoto tlačítka se na tlačítku objeví fajfka.

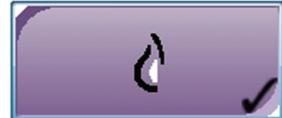

Před pořízením snímku stiskněte tlačítko **Implant Present** (Přítomnost implantátu) pro zobrazení s implantátem i zobrazení s posunem implantátu.


##### Poznámka

 Tlačítko **Implant Present** (Přítomnost implantátu) se vybere automaticky, pokud kterákoli z karet postupů obsahuje zobrazení ID.

#### 5.4.2 Jak používat funkci posunu lopatky

Podrobnosti o funkci posunu lopatky naleznete v oddílu *Posun lopatky* na straně 119.

1. Na obrazovce *Procedure* (Postup) vyberte neodhalený náhled zobrazení snímku. Lopatka se přesune do výchozí polohy pro dané zobrazení.
2. Stisknutím tlačítka posunu lopatky obejděte výchozí polohu lopatky pro vybrané zobrazení. Lopatka se přesune do nové polohy.

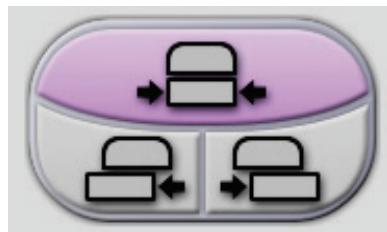

Obrázek 31: Tlačítka pro posun lopatky


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

### 5.4.3 Okno informací o postupu

Informace o postupu si můžete zobrazit tlačítkem **Procedure Information** (Informace o postupu), které se nachází pod tlačítkem **Delete View** (Smazat zobrazení) (ikona koše). V okně informací o postupu se zobrazí uvedené informace:

- Název postupu
- Evidenční číslo
- Stav postupu
- Počátek a konec postupu
- Informace o dávce (pro jednotlivé prsy a dohromady)

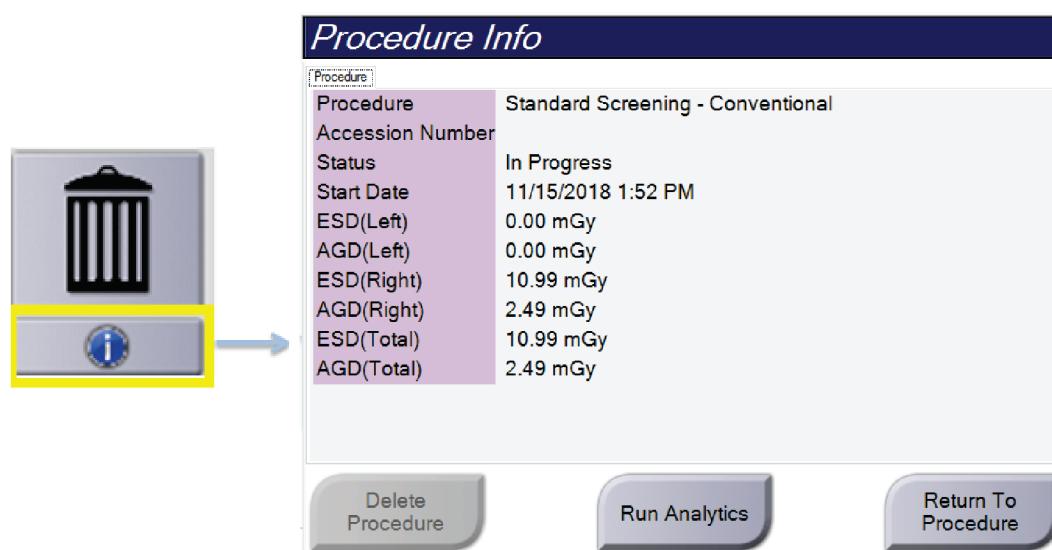

Obrázek 32: Okno informací o postupu

Pokud vybraný postup neobsahuje žádná odkrytá zobrazení, z pacienta ho můžete odstranit tlačítkem **Delete Procedure** (Smazat postup).

Ruční analytika snímku se provádí stisknutím tlačítka **Run Analytics** (Spustit analytiku).



#### Poznámka

Tlačítko **Run Analytics** (Spustit analytiku) se zobrazuje pouze vlastníkům licencí k softwaru ImageChecker® CAD, Quantra™ nebo Genius AI Detection.

Okno ukončíte stisknutím tlačítka **Return to Procedure** (Návrat na postup).

### Informace o tlačítku spuštění analytiky

Software ImageChecker® CAD, Quantra™ pro volumetrické měření hustoty prsní tkáně a Genius AI Detection se prodává spolu se systémy Selenia Dimensions a 3Dimensions.

Pro vlastníky licencí k některé z těchto funkcí:

- Automatické spuštění snímkové analytiky, pokud stisknete tlačítko **Close Procedure Complete** (Zavřít dokončený postup) pro zavření pacienta po pořízení nových snímků. Automatické spuštění snímkové analytiky po úpravě pacienta, úpravě zobrazení nebo přidání zobrazení, pokud stisknete tlačítko **Close Procedure Complete** (Zavřít dokončený postup) pro zavření pacienta.
- Ruční spuštění snímkové analytiky, pokud stisknete tlačítko **Run Analytics** (Spustit analytiku) v okně informací o postupu. Ruční spuštění snímkové analytiky dle potřeby u přijatých snímků či snímků importovaných z externího zdroje.
- Spuštění snímkové analytiky pouze u snímků, které byly pořízeny pomocí softwarové verze shodné s verzí akviziční stanice nebo bezprostředně předcházející verze.
- Okno informací o postupu obsahuje karty, které zobrazují úspěšnost či neúspěšnost snímkové analytiky.
- Náhled snímků pro výsledky snímkové analytiky se zobrazuje v části náhledu snímků na obrazovce *Procedure* (Postup).

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

### Informace o kartě Genius AI Detection

Genius AI Detection je dostupná funkce systémů Selenia Dimensions a 3Dimensions.

Výsledky systému Genius AI Detection si můžete zobrazit tlačítkem **Informace o postupu**, které se nachází pod tlačítkem **Smazat zobrazení** (ikona koše). Otevře se dialogové okno *Informace o postupu*. Zvolte kartu **Genius AI Detection** pro zobrazení následujících informací:

- Výsledky
- Indikátor doby čtení
- Priorita čtení
- Datum a čas analýzy Genius AI Detection
- Skóre případu
- Složitost CAD
- Název zobrazení, čas a informace, zda je zobrazení zahrnuto pro zpracování případu

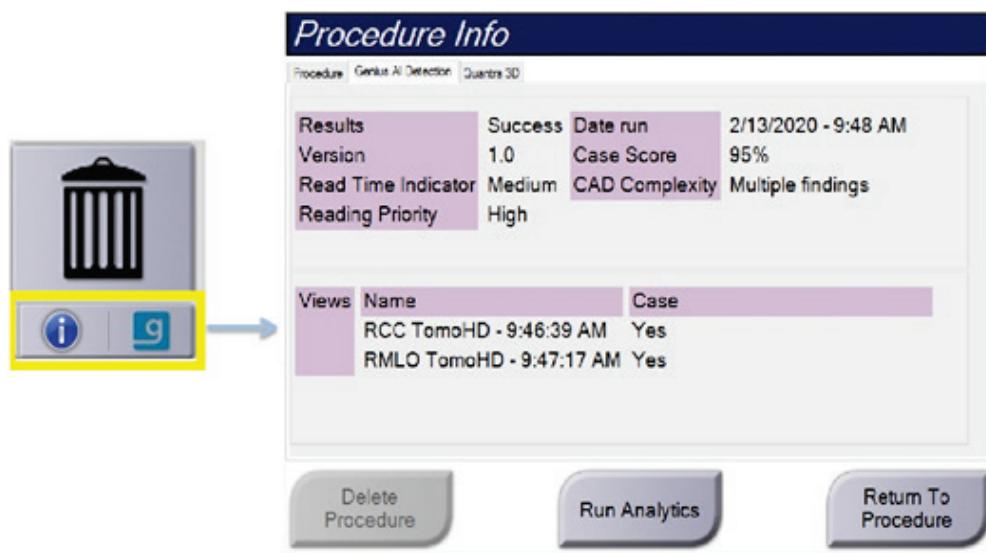


Obrázek 33: Karta Genius AI Detection

Okno ukončíte stisknutím tlačítka **Návrat na postup**.

#### 5.4.4 Přidání postupu

1. Pokud chcete přidat další postup, stiskněte tlačítko **Add Procedure** (Přidat postup) na obrazovce *Procedure* (Postup). Otevře se vám okno přidání postupu.

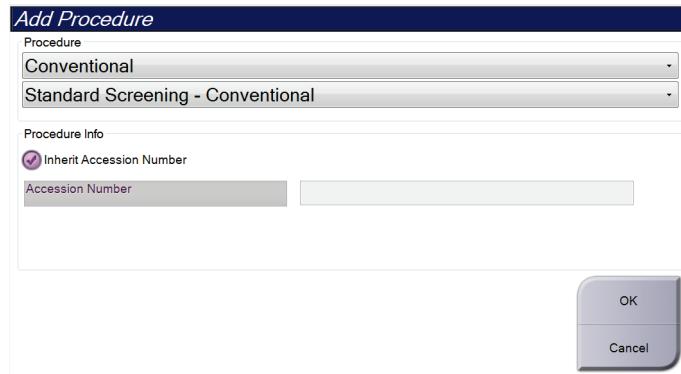

Obrázek 34: Okno přidání postupu

2. Z rozbíhacích nabídek vyberte typ postupu, který chcete přidat.
3. Automaticky se použije aktuální evidenční číslo. Chcete-li použít jiné, zrušte zaškrtnutí možnosti „Inherit Accession Number“ (Převzetí evidenčního čísla) a zadejte požadované číslo.
4. Stiskněte **OK**. Přidá se nová karta s náhledem zobrazení pro vybraný postup.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

---

### Dostupné postupy

V následující tabulce naleznete hlavní skupiny postupů dostupných v systému.



#### Poznámka

Některé postupy ze seznamu se zobrazují pouze s příslušnou licencí pro daný postup.

Tabulka 16: Skupiny postupů

Postup	Popis
Konvenční	Pouze zobrazování pomocí digitální mamografie (2D)
Combo	Zobrazování pomocí digitální mamografie (2D) a tomosyntézy prsu
Tomo	Pouze zobrazování pomocí tomosyntézy
TomoHD	Zobrazování pomocí tomosyntézy prsu a vygenerovaný 2D snímek
ComboHD	Zobrazování pomocí digitální mamografie (2D) a tomosyntézy prsu a vygenerovaný 2D snímek
Stereobiopsie	Biopsie, která využívá stereotaktické cílení
Tomobiopsie	Biopsie, která využívá tomosyntézní cílení
Vzorek	Speciální zobrazování vzorku
2D Contrast	Zobrazování pomocí digitální mamografie s kontrastem
Kontrastní stereobiopsie	Biopsie, která využívá stereotaktické cílení s využitím kontrastu


## 5.4.5 Přidání (nebo odebrání) zobrazení

### Postup pro přidání zobrazení

1. Stisknutím tlačítka **Add View** (Přidat zobrazení) si otevřete obrazovku *Add View* (Přidat zobrazení).

#### Poznámka

Podle licenčního nastavení svého systému se vám mohou zobrazovat různé karty.

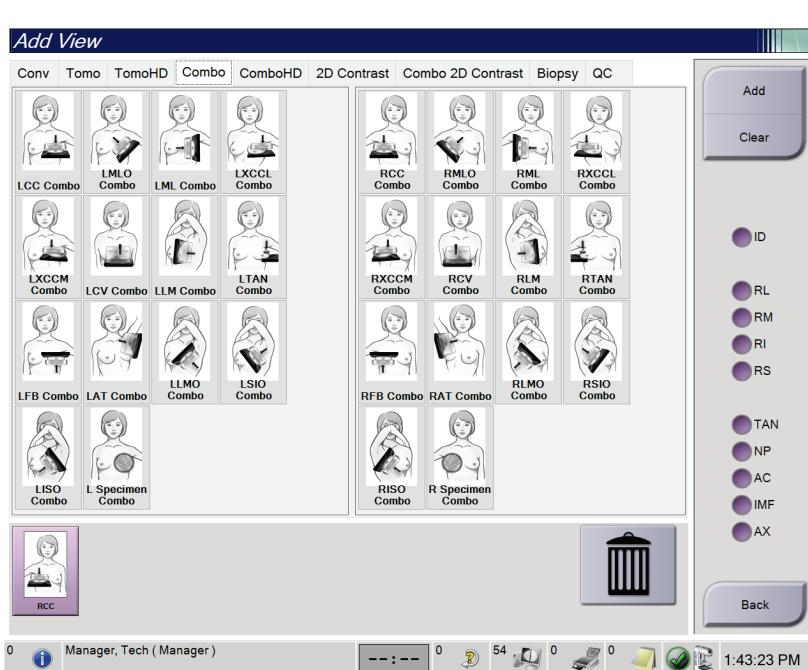

Obrázek 35: Obrazovka přidání zobrazení

2. Vyberte kartu a následně zobrazení. Z pravého panelu můžete vybrat maximálně tři modifikátory zobrazení.
3. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat). Náhled snímku pro každé vybrané zobrazení se přidává do spodního panelu obrazovky.

### Odebrání zobrazení

- Postup pro odebrání jednoho zobrazení ze seznamu přidaných: vyberte příslušné zobrazení a následně ikonu koše.
- Odebrání všech zobrazení ze seznamu přidaných: stiskněte tlačítko **Clear** (Smazat).

### Modifikátory zobrazení

**ID** = Implantát s posunutím

**RL** = Laterální polohování

**RM** = Mediální polohování

**RI** = Inferiorní polohování

**RS** = Superiorní polohování

**TAN** = Tangenciální

**NP** = Bradavka v profilu

**AC** = Anteriorní komprese

**IMF** = Inframamární rýha


**AX** = Axilární tkáň

## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

#### 5.4.6 Úprava zobrazení

Na obrazovce *Edit View* (Upravit zobrazení) můžete ke snímkům přiřadit různá zobrazení.

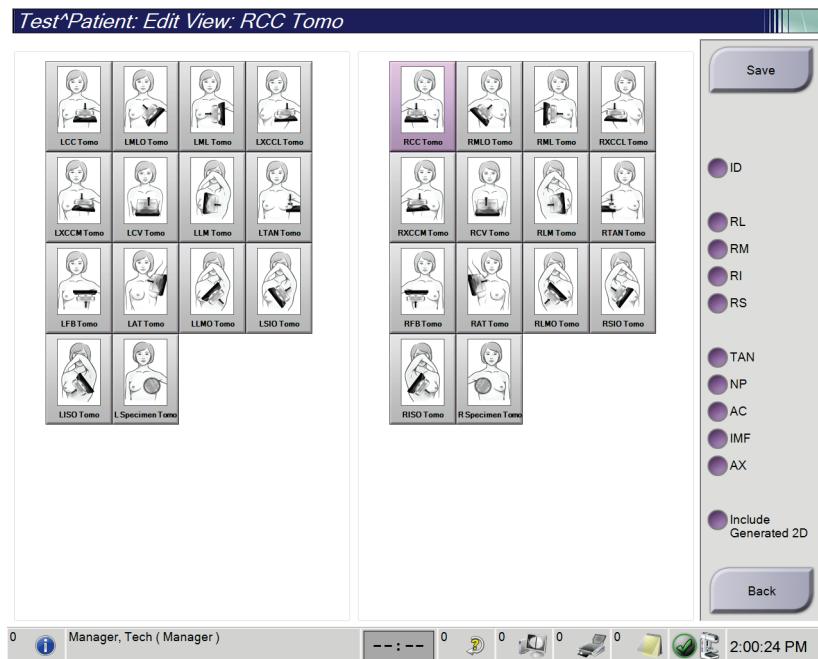

Obrázek 36: Obrazovka *Edit View* (Upravit zobrazení)

1. Na obrazovce *Procedure* (Postup) vyberte neodkrytý náhled zobrazení snímků.
2. Stiskněte tlačítko **Edit View** (Upravit zobrazení).
3. Na obrazovce vyberte příslušné zobrazení. Můžete vybrat maximálně tři modifikátory zobrazení. Popis modifikátorů zobrazení najeznete na obrázku Obrazovka přidání zobrazení.
4. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

#### Poznámka




Na obrazovce *Edit View* (Upravit zobrazení) pro postupy biopsie se zobrazují jiné modifikátory zobrazení. Nahlédněte do *návodu* k systému pro řízenou biopsii prsu Affirm®.

#### 5.4.7 Získání

Stisknutím tlačítka **Retrieve** (Získat) se dotážete nakonfigurovaných zařízení na aktuální pacientské informace. Tlačítko **Retrieve** (Získat) funguje stejně jako tlačítko **Query Retrieve** (Získat dotaz) na obrazovce *Admin* (Administrátor).

### 5.4.8 Zavření pacienta

Stiskněte tlačítko **Close Patient** (Zavřít pacienta). Při pořízení snímků se otevře okno zavření postupu. Vyberte některou z těchto možností:

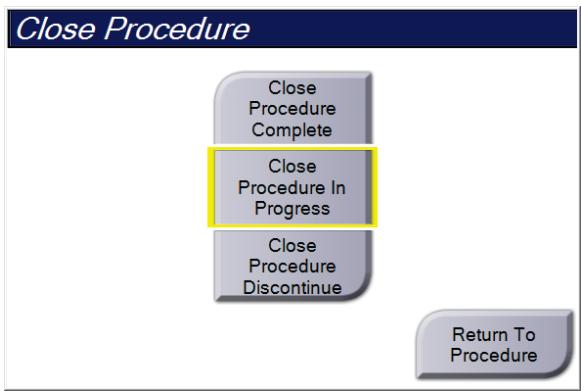	<p><b>Close Procedure Complete (Zavřít dokončený postup):</b> Zavře postup a přesune postup na kartu <b>Completed</b> (Dokončené).</p> <p><b>Close Procedure In Progress (Zavřít probíhající postup):</b> Zavře postup a přesune ho na kartu <b>In Progress</b> (Probíhající).</p> <p><b>Close Procedure Complete (Zavřít ukončený postup):</b> Zavře postup a přesune ho na kartu <b>All</b> (Všechny). V otevřeném okně pak budete muset vybrat důvod ukončení postupu buď ze seznamu, nebo přidat nový.</p> <p><b>Return To Procedure (Návrat k postupu):</b> Návrat k postupu.</p>
---	--

Pokud jsou k dispozici snímky označené jako čekající, otevře se okno s těmito možnostmi:

- Accept All and Close Complete (Přijmout všechny a zavřít dokončené)
- Close Procedure In Progress (Zavřít probíhající postup)
- Return To Procedure (Návrat k postupu)

Pokud se aktivuje MPPS, do výstupních zařízení se odešle informace o stavu postupu, pokud vyberete **Complete** (Dokončit) nebo **Discontinue** (Ukončit). Dále můžete během postupu podržením karty nad náhledy snímků opakovat odeslání hlášení o stavu postupu. Tlačítka pro opakování odeslání hlášení nebo návrat k postupu otevřou okno akce k postupu.

#### Poznámka

 Pokud máte licenci k softwaru Genius AI Detection, ImageChecker CAD nebo Quantra, při stisknutí tlačítka **Zavřít dokončený postup** se bude automaticky spouštět snímková analytika. Výsledky se zasílají do výstupních zařízení automaticky. Při opětovném otevření pacienta se na obrazovce *Procedure* (Postup) zobrazí náhledy snímků pro výsledky a v okně informací o postupu budou k dispozici stavové karty.

### 5.5 Jak otevřít funkce vyhodnocení snímku

Vyberte kartu **Tools** (Nástroje) na obrazovce *Procedure* (Postup). Tím se otevřou funkce vyhodnocení snímku. Podrobnosti naleznete v oddílu *Karta nástrojů pro vyhodnocení snímku* na straně 96.

### 5.6 Výstupní skupiny


Přijaté snímky se automaticky odesílají do výstupních zařízení ve vybrané výstupní skupině. Systémová konfigurace ovládá, zda se snímky odešlou po zavření pacienta nebo po přijetí snímku.



#### Poznámka

Snímky z tomosyntézy se neodesílají do tiskáren ve vybrané výstupní skupině. Vybrané snímky z tomosyntézy si můžete vytisknout na obrazovce *Print* (Tisk).

#### 5.6.1 Výběr výstupní skupiny

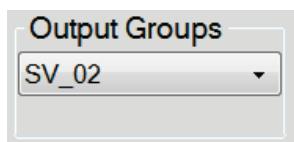

Obrázek 37: Pole výstupních skupin

Vyberte z rozbalovacího seznamu na obrazovce *Procedure* (Postup) výstupní skupinu zařízení, jako jsou například PACS, diagnostická stanice, zařízení CAD a tiskárny.



#### Poznámka

Snímky se neodešlou, pokud není vybrána výstupní skupina.

#### 5.6.2 Přidání nebo úprava výstupní skupiny



#### Poznámka

Konfigurace výstupních skupin probíhá během instalace, ale stávající skupiny lze upravovat nebo přidávat nové.

##### Postup pro přidání nové výstupní skupiny:

1. Otevřete obrazovku *Admin* (Administrátor).
2. Stiskněte tlačítko **Manage Output Groups** (Správa výstupních skupin).
3. Stiskněte tlačítko **New** (Nové), zadejte informace a pak vyberte výstupní zařízení.
4. Stiskněte tlačítko **Add** (Přidat) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).
5. Libovolnou skupinu můžete nastavit jako výchozí.

**Postup pro úpravu výstupní skupiny:**


1. Otevřete obrazovku *Admin* (Administrátor).
2. Stiskněte tlačítko **Manage Output Groups** (Správa výstupních skupin).
3. Stiskněte tlačítko **Edit** (Upravit) a následně proveděte požadované změny.
4. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

### 5.6.3 Vlastní výstup

Pomocí možnosti vlastní výstupní skupiny si můžete na obrazovce *Procedure* (postup) vytvořit novou výstupní skupinu. Vytvořená vlastní výstupní skupina se bude objevovat mezi vlastními možnostmi až do vytvoření jiné vlastní výstupní skupiny.

**Postup pro vytvoření vlastní výstupní skupiny na obrazovce *Procedure* (Postup):**

1. Na obrazovce *Procedure* (Postup) vyberte v rozbalovacím seznamu výstupních skupin možnost **Custom** (Vlastní).
2. V okně *Output Group* (Výstupní skupina) proveděte výběr ze seznamu dostupných zařízení a potvrďte tlačítkem **OK**.

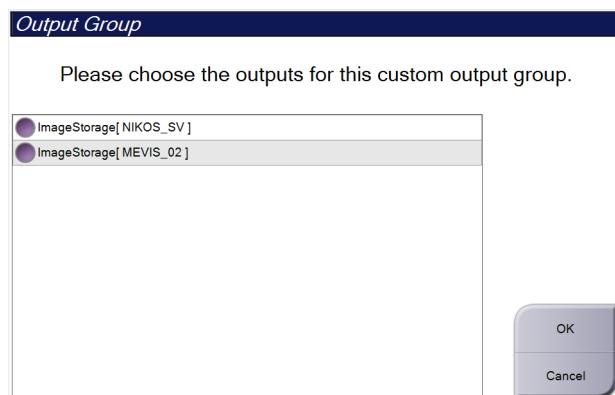

Obrázek 38: Příklad vlastní výstupní skupiny

### 5.7 Výstupy na vyžádání

Výstupy na vyžádání jsou možnosti **Archive/Export** (Archivace/export) nebo **Print** (Tisk). U aktuálně otevřeného pacienta můžete až do zavření postupu provádět archivaci, export nebo tisk.

Stisknutím tlačítka **On-Demand Output** (Výstup na vyžádání) se vám zpřístupní možnost odeslání snímků z otevřeného pacienta do libovolného z nakonfigurovaných výstupních zařízení.

#### 5.7.1 Archivace

1. Stiskněte tlačítko **Archive/Export** (Archivovat/export).
2. Na obrazovce *On Demand Archive* (Archivace na vyžádání) vyberte požadovaný postup nebo zobrazení:
  - Tlačítkem **Select All** (Vybrat vše) se vyberou všechny položky zobrazené na této obrazovce.
  - Tlačítkem **Clear** (Smazat) se zruší výběr položek na této obrazovce.
  - Tlačítkem **Priors** (Předchozí) se zobrazí předchozí postupy a zobrazení pro tohoto pacienta.
  - Tlačítkem **Rejected** (Zamítnuté) se zobrazí zamítnutá zobrazení pro tohoto pacienta.
3. Vyberte paměťové médium:
  - Tlačítkem **Device List** (Seznam zařízení) provedte výběr z rozbalovací nabídky *Storage Device* (Paměťové médium).
    - NEBO -
    - Provedte výběr výstupní skupiny z rozbalovacího seznamu *Output Group* (Výstupní skupina).
4. Tlačítkem **Archive** (Archivovat) odešlete vybrané snímky do vybraného archivu.




#### Poznámka

Pomocí nástroje *Manage Queue* (Správa fronty) na panelu úloh si můžete prohlédnout stav archivu.

---

### 5.7.2 Export

1. Stiskněte tlačítko **Archive/Export** (Archivovat/export) (na obrazovce *Procedure* (Postup) vpravo).
2. Vyberte snímky, které chcete exportovat, a následně stiskněte tlačítko **Export**.

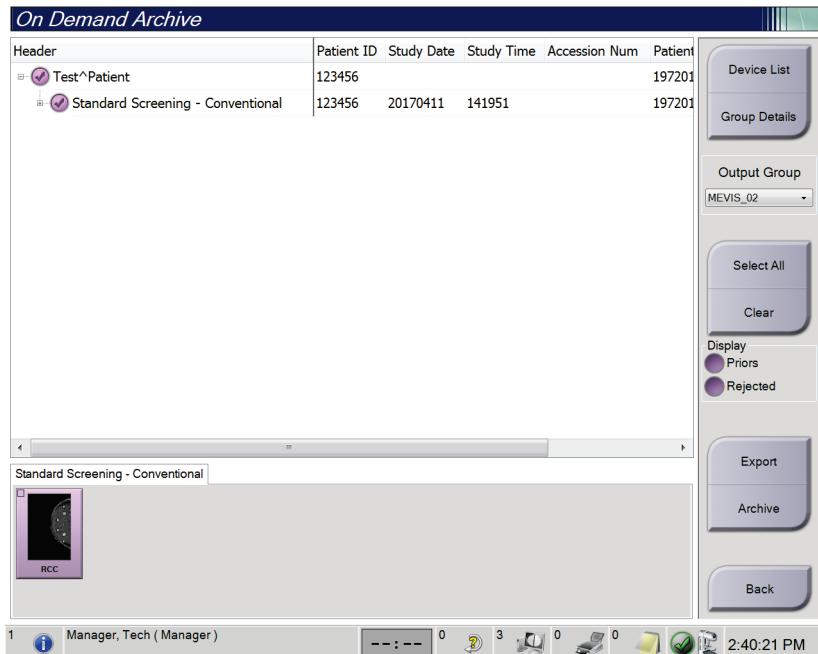


Obrázek 39: Výběr exportovaných snímků

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 5: Uživatelské rozhraní

---

3. V okně Export vyberte z rozbalovacího seznamu paměťových médií odpovídající cíl.

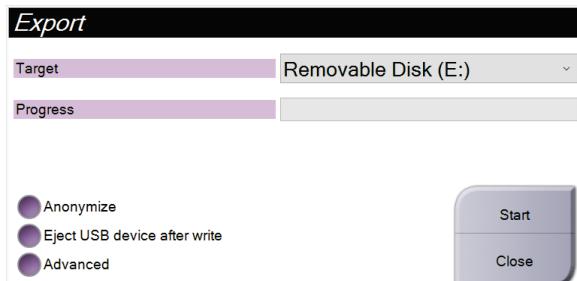


Obrázek 40: Okno exportu

- Pokud chcete pacientská data anonymizovat, vyberte možnost **Anonymize** (Anonymizovat).
  - Budete-li chtít po dokončení exportu automaticky vysunout vyjímatelné paměťové médium, vyberte možnost **Eject USB device after write** (Vysunout USB zařízení po zápisu).
  - Budete-li chtít vybrat složku ve svých místních systémech určenou pro ukládání výběrů a typy exportů pro snímek, vyberte možnost **Advanced** (Rozšířené).
4. Tlačítkem **Start** odešlete vybrané snímky do vybraného zařízení.

### 5.7.3 Tisk

1. Na obrazovce *Procedure* (Postup) si stisknutím tlačítka **Print** (Tisk) zobrazte obrazovku *Print* (Tisk). Představu o přípravě tiskových dat vám poskytne obrázek Obrazovka tisku.
2. Vyberte formát filmu v příslušné oblasti na obrazovce.
3. Vyberte náhled snímku.
4. Vyberte režim snímku (konvenční, projekce nebo rekonstrukce). Tlačítko C-View udává, zda systém disponuje licencí pro zobrazování C-View.
5. Vyberte oblast náhledu tisku (položka 16) na obrazovce *Print* (Tisk). Snímek, který se zobrazuje v této oblasti, je snímek, který se otiskne na film.
6. Další snímky na ten samý víceformátový film vložíte opakováním kroků 3-5.
7. Budete-li chtít vytisknout jiný formát filmu stejných snímků, stiskněte tlačítko **New Film** (Nový film) (položka 12) a následně dokončete kroky 2-6.
8. Pomocí tlačítek vlevo nahoře na obrazovce *Print* (Tisk) (položka 1-6) můžete skrýt nebo zobrazit pacientská data, značky a anotace a dále měnit orientaci snímku.
9. Stisknutím tlačítka **Print** (Tisk) vytisknete své filmy.

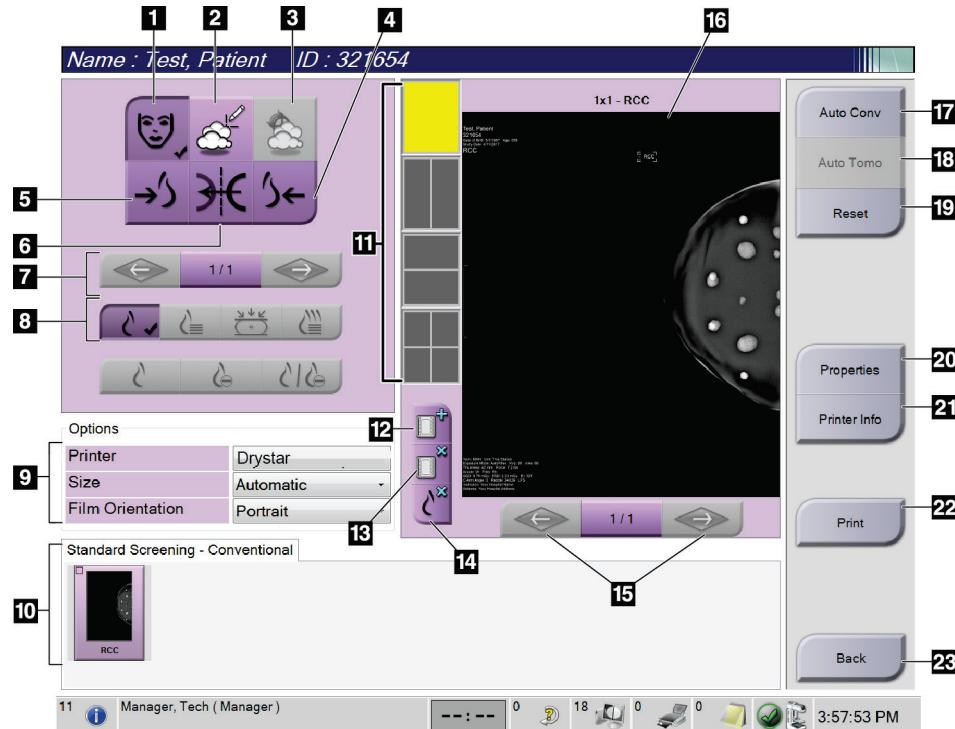

Obrázek 41: Obrazovka tisku

### Legenda k obrázku

1. Zobrazit nebo skrýt pacientská data.
2. Zobrazit nebo skrýt značky a anotace.
3. Zobrazit nebo skrýt cíle na snímcích z biopsie.
4. Tisk snímku z dorzální perspektivy.
5. Tisk snímku z ventrální perspektivy.
6. Obrácený (zrcadlový) snímek.
7. Přechod na předchozí nebo další tomosyntetický řez či projekci (varianta s tomosyntézou).
8. Výběr konvenčního zobrazení, projekce nebo rekonstrukce (varianta s tomosyntézou).  
Tlačítko C-View udává, zda systém disponuje licencí pro zobrazování C-View.
9. Výběr možností tisku.
10. Zobrazení náhledu snímků.
11. Výběr formátu filmu (počet dlaždic).
12. Vytvoření nového filmu.
13. Smazání filmu.
14. Smazání snímku z filmu.
15. Procházení stránkami filmu.
16. Tisk oblasti náhledu.
17. Tisk konvenčního zobrazení (a snímků C-View, pokud systém disponuje licencí) s výchozím nastavením.
18. Tisk tomosyntetických snímků (řezy nebo projekce) Označeno k tisku (varianta s tomosyntézou).
19. Vrácení výchozího nastavení na obrazovce Print (Tisk).
20. Otevření obrazovky Properties (Vlastnosti).
21. Zobrazení IP adresy, názvu AE, portu a možnosti tisku ve skutečné velikosti.
22. Spuštění procesu tisku.
23. Návrat na obrazovku Procedure (Postup).



# Kapitola 6 Snímky

## 6.1 Obrazovka pro zobrazení snímku

Po expozici se na monitoru pro zobrazení snímku otevře pořízený snímek. Na této obrazovce si můžete zobrazit informace o postupu a pacientovi. Zapínání a vypínání těchto informací se provádí na kartě **Tools** (Nástroje), která se nachází na obrazovce *Procedure* (Postup). Stačí zde stisknout tlačítko **Patient Information** (Pacientské informace).



Obrázek 42: Obrazovka pro zobrazení snímku

### Legenda k obrázku

1. Pacientské informace a datum vyšetření
2. Informace o expozici zahrnující:
  - Expoziční techniky
  - Pacientskou dávku
  - Úhel C-ramene
  - Tloušťka a síla komprese
  - Informace o zařízení a technologovi

## 6.2 Jak nastavit parametry expozice

### 6.2.1 Výběr režimu akvizice snímku (varianta s tomosyntézou)

- Standardní Slouží pro rutinní screeningové postupy pomoc tomosyntézy
- Rozšířený Slouží pro diagnostické zobrazení pomocí tomosyntézy



#### Varování:

**Režim rozšířené akvizice spolu se zobrazováním v kombinovaném režimu (DM + BT) může vést k radiační dávce, která převyšuje screeningový limit MQSA (3,0 mGy), a tím pádem by se měl používat pouze při diagnostickém hodnocení.**

---

### 6.2.2 Výběr režimu expozice

Pomocí režimů automatického řízení expozice (AEC) můžete kontrolu expozičních technik nechat na systému. Režimy AEC jsou k dispozici od 20-49 kV.

- Manual (Ruční) Uživatel vybere kV, mAs, ohnisko a filtr.
- AEC: Auto-Time Uživatel vybere kV, ohnisko a filtr. Uživatel vybere mAs. (Autom. čas)
- AEC: Auto-kV Uživatel vybere ohnisko. Systém vybere kV, mAs a filtr (rhodiový).
- AEC: Auto-Filter Uživatel vybere ohnisko. Systém vybere kV, mAs a filtr (Autom. filtr)

### 6.2.3 Jak používat snímač AEC

Snímač AEC disponuje sedmi ručními polohami a jednou automatickou polohou. Ruční polohy začínají na okraji hrudní stěny (poloha 1) a dosahují až na okraj bradavky (poloha 7). Automatická poloha vybere dvě oblasti v rámci oblasti, která sahá od hrudní stěny k bradavce.


Polohu snímače můžete měnit pomocí kláves (+) a minus (-) na kompresním zařízení nebo na obrazovce v oblasti snímače AEC. V režimu Auto AEC vypočítá nejlepší expozici pro prs systém.

## 6.3 Jak pořídit snímek

Podrobné informace o klinických postupech naleznete v oddílu *Klinické postupy* na straně 127.


1. Vyberte zobrazení z náhledu zobrazení ve spodní části obrazovky *Procedure* (Postup).
2. Plné expozice dosáhněte podržením tlačítka **x-ray** (RTG) a/nebo **nožního spínače RTG**.  
Během expozice:

- Na stavovém panelu systému se nachází symbol radiace na žlutém pozadí (viz následující obrázek).

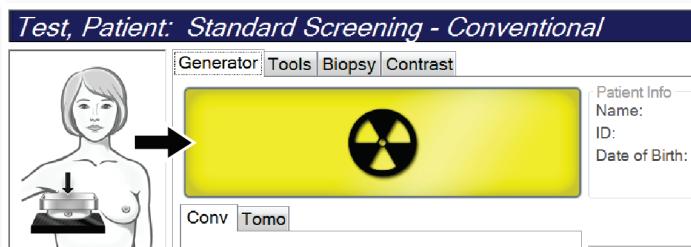

Obrázek 43: Probíhající expozice

- Během expozice bude dál znít akustický tón.  
Akustický tón se skládá ze souvislé sekvence tónů. Tón zní během celé kombinované akvizice od zahájení expozice až do konce konvenčního zobrazení. Mezi expozicí při tomosyntéze prsu a konvenční digitální mamografii nedojde k žádnému přerušení akustického tónu. Pokud slyšíte akustický tón, neuvolňujte spínač expozice.
3. Když tón ustane a na stavovém panelu systému se zobrazí **Standby** (Pohotovostní režim) (viz následující obrázek), uvolněte tlačítko **x-ray** (RTG) a/nebo **nožní spínač RTG**.

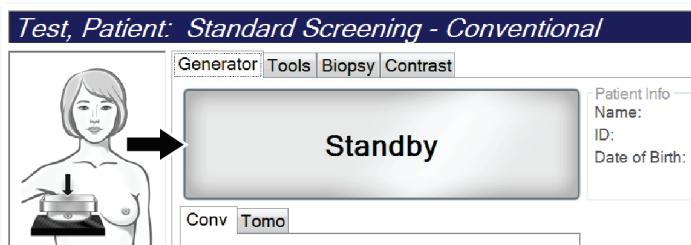

Obrázek 44: Dokončení expozice

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

---

4. Jakmile RTG skončí, na monitor pro zobrazení snímku se objeví snímek. Obrazovka *Procedure (Postup)* se automaticky změní na kartu **Tools** (Nástroje).

K dokončení akvizice vyberte jednu z následujících možností:

- Možnost **Accept** (Přijmout) slouží k přijetí snímku. Snímek se přenese do výstupních zařízení spolu se všemi atributy.
- Možnost **Reject** (Zamítнуть) slouží k zamítnutí snímku. Otevře se okno, kde zadáte důvod zamítnutí snímku. Obrazovka *Image Display* (Zobrazení snímku) se zavře. Zamítnuté zobrazení můžete vrátit nebo vybrat další. Při výběru možnosti **Reject** (Zamítнуть) se na náhledu snímku zobrazí „X“.
- Možnost **Pend** (Odložit) slouží k odložení snímku na později. Snímek se uloží pro budoucí vyhodnocení. Při výběru možnosti **Pend** (Odložit) se na náhledu snímku zobrazí „?“.



Obrázek 45: Označené snímky v postupu

5. Opakujte kroky 1-4 pro každé zobrazení.

---

### Poznámka



Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

### 6.3.1 Sekvence událostí při konvenčním zobrazování

1. Proveďte vyhodnocení snímku po expozici a případně doplňte komentář.
2. Použijte na snímek možnosti **Accept** (Přijmout), **Reject** (Zamítнуть) nebo **Pend** (Odložit). Náhled zobrazení bude na obrazovce v oblasti případové studie nahrazen náhledem zobrazení.

---

### Poznámka



Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

### 6.3.2 Sekvence událostí při zobrazování pomocí tomosyntézy

1. Počkejte na dokončení rekonstrukce snímku.
2. Vyhodnoťte pohyb na projekčních snímcích.
3. Použijte na snímky možnosti **Accept** (Přijmout), **Reject** (Zamítnout) nebo **Pend** (Odložit). Náhled zobrazení bude na obrazovce v oblasti případové studie nahrazen náhledem zobrazení.

---

#### Poznámka

 Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

### 6.3.3 Jak přijmout zamítnutý snímek

Pokud je zamítnutý snímek lepší než nový snímek, můžete ho získat zpět použít ten starý. Vyberte náhled snímku na obrazovce *Procedure* (Postup) a následně na snímek použijte možnost **Accept** (Přijmout).

### 6.3.4 Jak přijmout nebo zamítnout odložený snímek

Odložený snímek můžete přijmout nebo zamítnout tak, že vyberete náhled odloženého snímku a následně na něj použijete tlačítko **Accept** (Přijmout) nebo **Reject** (Zamítnout).

---


#### Poznámka

 Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

### **6.3.5 Jas kožní linie**

Pro 2D snímkování je k dispozici volitelné nastavení zpracování snímků, které snižuje jas a zastínění pokožky na zobrazení pro screeningové účely. Chcete-li povolit tuto volbu, obraťte se na zástupce společnosti Hologic.

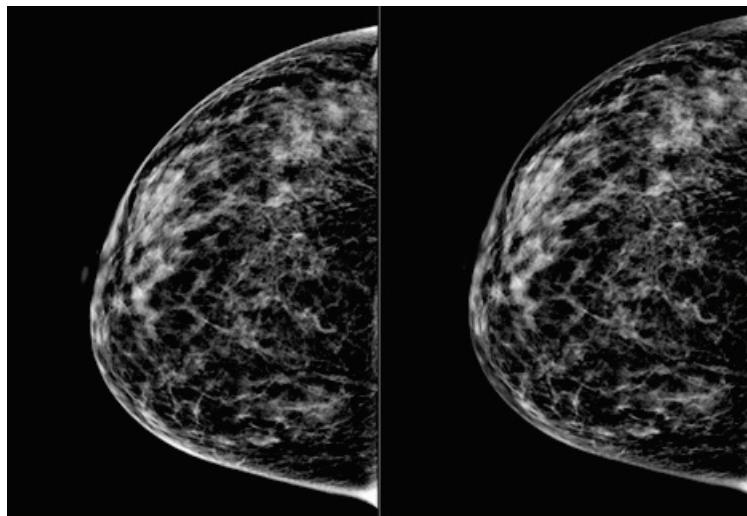

**Standardní** **Snížený jas**  
 Obrázek 46: Porovnání standardního a sníženého jasu

## **6.4 Jak pořídit snímek s implantátem**




---

Poznámka

Při každém zobrazení snímku s implantátem VŽDY stiskněte tlačítko **Přítomnost implantátu**. Toto tlačítko umožňuje správné zpracování snímků s implantáty.

#### 6.4.1 Implantát mimo bradavku

1. Vyberte zobrazení z náhledu zobrazení ve spodní části obrazovky *Procedure* (Postup).
2. Pro režim AEC zvolte možnost **Automatický filtr**.
3. Pomocí tlačítek + a - přesuňte snímač AEC na tkáň za bradavkou.

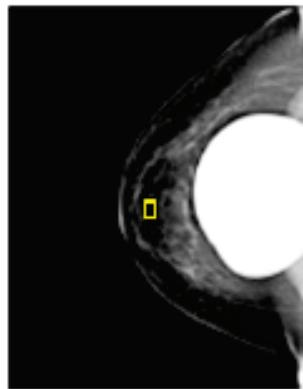

4. Pořízení expozice
5. Použijte na snímků možnosti **Accept** (Přijmout), **Reject** (Zamítnout) nebo **Pend** (Odložit).

---

##### Poznámka



Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

6. Opakujte kroky 1 až 5 pro každé zobrazení.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

---

### 6.4.2 Implantát v blízkosti bradavky

1. Vyberte zobrazení z náhledu zobrazení ve spodní části obrazovky *Procedure* (Postup).
2. Pro režim AEC zvolte možnost **Ruční**.
3. Pomocí tlačítka + a - vyberte hodnoty kVp a mAs. V tabulkách uvedených v oddílu *Tabulky hodnot pro implantát v blízkosti bradavky* na straně 91 jsou uvedeny doporučené hodnoty podle typu zobrazení a tloušťky komprese.



---

#### Poznámka



Zobrazení CEDM se skládá ze dvou samostatných expozic. Ruční nastavení je možné pouze u technik první, nízkoenergetické expozice. Systém automaticky nastavuje techniky pro druhou expozici na základě technik z první expozice.

---

---

#### Poznámka



V případě kombinovaných kontrastních zobrazení vyberte hodnoty pro expozici tomosyntézy z tabulky 17 a hodnoty pro expozici kontrastní mamografie (CEDM) z tabulky 18.

---

Další informace o pořizování kontrastních snímků naleznete v oddílu 2D snímky se zvýrazněním kontrastu pomocí funkce I-View.

4. Pořízení expozice
5. Použijte na snímky možnosti **Accept** (Přijmout), **Reject** (Zamítnout) nebo **Pend** (Odložit).

---

#### Poznámka



Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

---

6. Opakujte kroky 1–5 pro každé zobrazení.

**Tabulky hodnot pro implantát v blízkosti bradavky**

Tabulka 17: Konvenční 2D zobrazování

Tloušťka komprese	kV	mAs	Filtr
< 4 cm	28	100	Rh
4 - < 6 cm	28	120	Rh
6 - < 8 cm	28	140	Rh
8–10 cm	28	160	Rh
> 10 cm	28	180	Rh

Tabulka 18: Zobrazování pomocí tomosyntézy

Tloušťka komprese	kV	mAs	Filtr
< 4 cm	29	60	Al
4 - < 6 cm	31	70	Al
6 - < 8 cm	33	90	Al
8–10 cm	35	100	Al
> 10 cm	38	100	Al

Tabulka 19: Zobrazování se zvýšeným kontrastem (I-View)

Tloušťka komprese	kV	mAs	Filtr
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5 - < 4 cm	27	40	Rh
4 - < 5 cm	28	40	Rh
5 cm - < 5,5 cm	29	60	Ag
5,5 cm - < 6 cm	30	60	Ag
6 - < 7,5 cm	31	80	Ag
7,5 - < 8,5 cm	32	120	Ag
8,5–12 cm	33	120	Ag
> 12 cm	33	160	Ag


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

---

### 6.4.3 Zobrazení s posunem implantátu

1. Vyberte zobrazení z náhledu zobrazení ve spodní části obrazovky *Procedure* (Postup).
2. Pro režim AEC zvolte možnost **Automatický filtr**.
3. Pomocí tlačítka + a - přesuňte snímač AEC na tkáň za bradavkou.

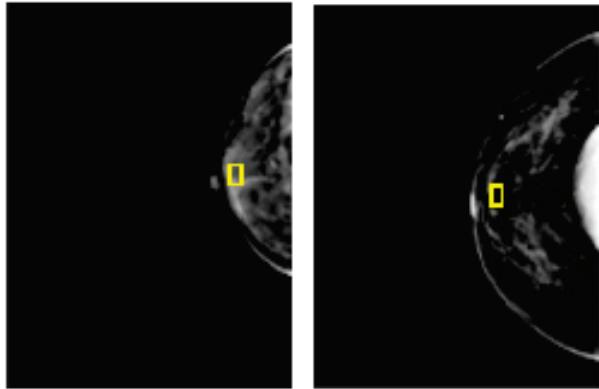

4. Pořízení expozice
5. Použijte na snímky možnosti **Accept** (Přijmout), **Reject** (Zamítnout) nebo **Pend** (Odložit).




#### Poznámka

Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

- 
6. Opakujte kroky 1 až 5 pro každé zobrazení


#### **6.4.4 Jas implantátu**

Pro 2D a 3D snímkování s implantáty je k dispozici volitelné nastavení zpracování snímků. Jas implantátu je možné snížit, tak aby se zlepšila viditelnost hraniční oblasti implantátu/prsu. Chcete-li povolit tuto volbu, obraťte se na zástupce společnosti Hologic.

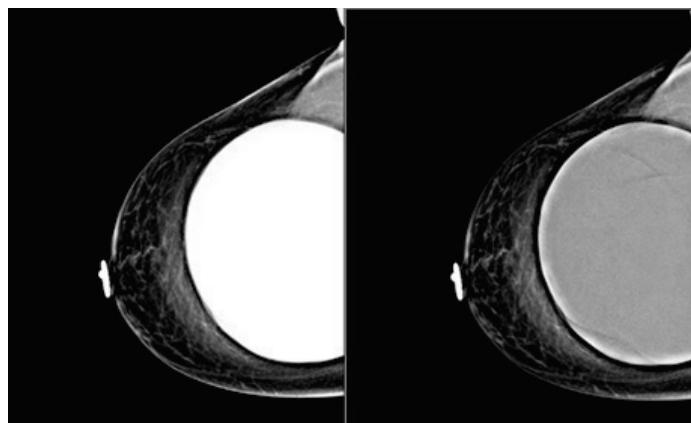

Standardní

Snížený jas

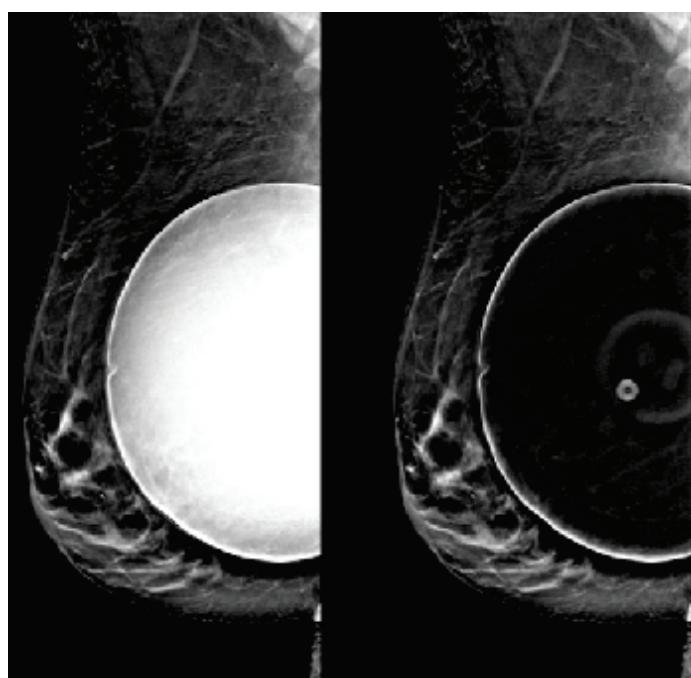

Standardní

Snížený jas

Obrázek 47: Porovnání standardního a sníženého jasu

### 6.5 Jak provést korekci nebo znovu zpracovat snímky s implantátem

Pokud pořídíte zobrazení s implantátem nebo zobrazení s posunem implantátu bez aktivového tlačítka **Implant Present** (Přítomnost implantátu), musíte provést korekci snímku.

#### 6.5.1 Pokud není snímek přijat

Stisknutím tlačítka **Implant Present** (Přítomnost implantátu) na obrazovce *Procedure* (Postup) uveďte, že je přítomen implantát. Na tlačítku se objeví fajfka a proběhne nové zpracování snímku.



#### 6.5.2 Pokud je snímek přijat

1. Vyberte snímek.
2. Stisknutím tlačítka **Implant Present** (Přítomnost implantátu) na obrazovce *Procedure* (Postup) provedte korekci snímku. Na tlačítku se objeví fajfka a proběhne nové zpracování snímku.
3. Tlačítkem **Accept** (Přijmout) přijměte změny.




#### Poznámka

Opravený snímek se automaticky odešle do vybraných výstupních zařízení, pokud je v systému nastaveno odesílání snímků při stisknutí tlačítka **Accept** (Přijmout).

---

## 6.6 Jak vyhodnotit snímky

Vyhodnocení snímků zahrnuje použití náhledů, nástrojů pro vyhodnocení snímku a režimů zobrazení.

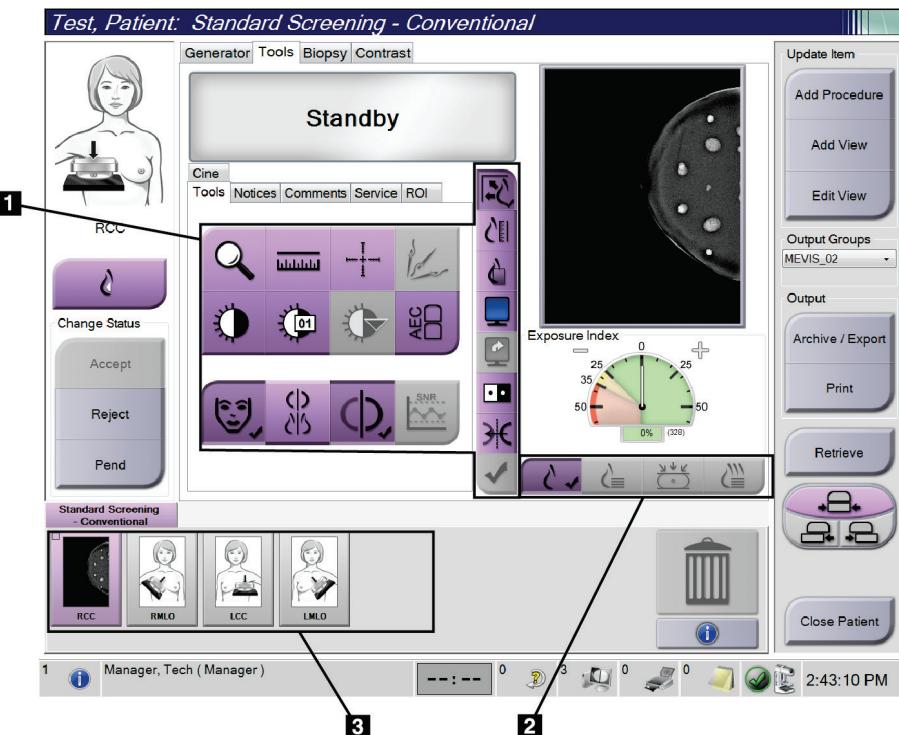

Obrázek 48: Karta nástrojů (se zobrazenou variantou tomosyntézy)

### Legenda k obrázku


1. Nástroje pro vyhodnocení snímku – viz oddíl *Karta nástrojů pro vyhodnocení snímku* na straně 96.
2. Režim zobrazení snímku – viz oddíl *Režimy zobrazení* na straně 98.
3. Náhled zobrazení a náhled snímků. Výběrem libovolného náhledu snímku si daný snímek zobrazte na monitoru pro zobrazení snímku.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

### 6.6.1 Karta nástrojů pro vyhodnocení snímku

Karta **Tools** (Nástroje) na obrazovce *Procedure* (Postup) obsahuje nástroje pro vyhodnocení snímku. Na aktivním nástroji je fajfka.

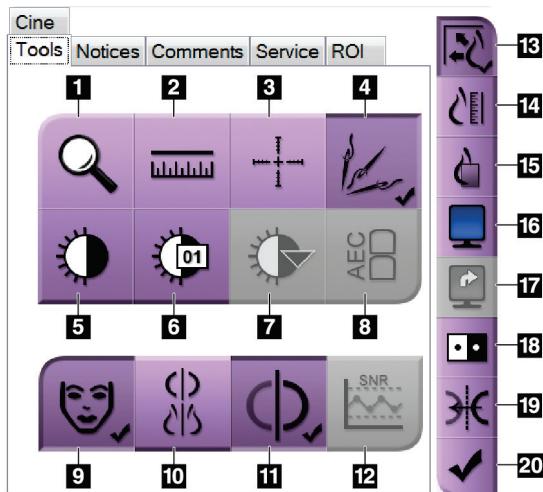


Obrázek 49: Nástroje pro vyhodnocení snímku

#### Legenda k obrázku

1. Nástroj **Zoom** zvětší danou sekci snímku.
2. Nástroj **Ruler** (Pravítko) měří vzdálenost mezi dvěma body.
3. Nástroj **Crosshair** (Zaměřovač) zobrazí zaměřovač na obrazovce *Image Display* (Zobrazení snímku).
4. Nástroj **Demetalizer** (Demetalizér) slouží ke zpracování tomosyntetických snímků, které obsahují kovové předměty.
5. Nástroj **Window/Level** (Okno/úroveň) mění jas a kontrast.
6. Nástroj **Window/Level Fine Adjustment** (Jemné doladění okna/úrovni) umožňuje zadat specifické hodnoty okna a úrovně.
7. Nástroj **LUT Selection** (Výběr LUT) slouží k procházení dostupnými nastaveními okna/úrovni pro zobrazený snímek s přiloženými LUT.
8. Tlačítko **AEC** zobrazuje oblasti snímače AEC použité pro výpočet expozice. Oblasti snímače se zobrazují na obrazovce *Image Display* (Zobrazení snímku).
9. Tlačítko **Patient Information** (Pacientské informace) aktivuje zobrazení pacientských informací.
10. Tlačítko **Auto-Hanging** (Automatické zavěšení) automaticky zavěší aktuálně vybranou studii v konfiguraci „4-up“.
11. Tlačítko **Auto-Pairing** (Automatické párování) vypíná automatické párování pro aktuálně vybraný snímek v konfiguraci „multi-up“.
12. Tlačítko **SNR/CNR** vypočítá poměr signálů/šumu a kontrastu/šumu na jednotce ACR Phantom.
13. Tlačítko **Fit-to-Viewport** nafituje snímek do dlaždice snímku.
14. Tlačítko **True Size** (Skutečná velikost) zobrazí snímek v aktuální velikosti prsu.
15. Tlačítko **View Actual Pixels** (Zobrazit skutečné pixely) zobrazí snímek v plném rozlišení.
16. Tlačítko **Multi-Up Display** (Zobrazení „multi-up“) vybírá počet dlaždíc k zobrazení.
17. Tlačítko **Image Tile Advance** (Posun dlaždice snímku) nastaví aktivní dlaždici „multi-up“.
18. Nástroj **Invert Image** (Invertovat snímek) změní černou na bílou a bílou na černou.
19. Tlačítko **Mirror** (Zrcadlení) obrátí snímek zrcadlově.
20. Tlačítko **Tag for Print** (Označit k tisku) označí projekční nebo rekonstrukční snímky z tomosyntetického snímku k pozdějšímu tisku.

## 6.6.2 Karta oznamení

Nástroje na kartě **Notices** (Oznámení) umožňují označit a anotovat snímky a odesílat oznámení o zobrazeném snímku či postupu. Rozbalovací nabídka Notice Output Groups (Výstupní skupiny pro oznámení) dole na kartě umožňuje výběr cíle pro oznámení.

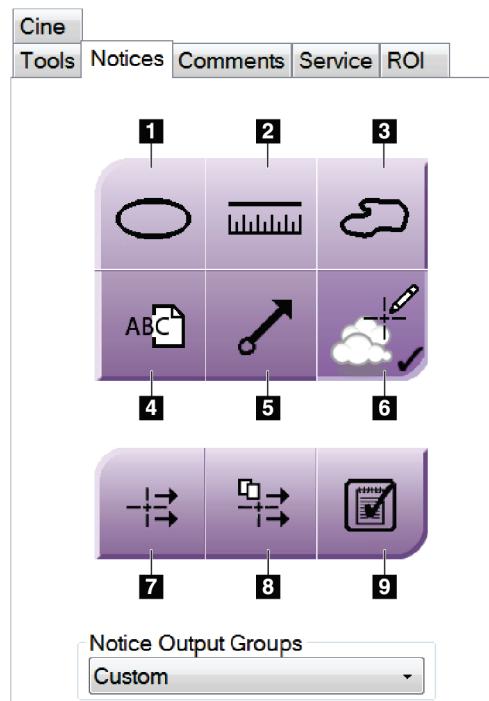

Obrázek 50: Nástroje na kartě oznamení

### Legenda k obrázku

1. Nástroj **Oval** (Ovál) slouží k nakreslení oválné značky na snímek.
2. Nástroj **Ruler** (Pravítko) měří vzdálenost mezi dvěma body.
3. Nástroj **Freehand** (Od ruky) slouží k nakreslení značky na snímek od ruky.
4. Nástroj **Text** slouží k přidání textové poznámky na snímek bez značky.
5. Nástroj **Arrow** (Šipka) slouží k nakreslení značky šipky na snímek.
6. Nástroj **Markings** (Značky) slouží k zobrazení nebo skrytí značek a anotací na snímku.
7. Nástroj **Send Notice** (Odeslat oznámení) slouží k odeslání oznámení pro aktuální snímek do vybraného cíle.
8. Nástroj **Send All Notices** (Odeslat všechna oznámení) slouží k odeslání všech oznámení pro všechny snímky v otevřeném postupu do vybraného cíle.
9. Nástroj **Viewed** (Zobrazené) změní stav pacientských oznámení na zobrazená.

### 6.6.3 Ostatní nástroje pro vyhodnocení snímku

#### Ostatní karty

- **Comments** (Komentáře): Slouží k doplňování komentářů ke snímkům.
- **Service** (Servis): Označení snímku pro servisní použití.
- **ROI** (Oblast zájmu): Nakreslení oblasti zájmu na monitor pro zobrazení snímku.
- **Cine** (Sekvence): Zobrazení série snímků ve formě filmové sekvence (varianta s tomosyntézou).

#### Expoziční index


Expoziční index je ukazatelem kvality snímku. Pokud se expoziční index nachází v červené nebo žluté oblasti, zkontrolujte šum na vybraném snímku a rozhodněte se, zda snímek nepořídit znovu.



Obrázek 51: Expoziční index

#### Režimy zobrazení

Tlačítka v oblasti režimů zobrazení můžete vybrat typ zobrazení, který se zobrazí na monitoru pro zobrazení snímku. Pro zobrazení kombinovaných snímků máte možnost přepínat mezi konvenčními snímkami, vygenerovanými 2D snímkami, projekcemi a rekonstrukcemi.

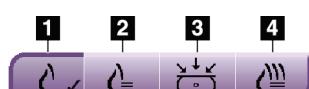


Obrázek 52: Režimy zobrazení

#### Legenda k obrázku

1. Tlačítko **Conventional** (Konvenční) slouží k zobrazení konvenčních snímků.
2. Tlačítko **Generated 2D** (Vygenerované 2D) slouží k zobrazení konvenčních 2D snímků vygenerovaných ze snímku pořízeného tomosyntézou.
3. Tlačítko **Projections** (Projekce) zobrazuje projekční snímkы pod úhlem 15°.
4. Tlačítko **Reconstructions** (Rekonstrukce) zobrazuje rekonstruované řezy.

#### 6.6.4 Ukazatel řezu

Ukazatel řezu na monitoru pro zobrazení snímku se zobrazuje pouze na tomosyntetických rekonstrukcích.

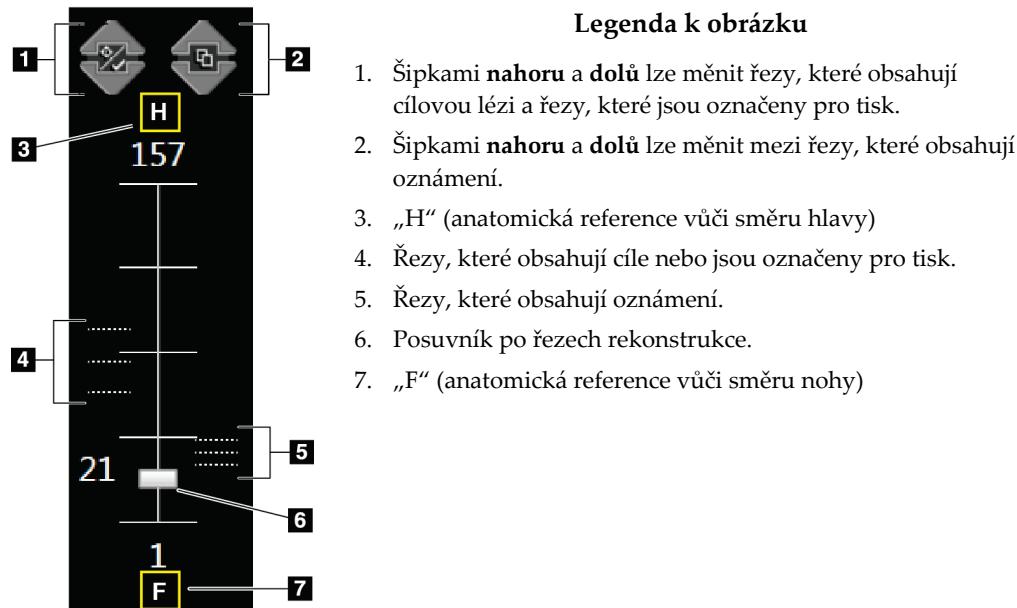

Obrázek 53: Ukazatel řezu

#### 6.7 Jak odesílat snímky do výstupních zařízení

Snímky můžete odeslat do výstupních zařízení nebo je pomocí funkce Archive/Export (Archivovat/export) zkopírovat na dočasné paměťové médium. Podrobnosti naleznete v oddílech *Výstupní skupiny* na straně 76 a *Výstupy na vyžádání* na straně 78.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

### 6.8 2D snímky se zvýrazněním kontrastu pomocí funkce I-View



#### Varování:

U pacientů se může vyskytnout nežádoucí reakce na kontrastní látky. Úplné informace naleznete v návodu k použití kontrastní látky.



#### Varování:


Kontrastní mamografie využívá kontrastní látky, které jsou intravenózně vstříkovány. Mohou se vyskytnout alergické reakce.



#### Poznámka

Společnost Hologic při konfiguraci některých systémů zohledňuje specifické požadavky. Vaše systémová konfigurace nemusí disponovat všemi variantami a příslušenstvím uvedeným v tomto návodu.

1. Stisknutím karty **Contrast** (Kontrast) si otevřete funkci I-View™ 2D Contrast (CEDM).

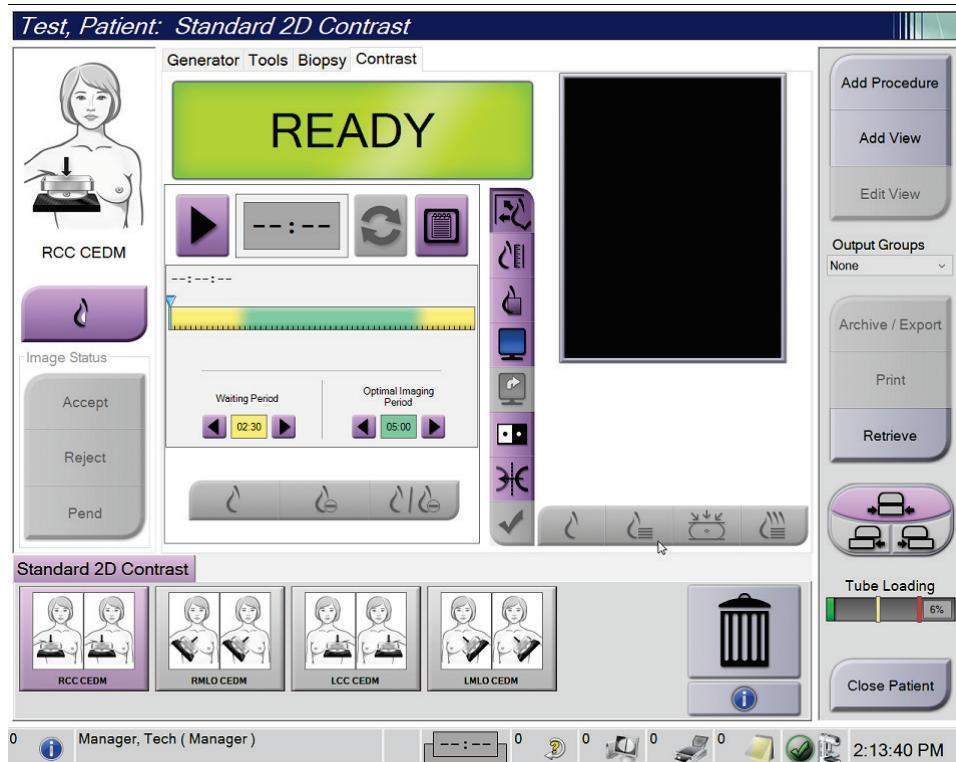

Obrázek 54: Obrazovka I-View 2D Contrast

2. Nastavte kontrast. Podrobnosti naleznete v oddílu *Jak nakonfigurovat nastavení kontrastu* na straně 105.

#### Poznámka

 Informace o kontrastu jsou obsaženy v DICOM hlavičce I-View snímku.


3. Dávkování kontrastní látky a časovač spusťte stisknutím tlačítka **Start** (šipka). Časovač začíná **čekací dobou**, která se zobrazuje na žlutém pozadí.

#### Poznámka

 Nastavení časovače z hlediska **čekací doby** a **optimální doby zobrazování** lze u jednotlivých postupů měnit. Nastavení můžete měnit pomocí šipky vlevo a vpravo.

#### Poznámka

 Výchozí nastavení časovače z hlediska **čekací doby** a **optimální doby zobrazování** lze měnit. Viz Výchozí nastavení kontrastu.

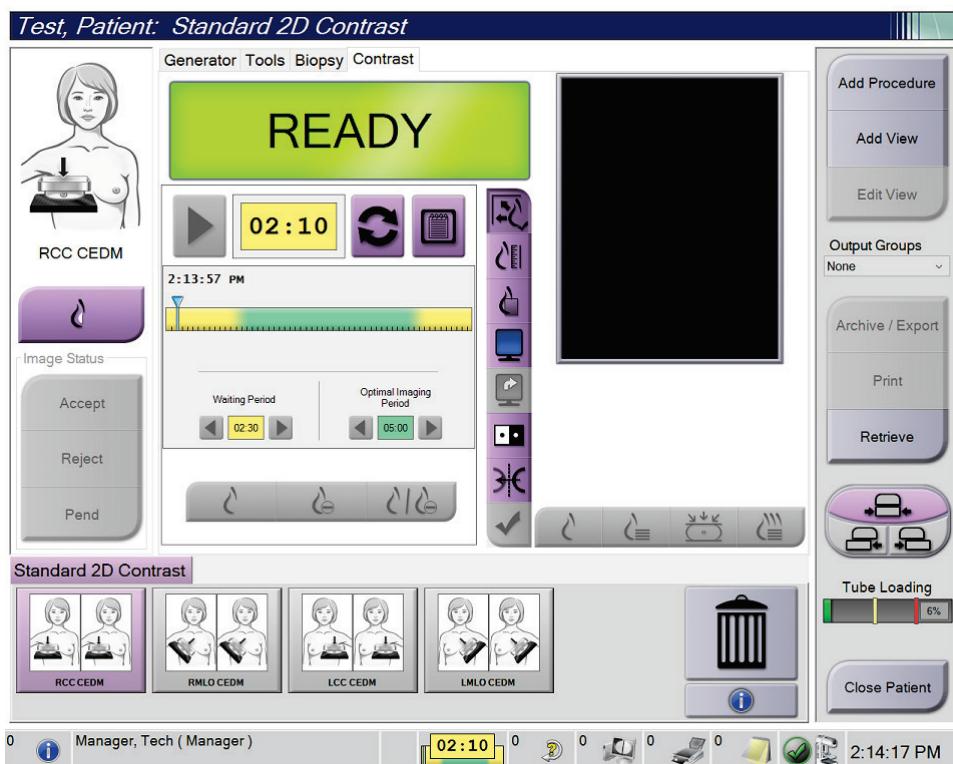

Obrázek 55: Obrazovka I-View 2D Contrast, čekací doba

#### Poznámka

 Funkce časovače neumožňuje zastavení, pouze spuštění a vynulování. Časovač se zastaví pouze při opuštění pacientského postupu.


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 6: Snímky

Po čekací době začne optimální doba zobrazování, která se zobrazuje na zeleném pozadí.

4. Optimální doba zobrazování slouží k pořízení snímků.

Po pořízení snímku se pod časovače objeví značka.

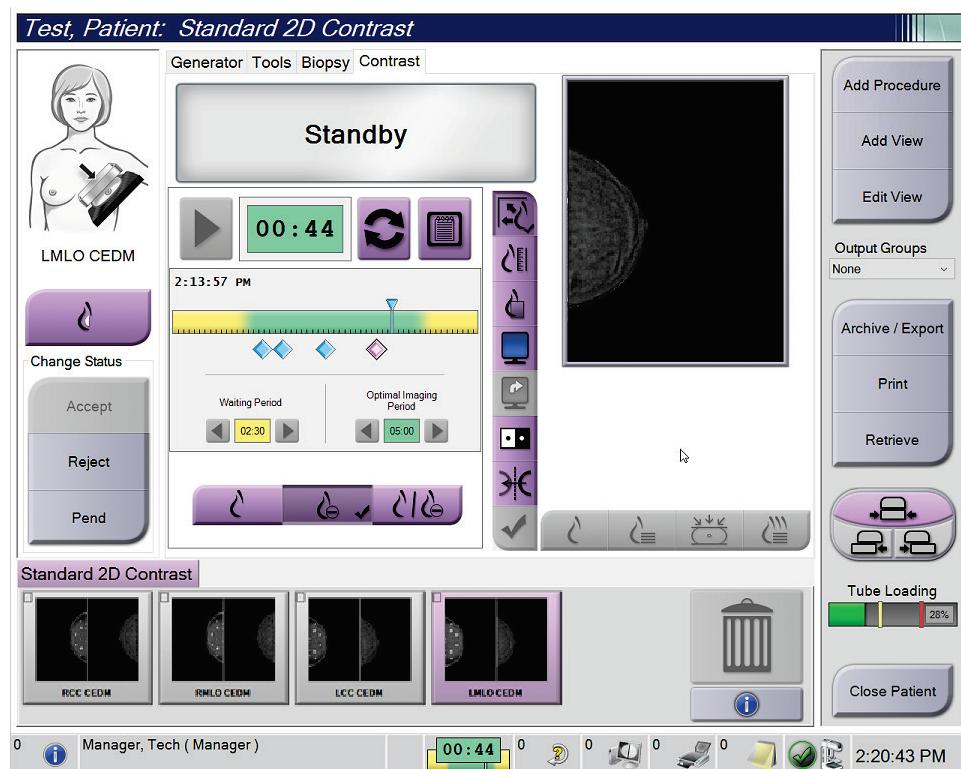

Obrázek 56: Obrazovka I-View 2D Contrast, optimální doba zobrazování

5. Stisknutím tlačítek nízké a vysoké expozice zobrazíte nízko- i vysokoenergetické snímky.
  - **Low:** Konvenční nízkoenergetický snímek
  - **Sub:** Kontrastní, odečtený snímek
  - **Low Sub:** Zobrazí snímky typu „Low“ a „Sub“ vedle sebe na rozdělené obrazovce.

**Upozornění:**

Při provedení postupu I-View 2D Contrast se zvyšuje zotavovací doba stroje před



pořízením dalších snímků. Když stavová ikona systému zčervená, zobrazí se doporučená čekací doba. Tato čekací doba slouží k poklesu teploty rentgenky, aby se zamezilo zneplatnění záruky na rentgenku. Dbejte na to, aby stavová ikona



systému byla vždy zelená, , než spustíte postup I-View 2D Contrast. Pokud se barva stavové ikony systému během postupu změní na červenou, před pořízením dalších snímků počkejte po doporučenou dobou a poté rychle dokončete postup s použitím minimálního počtu expozic.

---


Tepené zatížení rentgenky je sledováno pomocí indikátoru zatížení rentgenky. Při pořizování kontrastních snímků dbejte na sledování stavu zatížení rentgenky. Další informace najeznete v oddílu *Indikátor zatížení rentgenky* na straně 104.

### 6.8.1 Indikátor zatížení rentgenky


Karta **Generátor** na obrazovce *Postup* obsahuje indikátor zatížení rentgenky. Tento indikátor zobrazuje aktuální tepelné zatížení rentgenky.

Indikátor zatížení rentgenky zobrazuje jeden z následujících tří stavů:


- Tepelné zatížení rentgenky je na přijatelné úrovni. Stavová ikona systému na panelu úloh je zelená. Pokračujte v pořizování snímků a dokončete postup.

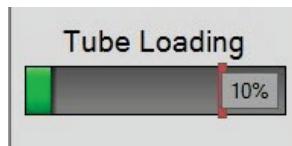

- Tepelné zatížení rentgenky překračuje mez varování (výchozí hodnota = 40 %), ale je nižší než maximální mez (výchozí hodnota = 72 %). Dokončete pořizování aktuálního snímku a před dokončením postupu nechejte vychladnout rentgenku.

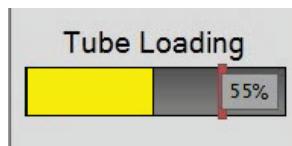

- Tepelné zatížení rentgenky překračuje maximální mez (výchozí hodnota = 72 %). Stavová ikona systému na panelu úloh je červená a zobrazuje dobu v minutách potřebnou k vychladnutí rentgenky. Nepořizujte žádné snímkы. Odložte postup do vychladnutí rentgenky.

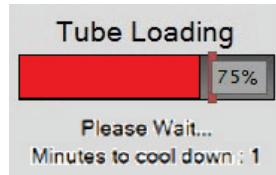


#### Pozor

Nadměrné zahřátí může vést k poškození rentgenky.

---

### 6.8.2 Jak nakonfigurovat nastavení kontrastu

1. Na kartě **Contrast** (Kontrast) stiskněte tlačítko **Configure Contrast** (Konfigurace kontrastu), které zpřístupní nastavení kontrastu. Otevře se okno **Contrast Information** (Informace o kontrastu).

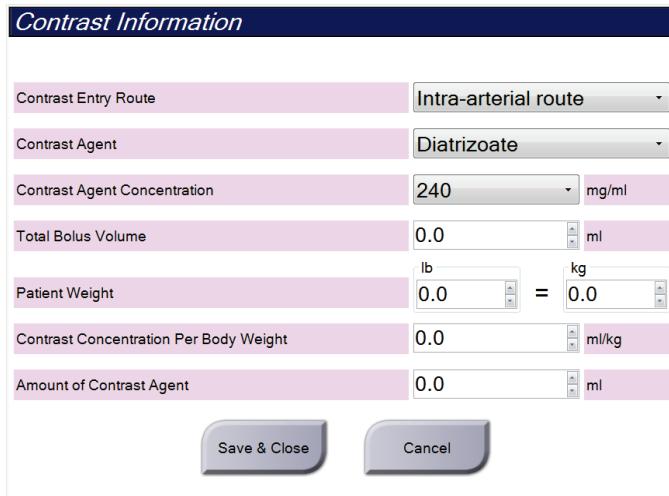

Obrázek 57: Nastavení I-View 2D Contrast

2. Z rozbalovací nabídky vyberte příslušné nastavení.
3. Zadejte údaj do polí **Contrast Concentration Per Body Weight** (Koncentrace kontrastní látky na tělesnou hmotnost) nebo **Amount of Contrast Agent** (Množství kontrastní látky). Ostatní pole se vyplní automaticky správnými informacemi.
4. Stiskněte možnost **Save & Close** (Uložit a zavřít).

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 6: Snímky

### 6.9 Zobrazování vzorků

Systém umožňuje zobrazování vzorků z biopsie.

Postup pro pořízení snímku vzorků:


1. Vyberte pacienta ze seznamu nebo ručně vyberte nového.
2. Přidejte nebo vyberte požadovaný zobrazovací postup pro vzorek.

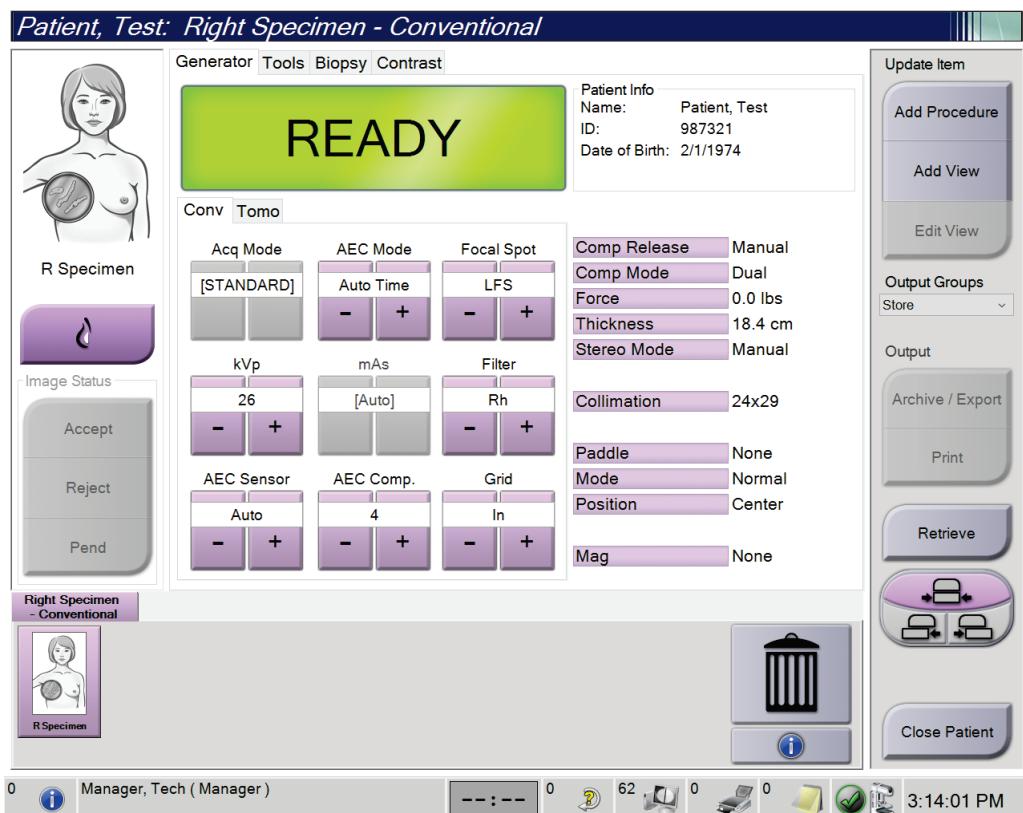

Obrázek 58: Obrazovka postupu pro vzorky

3. Zkontrolujte, zda je C-rameno nastaveno na 0 stupňů.
4. Připravte vzorek a vložte ho na detektor snímků.

5. Poříďte snímky. Podrobnosti o pořizování snímků naleznete v oddílu *Jak pořídit snímek* na straně 85.

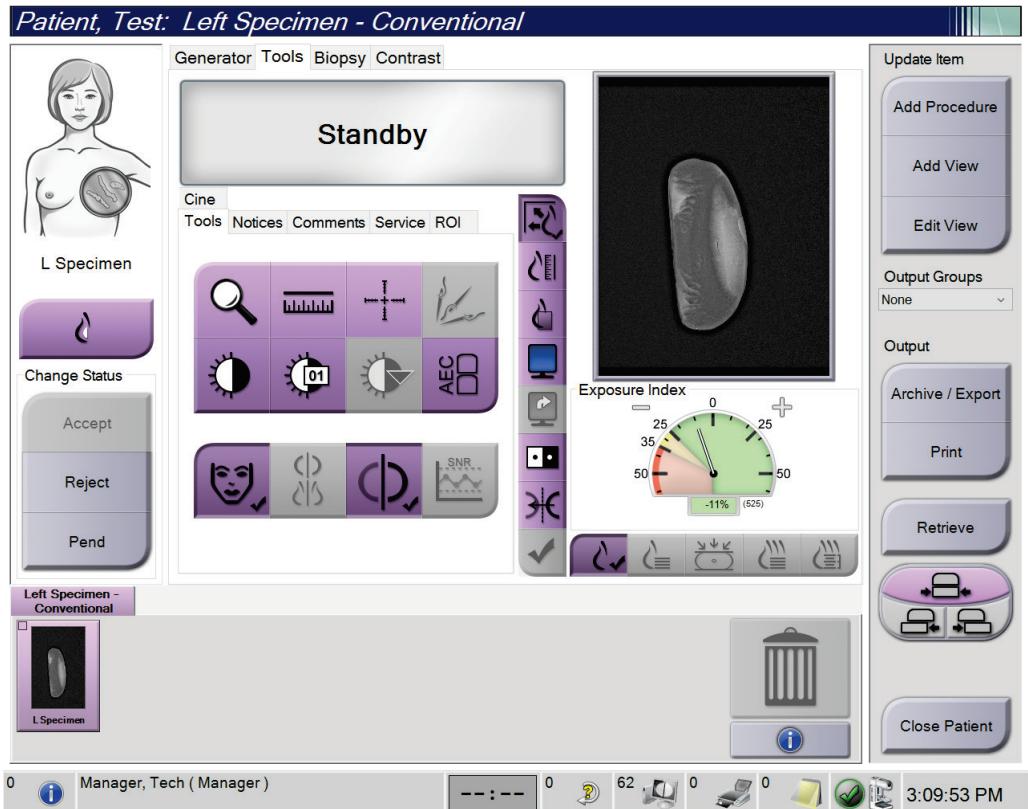

Obrázek 59: Obrazovka zobrazování vzorků

6. Dle potřeby snímky vyhodnotěte.



## Kapitola 7 Příslušenství

Systém může se specifikovaným příslušenstvím provádět screeningové nebo diagnostické aplikace. V této kapitole naleznete popis použití veškerého možného systémového příslušenství.




### Poznámka

Společnost Hologic při konfiguraci některých systémů zohledňuje specifické požadavky. Vaše systémová konfigurace nemusí disponovat všemi variantami a příslušenstvím uvedeným v tomto návodu.

### 7.1 Jak nainstalovat příslušenství na C-rameno

Do slotů na C-rameni lze nainstalovat, sklápěcí obličejobý štíť, zvětšovací stojan a lokalizační zaměřovače. Sloty jsou opatřeny štítky s ikonami, které odpovídají konkrétnímu příslušenství. Každý kus příslušenství je opatřen dvěma liniemi. Umístěte příslušenství tak, aby lícovalo s odpovídající linií na C-rameni. Až bude háček na příslušenství ve správné hloubce, s linií na C-rameni bude lícovat i druhá, tenčí linie. V dalších oddílech naleznete pokyny k instalaci jednotlivých kusů příslušenství.

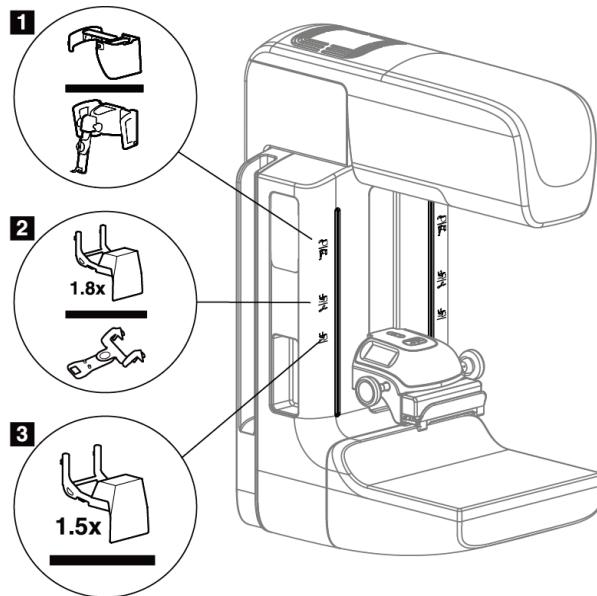

Obrázek 60: Příslušenství k C-rameni

#### Legenda k obrázku

1. Slot pro sklápěcí obličejobý štíť (varianta s tomosyntézou) nebo systém pro řízenou biopsii Affirm® (varianta s biopsií)
2. Slot pro zvětšovací stojan 1,8x a lokalizační zaměřovače
3. Slot pro zvětšovací stojan (1,5x)

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 7: Příslušenství

### 7.2 Patientské obličejobvé štíty

Obličejobvý štít chrání během vyšetření hlavy a obličeje pacientky před RTG polem. Každý den před použitím podrobte štít kontrole.



**Varování:**

**Obličejobvý štít musí být upevněn při všech expozicích s výjimkou zvětšovacích případových studií.**




**Varování:**

**Obličejobvý štít pacienta před radiací neochrání.**

#### 7.2.1 Jak nainstalovat a odebrat sklápěcí obličejobvý štít

Postup pro instalaci sklápěcího obličejobvýho štítu:

1. Zcela vyklopte obličejobvý štít do vnější polohy.
2. Nastavte háčky obličejobvýho štítu taky, aby lícovaly s montážními sloty na C-rameni, které nesou ikonu obličejobvýho štítu.
3. Vložte háčky na obou stranách obličejobvýho štítu do montážních slotů na C-rameni. Pojistná páčka (viz položka 1 na následujícím obrázku) je v horní poloze.
4. Zatlačte obličejobvý štít do dolní, zajištěné polohy. Pojistná páčka je při zajištění štítu v dolní poloze.

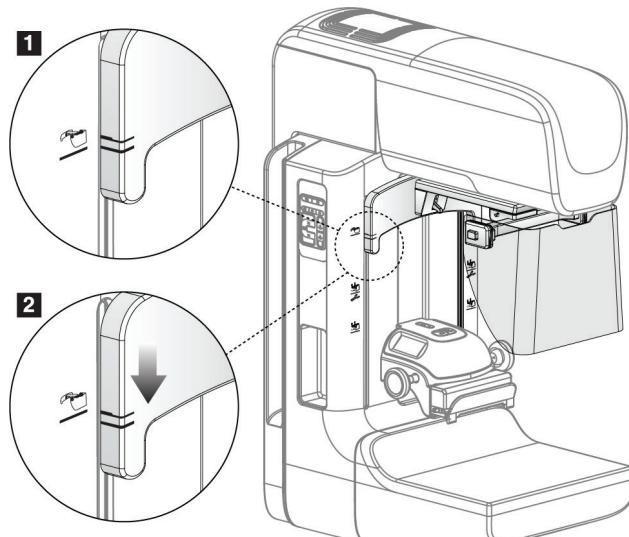

Obrázek 61: Seřízení polohy sklopného obličejobvýho štítu na C-rameni

Postup pro odebrání sklápěcího obličejobvýho štítu:

1. Podržte pojistnou páčku (viz položka 1 na předchozím obrázku) v horní poloze.
2. Zvedněte obličejobvý štít ze slotů a odeberte ho z C-ramene.

### 7.2.2 Jak použít sklápěcí obličejobý štít


#### Poznámka

Před expozicí dbejte na to, aby byl obličejobý štít zcela vyklopen nebo zcela sklopen.


Vyklopení obličejobého štítu se provádí směrem od C-ramene, dokud nezapadne do vnější polohy.

Postup pro sklopení obličejobého štítu:

1. Stiskněte prvek pro uvolnění západky (viz položka 2 na obrázku Obsluha obličejobého štítu – jedna na každé straně).
2. Tlačte obličejobý štít směrem k C-rameno, dokud se zařízení nezastaví.

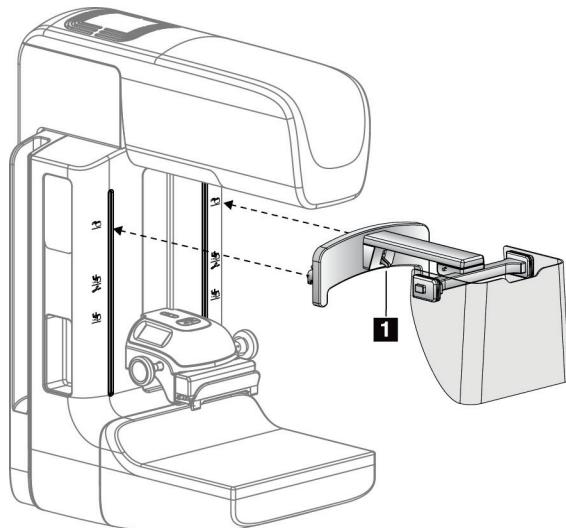

Obrázek 62: Instalace obličejobého štítu

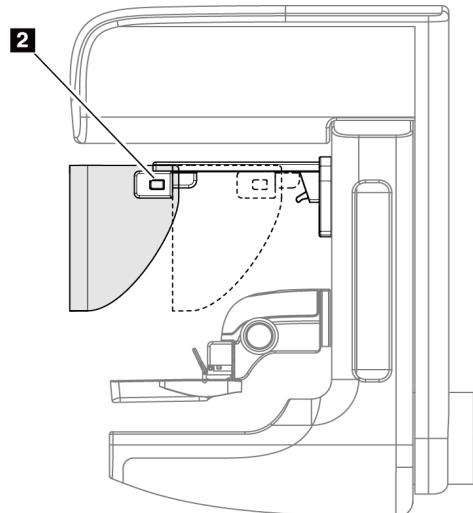


Obrázek 63: Obsluha obličejobého štítu

## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 7: Příslušenství

---

#### 7.2.3 Jak nainstalovat a odebrat konvenční obličejobý štít

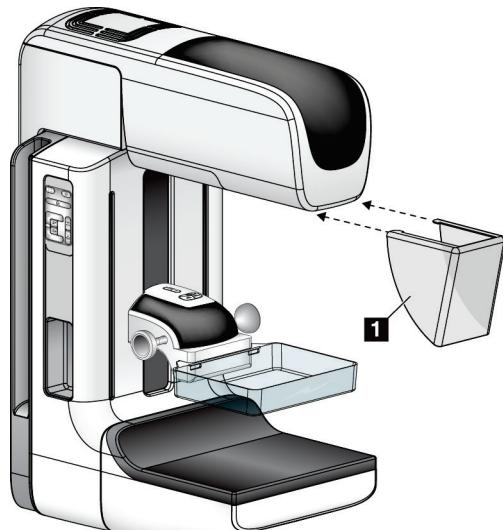

Obrázek 64: Jak nainstalovat konvenční obličejobý štít

Postup pro instalaci konvenčního obličejobého štítu:

1. Opatrně vložte konce obličejobého štítu (položka 1 na předchozím obrázku) do slotů v přední části tubusové hlavy.
2. Nasuňte obličejobý štít na tubusovou hlavu tak, aby zacvakl.

Postup pro odebrání konvenčního obličejobého štítu:

1. Vysuňte boky obličejobého štítu ve vodorovném směru (od tubusové hlavy).
2. Odeberte obličejobý štít.

## 7.3 Kompresní lopatky

### Poznámka

Některé lopatky jsou volitelné a nemusí být součástí vašeho systému.

Systém dokáže identifikovat jednotlivé lopatky a provést automatickou korekci kolumátoru.

Dostupné příslušenství se odvíjí od konfigurace systému.

*Tabulka 20: Dostupné příslušenství*

Příslušenství	2D/BT	2D Screening
Lopatky pro rutinní screening	18 × 24 cm	*
	24 × 29 cm	*
	Pro malý prs	*
	18 × 24 cm SmartCurve®	*
	24 × 29 cm SmartCurve	*
	SmartCurve Mini	*
Lopatky pro kontaktní a bodovou kompresi	10 cm kontaktní	*
	15 cm kontaktní	*
	7,5 cm bodová kont.	*
	Bez rámu bodová kont.	*
Zvětšovací lopatky	7,5 cm bodová zvětš.	*
	10 cm zvětš.	*
	15 cm zvětš.	*
Lokalizační lopatky	10 cm obdéln. otvor	*
	15 cm obdéln. otvor	*
	10 cm perforovaná	*
	15 cm perforovaná	*
	10 cm zvětš. perforované lok.	*
	10 cm zvětš. lok.	*
Ultrazvuková lopatka	15 cm velká ultrazvuková	*
Obličejobý štít pro pacienta	*	*

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 7: Příslušenství

---

Tabulka 20: Dostupné příslušenství

Příslušenství	2D/BT	2D Screening
zvětšovací stojan	*	
Lokalizační zařízení se zaměřovačem	*	
Zvětšovací zařízení se zaměřovačem	*	



### Poznámka

U 2D screeningových systémů používejte pro kalibraci tloušťky komprese pouze bodové kontaktní lopatky (7,5 cm).

---




### Poznámka


Bezrámová screeningová lopatka (24 × 29 cm), lopatka systému SmartCurve (24 × 29 cm), zvětšovací lopatky a lokalizační lopatky NEJSOU kompatibilní s funkcí posunu lopatky.

---


### 7.3.1 Lopatky pro rutinní screening

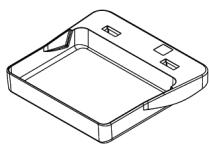

Bezrámová screeningová lopatka  
(18 × 24 cm)

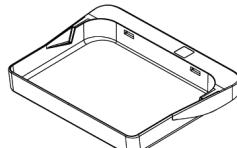

Bezrámová screeningová lopatka  
(24 × 29 cm)

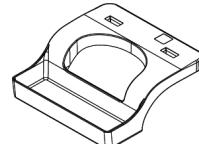

Bezrámová lopatka  
pro malý prs

### Lopatky pro systém SmartCurve



Bezrámová screeningová  
lopatka pro systému  
SmartCurve (18 × 24 cm)



Bezrámová screeningová  
lopatka pro systému  
SmartCurve (24 × 29 cm)



Screeningová lopatka pro  
systém SmartCurve Mini

---

#### Poznámka

Lopatky pro systém SmartCurve nemusí být vhodné pro všechny pacientky. Pokud není z důvodu zakřivení lopatek možná řádná imobilizace nebo komprese prsu, použijte standardní ploché screeningové lopatky.

---

---

#### Poznámka

Lopatky pro systém SmartCurve se nedoporučují pro zobrazení záňadří, zobrazení s odvalením nebo mozaikového zobrazení velmi velkých prsů. Pro tato zobrazení použijte standardní ploché screeningové lopatky.

---

---

#### Poznámka

Lopatky pro systém SmartCurve vyhovují prsům většiny velikostí. Z důvodu zakřivení lopatek mohou některé pacientky, které byly zvyklé na menší standardní plochou lopatku, s větší lopatkou SmartCurve pocítovat větší komfort při polohování.

---

---

#### Poznámka

Lopatky pro systém SmartCurve nejsou kompatibilní s kompresním režimem FAST.



---

## Návod k systému 3Dimensions



### Kapitola 7: Příslušenství

---

#### 7.3.2 Lopatky pro kontaktní a bodovou kompresi

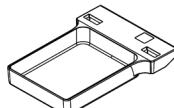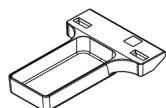



Kontaktní bezrámová lopatka (10 cm)      Kontaktní bezrámová lopatka (15 cm)

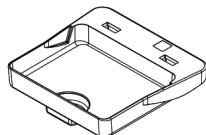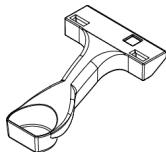

Bodová kontaktní bezrámová lopatka (7,5 cm)

Bodová kontaktní bezrámová lopatka (7,5 cm)

#### 7.3.3 Zvětšovací lopatky

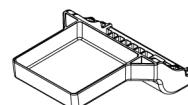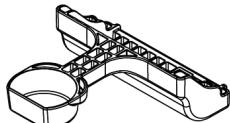



Bodová zvětšovací lopatka (7,5 cm)      Zvětšovací lopatka (10 cm)      Zvětšovací lopatka (15 cm)




##### Poznámka

Se zvětšovacími lopatkami nelze pořizovací snímky pomocí tomosyntézy.

#### 7.3.4 Lokalizační lopatky

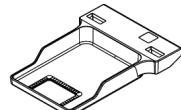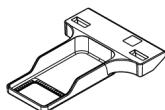


Lokalizační lopatka s obdél.  
otvorem (10 cm)      Lokalizační lopatka s obdél.  
otvorem (15 cm)      Zvětšovací lokalizační  
lopatka (10 cm)

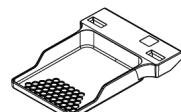

Perforovaná lokalizační  
lopatka (10 cm)      Perforovaná lokalizační  
lopatka (15 cm)      Zvětšovací perforovaná  
lokalizační lopatka (10 cm)

#### 7.3.5 Velká ultrazvuková lopatka

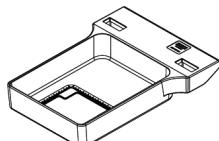

Velká ultrazvuková  
lopatka (15 cm)


## Návod k systému 3Dimensions

### Kapitola 7: Příslušenství

#### 7.3.6 Jak nainstalovat nebo odebrat kompresní lopatku

Postup pro instalaci kompresní lopatky naleznete na obrázku *Jak nainstalovat kompresní lopatku*:


1. Jednou rukou přidržte přední část lopatky před kompresním zařízením.
2. Lopatku (asi 30 až 45 stupňů) a vložte její zadní část do drážky v zadní části kompresního zařízení (položka 1).
3. Posouvejte lopatku v drážce, dokud sloty v horní části lopatky nebudou pod zámky na lopatkové svorce (položka 2).
4. Druhou rukou stlačte lopatkovou svorku (položka 3).
5. Otočte lopatku nahoru (položka 4) a následně ji zajistěte uvolnění lopatkové svorky.

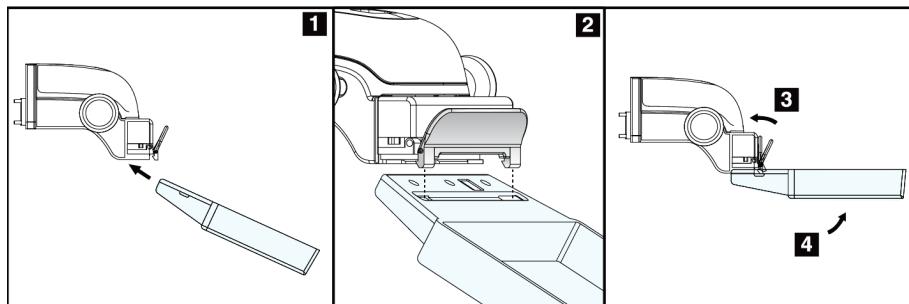

Obrázek 65: *Jak nainstalovat kompresní lopatku*

Postup pro odebrání kompresní lopatky naleznete na obrázku *Jak nainstalovat nebo odebrat kompresní lopatku* na straně 118:

1. Jednou rukou podržte lopatku a druhou rukou zatlačením na lopatkovou svorku uvolněte zámek (položka 1).
2. Lopatku spusťte dolů (položka 2) a odeberte ji z kompresního zařízení (položka 3). Následně uvolněte lopatkovou svorku.

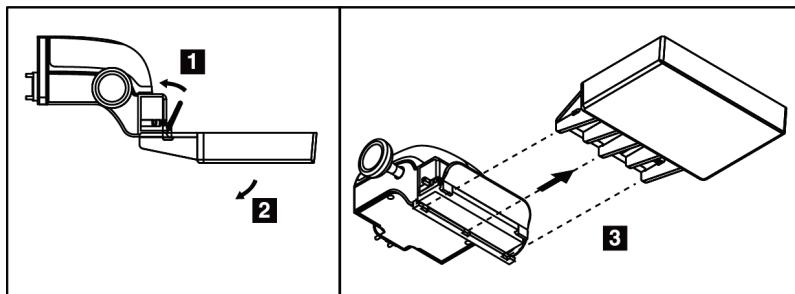

Obrázek 66: *Jak odebrat kompresní lopatku*

### 7.3.7 Údržba a čištění lopatky

Lopatky po každém použití očistěte. Pokyny k čištění naleznete v oddílu *Údržba a čištění* na straně 133.

### 7.3.8 Posun lopatky

Systém u většiny lopatek umožňuje posun doleva nebo doprava od středové polohy. Tato funkce doplňuje vyšetření malých prsů o boční zobrazení. Při výběru bočního zobrazení systém automaticky upraví polohu kolimátoru pro vybranou polohu lopatky.

---

**Poznámka**

Bezrámová screeningová lopatka (24 × 29 cm), lopatka systému SmartCurve (24 × 29 cm) a zvětšovací lopatky NEJSOU kompatibilní s funkcí posunu lopatky.

---

### 7.3.9 Kompresní režim FAST

#### Informace o kompresním režimu FAST

Kompresní režim s plně automatickým korekčním naklápením (FAST) se používá v případech, kdy složení prsní tkáně neumožňuje uniformní komprese po celém prsu pomocí ploché kompresní lopatky. U těchto pacientek může nedostatečná komprese způsobit rozostření snímku v anteriorní oblasti způsobené jak bezděčným pohybem, tak nedostatečnou kompresí.

Použití kompresního režimu FAST u tohoto typu prsu přináší tyto funkce:

- Omezení pohybových artefaktů z důvodu efektivnější komprese
- Uniformnější komprese od hrudní stěny k bradavce
- Maximální komfort pacientky z důvodu zamezení nadmerné kompresi na hrudní stěně

Při výběru kompresního režimu FAST se lopatka při aplikaci komprese automaticky naklápi. Lopatka začíná v poloze naplocho, dokud nedojde k aplikaci kompresní síly. Lopatka se pak může nakláptět až do maximálního povoleného úhlu.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 7: Příslušenství

---

Kompresní režim FAST nevyžaduje nadměrnou kompresi, ale musí použít dostatečnou kompresi k prevenci pohybu prsu. Z hlediska vyvýjené komprese byste měli být konzistentní, zvlášť v souvislosti s pravým a levým zobrazením.

Kompresní režim FAST nemusí být nevhodnější pro prsy, které mají stejnou nebo symetrickou tloušťku od hrudní stěny k anteriorní oblasti prsu.

---

### Poznámka



S kompresním režimem FAST je kompatibilní pouze bezrámová screeningová lopatka (18 × 24 cm) a bezrámová screeningová lopatka (24 × 29 cm).

---

---

### Poznámka




Systém zapípá, pokud dojde k aktivaci kompresního režimu FAST, se kterým není aktuální lopatka kompatibilní.

---

### Jak používat posuvník kompresního režimu FAST

Kompresní režim FAST se aktivuje stlačením posuvníku (z libovolné strany) tak, abyste viděli „F“ a posuvník zacvakl na místo.

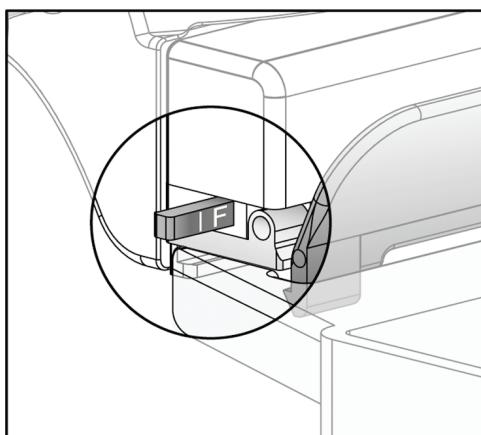


Obrázek 67: Posuvník kompresního režimu FAST.

## 7.4 Zvětšovací stojan

Zvětšovací stojan má platformu pro prs a břišní štit. Při nainstalování zvětšovacího stojanu se mřížka automaticky sklopí a RTG expoziční techniky se nastaví na výchozí hodnoty zvětšení. Zvětšovací lopatky používejte pouze s nainstalovaným zvětšovacím stojanem (viz oddíl *Zvětšovací lopatky* na straně 116).

### 7.4.1 Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací stojan

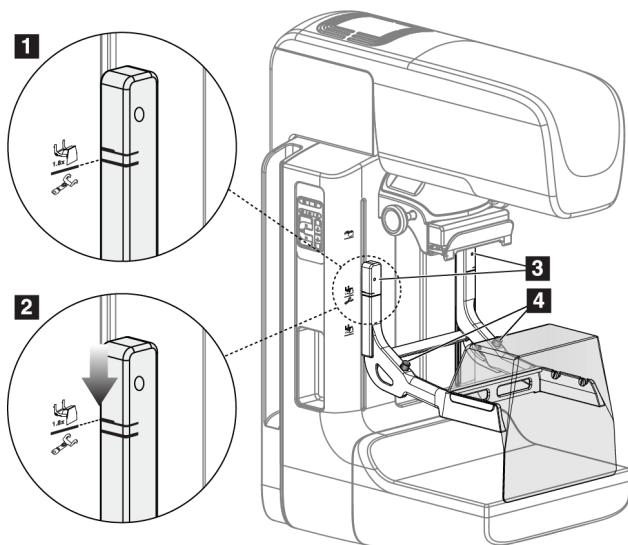

Obrázek 68: Instalace zvětšovacího stojanu

#### Postup pro instalaci zvětšovacího stojanu

1. Odeberte obličejovy štit (viz oddíl *Pacientské obličejové štíty* na straně 110).
2. Odeberte kompresní lopatku (viz oddíl *Jak nainstalovat nebo odebrat kompresní lopatku* na straně 118).
3. Posuňte kompresní zařízení až nahoru.
4. Podržte stojan na obou stranách těsně pod černými tlačítka (položka 4). Černá tlačítka nemačkejte.

#### **Poznámka**

Černá tlačítka se používají pouze pro odebrání zvětšovacího stojanu.

#### **Poznámka**

Jsou zde dvě sady montážních slotů pro zvětšovací stojan – jedna sada pro verzi se zvětšením 1,8× a druhá pro 1,5×. Viz čísla 2 a 3 na obrázku Příslušenství k C-rameni.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 7: Příslušenství

---

5. Tlusté černé linie na zvětšovacím stojanu musí lícovat s tlustými černými liniemi na C-rameni. Když se tyto linie potkají, háčky na zvětšovacím stojanu budou lícovat s montážními otvory na C-rameni. Viz položka 1 na předchozím obrázku.
  6. Zaveděte háčky zvětšovacího stojanu do slotů C-ramene. Posuňte zvětšovací stojan dolů taky, aby se potkaly tenké černé linie na zvětšovacím stojanu a černá linie C-ramene. Viz položka 2 na předchozím obrázku.
  7. Pojistné čepy zapadnou do otvorů a zajistí zařízení. Měli byste slyšet zřetelné cvaknutí.
- 



### Poznámka

Pokud nebude zvětšovací stojan nainstalován správně, bude vyčnívat ukazatel s červeným dříkem. Viz položka 3 na předchozím obrázku. Při správné instalaci stojanu vyčnívat nebude.


---

### Postup pro odebrání zvětšovacího stojanu

1. Odeberte zvětšovací lopatku.
2. Podržte zvětšovací stojan za madla a stiskněte černá tlačítka.
3. Zdvihněte a odeberte zařízení z C-ramene.

## 7.5 Zařízení se zaměřovačem

### 7.5.1 Jak nainstalovat a odebrat lokalizační zařízení se zaměřovačem

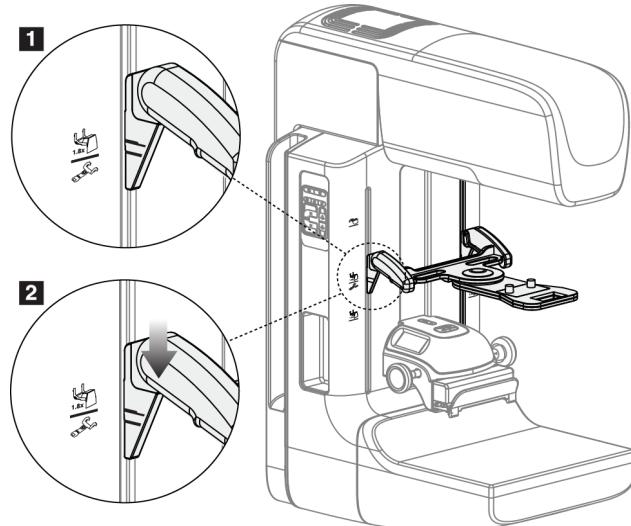

Obrázek 69: Instalace lokalizačního zařízení se zaměřovačem

#### Postup pro instalaci lokalizačního zařízení se zaměřovačem.

1. Odeberte obličejoby štit (viz oddíl *Pacientské obličejoby štity* na straně 110).
2. Posuňte kompresní zařízení pod montážní sloty označené ikonou zaměřovače. Viz položka 2 na obrázku Příslušenství k C-rameni.
3. Podržte zařízení se zaměřovačem za madla a nastavte ho tak, aby tlusté linie na zařízení lícovaly s linií na C-rameni. Stiskněte uvolňovací páky.
4. Zaveděte háčky do slotů v C-rameni.
5. Posuňte háčky směrem dolů tak, aby se tenké černé linie na zaměřovači setkaly s černou linií na C-rameni.
6. Uvolněte páky. Pojistné čepy zapadnou do otvorů a zajistí zařízení na místě.


#### Odebrání lokalizačního zařízení se zaměřovačem

1. Stiskněte uvolňovací páky.
2. Zvedněte rám nahoru a vyjměte háčků z otvorů C-ramene.

### 7.5.2 Jak použít lokalizační zařízení se zaměřovačem.

1. Zařízení se zaměřovačem se otáčí doleva a doprava od tubusové hlavy. Během expozice pořizované s lokalizační lopatkou otočte zařízení směrem od RTG paprsku.
2. Při otáčení zařízení zpátky dopředu pro použití dbejte na to, aby byla operace zakončena zacvaknutím zařízení na místo.
3. Zapněte lampu světelného pole.
4. Otáčeje dvěma knoflíky zaměřovače tak, aby stín na prsu lícoval se zaměřovači na snímku, které identifikují podezřelou lézi.

### 7.5.3 Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací zařízení se zaměřovačem

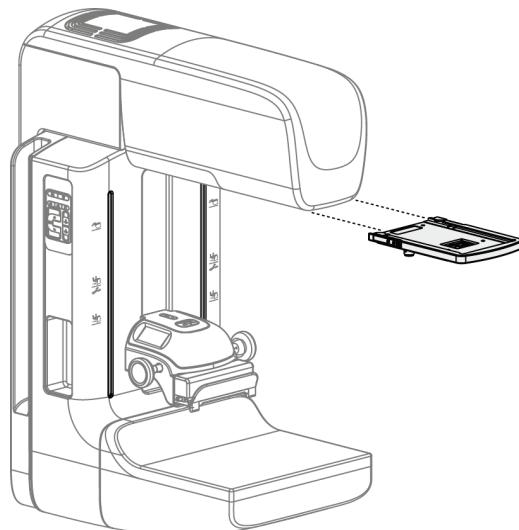

Obrázek 70: Jak nainstalovat a odebrat zvětšovací zařízení se zaměřovačem

#### Postup pro instalaci zvětšovacího zařízení se zaměřovačem.

1. Odeberte obličejeový štit (viz oddíl *Jak nainstalovat a odebrat konvenční obličejeový štit na straně 112*).
2. Zarovnejte zvětšovací zařízení se zaměřovačem s tubusovou hlavou.
3. Nasuňte zařízení se zaměřovačem na kolejnice po stranách tubusové hlavy, které slouží pro konvenční obličejeový štit. Dbejte na to, aby zařízení zacvaklo na místo.
4. Nainstalujte zbývající zvětšovací zařízení.

#### Postup pro odebrání zvětšovacího zařízení se zaměřovačem.

1. Podržte strany zařízení.
2. Vytáhnutím směrem k sobě odeberte zařízení z tubusové hlavy.

#### 7.5.4 Jak zarovnat zařízení se zaměřovačem

**Poznámka**

 Pokud se obdélník světla zaměřovače jeví vůči otvorům v lopatce vychýlený, srovnejte ho.

---

1. Nainstalujte obdélníkovou lokalizační lopatku.
2. Povolte stavěcí pojistný šroub ve spodní části zařízení se zaměřovačem.
3. Na receptor obrazu umístěte kus bílého papíru, aby více vynikly stíny zaměřovačů a byly viditelnější.
4. Posuňte lokalizační lopatku cca 6 cm nad receptor obrazu.
5. Zapněte světelné pole.
6. Otáčejte zařízením se zaměřovačem, dokud obdélník světla nebude lícovat s otvorem v lokalizační lopatce.
7. Utáhněte stavěcí šroub.



## Kapitola 8 Klinické postupy



**Varování:**

**Pohyb C-ramene je motorizovaný.**

---



**Varování:**

**Dbejte na to, aby ruce pacienta nebyly v kontaktu s tlačítky a spínači.**

---



**Varování:**

**Každý nožní spínač umístěte tak, aby při použití zůstal v dosahu tlačítek nouzového vypnutí.**

---



**Varování:**

**Nožní spínače umístěte tak, aby nemohly být neúmyslně stlačeny pacientem či vozíčkem.**

---

### 8.1 Standardní pracovní postup

#### 8.1.1 Příprava

1. Vyberte pacienta ze seznamu nebo ručně vyberte nového.
2. Určete požadované postupy.
3. Vyberte výstupní zařízení, které se zapojí, pokud bude vyžadováno jiné nebo dodatečné zařízení.
4. Nainstalujte lopatku.
5. Vyberte první zobrazení.


#### 8.1.2 Na gantry

1. Nastavte výšku a úhel otočení C-ramene.
2. Dbejte na to, aby světelné pole osvětlovalo správnou oblast.
3. Proveďte umístění pacientky a kompresi prsu.

### 8.1.3 Na pracovní stanici

1. Nastavte expoziční techniku.
2. Poříďte snímek.
3. Uvolněte pacientku.
4. Prohlédněte si náhled snímku. Podle expozičního indexu zkонтrolujte, zda se expozice nachází v přípustném rozsahu.
5. Při náhledu snímku můžete použít nástroj Window/Level (Okno/úroveň) a další možnosti vyhodnocení snímku.
6. Použijte na snímek možnosti Accept (Přijmout), Reject (Zamítnout) nebo Pend (Odložit).
7. Proveďte akviziční cyklus dle požadavků požadovaných postupů.
8. Případně přidejte další zobrazení nebo postup.
9. Zajistěte, aby se pacientka po dokončení vyšetření bezpečně vzdálila od systému.
10. Uzavřete postup.

## 8.2 Screening Procedure Example

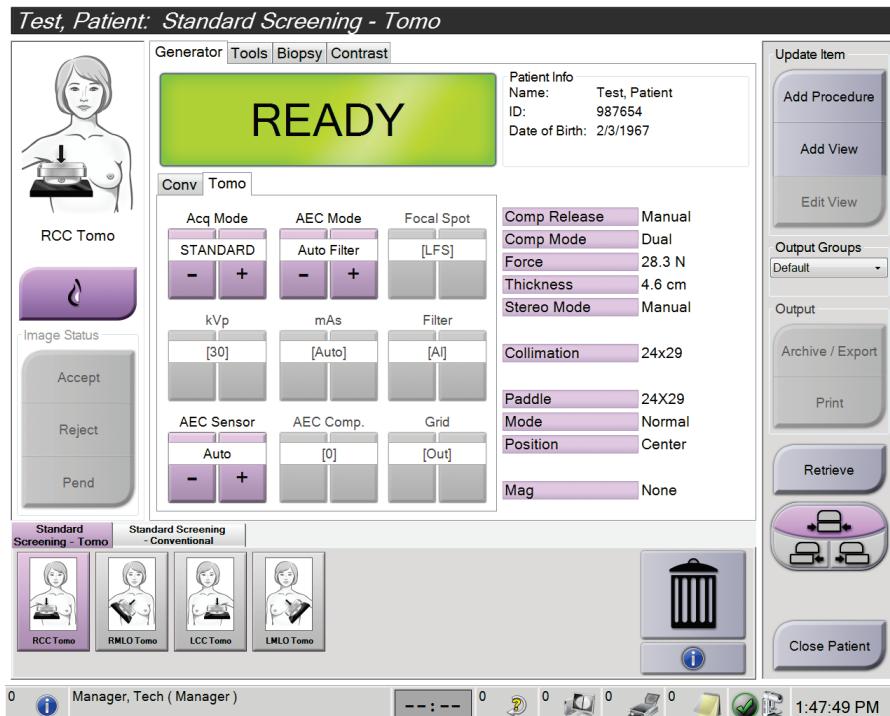

Obrázek 71: Příklad obrazovky screeningového postupu

### **8.2.1 Polohování pacientky**

1. Při polohování pacientky zdvihнte nebo spusťte platformu pro prs.
2. Posuňte tubusovou hlavu do projekčního úhlu.
3. Posuňte pacientku k C-rameni.
4. Upravte polohu pacientky dle potřeby.
5. Dejte paži nebo ruku pacientky na madlo pro pacienta nebo na bok těla.
6. Řekněte pacientce, ať nesahá na ovládání systému.
7. Proveděte kompresi prsu.
  - Pokud je to možné, použijte k ovládání komprese a seřízení výšky C-ramene ovládání nožním spínačem, který nevyžaduje použití rukou.
  - Dle potřeby si pomocí lampy světelného pole zobrazte RTG pole.
  - Kompresi aplikujte pomalu. Dle potřeby zastavte a upravte polohu pacientky.
  - Pro finální kompresi použijte kolečka pro ruční ovládání.

### **8.2.2 Nastavení expozičních technik**

Vyberte expoziční techniky, které se použijí pro daný postup. Podrobnosti naleznete v oddílu *Jak nastavit parametry expozice* na straně 84.

### **8.2.3 Pořízení expozice**

1. Potvrďte správné nastavení všech expozičních faktorů.
2. Pokud se v systému nezobrazí hlášení „Ready in 30 seconds“ (Připraveno za 30 s), ověřte správnou instalaci příslušenství a zajistění lopatky na místě. Jakmile bude stav generátoru Ready (Připraveno), systém je připraven na expozici.



#### **Varování:**

**Tento systém může být pro pacienta a uživatele nebezpečný. Za všech okolností dodržujte bezpečnostní opatření pro expozici RTG záření.**

---

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 8: Klinické postupy

3. Plně expozice dosáhnete podržením tlačítka **x-ray** (RTG) a/nebo **nožního spínače RTG**.

Během expozice:


- Zobrazí se systémové hlášení se symbolem radiace na žlutém pozadí (viz následující obrázek)
- Během expozice bude dál znít akustický tón.

Chování akustického tónu během kombinované expozice se změnilo, aby se zamezilo ranému uvolnění tlačítka RTG a/nebo nožního spínače RTG uživateli. Akustický tón se nyní skládá ze souvislé sekvence tónů. Tón zní během celé kombinované akvizice od zahájení expozice až do konce konvenčního zobrazení. Mezi expozicí při tomosyntéze prsu a konvenční digitální mamografii nedojde k žádnému přerušení akustického tónu. Pokud slyšíte akustický tón, neuvolňujte spínač expozice.

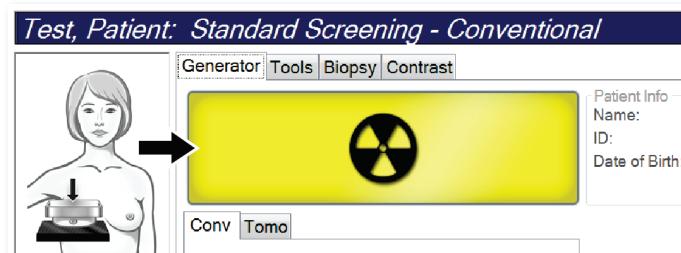

Obrázek 72: Probíhající expozice

4. Když tón ustane a na panelu stavu systému se zobrazí **Standby** (Pohotovostní režim) (viz následující obrázek), můžete uvolnit tlačítko **x-ray** (RTG) a/nebo **nožní spínač RTG**.

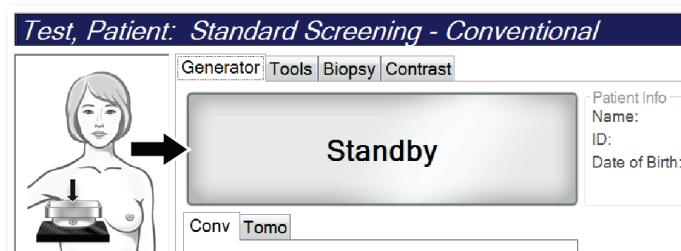

Obrázek 73: Dokončení expozice

5. Uvolněte kompresní zařízení. Pokud máte nastaveno funkci automatického uvolnění, kompresní zařízení se po expozici zvedne samo.

### 8.3 Postup lokalizace jehly pomocí tomosyntézy

1. Nainstalujte lokalizační lopatku a zařízení se zaměřovačem na tubusovou hlavu. Vodicí prvky zaměřovače se musí nacházet mimo RTG pole.
2. Otevřete si nový postup se zobrazením Tomo nebo TomoHD pro svůj přístup.
3. Upravte polohu pacientky a aplikujte kompresi.
4. Poříďte snímek Tomo Scout. Dbejte na to, aby se oblast zájmu zobrazovala v otvoru lokalizační lopatky. Pokud tomu tak není, upravte polohu pacientky a opakujte.
5. Zaznamenejte si tloušťku komprese a tloušťku nadbytku tkáně procházející otvorem v lokalizační lopatce.
6. Projděte si rekonstrukční řezy a určete, kde je léze vidět nejlépe. Zaznamenejte si číslo řezu (každý řez má tloušťku 1 mm).
7. Umístěte zaměřovač akviziční stanice na lézi.
8. Souřadnice pro zařízení gantry se zaměřovačem si vyhledejte procházením rekonstrukcí s alfanumerickými souřadnicemi.
9. Vypočítejte hloubku jehly:

Hodnota	Příklad
Tloušťka komprese prsu	50 mm
(+) Tloušťka tkáně procházející otvorem v lopatce	+ 7 mm
(-) Číslo řezu, kde byla nalezena léze	-30 mm
(+) Volitelná vzdálenost za oblastí zájmu pro zaváděč	+ 5–15 mm
(=) Hloubka jehly lokalizačního zaváděče	32–42 mm

10. Zapněte světlo kolimátoru a vyrovnejte zařízení se zaměřovačem na tubusové hlavě tak, aby odpovídalo zaměřovači akviziční stanice.
11. Upravte polohu a zaveděte jehlu.
12. Posuňte vodicí prvky zařízení se zaměřovačem mimo RTG pole.
13. Poříďte další Tomo snímek, ať máte jistotu, že se jehla nachází na správném místě. Spočítejte, zda je nutná korekce. To se provádí tak, že porovnáte číslo řezu s hrotom jehly a číslo řezu s lézí.
14. Jehlou zaveděte zaváděč. Následně můžete jehlu vyjmout a zaváděč zůstane na místě.
15. Případně proveděte následující kroky:
  - a. Poříďte konvenční nebo Tomo zobrazení, abyste ověřili správnou polohu zaváděče.
  - b. Pořízením ortogonálního zobrazení zdokumentujte zavedení zaváděče nebo jehly (buď Tomo, nebo konvenční).
16. U ortogonálních zobrazení přidávejte ikony zobrazení po jedné, aby se zamezilo případnému posunu lopatku z důvodu potenciální minimální komprese.


# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 8: Klinické postupy

### Příklad: Výpočet hloubky jehly pomocí tomosyntézy

V tomto příkladu použijte hodnoty z tabulky na předchozí straně a prohlédněte si následující obrázek.

Vypočítejte hloubku jehly spíš z kožní linie tkáně (položka 1) než podle lokalizační lopatky (položka 9). Zaveděte jehlu minimálně do hloubky 27 mm (komprese prsu + vyboulená tkáň).

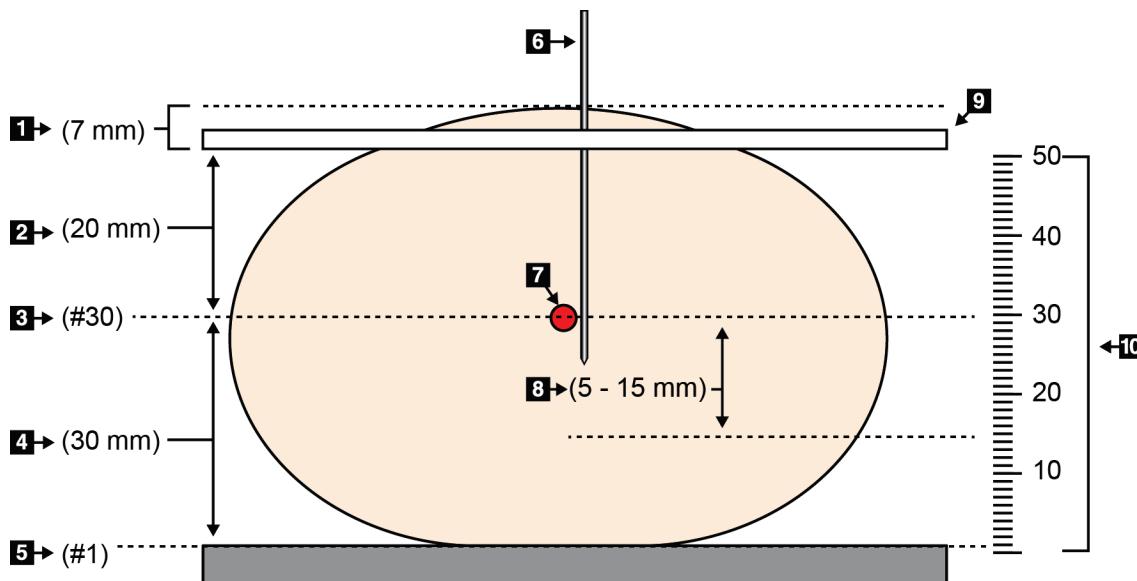

Obrázek 74: Výpočet hloubky jehly

Položka	Popis	Příklad
1	Tloušťka tkáně procházející otvorem v lokalizační lopatce	7 mm
2	Tloušťka změřená od lokalizační lopatky k lézi	
3	Číslo řezu s lézí (číslo řezu, kde je léze nejlépe vidět (nejzřetelněji))	30 mm
4	Tloušťka změřená od detektoru k lézi	
5	Číslo řezu 1	
6	Jehla	
7	Léze	
8	Zavedení jehly 5–15 mm za lézi (volitelné)	5–15 mm
9	Lokalizační lopatka	
10	Tloušťka komprese prsu od detektoru (0 mm) tok lokalizační lopatce (v tomto příkladu 50 mm)	50 mm

# Kapitola 9 Údržba a čištění

## 9.1 Čištění

### 9.1.1 Všeobecné informace o čištění

Před každým vyšetřením očistěte a vydezinfikujte každou součást systému, která přijde do styku s pacientkou. Dávejte pozor na lopatky a receptor obrazu.



#### Upozornění:

**Nepoužívejte zdroje tepla (například ohřívací podložku) na obrazový receptor.**

U kompresních lopatek dbejte zvýšené opatrnosti. Proveďte kontrolu lopatek. Pokud zjistíte, že je lopatka poškozená, vyměňte ji.

### 9.1.2 Všeobecné čištění

Pomocí nežmolkujícího hadříku nebo tamponu naneste zředění roztok na mytí nádobí.



#### Upozornění:

**Použijte co nejmenší množství čisticích kapalin. Kapaliny nesmí proudit ani těct.**

Pokud nebude stačit mýdlová voda, společnost Hologic doporučuje některou z těchto variant:

- 10% roztok chlórového bělidla a vody s jedním dílem komerčně dostupného roztoku chlórového bělidla (běžně 5,25 % chlóru a 94,75 % vody) a devět dílů vody. V zájmu dosažení co nejlepšího výsledku si tento roztok připravujte každý den čerstvý.
- Komerčně dostupný roztok isopropylalkoholu (70 % obj. isopropylalkoholu, nezředěného).
- Max. 3% roztok peroxidu vodíku.

Po aplikaci výše uvedených roztoků pomocí tamponu naneste zředěný roztok na mytí nádobí a očistěte součásti, které přijdou do styku s pacientkou.



#### Varování:

**Pokud lopatka přijde do styku s potenciálně infekčním materiélem, obraťte se na svého zástupce pro kontrolu infekcí, ať kontaminaci z lopatky odstraní.**



#### Upozornění:

**Nepoužívejte na systém dezinfekční spreje, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.**

### 9.1.3 Prevence potenciálního úrazu a škod na zařízení

Nepoužívejte žíravá rozpouštědla, abrazivní deterenty ani leštidla. Zvolte takový čisticí/dezinfekční prostředek, který nepoškozuje plasty, hliník ani uhlíková vlákna.

Nepoužívejte silné deterenty, abrazivní čisticí prostředky, vysoko koncentrovaný alkohol ani methanol v žádné koncentraci.

Nepodrobujte součásti zařízení parní ani vysokoteplotní sterilizaci.

Zamezte průniku tekutin do vnitřních částí zařízení. Nepoužívejte na zařízení čisticí spreje ani kapaliny. Vždy používejte čistý hadřík a sprej nebo tekutinu nanášejte na něj. Pokud do systému vnikne kapalina, odpojte ho z napájení a před dalším použitím provedte nejprve jeho revizi.



#### Upozornění:

**Nesprávné čisticí metody můžou mít za následek poškození zařízení, snížení funkčnosti zobrazování nebo zvýšení rizika úrazu elektrickým proudem.**

---

Při čištění vždy dbejte pokynů výrobce používaného produktu. Pokyny zahrnují předpisy a opatření pro nanášení a dobu kontaktu, skladování, požadavky na mytí, ochranný oděv, trvanlivost a likvidaci. Řídte se těmito pokyny a používejte produkt co nejbezpečnějším a nejfektivnějším způsobem.

### 9.1.4 Akviziční stanice

#### Jak čistit obrazovku pro zobrazení snímku

Vyhýbejte se kontaktu s displejem monitoru pro zobrazení snímku.

Při čištění vnějšího povrchu LCD displeje dbejte zvýšené opatrnosti. K čištění displejů používejte čisté, jemné, nežmolkující hadříky. Doporučujeme používat hadříky z mikrovlnáku.

- Na displej nikdy nestíkejte sprej ani nelijte kapalinu.
- Na oblast displeje nevyvíjejte tlak.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s fluoridy, amoniakem, alkoholem nebo abrazivy.
- Nikdy nepoužívejte bělidlo.
- Nikdy nepoužívejte drátěnku.
- Nikdy nepoužívejte hubku s brusnou částí.

K dispozici je řada komerčně dostupných produktů pro čištění LCD displejů. Můžete použít jakýkoli produkt bez uvedených složek, pokud ho budete používat v souladu s pokyny výrobce.

**Jak čistit dotykový displej**

K čištění dotykového displeje používejte čističe na okna nebo na sklo. Čisticí prostředek nejdřív naneste na hadřík a teprve pak na dotykový displej. Čisticí prostředek nenanášejte na displej bez hadříku.

**Jak čistit klávesnici**

Setřete povrchy ubrouskem na monitory. Případně můžete klávesnici vyluxovat vysavačem. Pokud se do klávesnice dostane kapalina, obraťte se na technickou podporu, která zajistí výměnu.

**Jak čistit snímač otisků prstů****Upozornění:****Postup pro ochranu snímače otisků prstů:**

- Nenanášejte kapalné produkty na okénko snímače otisků prstů přímo.
  - Nepoužívejte produkty s obsahem alkoholu.
  - Za žádných okolností neponořujte snímač otisků prstů do kapaliny.
  - Nikdy na okénko snímače otisků prstů netlačte brusným materiélem.
  - Na okénko snímače otisků prstů netlačte.
- 

Při čištění okénka snímače otisků prstů uplatněte některých z těchto postupů:

- Aplikujte lepicí stranu celofánové pásku a následně pásku sloupněte.
- Naneste na hadřík produkt na amoniakovém základu a očistěte okénko snímače otisků prstů.

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 9: Údržba a čištění

## 9.2 Údržba

### 9.2.1 Plány preventivní údržby

Tabulka 21: Uživatelská preventivní údržba

Popis úkonu údržby	Doporučená frekvence					
	Při každém použití	Jednou týdně	Každé dva týdny	Jednou měsíčně	Každé dva měsíce	Jednou za půl roku
Vyčistěte a dezinfikujte lopatku	✓					
Vyčistěte a dezinfikujte platformu pro prs	✓					
Pohledem zkонтrolujte případné poškození lopatek	✓					
Flat-field kalibrace detektoru *		✓				
Vyhodnocení artefaktů *		✓				
Snímek Phantom *		✓				
Měření poměru signálu/šumu / kontrastu/šumu *		✓				
Kalibrace geometrie (varianta s tomosyntézou) *						✓
Ukazatel tloušťky komprese *			✓			
Vizuální kontrola *				✓		
Komprese *						✓

\* Viz návod pro kontrolu kvality

Tabulka 22: Preventivní údržba servisním technikem

Popis úkonu údržby	Doporučená frekvence	
	Jednou za půl roku	Každý rok
Čištění a kontrola gantry a akviziční stanice	✓	
Kontrola, zda ochrana proti radiaci neobsahuje odštěpky, prasklinky, praskliny a zda jsou spoje dotažené.	✓	
Kontrola všech primárních napájecích zapojení	✓	
Kontrola blokovacích, bezpečnostních a koncových spínačů	✓	
Kontrola/promazání C-ramene	✓	
C-rameno/ověření všech tlačítek C-ramene	✓	
Ověření C-ramene a kalibrace otáčení	✓	
Výměna filtru platformy pro prs	✓	
Ověření kalibrace kompresní síly	✓	
Ověření kalibrace kompresní tloušťky	✓	
Kontrola LED žárovky kolimátoru, zda nenesou známky prachy či nečistot	✓	
Čištění a promazání kolimátorů a šnekových šroubů	✓	
Ověření brzdy otáčení	✓	
Ověření kalibrace RTG pole / světelného pole	✓	
Ověření kalibrace kV a proudu v tubusu	✓	
Kontrola vyhodnocení HVL	✓	
Ověření cílové dávky	✓	
Ověření kompenzace expozice AEC (2D)	✓	
Zkouška systémového rozlišení *	✓	
Vyhodnocení kvality snímků Phantom *	✓	
Vyhodnocení snímkového artefaktu *	✓	
Záloha souborů akviziční stanice	✓	
Vyhodnocení stavu funkčnosti UPS / baterií	✓	
Záloha všech kalibračních dat	✓	
* Viz návod pro kontrolu kvality		

## **Návod k systému 3Dimensions**

### Kapitola 9: Údržba a čištění

---

#### **9.2.2 Informace o recyklaci**

Recyklace je automatická funkce, která uvolňuje místo na disku pro uložení nově pořízených snímků. Konfigurovatelné parametry umožňují získat daný počet snímků, než začne proces recyklace a odstranění starších snímků ze systémů.

# Kapitola 10 Administrátorské rozhraní systému


## 10.1 Obrazovka administrátora

V tomto oddílu naleznete popis funkcí na obrazovce *Admin* (Administrátor). Přístup ke všem funkcím na této obrazovce získáte po přihlášení do systému jako uživatel s oprávněním na úrovni administrátora, správce nebo servisního technika.

Popis funkcí na obrazovce *Admin* (Administrátor) naleznete na následující stránce.

### Poznámka

Podle licenčního nastavení svého systému se vám mohou zobrazovat různá tlačítka.

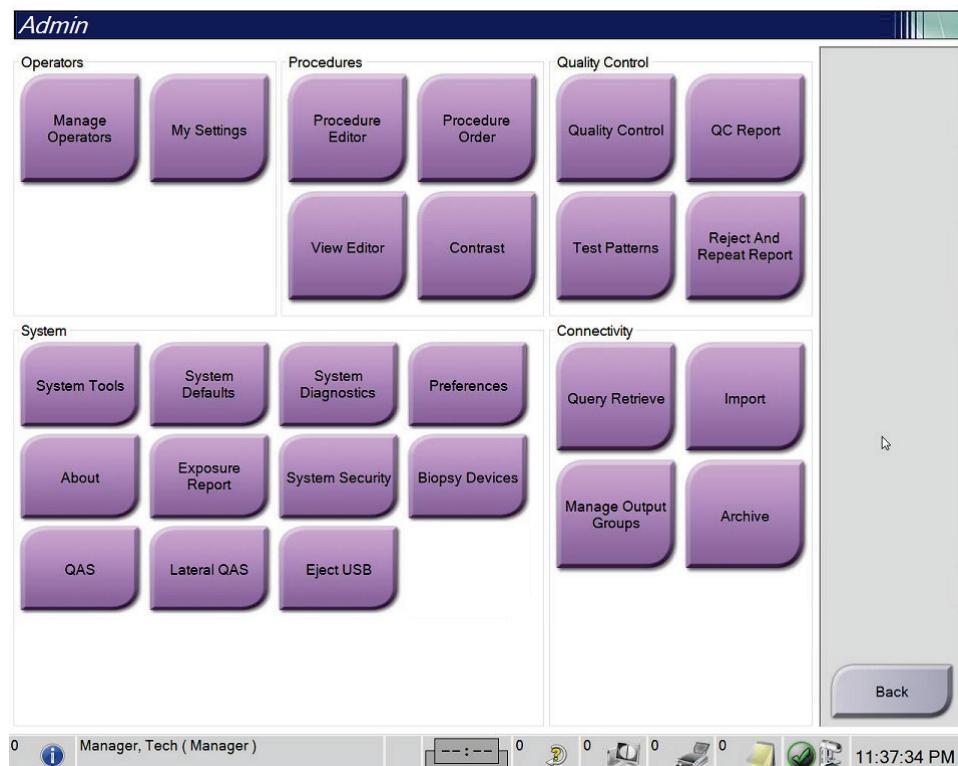

Obrázek 75: Obrazovka administrátora

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému

---

Tabulka 23: Funkce na obrazovce administrátora

Skupina	Tlačítko	Funkce
Obsluha	<b>Manage Operators</b> <b>(Správa obsluhy)</b>	Přidání, smazání nebo změna informací o obsluze.
	<b>My Settings</b> ( <b>Moje nastavení</b> )	Změna informace pro současnou obsluhu.
Postupy	<b>Procedure Editor</b> <b>(Editor postupů)</b>	Přidání nebo úprava postupů nebo změna pořadí zobrazení pro jednotlivé uživatele.
	<b>Procedure Order</b> <b>(Pořadí postupů)</b>	Zobrazení nebo změna pořadí postupů v rámci skupiny postupů.
	<b>View Editor</b> ( <b>Editor zobrazení</b> )	Nastavení výchozího pořadí zobrazení pro postup a úprava jednotlivých zobrazení.
	<b>Contrast</b> ( <b>Kontrast</b> )	Zpřístupnění funkce digitální mamografie s kontrastem a konfigurace výchozího nastavení.
Quality Control (Kontrola kvality)	<b>Quality Control</b> <b>(Kontrola kvality)</b>	Výběr prováděné úlohy kontroly kvality nebo označení jako dokončené.
	<b>QC Report</b> ( <b>Zpráva QC</b> )	Vytvoření zprávy o kontrole kvality.
	<b>Test Patterns</b> ( <b>Zkušební vzorce</b> )	Výběr a odeslání zkušebních vzorců do výstupních zařízení.
	<b>Reject and Repeat Report</b> ( <b>Zamítnutá a opakována zpráva</b> )	Vytvoření zamítnuté nebo opakováné zprávy.

Tabulka 23: Funkce na obrazovce administrátora

Skupina	Tlačítko	Funkce
Systém	<b>Systémové nástroje</b>	Servisní rozhraní pro konfiguraci nebo identifikaci problémů s akviziční stanicí.
	<b>System Defaults (Výchozí nastavení systému)</b>	Obnovení výchozích hodnot gantry.
	<b>System Diagnostics (Systémová diagnostika)</b>	Zobrazení stavu všech podsystémů.
	<b>Preferences (Preference)</b>	Nastavení systémových preferencí.
	<b>About (Informace)</b>	Popis systému. Viz oddíl <i>Obrazovka informací</i> na straně 142.
	<b>Exposure Report (Zpráva o expozici)</b>	Vytvoření zprávy o expozici radiaci.
	<b>Zabezpečení systému</b>	Přístup k nastavení zabezpečení účtu, správě počítače, místním zásadám zabezpečení, místním uživatelům a skupinám, místním zásadám skupiny v operačním systému Windows.
	<b>Biopsy Devices (Zařízení pro biopsii)</b>	Zobrazení a konfigurace dostupných zařízení pro biopsii.
	<b>QAS</b>	Přístup na obrazovku <i>QAS Needle Test</i> (Zkouška QAS jehly).
	<b>Lateral QAS (Boční QAS)</b>	Přístup na obrazovku <i>Lateral QAS Needle Test</i> (Zkouška boční QAS jehly).
Konektivita	<b>Eject USB (Vysunutí USB)</b>	Vysunutí paměťového média připojeného do portu USB.
	<b>Query Retrieve (Získání dotazu)</b>	Dotaz a získání pacientských informací z nakonfigurovaných zařízení.
	<b>Import</b>	Import dat z DICOM zdroje.
	<b>Manage Output Groups (Správa výstupních skupin)</b>	Přidání, smazání nebo úprava výstupních skupin.
	<b>Archive (Archivace)</b>	Odeslání místních studií na síťové úložiště nebo export na odnímatelná paměťová média.
	Přístup ke všem funkcím vyžaduje oprávnění. Úroveň přístupu ovládá funkce, ke kterým máte přístup a které můžete měnit.	

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému


### 10.2 Obrazovka informací

Na obrazovce *About* (Informace) se uvádějí informace o přístroji, například úroveň systému, IP adresa a výrobní číslo gantry. Tyto údaje můžou být užitečné při řešení systémového problému nebo konfiguraci systému ve spolupráci se společností Hologic. Obrazovka se otevří přes **About** (Informace) v systémové skupině na obrazovce *Admin* (Administrátor).



#### Poznámka

Obrazovku *About* (Informace) si můžete otevřít i přes panel úloh. Zvolte **stavovou ikonu systému (tubusová hlava)** a poté zvolte možnost **Informace....**

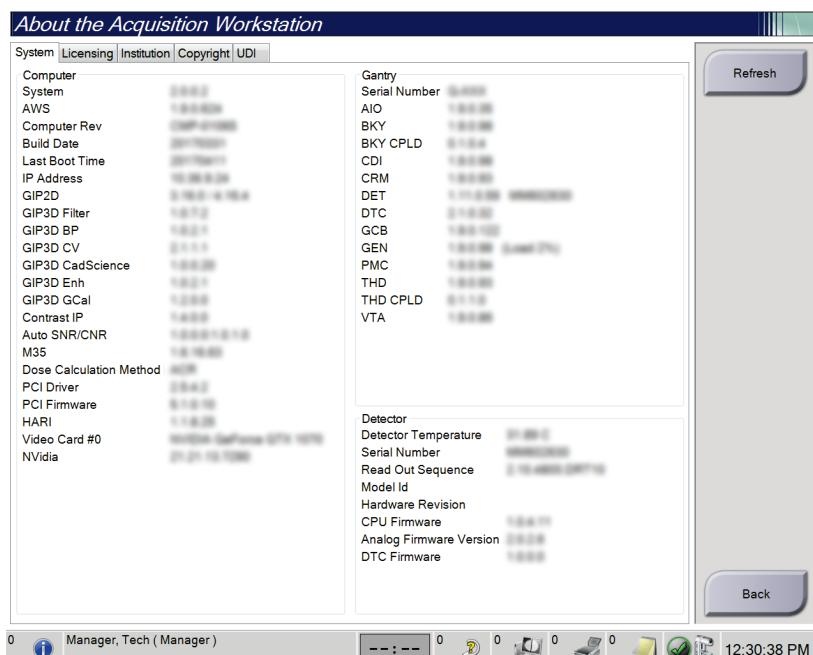

Obrázek 76: Karta System (Systém) na obrazovce About (Informace) (akviziční stanice)

Na obrazovce *About* (Informace) je pět karet:

- Karta **System** (Systém) (výchozí) – seznam informací o systémové konfiguraci
- Karta **Licensing** (licence) – varianty licencované společností Hologic nainstalované na tomto přístroji
- Karta **Institution** (Instituce) – název a adresa společnosti a název stanice přiřazené k tomuto přístroji
- Karta **Copyright** – autorská práva k softwaru společnosti Hologic a třetích stran nainstalovanému na tomto přístroji
- Karta **UDI** – unikátní identifikátory zařízení pro tento přístroj

### 10.2.1 Karta licencí


Na kartě **Licensing** (Licence) na obrazovce *About* (Informace) se zobrazují všechny licence nainstalované na vašem systému.

#### Poznámka

 Společnost Hologic při konfiguraci některých systémů zohledňuje specifické požadavky. Vaše systémová konfigurace nemusí disponovat všemi variantami a příslušenstvím uvedeným v tomto návodu.

#### Poznámka

 Funkce popsané v tomto návodu nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech. Podrobnosti vám sdělí obchodní zástupce společnosti Hologic.

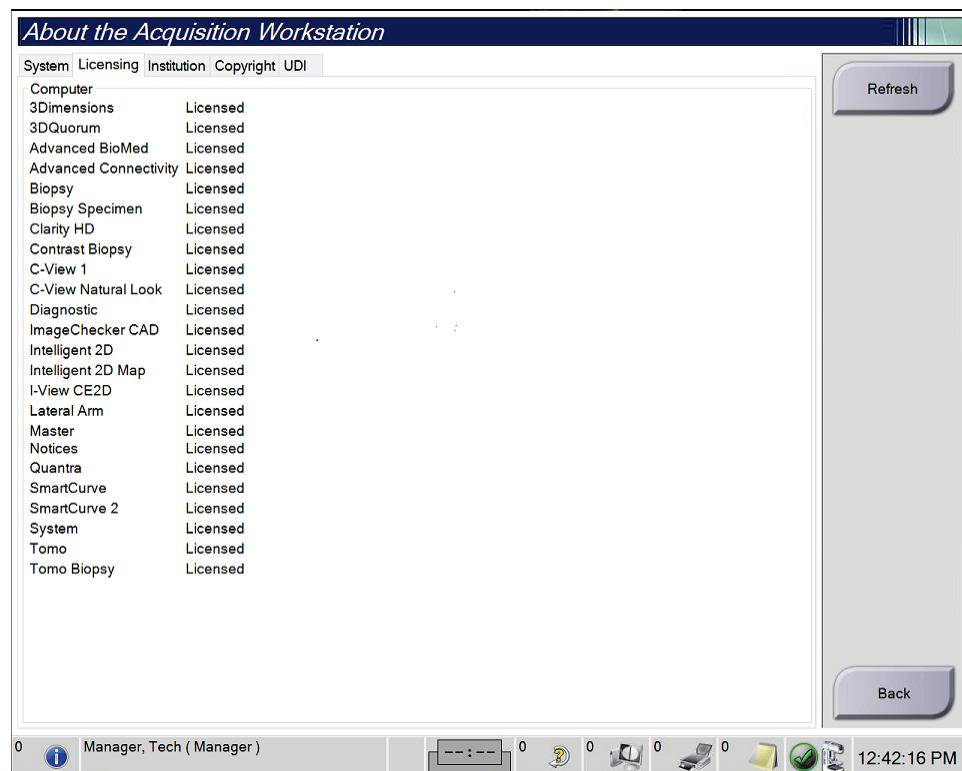

Obrázek 77: Karta licencí na obrazovce informací

### 10.3 Změna jazykových preferencí uživatele

Uživatelé můžou nastavit, aby se jazyk uživatelského rozhraní po přihlášení automaticky měnil podle jejich osobních preferencí.

1. Ve skupině obsluhy na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

---

#### Poznámka



**My Settings** (Moje nastavení) si můžete otevřít i přes panel úloh. Označte oblast uživatelského jména a z automatické nabídky vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

---

2. Otevře se karta **Users** (Uživatelé) na obrazovce *Edit Operator* (Upravit obsluhu). V poli **Locale** (Jazyk) provedte výběr jazyka z rozbalovacího seznamu.
3. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně). Uživatelské rozhraní se změní na vybraný jazyk.

## 10.4 Set Auto-Hanging and Auto-Pairing

Postup pro To set the system for Auto-Hanging and Auto-Pairing of images:

1. Ve skupině obsluhy na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

### Poznámka

 **My Settings** (Moje nastavení) si můžete otevřít i přes panel úloh. Označte oblast uživatelského jména a z automatické nabídky vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

2. Otevře se obrazovka *Edit Operator* (Upravit obsluhu). Vyberte kartu **Workflow** (Pracovní postup).
  - Zaškrtněte pole Auto-Hanging (Automatické zavěšení). Tím se vám automaticky zobrazí předchozí studie v režimu „4-up“.
  - Zaškrtněte pole Auto-Pairing (Automatické párování). Tím se vám zobrazí předchozí zobrazení v režimu „multi-up“ vedle nově pořízeného snímku.



Obrázek 78: Zapnutí automatické zavěšení a automatické párování

3. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

### 10.5 Nastavení více řádků na kartách postupů

V preferencích obsluhy můžete nastavit zobrazení větší části názvu na horních kartách postupů. Postup pro změnu karet postupů z jednoho řádku textu na více řádků textu:


1. Ve skupině obsluhy na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

#### Poznámka



**My Settings** (Moje nastavení) si můžete otevřít i přes panel úloh. Označte oblast uživatelského jména a z automatické nabídky vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

2. Otevře se obrazovka *Edit Operator* (Upravit obsluhu). Vyberte kartu **Workflow** (Pracovní postup).
3. Zaškrtněte pole **Use Multi Line Procedure Tabs** (Použít víceřádkové karty postupů).

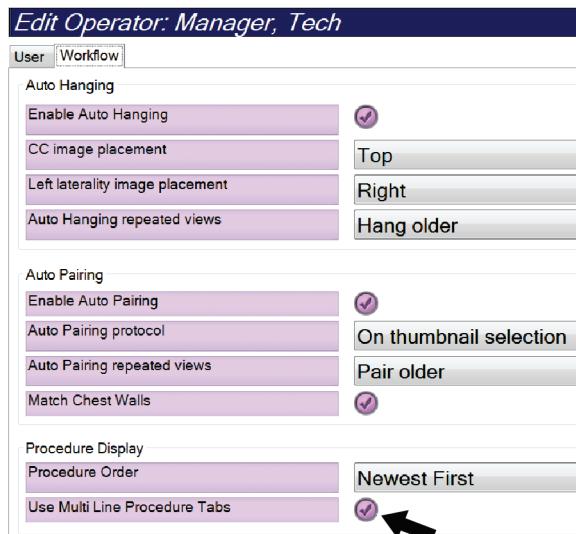


Obrázek 79: Zapnutí víceřádkových karet postupů

4. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

## 10.6 Zapnutí a nastavení zapamatování výšky

Uživatelé můžou zapnout a nastavit automatickou změnu výšky akviziční stanice podle osobních preferencí po přihlášení. Postup pro zapnutí a nastavení zapamatované výšky:

1. Ve skupině obsluhy na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

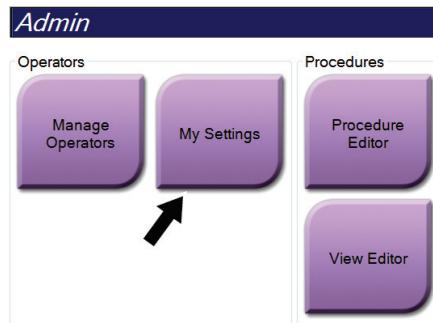


Obrázek 80: Tlačítko *My Settings* (Moje nastavení) na obrazovce administrátora

### Poznámka

 **My Settings** (Moje nastavení) si můžete otevřít i přes panel úloh. Označte oblast uživatelského jména a z automatické nabídky vyberte možnost **My Settings** (Moje nastavení).

2. Na obrazovce *Edit Operator* (Upravit obsluhu) vyberte kartu **Console** (Konzole).
3. Nastavení zapamatované výšky zapnete přepínačem napravo od pole „Auto-Height adjustment on login“ (Automatické nastavení výšky po přihlášení). Zobrazí se fajfka. (Tím samým přepínačem se nastavení zapamatované výšky i vypíná.)

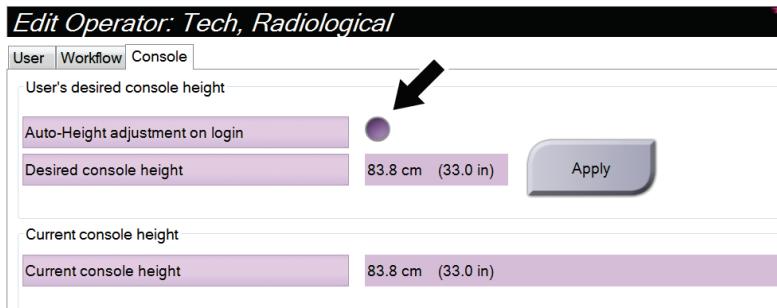


Obrázek 81: Karta konzole na obrazovce úprav obsluhy

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému

4. Požadovaná výška se nastavuje šipkami ▲ NAHORU a ▼ DOLŮ na ovládacím panelu nastavení výšky (viz následující obrázek).

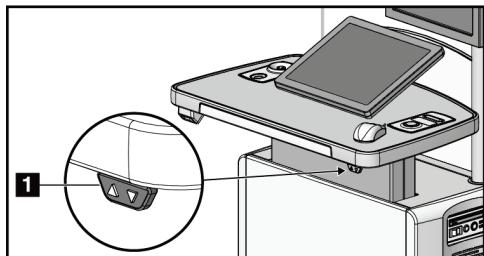

Obrázek 82: Ovládací panel nastavení výšky

5. V poli Desired console height (Požadovaná výška konzole) se zobrazuje naposledy uložená výška. V poli Current console height (Aktuální výška konzole) se zobrazuje aktuální poloha. (Viz následující obrázek.) Nastavení požadované výšky uložte stisknutím tlačítka **Apply** (Použít).

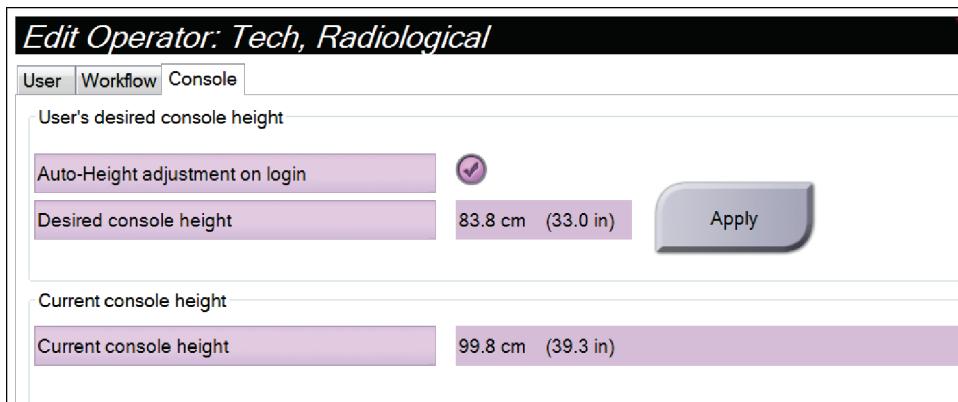

User's desired console height	
Auto-Height adjustment on login	
Desired console height	83.8 cm (33.0 in)
Apply	
Current console height	
Current console height	99.8 cm (39.3 in)


Obrázek 83: Pole požadované výšky konzole a aktuální výšky konzole

6. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

## 10.7 Nastavení automatického přijetí a automatického odložení snímků

Uživatel na úrovni správce může nakonfigurovat systém na automatické přijímání nebo automatické odkládání nových snímků.

1. V systémové skupině na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **Preferences** (Preference). Otevře se obrazovka *System Preferences* (Systémové preference).
2. Vyberte kartu **Image Auto Disposition** (Automatická správa snímků).
3. Z rozbalovacích nabídek vyberte automatickou správu pro jednotlivé typy snímků.
  - Možnost **Manual** (Ruční) slouží k ručnímu přijímání, zamítání nebo odkládání nově pořízených snímků.
  - Možnost **Accept** (Přijmout) slouží k automatickému přijímání nově pořízených snímků.
  - Možnost **Pend** (Odložit) slouží k automatickému odkládání nově pořízených snímků.

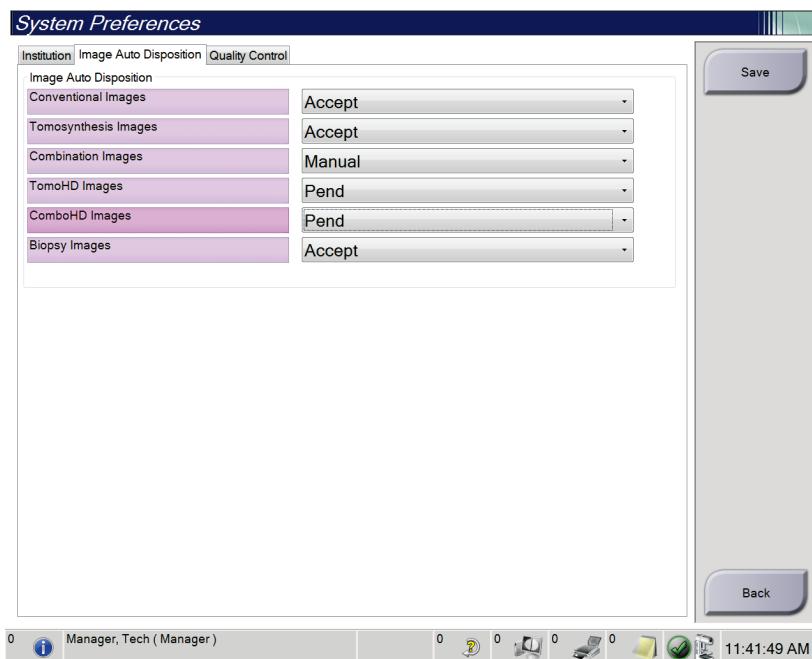

Obrázek 84: Nastavení automatické správy snímků


4. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).

### 10.8 Výchozí nastavení kontrastu

Uživatel na úrovni správce může konfigurovat výchozí časovače a výchozí informace o kontrastu.

#### Nastavení výchozích časovačů

- Ve skupině postupů na obrazovce *Admin* (Administrátor) stiskněte tlačítko **Contrast** (Kontrast).

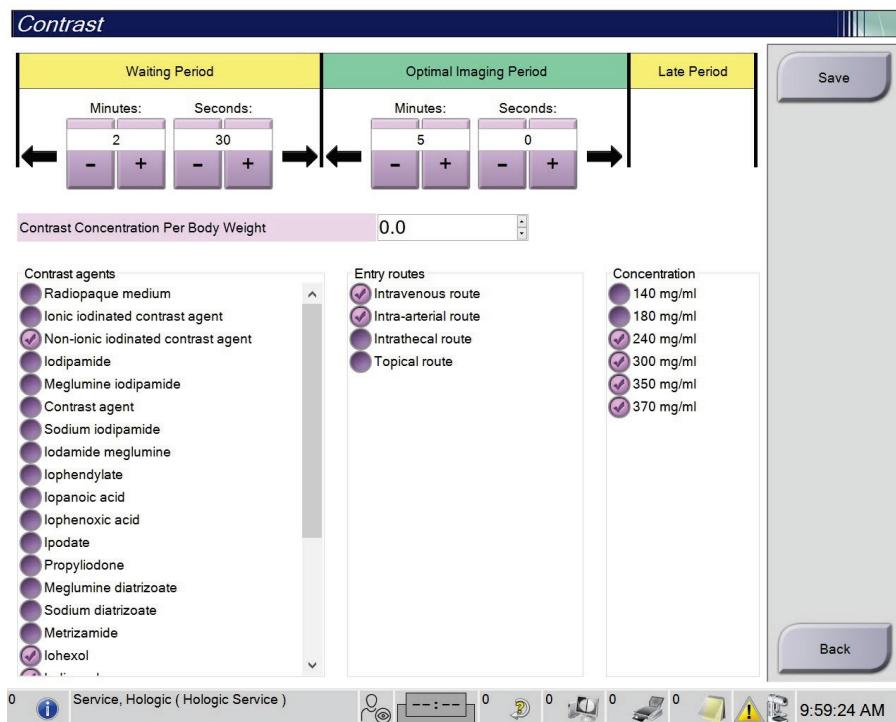

Obrázek 85: Výchozí nastavení I-View 2D Contrast

- Tlačítka plus (+) a minus (-) nastavte minuty a vteřiny u **Waiting Period** (Čekací doba) a **Optimal Imaging Period** (Optimální doba zobrazování).
- Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Tento výběr se projeví ve výchozím nastavení časovačů na kartě **Contrast** (Kontrast).

#### Nastavení výchozích informací o kontrastu


- Ve skupině postupů na obrazovce *Admin* (Administrátor) stiskněte tlačítko **Contrast** (Kontrast).
- Vyberte jednu či více **kontrastních látek** (Contrast agents), **vstupních cest** (Entry routes) a **koncentraci** (Concentration). Viz předchozí obrázek.
- Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Váš výběr se projeví jako výchozí nastavení v okna informací o kontrastu.

## 10.9 Zapnutí a nastavení výchozí výšky

Správce může u akviziční stanice nastavit automatický návrat do výchozí výšky po odhlášení uživatele. Postup pro zapnutí a nastavení výchozí výšky:

1. V systémové skupině na obrazovce *Admin* (Administrátor) vyberte možnost **Preferences** (Preference).

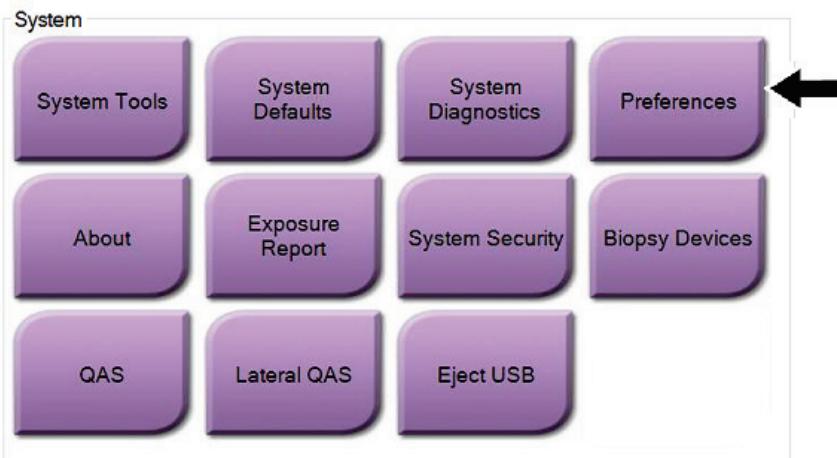


Obrázek 86: Tlačítko preferencí na obrazovce administrátora

2. Na obrazovce *System Preferences* (Systémové preference) vyberte kartu **Console** (Konzole).

# Návod k systému 3Dimensions


## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému

3. Nastavení výchozí výšky zapnete přepínačem napravo od pole „Auto-Height adjustment on logout“ (Automatické nastavení výšky po odhlášení). Zobrazí se fajfka. (Tím samým přepínačem se nastavení výchozí výšky i vypíná.)

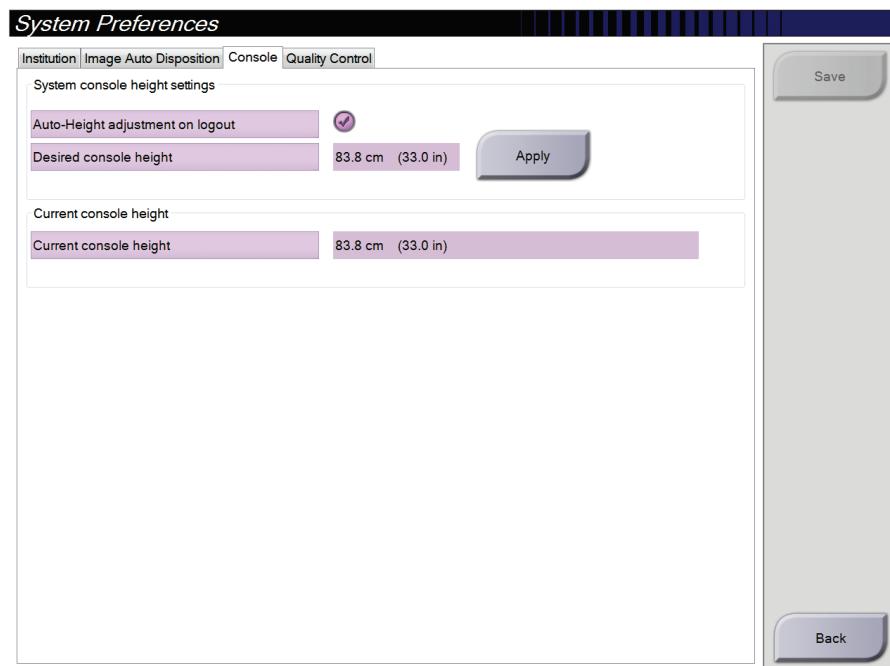


Obrázek 87: Karta konzole na obrazovce preferencí

4. Požadovaná výška se nastavuje šipkami ▲ NAHORU a ▼ DOLŮ na ovládacím panelu nastavení výšky (viz následující obrázek).

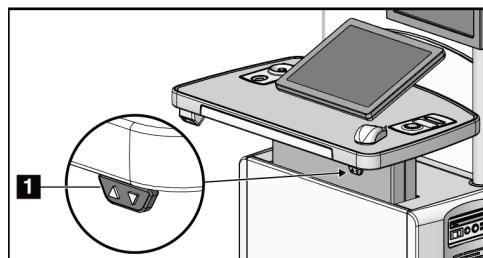

Obrázek 88: Ovládací panel nastavení výšky

5. V poli Desired console height (Požadovaná výška konzole) se zobrazuje naposledy uložená výška. V poli Current console height (Aktuální výška konzole) se zobrazuje aktuální poloha. (Viz následující obrázek.) Nastavení požadované výšky uložíte stisknutím tlačítka **Apply** (Použít).

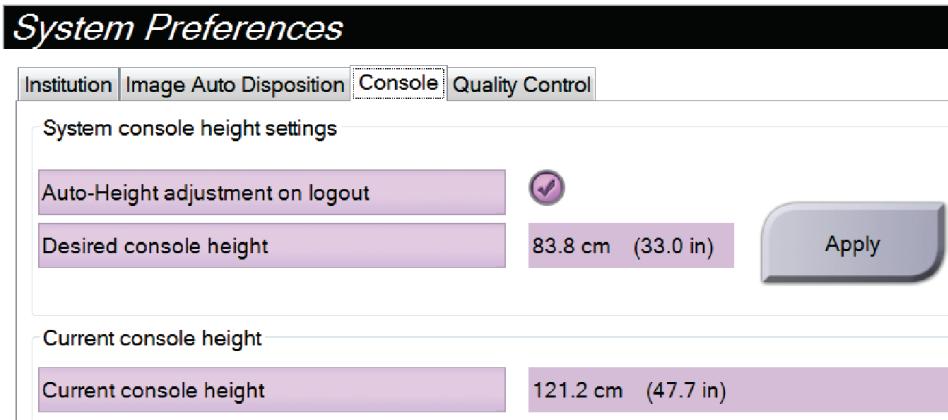


Obrázek 89: Pole požadované výšky konzole a aktuální výšky konzole

6. Stiskněte tlačítko **Save** (Uložit) a následným stisknutím **OK** potvrďte hlášení *Update Successful* (Aktualizace proběhla úspěšně).


### 10.10 Systémové nástroje

Do systémových nástrojů mají přístup správci na úrovni radiologických technologů a uživatelé se servisním oprávněním. Systémové nástroje obsahují informace o konfiguraci systému. Utilita se otevírá přes **System Tools** (Systémové nástroje) v systémové skupině na obrazovce *Admin* (Administrátor).

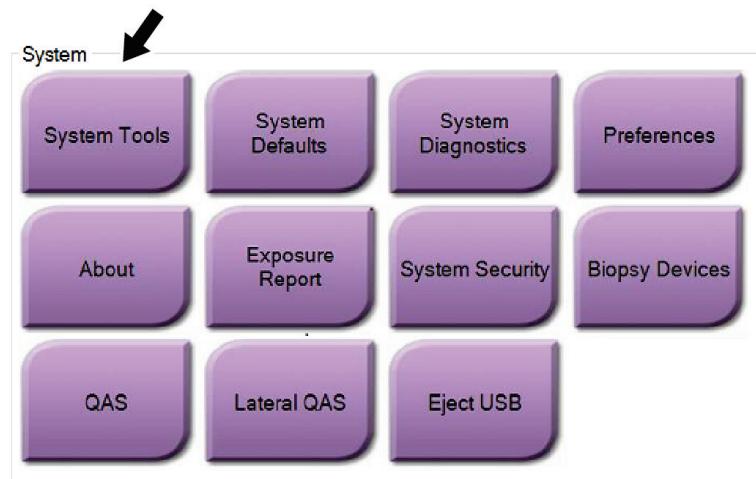

Obrázek 90: Tlačítka System Tools (Systémové nástroje)

#### 10.10.1 Systémové nástroje pro správce na úrovni radiologických technologů

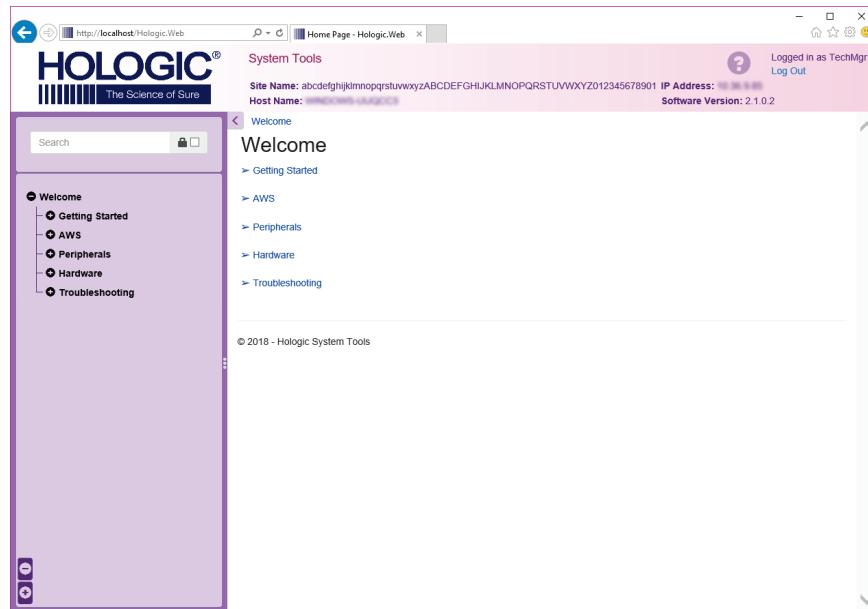

Obrázek 91: Obrazovka systémových nástrojů

*Tabulka 24: Správce na úrovni radiologického technologa – funkce systémových nástrojů*


Sekce	Systémové funkce
Začínáme	<b>About (Informace):</b> Úvod do servisního nástroje. <b>FAQ (Nejčastější dotazy):</b> Seznam nejčastějších dotazů. <b>Glossary (Slovniček pojmu):</b> Seznam pojmu a popisů. <b>Platform (Platorma):</b> Seznam adresářů, softwarových verzí a statistik systémového softwaru. <b>Shortcuts (Zástupci):</b> Seznam zástupců Windows.
AWS	<b>Konektivita:</b> Seznam nainstalovaných zařízení. <b>Film &amp; Image Information (Informace o souborech a snímcích):</b> Vytvoření zprávy o snímku*. Vytvoření zprávy o kontrole kvality. (*K této zprávě se dostanete i ze vzdáleného počítače. Viz oddíl <i>Vzdálený přístup ke zprávám o snímcích</i> na straně 156.) <b>Licensing (Licence):</b> Seznam nainstalovaných licencí. <b>User Interface (Uživatelské rozhraní):</b> Změna nastavení softwarové aplikace. <b>Internationalization (Internacionalizace):</b> Výběr místního jazyka a kultury.
Řešení problémů	<b>AWS:</b> Umožňuje stahování obrázků. <b>Computer (Počítač):</b> Správa systémů a informace o síti. <b>Log (Protokol):</b> Změna nastavení zaznamenávání událostí. <b>Backups (Zálohy):</b> Kontrola záloh systému.

### 10.10.2 Vzdálený přístup ke zprávám o snímcích

Přístup ke zprávám o snímcích přes vzdálený počítač v systémové síti. Tato funkce může být užitečná pro pracoviště, která neumožňují stahování zpráva přes USB přímo ze systému.


Přístup ke zprávám o snímcích ze vzdáleného počítače realizujte podle těchto kroků. Tento postup vyžaduje přihlášení do System Tools (Systémové nástroje) pod uživatelem na úrovni správce.

1. Získejte IP adresu systému, ke kterému chcete realizovat přístup. IP adresu vám poskytne IT administrátor nebo ji můžete získat přímo ze systému. Při získání ze systému přejděte na obrazovku *About* (Informace) a vyberte kartu **System** (Systém). Zapište si IP adresu.
2. Přes internetový prohlížeč na vzdáleném počítači přejděte na [http:// \[IP address\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[IP address]/Hologic.web/MainPage.aspx). Použijte IP adresu z kroku 1.
3. Otevře se obrazovka *System Tools Login* (Přihlášení do systémových nástrojů). Zadejte uživatelské jméno na úrovni správce a heslo a pak stiskněte tlačítko **Log in** (Přihlášení).

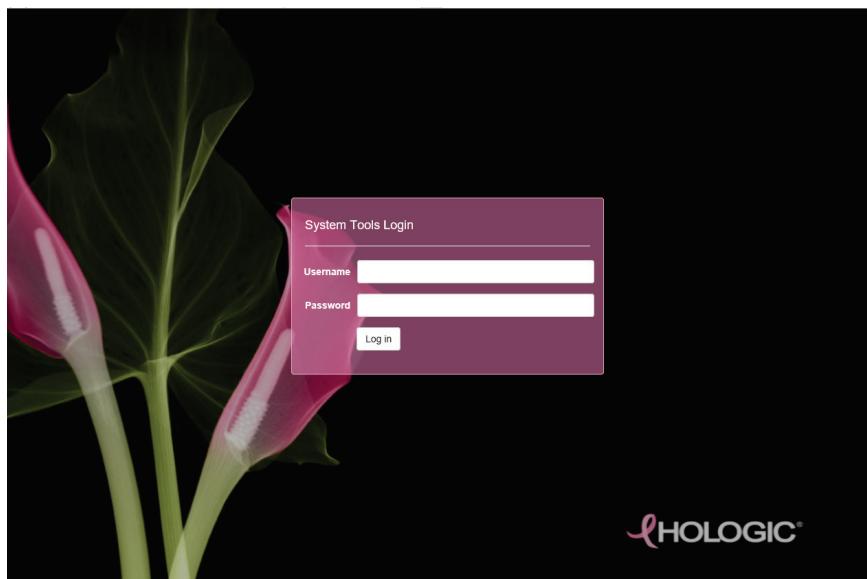


Obrázek 92: Obrazovka přihlášení do systémových nástrojů

4. Otevře se *uvítací obrazovka systémových nástrojů*. Přejděte do umístění **AWS > Film & Image Information > Create Image Report** (AWS > Informace o filmu a snímku > Vytvořit zprávu o snímku).

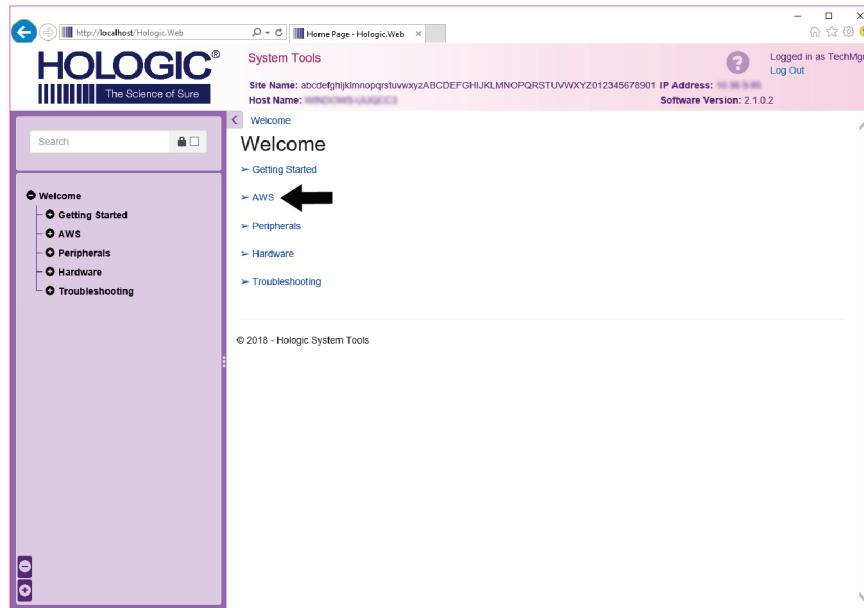

Obrázek 93: Uvítací obrazovka systémových nástrojů

5. Vyberte parametry pro zprávu a klikněte na možnost **Generate** (Vygenerovat).

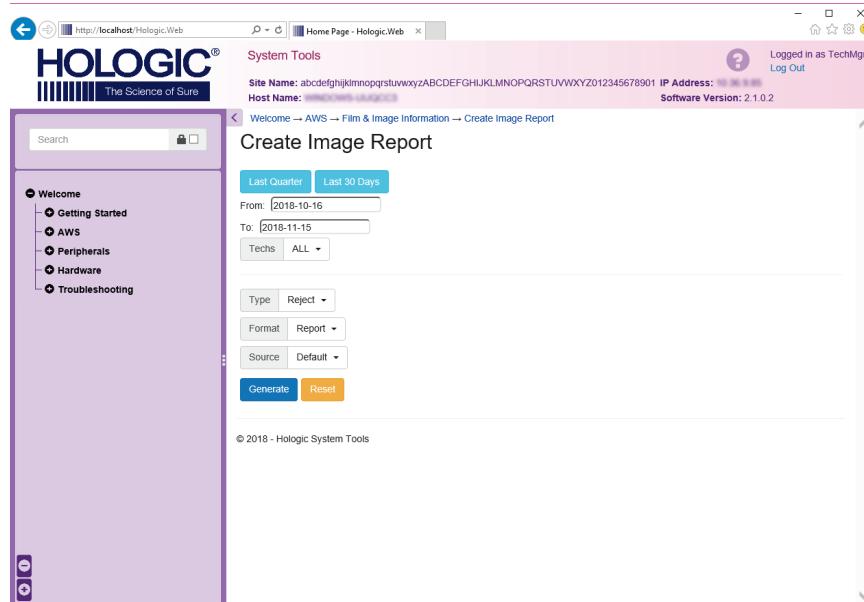

Obrázek 94: Parametry vytvoření zprávy o snímku

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému

6. Na obrazovce se zobrazí zpráva. Posuňte si na zprávě dolů a pomocí možností **Download to (html)** (Stáhnout jako html) **Download to (csv)** (Stáhnout jako csv) vyberte formát, v jakém se má soubor stáhnout. Pak klikněte na **Save** (Uložit).

The screenshot shows a web-based interface for Hologic System Tools. At the top, there's a navigation bar with a back button, forward button, refresh button, and a title 'Home Page - Hologic.Web'. Below the title, it displays 'Site Name: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' and 'Host Name: localhost'. On the right side of the header, there are buttons for 'Logged in as TechMgr', 'Log Out', and 'Software Version: 2.1.0.2'. The main content area contains a table titled 'System Tools' with 12 rows of data. The columns are labeled: 'Reason', 'Count', 'Min', 'Max', 'Avg', 'Std Dev', 'Total', and '%'. The rows are numbered 6 through 12 and include categories like 'Incorrect Patient ID', 'X-ray Equipment Failure', 'Software Failure', etc. Below the table, there are three summary boxes: 'Total with Reasons: 0', 'Total Exposures: 0', and 'Ratio (%): 0%'. At the bottom of the page, there are two links: 'Download html (Right click to download)' and 'Download csv (Right click to download)'. A black arrow points to the 'Download html' link.


Obrázek 95: Stažení zprávy o snímku

7. Vyberte složku v počítači a následně klikněte na možnost **Save** (Uložit).
8. Až budete hotovi, ze systémových nástrojů se odhláste stisknutím možnosti **Log out** (Odhlášení).

## 10.11 Archivační nástroj

Archivační funkce na obrazovce *Admin* (Administrátor) umožňuje:

- Odesílat místní studie do archivu.
- Exportovat studie na vyjímatelná média.

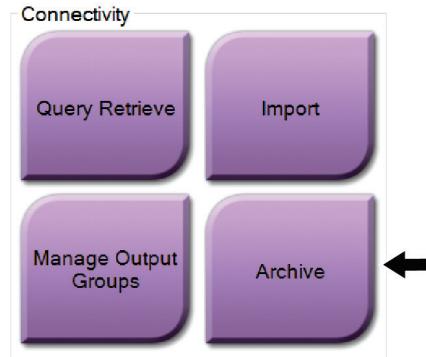

Obrázek 96: Tlačítka Archive (Archivovat)

1. Ve skupině konektivity na obrazovce *Admin* (Administrátor) stiskněte tlačítko **Archive** (Archivovat). Otevře se obrazovka *Multi Patient On Demand Archive* (Archivace více pacientů na vyžádání).
2. Vyhledejte si požadovaného pacienta zadáním alespoň dvou znaků do parametrů vyhledávání a stiskněte lupu.

Zobrazí se seznam pacientů, kteří odpovídají kritériím vyhledávání.

	Patient ID	Study Date	Study Time	Access
3456467	20170412	114736		
3456467	20170412	115026		
3456467	20170412	114646		
123456				
123456	20170428	134152		
987654				
987654	20170428	134832		

### Legenda k obrázku

1. Parametry vyhledávání
2. Oblast seznamu pacientů
3. Oblast pacientů k archivaci nebo exportu
4. Přidání výběru do oblasti seznamu pacientů nebo pacientů k archivaci nebo exportu
5. Odstraňte výběr z oblasti pacientů k archivaci nebo exportu

Obrázek 97: Obrazovka archivace více pacientů na vyžádání

# Návod k systému 3Dimensions

## Kapitola 10: Administrátorské rozhraní systému

---

### Postup pro archivaci:

1. Vyberte pacienty a postupy, které chcete archivovat.
  - Vyberte pacienty ze seznamu pacientů nebo z výsledků hledání na základě parametrů vyhledávání (položka 1).

#### Poznámka



Tlačítko **Select All** (Vybrat vše) (na obrazovce vpravo) slouží k výběru všech pacientů v oblasti seznamu pacientů. Tlačítko **Clear** (Smazat) (na obrazovce vpravo) slouží ke smazání výběru.

---

- Vyberte postupy pro jednotlivé pacienty.
  - **Šipkou dolů** (položka 4) na obrazovce přesunete vybrané pacienty do oblasti pacientů k archivaci (položka 3).
  - **Šipkou nahoru** (položka 5) na obrazovce odstraníte vybrané pacienty z oblasti pacientů k archivaci (položka 3).
2. Vyberte paměťové médium.
    - Vyberte odpovídající možnost z rozbalovací nabídky paměťových zařízení.  
- NEBO -
    - Stiskněte tlačítko **Group List** (Seznam skupin) a následně vyberte příslušnou možnost.
  3. Stiskněte tlačítko **Archive** (Archivovat). Seznam v oblasti pacientů k archivaci se zkopíruje na vybraná archivační zařízení.

#### Poznámka



Pomocí nástroje Manage Queue (Správa fronty) na panelu úloh si můžete prohlédnout stav archivu.

---


**Postup pro export:**

1. Vyberte pacienty a postupy, které chcete exportovat.
  - Vyberte pacienty ze seznamu pacientů nebo z výsledků hledání na základě parametrů vyhledávání (položka 1).

**Poznámka**

Tlačítko **Select All** (Vybrat vše) (na obrazovce vpravo) slouží k výběru všech pacientů v oblasti seznamu pacientů. Tlačítko **Clear** (Smazat) (na obrazovce vpravo) slouží ke smazání výběru.

- Vyberte postupy pro jednotlivé pacienty.
  - **Šípkou dolů** (položka 4) na obrazovce přesunete vybrané pacienty do oblasti pacientů k archivaci (položka 3).
  - **Šípkou nahoru** (položka 5) na obrazovce odstraníte vybrané pacienty z oblasti pacientů k archivaci (položka 3).
2. Stiskněte tlačítko **Export**.
  3. V okně *Export* vyberte z rozbalovacího seznamu paměťových médií odpovídající cíl.

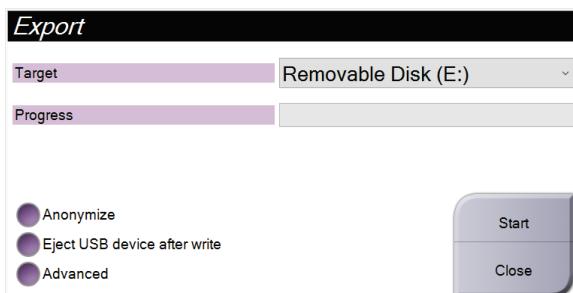

Obrázek 98: Obrazovka exportu


4. Dále máte k dispozici tyto možnosti:
  - **Anonymize** (Anonymizace): anonymizace pacientských dat.
  - **Eject USB device after write** (Vysunout USB zařízení po zápisu): automatické vysunutí paměťového média po dokončení exportu.
  - **Advanced** (Rozšířené): výběr složky v místních systémech určené pro ukládání výběrů a také výběr typu exportu snímků.
5. Tlačítkem **Start** odešlete vybrané snímky do vybraného zařízení.



## Příloha A Specifikace

### A.1 Rozměry produktu

#### A.1.1 Tubusový stojan (gantry a C-rameno)

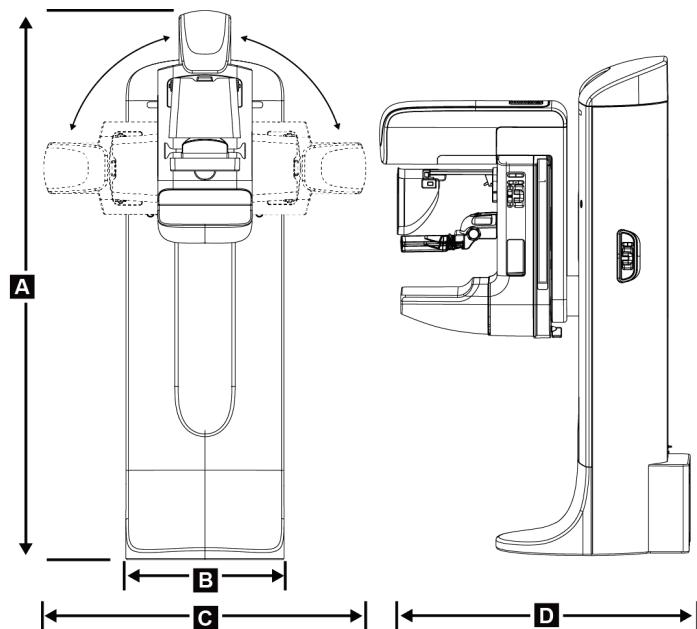

Obrázek 99: Tubusový stojan (gantry a C-rameno) – rozměry


A.	Výška	223 cm (87,8 palců)
B.	Šířka	66 cm (26 palců)
C.	Šířka	173 cm (68 palců)
D.	Hloubka	138 cm (54,3 palců)
	Hmotnost	Max. 400 kg (882 liber)

# Návod k systému 3Dimensions

Příloha A: Specifikace


## A.1.2 Akviziční stanice

### Akviziční stanice Universal

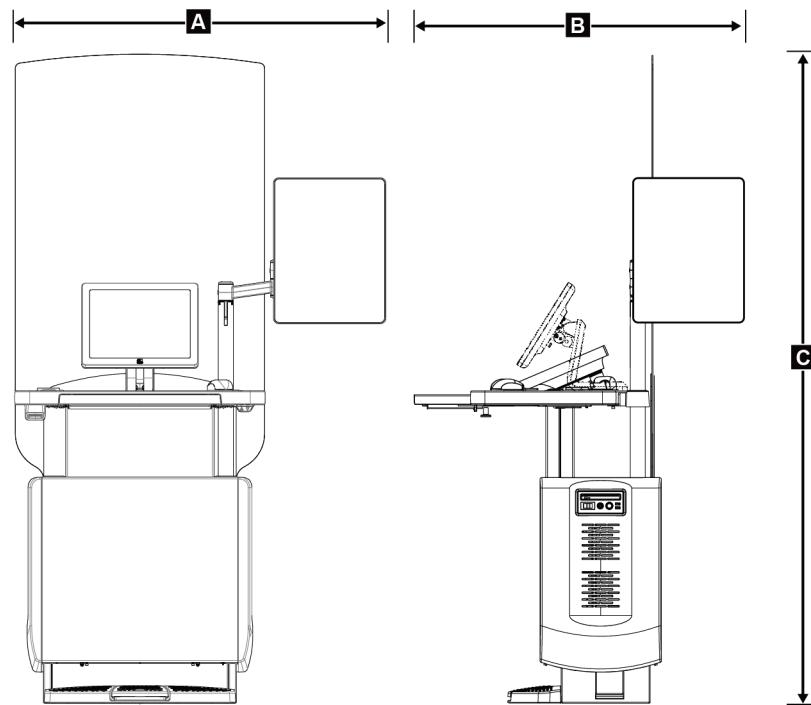

Obrázek 100: Rozměry akviziční stanice Universal

A.	Šířka (max.) s vysunutým volitelným kloubovým ramenem displeje	136 cm (53,4 palců) – UAWS řada I 128 cm (50,3 palců) – UAWS řada II
	Šířka (max.) se standardním ramenem displeje	94,0 cm (36,9 palců) – UAWS řada I 107 cm (42,0 palců) – UAWS řada II
B.	Hloubka (max.) s vysunutou příhrádkou klávesnice a volitelným kloubovým ramenem displeje	122 cm (48,4 palců) – UAWS řada I, natočení na stranu 115 cm (45,1 palců) – UAWS řada II, natočení na stranu
	Hloubka (max.) s vysunutou příhrádkou klávesnice a standardním displejem ramene	83,6 cm (32,9 palců) – UAWS řada I a II
C.	Výška (jmenovitá)	219 cm (86,1 palců) po srpnu 2017
	Hmotnost (max.)	204 cm (80,3 palců) před zářím 2017
		209 kg (460 liber)

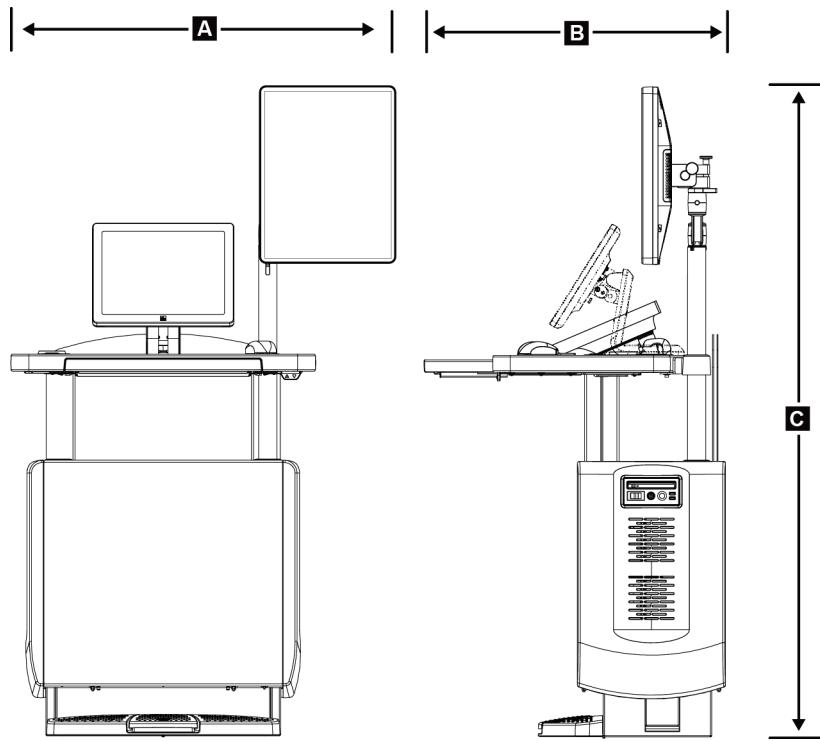**Akviziční stanice pro mobilní použití**

Obrázek 101: Rozměry mobilní akviziční stanice Universal

A.	Šířka (max.) s mobilním ramenem displeje	100 cm (39,5 palců) – UAWS řada I 107 cm (42,0 palců) – UAWS řada II
B.	Hloubka (max.) s vysunutou přehrádkou klávesnice	85 cm (33,5 palců)
C.	Výška (max.)	180 cm (71 palců)
	Hmotnost (max.)	179 kg (395 liber)

**A.2 Provozní a skladovací prostředí****A.2.1 Všeobecné provozní podmínky**

Teplotní rozmezí	20 °C (68 °F) až 30 °C (86 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	20 % až 80 % bez kondenzující vlhkosti

# Návod k systému 3Dimensions

Příloha A: Specifikace

---

## A.2.2 Skladovací prostředí

### Gantry

Teplotní rozmezí	-10 °C (14 °F) až 40 °C (104 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	10 % až 90 % bez kondenzující vlhkosti

(Při skladování v budově skladujte v obalu.)

### RTG detektor

Teplotní rozmezí	10 °C (50 °F) až 30 °C (86 °F) na neurčito
	10 °C (50 °F) až 35 °C (95 °F) max. po dobu 12 h
Maximální rychlosť teplotní změny	Méně než 10 °C (50 °F) za hodinu
Rozsah relativní vlhkosti	10 % až 80 % bez kondenzující vlhkosti

(Při skladování v budově skladujte v obalu.)

### Akviziční pracovní stanice

Teplotní rozmezí	-10 °C (14 °F) až 40 °C (104 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	10 % až 90 % bez kondenzující vlhkosti

(Při skladování v budově skladujte v obalu.)

## A.3 Ochrana proti radiaci

Ekvivalent olověné ochrany proti radiaci      0,5 mm olova pro RTG energii do 35 kV  
(Pb)

## A.4 Elektrický vstup

### A.4.1 Tubusový stojan

Síťové napětí	200/208/220/230/ 240 VAC ±10 %
Síťová impedance	Maximální impedance vedení nesmí být větší než 0,20 Ohmů pro 208/220/230/240 VAC, 0,16 Ohmů pro 200 VAC
Síťová frekvence	50/60 Hz ±5 %
Průměrný proud za 24 h	< 5 A
Proud ve špičce	4 A (max. 65 A po dobu ≤ 5 s)

### A.4.2 Akviziční stanice

<i>Síťové napětí</i>	100/120/200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
<i>Síťová frekvence</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Spotřeba</i>	< 1 000 W
<i>Pracovní cyklus (akviziční stanice Standard)</i>	10 % ~ 6 min za hodinu nebo 2 min zap., 18 min vyp.
<i>Nadprudová ochrana</i>	8 A

## A.5 Technické údaje o tubusovém stojanu

### A.5.1 C-rameno

<i>Rozsah otáčení</i>	<i>Konvenční mamografie:</i> +195° +3°/-0,5° to 0° $\pm 0,5^\circ$ to -155° +0,5°/-3°
	<i>Varianta s tomosyntézou:</i> +180° $\pm 0,5^\circ$ to 0° $\pm 0,5^\circ$ to -140° $\pm 0,5^\circ$
<i>Absolutní úhlová poloha</i>	<i>přesnost na <math>\pm 0,5^\circ</math></i>
<i>Rotační zrychlení</i>	18°/s <sup>2</sup> +18/-9 %
<i>Rotační zpomalení</i>	18°/s <sup>2</sup> +18/-9 %
<i>Úhlová rychlosti při rotačním polohování</i>	18°/s $\pm 25\%$

#### Poznámka

 Úhlová rychlosť je průměrná rychlosť otáčení ramene tubusu po směru hod. ručiček v rozmezí 0° a 90° nebo proti směru hod. ručiček v rozmezí 90° a 0°. Úhlová rychlosť nezahrnuje čas na zrychlení z nuly a zpomalení na nulu.

<i>Vzdálenost zdroje a snímku (SID)</i>	70,0 cm $\pm 1,0$ cm (27,6 palců $\pm 0,4$ palce) (Odchylka polohy ohniska činí $\pm 5$ mm)
<i>Podpora pacientky (bez zvětšení)</i>	
<i>Spodní limit vertikální polohy</i>	70,5 cm +5,1/-0 cm (27,75 palců +2,0/-0 palců)
<i>Horní limit vertikální polohy</i>	141 cm +0/-17,8 cm (55,5 palců +0/-7,0 palců)

# Návod k systému 3Dimensions

## Příloha A: Specifikace

---

### A.5.2 Komprese

Síla ruční komprese	Max. 300 N (30 kg, 67,4 liber)
Motorizovaná komprese	Funkce ve třech provozních režimech: předkomprese, celý rozsah, duální komprese. Volí uživatel prostřednictvím softwaru.
Síla předkomprese	Od 6,7 kg (15 liber) až 13,4 kg (30 liber) (od 67 do 134 N), motorizovaná
Síla komprese v celém rozsahu	Od 8,9 kg (20 liber) až 17,8 kg (40 liber) (89 to 178 N), motorizovaná
Komprese v duálním režimu	Po první aktivaci spínače komprese aplikuje sílu předkomprese; pak se při aktivaci spínače do 2 s síla postupně zvýší o určitý přírůstek za každou aktivaci spínače až do uživatelem vybrané síly plné komprese.
Ovládání komprese	Šipky nahoru/dolů na obou stranách C-ramene a na dvoupolohovém nožním spínači (motorizovaný). Ovládací kolečko na obou stranách kompresního zařízení (ruční).
Uvolnění komprese	Ruční motorizované uvolnění řízené tlačítka na obou stranách C-ramene.
Automatické uvolnění komprese	Uživatelsky volitelný režim automatického uvolnění zvedne kompresní zařízení po ukončení expozice.
Plynule měnitelná rychlosť pohybu dolů	4,2 cm/s (1,66 palců) ±15 %
Zobrazení kompresní síly	Na dvou LCD displejích kompresního zařízení se zobrazuje kompresní síla v rozsahu od 18 N do 300 N v přírůstcích po 1 N (od 1,8 kg (4 libry) do 30 kg (67 liber) v přírůstcích po 1).
Přesnost zobrazení kompresní síly	±20 N (±4,5 liber (±2 kg))
Zobrazení tloušťky komprese	Dva LCD displeje na kompresním zařízení měří tloušťku komprese v přírůstcích po 0,1 cm. Zobrazení je viditelné z obou stran pacientky.
Přesnost tloušťky komprese	±0,5 cm (±0,2 palců) pro tloušťku mezi 0,5 cm a 15 cm (5,9 palců)
Tlušťka komprese při tomosyntéze prsu	Tomosyntéza se standardním rozlišením Max.: 24 cm (limitováno geometrií kompresního zařízení)
Kompresní lopatky	Tomosyntéza s vysokým rozlišením Max.: 15 cm (limitováno omezeními DICOM)
	Kompresní lopatky jsou průsvitné. Lopatky jsou vyrobeny z polykarbonátové pryskyřice nebo ekvivalentního materiálu. Při aplikaci komprese by vychýlení lopatky z roviny souběžné s povrchem opory pacientky mělo být menší nebo rovno 1,0 cm.

### A.5.3 Rentgenka

<i>Ohnisko</i>	<i>Velké (0,3 mm), jmenovitá hodnota</i>
	<i>Malé (0,1 mm), jmenovitá hodnota</i>
<i>Napětí na tubusu</i>	<i>20 kV až 49 kV</i>
<i>Materiál anody</i>	<i>Wolfram</i>
<i>Okno RTG</i>	<i>Beryllium 0,63 mm</i>
<i>Podmínky zkoušky těsnosti tubusu</i>	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

### A.5.4 Filtrace a výstup RTG paprsku

<i>Filtrace</i>	<i>Pětipolohové kolečko filtru:</i>
	<i>Poloha 1: Rhodium, 0,050 mm <math>\pm 10\%</math></i>
	<i>Poloha 2: Hliník, 0,70 mm (jmenovitá hodnota) (varianta s tomosyntézou)</i>
	<i>Poloha 3: Stříbro, 0,050 mm <math>\pm 10\%</math></i>
	<i>Poloha 4: Měď, 0,3 mm</i>
	<i>Poloha 5: Olovo (pro účely servisu)</i>

### Rozsah kV/mA

Tabulka 25: Max. mA jako funkce kV

kV	LFS mA	SFS mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

# Návod k systému 3Dimensions

Příloha A: Specifikace

---

Tabulka 25: Max. mA jako funkce kV

kV	LFS mA	SFS mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

Kroky v mAs (tabulka 1, výchozí)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 37, 5,  
40, 42, 5, 45, 47, 5, 50, 52, 5, 55, 57, 5, 60, 62, 5, 65, 67, 5, 70, 75,  
80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260,  
280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

## Zeslabení uhlíkovými vlákny

Receptor obrazu

< 0,3 mm Al

Zvětšovací platforma

< 0,3 mm Al

### A.5.5 RTG kolimace

Kolimační pole	7,0 cm × 8,5 cm
	10 cm × 10 cm
	15 cm × 15 cm
	18 cm × 24 cm
	18 cm × 29 cm (varianta s tomosyntézou)
	24 cm × 29 cm

### A.5.6 Indikace světelného pole

Kongruence světelného pole a RTG	Do 2 % SID
----------------------------------	------------

### A.5.7 Generátor RTG

Typ	Vysokofrekvenční měnič s konstantním potenciálem
Jmenovitý výkon	Max. 7,0 kW (isowatt), 200 mA při 35 kV
Kapacita elektrické energie	Max. 9,0 kW
Rozsah kV	20 kV až 49 kV v příruštcích po 1 kV
Přesnost kV	±2 % v rozsahu 20-49 kVp
Rozsah mAs	Od 3,0 mAs do 500 mAs v ručním režimu mAs (min. 8 mAs v režimu AEC)
Přesnost mAs	±(10 % + 0,2 mAs)
Rozsah mA	Od 10 mA do 200 mA, velké ohnisko Od 10 mA do 50 mA, malé ohnisko

# Návod k systému 3Dimensions

Příloha A: Specifikace

---

## A.6 Technické informace o zobrazovacím systému

### A.6.1 Receptor obrazu

Vniknutí kapaliny	<i>Do receptoru obrazu nesmí prosáknout žádná kapalina z náhodného rozlití.</i>
Vychýlení	<i>Nepřekračuje 1,0 mm při max. komprezi.</i>
Aktivní zobrazovací oblast	<i>Min. 23,3 cm × 28,5 cm (9,2 palců × 11,2 palců)</i>
DQE konvenční mamografie	<i>Min. 50 % při 0,2 lp/mm</i>
	<i>Min. 15 % při Nyquistově limitu</i>
DQE (varianta s tomosyntézou)	<i>Min. 30 % při 0,2 lp/mm</i>
	<i>Min. 15 % při Nyquistově limitu</i>
Dynamický rozsah a linearita	<i>Odezva podsystému detektoru je lineární s koeficientem linearity 0,999 v dynamickém rozsahu 400:1 při RTG expoziči.</i>
Uniformita	<i>Podsystém detektoru může provést korekci rozdílů parametru „pixel-to-pixel gain“.</i>
	<i>U konvenčních mamografických postupů nebude uniformita odezvy detektoru pro flat-field snímky větší než 2 % po aplikaci kalibraci zisku v expozičním rozsahu od 0,5 mR do 200 mR.</i>

# Příloha B Systémová hlášení a upozornění

## B.1 Oprava chyb a řešení problémů

Většinu závad a chybových hlášení lze vyřešit, aniž by to mělo vliv na vaši práci. Postupujte podle pokynů na obrazovce nebo problém vyřešte a následně stav smažte v panelu úloh. Některé problémy vyžadují restartování systému nebo rozsáhlý zásah (například zavolání technické podpory společnosti Hologic). Tato příloha se zabývá popisem kategorií hlášení a postup pro opětovné uvedení systému do normálního provozu. Pokud se chyby opakují, obraťte se na technickou podporu společnosti Hologic.

## B.2 Typy hlášení

### B.2.1 Úrovně závad

Každé hlášení se vyznačuje vlastním souborem následujících charakteristik:

- Zrušení probíhající expozice (ano/ne)
- Expozice nejde spustit (ano/ne)
- Zobrazení hlášení uživateli na akviziční stanici (ano/ne)
- Možnost resetování uživatelem (ano/ne)
- Možnost automatického resetování systémem (ano/ne)

#### Zobrazená hlášení

Všechna zobrazená hlášení se zobrazí ve vybraném jazyce uživatele.

Každé hlášení, které zruší expozici nebo zabrání spuštění expozice vždy uživateli nasměruje k řešení.

#### Dodatečná informace k hlášením

Technické informace o hlášení jsou k dispozici v souboru protokolu.

Některá hlášení se vždy zobrazují jako kritická chyba (je nutné restartování systému). Tato hlášení vyplývají z podmínky, která blokuje expozici, a která nemůže být resetována uživatelem ani systémem.




## Návod k systému 3Dimensions

Příloha B: Systémová hlášení a upozornění

### B.2.2 Systémová hlášení

Pokud se zobrazí následující systémová hlášení, provedte postup ze sloupce Uživatelský zásah, která by měla hlášení smazat a umožnit další expozici.

Tabulka 26: Systémová hlášení

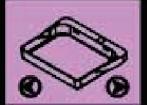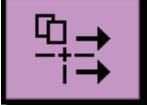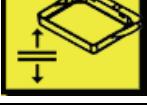Ikona	Hlášení	Uživatelský zásah
	Pohyb lopatky	Není vyžadován žádný zásah.
	Odesílání oznámení	Není vyžadován žádný zásah.
	Neplatné použití zvětšovacího stojanu	Vybrali jste tomografické zobrazení s nainstalovaným zvětšovacím stojanem. Vyberte netomografické zobrazení. (Varianta s tomosyntézou)
	Nezajištěný obličejový štít	Plně vyklopte nebo sklopte obličejový štít. (Varianta s tomosyntézou)
	Neplatné použití kompresní lopatky	Odeberte zvětšovací stojan nebo nainstalujte zvětšovací lopatku.
	Poloha lopatky neodpovídá vybranému zobrazení	Posuňte lopatku do správné polohy pro vybrané zobrazení.
	Kompresa menší než 4,5 cm během kalibrace	Posuňte kompresní lopatku výš než 4,5 cm, aby mohl být dokončen kalibrační postup.
	Aktivace komprese FAST	Vypněte komprezi FAST a nainstalujte lopatku určenou pro tento režim.
	Chybějící licence	Používání této funkce vyžaduje licenci. (Toto hlášení je pouze pro vaši informaci. Není vyžadován žádný uživatelský zásah.)
	Neplatná kalibrace detektoru	Nainstalujte zvětšovací stojan pro kalibraci malého ohniska. Odeberte zvětšovací stojan pro kalibraci velkého ohniska.

Tabulka 26: Systémová hlášení

Ikona	Hlášení	Uživatelský zásah
	Neplatná kalibrace geometrie	Před další expozicí opakujte kalibraci geometrie. (Varianta s tomosyntézou)
	Configuration file is missing (Chybějící konfigurační soubor)	Vztahuje se na servisní pracovníky.
	Čekání na detektor	Není vyžadován žádny zásah.
	Systém je ve zkušebním režimu	Vztahuje se na servisní pracovníky.
	Je nutná ruční úprava polohy tubusu (posun na 0 stupňů)	Otočte C-rameno na 0 stupňů.
	Je nutná ruční úprava polohy tubusu (posun na -15 stupňů)	Otočte C-rameno na -15 stupňů.
	Je nutná ruční úprava polohy tubusu (posun na 15 stupňů)	Otočte C-rameno na +15 stupňů.
	Aktivace tlačítka nouzového zastavení.	Otočením o čtvrt otáčky uveďte tlačítko nouzového zastavení do původní polohy.
	Příliš malá komprese na Tomo rekonstrukce.	Posuňte kompresní lopatku výš než 0,5 cm, aby mohla být provedena tomografická expozice.

## Návod k systému 3Dimensions

Příloha B: Systémová hlášení a upozornění


### B.3 Hlášení UPS



#### Poznámka

Návod pro UPS se dodává spolu se systémem. Úplné pokyny naleznete v *návodu pro UPS*.

Na LCD UPS se zobrazuje stav napájení.

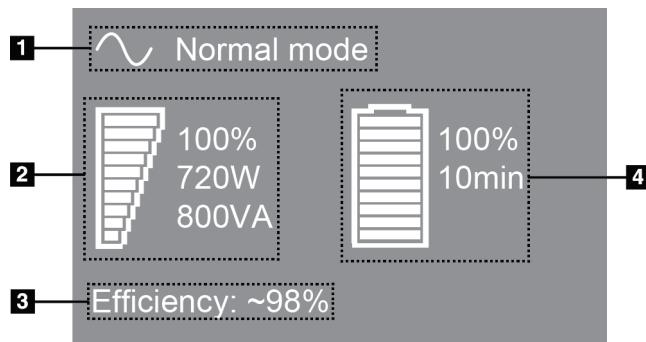

#### Legenda k obrázku

1. Režim UPS
2. Zatížení UPS
3. Účinnost UPS
4. Stav baterie UPS

Obrázek 102: LCD displej UPS

Pokud v UPS dojde baterie, ikona režimu se změní dle ilustrace.  
Obratěte se na svého servisního zástupce, který zajistí výměnu baterie.



## Příloha C Používání mobilního systému

Tato příloha obsahuje popis systému nainstalovaného v mobilním prostředí.

### C.1 Bezpečnostní podmínky a další opatření

Aby systém splňoval všechny výkonové specifikace, je zapotřebí zajistit přijatelný, stabilní, čistý zdroj napájení VAC. Nejlepších výsledků se dosáhne při správném zapojení systému do elektrické sítě, pokud je k dispozici. Používáte-li mobilní generátor energie, musíte při všech podmírkách zatížení dodržovat příkonové specifikace.

**Varování:**

Ochrana proti radiaci není schválena pro mobilní použití a není poskytována. Výrobce autokaru musí poskytnout adekvátní stínění.

---

**Upozornění:**

Pokud není k dispozici pobřežní elektřina, můžete použít mobilní zdroje elektřiny o ekvivalentním výkonu. (Viz oddíl *Specifikace pro mobilní použití* na straně 178.) Správná fungování a výkon systému lze zajistit pouze tehdy, je-li dodáván trvalý skutečný sinusový VAC proud podle specifikací příkonu systému a charakteristik zatížení. Zdroj energie musí občasné poskytovat 65 A při 208 VAC po dobu minimálně 5 s a jinak maximálně 4 A nepřetržitě. Toto zatížení musí být podporováno jednou za 30 s. V případě přerušení dodávky pobřežního nebo mobilního proudu musí být zdroj UPS schopný poskytovat uvedený provozní výkon min. po dobu 4 min. Akviziční stanice a gantry musí být napájeny prostřednictvím samostatných obvodů. Na každém silovém obvodu se doporučuje použití zdroje nepřerušovaného napájení s aktivním linkovým kondicionérem. V souladu s tím by veškerý pomocný výkon mobilního autokaru měl být distribuován ostatními obvody. U elektroinstalace musí být po prvotní instalaci a po každém přemístění mobilního autokaru ověřeno, zda splňuje specifikace na příkon systému a bezpečnostní požadavky normy IEC 60601-1.

---

**Upozornění:**

Teplota a vlhkost uvnitř vozidla musí být celou dobu udržovány konstantní. Nedovolte, aby okolní podmínky překročily uvedené specifikace, pokud se jednotka nepoužívá.

---

**Upozornění:**

Napětí nelze měnit o více než  $\pm 10\%$ , pokud je RTG jednotka nebo další zařízení (například topení nebo klimatizace) v provozu.

---

# Návod k systému 3Dimensions

Příloha C: Používání mobilního systému

---



## Pozor

Postup pro zamezení vzniku artefaktů ve snímcích:

- Dbejte na to, abyste autokar nepostavili či nezaparkovali v blízkosti zdrojů vysokého výkonu (například elektrické vedení a venkovní transformátory).
  - Dbejte na to, aby se jakýkoli mobilní generátor elektřiny, zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) nebo stabilizátor napětí nacházel alespoň 3 metry (10 stop) od nejbližšího bodu v cestě detektoru snímku.
- 

## C.2 Specifikace pro mobilní použití

Následující systémové specifikace jsou určeny pouze pro mobilní použití. Všechny ostatní specifikace najeznete v oddílu *Specifikace* na straně 163.

### C.2.1 Limity otřesů a vibrací

<i>Limit vibrací</i>	Max. 0,30 G (2 Hz až 200 Hz), měřeno v místě, kde je systém připevněn k autokaru.
<i>Limit otřesů</i>	Max. 1,0 G (půlsinusový pulz), měřeno v místě, kde se je systém připevněn k autokaru. U autokaru se doporučuje mít odpružení typu „air ride“.

### C.2.2 Prostředí autokaru

#### Provozní prostředí

<i>Teplotní rozmezí</i>	20 °C až 30 °C
<i>Rozsah relativní vlhkosti</i>	20 % až 80 % bez kondenzující vlhkosti

#### Neprovozní/přepravní prostředí

<i>Teplotní rozmezí</i>	10 °C až 35 °C max. po dobu 12 h
	10 °C až 30 °C na neurčito
<i>Maximální rychlosť teplotní změny</i>	< 10 °C/h
<i>Rozsah relativní vlhkosti</i>	10 % až 80 % bez kondenzující vlhkosti

## C.3 Elektrický vstup

### C.3.1 Gantry

<i>Síťové napětí</i>	200/209/220/230/ 240 VAC $\pm 10\%$
<i>Síťová impedance</i>	<i>Max. impedance linky nesmí být překročena.</i>
	0,20 Ohmů pro 208/220/230/240 VAC,
	0,16 Ohmů pro 200 VAC
<i>Síťová frekvence</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Průměrný proud za 24 h</i>	< 5 A
<i>Proud ve špičce</i>	4 A (65 A max. po dobu 3 s)

### C.3.2 Akviziční stanice

<i>Síťové napětí</i>	100/120/200/ 208/220/230/ 240 VAC $\pm 10\%$
<i>Síťová frekvence</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Spotřeba</i>	< 1 000 W

## Návod k systému 3Dimensions


Příloha C: Používání mobilního systému

---

### C.4 Příprava systému na přepravu


Před přepravou provedte následující postup:

1. Otočte C-rameno na 0 stupňů (CC poloha).
2. Spusťte C-rameno do nejspodnější polohy.
3. Vypněte systém přes uživatelské rozhraní.
4. Dejte myš na přihrádku klávesnice.
5. Zajistěte přihrádku klávesnice (viz následující obrázky):
  - a. Zavřete přihrádku.
  - b. Najděte pod přihrádkou pojistný knoflík.

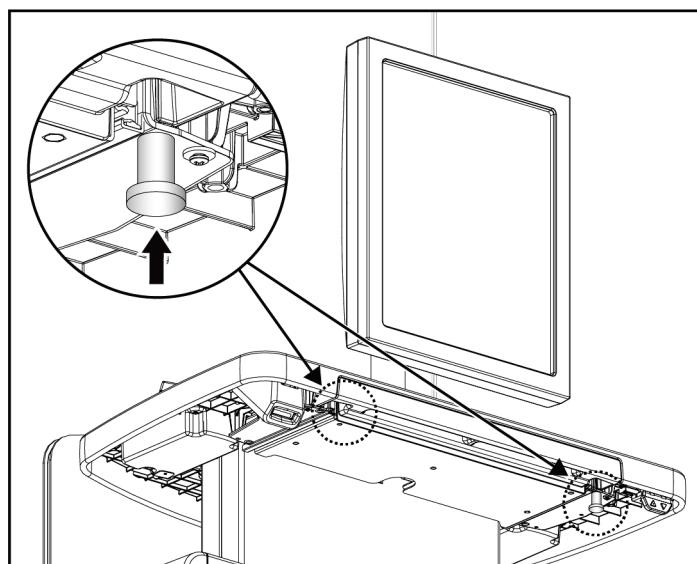


Obrázek 103: Pojistný knoflík přihrádky klávesnice (napravo nebo nalevo)

- c. Otočte pojistným knoflíkem o  $90^\circ$  tak, aby knoflík zacvakl. Poloha A na následujícím obrázku udává zajištěnou polohu.

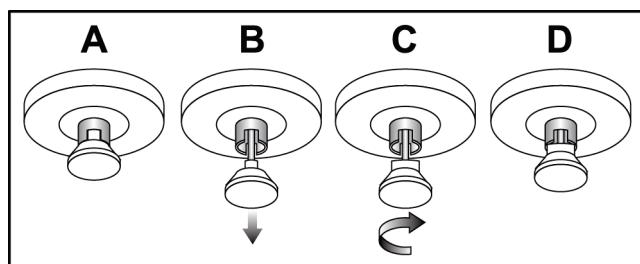


Obrázek 104: Odjistění pojistky přihrádky ze zamčené (A) do odemčené (D) polohy

6. Zajistěte otočný monitor pomocí příslušných knoflíků (viz následující obrázky).

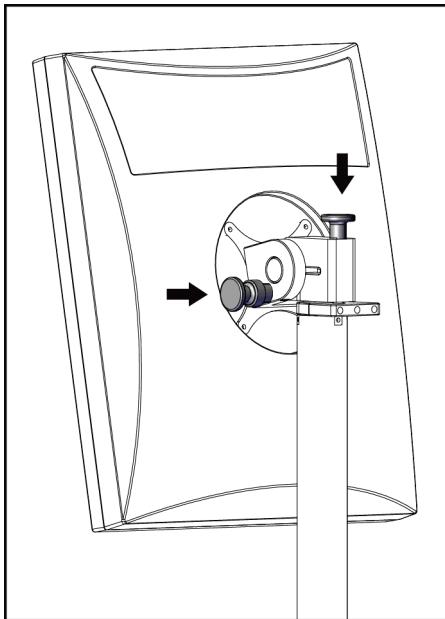

Obrázek 105: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada I)

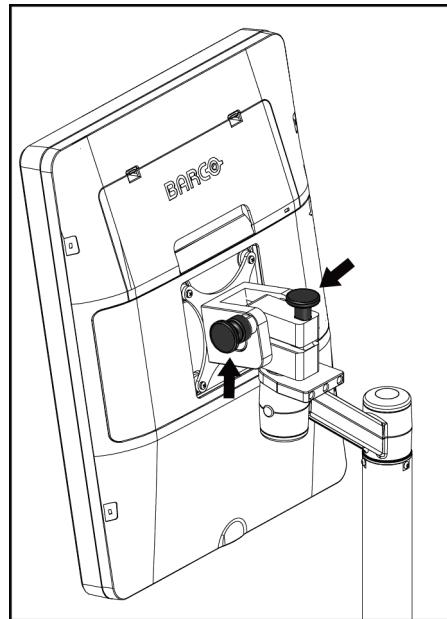


Obrázek 106: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada II)

7. Spusťte pracovní povrch na minimální výšku.
8. Odeberte veškeré systémové příslušenství.
9. Uložte veškeré příslušenství na bezpečné místo.


## C.5 Příprava systému k použití

1. Odemkněte přihrádku klávesnice:
  - a. Najděte pod přihrádkou pojistný knoflík.
  - b. Vytáhněte knoflík dolů.
  - c. Otočte knoflíkem o 90°. V této poloze zůstane západka otevřená. Poloha D (na následujícím obrázku) udává odemčenou polohu.

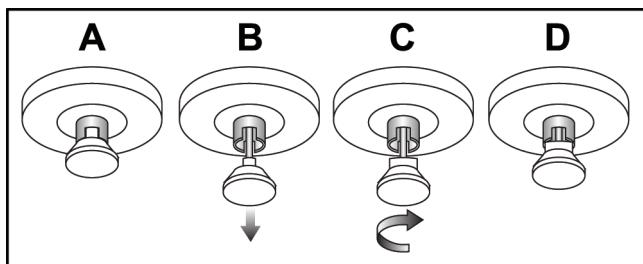


Obrázek 107: Odjistění pojistky přihrádky ze zamčené (A) do odemčené (D) polohy

2. V případě potřeby vytáhněte přihrádku ven.
3. Pokud používáte mobilní akviziční stanici Universal, odjistěte otočný monitor (viz následující obrázky).

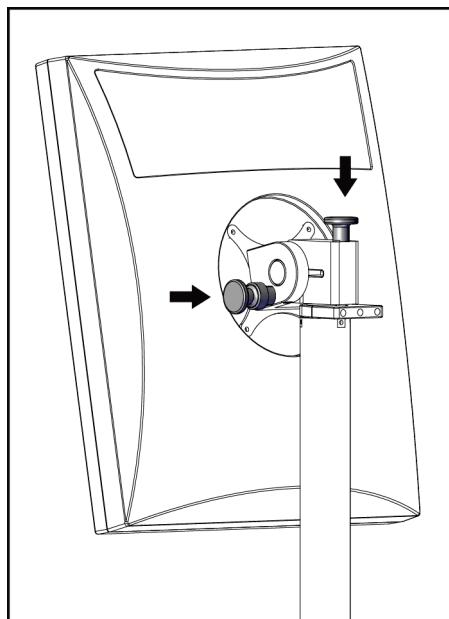

Obrázek 108: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada I)

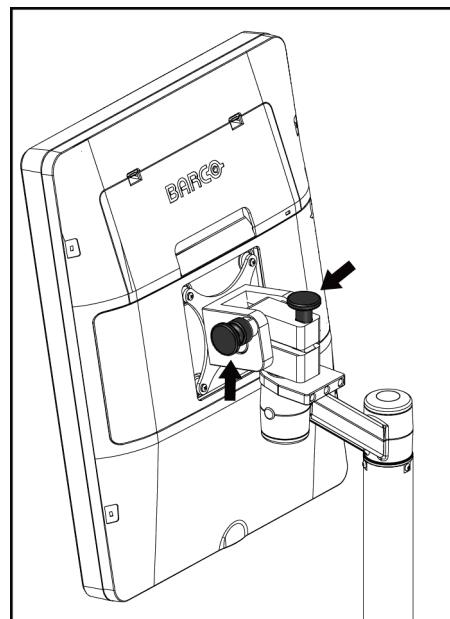

Obrázek 109: Pojistné knoflíky otočného monitoru na mobilní akviziční stanici Universal (řada II)

## C.6 Zkouška systému po přepravě

### C.6.1 Zkoušky ovládání a funkčnosti mobilního systému

Ověřte mechanickou integritu mobilního systému provedením zkoušek ovládání a funkčnosti. Viz oddíl *Provedení zkoušek funkčnosti* na straně 38.

- Kompresce nahoru/dolů
- Uvolnění komprese
- Otáčení C-ramene
- C-rameno nahoru/dolů
- Ruční ovládání kolimátoru
- Lampa světelného pole
- Systém posuvné lopatky
- Tlačítka nouzového vypnutí

Zkoušky ovládání a funkčnosti provádějte po každém přesunu mobilního systému.

### C.6.2 Kontrola kvality u mobilních systémů

Ověřte integritu funkčnosti mobilního systému provedením následujících zkoušek kontroly kvality:

- Vyhodnocení artefaktů
- Měření poměru SNR/CNR
- Vyhodnocení snímků Phantom
- Tloušťka komprese

Zkoušky kontroly kvality provádějte po každém přesunu mobilního systému.



## Příloha D Informace o dávce

### D.1 Tabulky dávek (EUREF)

#### Poznámky

Tyto údaje jsou platné pouze pro Evropskou unii.

Následující hodnoty slouží pro výchozí tabulky dávek.

Následující tabulky obsahují typické hodnoty dávek při provozu systému v zobrazovacím režimu 2D a BT. Na všechny hodnoty dávek se vztahuje tolerance  $\pm 30\%$ . Tabulky se řídí postupy uvedenými *Pokyny EU pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu, čtvrté vydání: část 2a.2.5.1 Dozimetrie a Příloha 5: Postup pro stanovení průměrné glandulární dávky*.

Tabulka 27: 2D dávka (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anoda	Filtr	EUREF dávka (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabulka 28: BT dávka (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anoda	Filtr	EUREF dávka (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

## Návod k systému 3Dimensions

Příloha D: Informace o dávce

---

Tabulka 29: CEDM dávka (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anoda	Filtr	EUREF dávka (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

## D.2 CNR tabulka (EUREF)

---



### Poznámky

Tyto údaje jsou platné pouze pro Evropskou unii.  
Následující hodnoty slouží pro výchozí tabulky dávek.

---

Následující tabulka obsahuje typické hodnoty CNR při provozu systému v zobrazovacím režimu Hologic Clarity HD™ nebo BT v 15projekčním standardním rozlišení. Na všechny hodnoty CNR se vztahuje tolerance  $\pm 25\%$ . Data v tabulce byla pořízena na základě postupu uvedeného v dokumentu *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems*: část 2.4 AEC

**Performance** (Evropský protokol pro kontrolu kvality fyzikálních a technických aspektů digitálních systémů pro tomosyntézu prsu: část 2.4 Funkčnost AEC).

Phantom	Hologic Clarity HD	Standardní rozlišení
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

# Slovníček pojmu

**ACR**

American College of Radiology

**AEC**

Automatická kontrola expozice

**Anotace**

Grafické nebo textové značky na snímku indikující oblast zájmu.

**BT**

Tomosyntéza prsu. Zobrazovací postup, který poskytuje trojrozměrné informace o prsu.

**CEDM**

Digitální mamografie s kontrastem

**C-View**

Licencovaná funkce společnosti Hologic, kdy se z dat pořízených během tomosyntézy prsu (BT) generuje digitální mamografický (DM) snímek.

**DBT**

Digitální tomosyntéza prsu

**DICOM**

Digital Imaging and Communications in Medicine

**DM**

Digitální mamografie (2D)

**EMC**

Elektromagnetická kompatibilita

**FDA**

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (v USA)

**Intelligent 2D**

Licencovaná funkce společnosti Hologic, kdy se z dat pořízených během tomosyntézy prsu (BT) generuje digitální mamografický (DM) snímek ve vysokém rozlišení.

**I-View**

Licencovaná funkce pro 2D digitální mamografii s kontrastem

**Kolimátor**

Zařízení v rentgence, které řídí expoziční oblast RTG paprsku.

**Konvenční mamografie**

Jednoprojekční RTG snímky zobrazení pro screeningové a diagnostické účely.

**Lopatka FAST Paddle**

Lopatka s plně automatickým korekčním naklápkáním

**MPPS**

Modalitou realizovaný krok postupu

**MQSA**

Zákon o standardech kvality v mamografii

**Mřížka**

Těleso v digitálním receptoru obrazu, které redukuje rozptýlené záření během expozice.

**Odložení**

Akce u snímku, která slouží k označení v případě nejistoty technologa ohledně jeho kvality (odložené snímky musí být před uzavřením postupu buď přijaty, nebo zamítnuty).

**Oznámení**

Anotace a komentáře ke snímku komunikované mezi stanicí diagnostického hodnocení, stanicí technologa a akviziční stanicí.

**PACS**

Systém archivace obrázků a komunikace. Počítačový a síťový systém, který přenáší a archivuje digitální lékařské snímky.

**Projekční snímek**

Jedna ze skupiny snímků z tomosyntézy prsu. Pořizuje se z různých projekčních úhlů a slouží k vytvoření finálního rekonstruovaného snímku.

# Návod k systému 3Dimensions

Slovníček pojmu

---

## **Receptor obrazu**

Sestava RTG detektoru, mřížky pro omezení rozptylu RTG záření a krytu z uhlíkových vláken.

## **Recyklace**

Automatické odstranění pacientských snímků a souvisejících informací za účelem uvolnění místa pro nově pořízené pacientské snímky.

## **RF**

Radiová frekvence.

## **ROI**

Oblast zájmu.

## **SID**

Vzdálenost zdroje a snímku.

## **Tomosyntéza**

Zobrazovací postup, který kombinuje několik snímků prsu pořízených pod různými úhly. U snímků z tomosyntézy lze provést rekonstrukci k zobrazení fokálních rovin (řezů) v prsu.

## **UDI**

Program americké FDA pro unikátní identifikaci zařízení (UDI). Podrobnosti o UDI naleznete zde:  
<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

## **UPS**

Zdroj nepřerušovaného napájení

## **USB**

Univerzální sériová sběrnice.

# Rejstřík

## 2

2D Contrast

nastavení 2D kontrastu - 105

## A

adicionar

nový pacient - 58  
postup - 71  
zobrazení - 73

análise

snímky - 95  
zamítnutý snímek - 87

archivace - 78

automatické otáčení - 45, 47

automatické zavěšení, automatické párování - 145

## B

braço em C

automatické otáčení - 45, 47  
displeje - 29  
otáčení a pohyb - 40  
ovládání a indikátory - 28, 30  
sloty pro příslušenství - 109

## C

colimador

přechod na ruční ovládání - 48

compressão

kompresní režim FAST - 119  
ovládání a displeje - 29  
specifikace - 168

compressores

instalace - 118  
komprese - 116  
odebrání - 118  
posun - 29, 49, 67  
posun do nové polohy - 67

Controlo de Exposição Automático

poloha snímače - 29  
tlačítka - 29

controlos

brzda komprese - 39

C-rameno - 30, 31

indikátory - 27

kolečka pro ruční ovládání - 29

komprese - 31

lampa světelného pole - 48

nožní spínače, AWS - 31

ruční ovládání kolimátoru - 48

systém - 27

tubusový stojan gantry - 28

## D

disjuntor

Gantry - 27

dispositivo de mira de ampliação

instalace a odebrání - 123

lícování - 125

použití - 124

dispositivos de saída

vlastní výstup - 77

výstupní skupiny - 99

## E

ecrã

čištění - 134

kompresní síla - 29

náhled snímku - 83

okno/úroveň - 96

tloušťka - 29

výběr typů snímků - 98

ecrã administração

obrazovka informací (akviziční stanice) - 142

tlačítka administrátora - 64

ecrãs

dotaž - 64

filtr, pacientské informace - 62

náhled snímku - 83

přidání nového pacienta - 58

přidání zobrazení - 73

Výběr prováděné funkce - 51

editar

pacientské informace - 58

zobrazení - 74

Estação de Trabalho de Aquisição

obrazovka informací (akviziční stanice) - 142

# Návod k systému 3Dimensions

## Rejstřík

---

údržba - 134

expozição

parametry - 84

techniky, nastavené - 84

## F

filtr, možnosti informací - 62

funkce, výběr prováděný - 51

## G

gerir

výstupní skupiny - 76

## H

hlášení a upozornění - 173

## I

images

možnosti výstupu - 99

náhled - 83

nástroje pro vyhodnocení - 76, 96

přijetí - 85, 87, 149

režim akvizice - 84

uložení - 85, 149

vyhodnocení - 95

zamítnutí - 85

indikátory - 27

informace o dávce - 185

tabulky dávek (EUREF) - 185

instalar

kompresní lopatky - 118

konvenční obličeiový štít - 112

lokalační zařízení se zaměřovačem - 123

sklopny obličeiový štít - 110

zvěšovací stojan - 121

zvěšovací zařízení se zaměřovačem - 124

Intelligent 2D - 5

I-View

Nastavení I-View - 105

## K

kalibrace, provedení - 51

karta filtru - 63

ostatní funkce - 63

karta generátoru, nastavené techniky - 84

karta komentářů - 98

karta oblastí zájmu - 98

karta oznamení - 98

karta sekvencí - 98

karta sloupců - 64

klinické postupy - 127

kompresní režim FAST - 119

kompresní síla, rozsah - 29

kontaktní lopatky - 116

konvenční obličeiový štít, instalace - 112

## L

lâmpada do campo de luz

použití - 129

laserová filmová tiskárna, požadavky na izolaci -

15

lokalizace jehly - 131

lokalační lopatky - 117

lopatky pro bodovou kompresi - 116

## M

manutençao

obecné - 133

mezinárodní symboly - 11

## N

nastavení kontrastu - 105

nástroje, vyhodnocení snímku - 96

nožní spínače, AWS - 31

## O

obličeiový štít - 110

obrazovka informací (akviziční stanice) - 142

obrazovka náhledu snímků - 83

obrazovka postupu - 65

odeslání snímků do výstupů - 99

odhlášení - 64

odložený snímek, přijetí nebo zamítnutí - 87

ochrana před radiací - 15

okno/úroveň - 96

otáčení MLO - 47

otevření pacientského postupu - 58

**P**

paciente

- filtr - 62
- obličejový štit - 110
- otevření - 58
- poloha - 129
- přidání - 58
- smazání - 62
- úprava informací - 58

poloha štítků - 23

pořízení snímku - 85

posun lopatky - 49, 67

požadavky na kontrolu kvality - 9

požadavky na používání systému - 8

požadavky na výcvik - 8

pracovní postup, standardní - 127

procedimentos

- přidání - 71

prohlášení o kybernetické bezpečnosti - 10

prohlášení, kybernetická bezpečnost - 10

protector facial retrátil

- instalace - 110

- použití - 111

přijetí snímků - 85, 87, 149

přijetí zamítnutých snímků - 87

příslušenství - 109

- instalace na C-rameno - 109

- obličejové štíty - 110

- zařízení se zaměřovačem - 123

- zvětšovací stojan - 121

**R**

raio x

- kolimovaná pole - 48

remover

- kompresní lopatky - 118

- konvenční obličejový štit - 112

- lokalizační zařízení se zaměřovačem - 123

- sklopný obličejový štit - 110

- zobrazení - 73

- zvětšovací stojan - 121

- zvětšovací zařízení se zaměřovačem - 124

requisitos

- kontrola kvality - 9

potřebné dovednosti - 8

výcvik - 8

režimy akvizice - 84

**S**

segurança

- radiace - 15

- škody na zařízení - 15

- všeobecné informace - 15

- ztráta dat - 15

selecionar

- parametry expozice - 84

- výstupní skupiny - 76

separadores

- filtr, sloupec - 63

seznam dotazů - 64

seznam, dotaz - 64

sistema

- hlášení - 174

- možnosti - 3

- ovládání napájení - 27

- popis - 13

- správa - 139

sistema móvel

- bezpečnost - 177

- příprava na použití - 182

- specifikace - 178

- zkouška po přepravě - 183

smazání pacienta - 62

specifikace - 163

- elektrické - 166

systém posuvné lopatky - 49, 67

**T**

technická podpora - 10

technická podpora Hologic - 133

tisk - 80

tlačítka pro posun lopatky - 29

Tlačítko nouzového vypnutí - 19, 27, 28

- zkouška funkčnosti - 38

tlačítko přítomnosti implantátu - 67

tubusová hlava, displej - 29

tubusový stojan, ovládání a indikátory - 28

# **Návod k systému 3Dimensions**

## **Rejstřík**

---

### **U**

úlohy kontroly kvality, provedení - 51

upozornění - 173

uživatelské profily - 8

uživatelské rozhraní - 51

### **V**

varování, upozornění a poznámky - 15

definováno - 12

view

přidání - 73

úprava - 74

vlastní výstup - 77

vypínač - 27

vypínač počítače - 27

vypnutí systému - 50

výstupní skupiny, správa - 99

výstupní skupiny, výběr - 76

výstupy na vyžádání - 78

výstupy, na vyžádání - 78

### **Z**

zamítnutí snímků - 85

závady - 173

zdroj nepřerušovaného napájení - 176

zkoušky funkčnosti - 38

Tlačítko nouzového vypnutí - 19, 50

zobrazení s posunem implantátu - 73

ztráta dat - 15

zvětšovací lopatky - 116

zvětšovací stojan - 121

instalace a odebrání - 121

zvětšovací zařízení se zaměřovačem, instalace a

odebrání - 124



# HOLOGIC®



Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1 800 447 1856

Kontaktní osoba  
pro Brazílii:

Imex Medical Group do Brasil  
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
[www.imexmedicalgroup.com.br](http://www.imexmedicalgroup.com.br)

**EC** | **REP**

Hologic BVBA  
Da Vincielaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**CE**  
0044