

# 3Dimensions™



**Vodič za uporabnika**  
MAN-06383-3302 Revizija 001

**HOLOGIC®**



# **3Dimensions<sup>TM</sup>**

Sistem za digitalno mamografijo

Sistem za digitalno tomosintezo

**Vodič za uporabnika**  
za različico programske opreme 2.2  
Številka dela MAN-06383-3302  
Revizija 001  
Maj 2021

**HOLOGIC®**

## **Podpora za izdelek**

ZDA: +1.877.371.4372

Evropa: +32 2 711 4690

Azija: +852 37487700

Avstralija: +1 800 264 073

Vsi ostali: +1 781 999 7750

E-pošta: [BreastHealth.Support@hologic.com](mailto:BreastHealth.Support@hologic.com)

Avtorske pravice © 2021 Hologic, Inc. Natisnjeno v ZDA. Priročnik je izvirno napisan v angleščini.

Hologic, 3Dimensions, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, in povezani logotipi so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke podjetja Hologic, Inc., in/ali njegovih podružnic v ZDA in/ali drugih državah. Vse druge blagovne znamke, registrirane blagovne znamke in imena izdelkov so last njihovih lastnikov.

Ta izdelek je morda pod zaščito enega ali več ameriških ali tujih patentov. Za več informacij glejte [www.Hologic.com/patent-information](http://www.Hologic.com/patent-information).

# Kazalo

**Seznam slik** \_\_\_\_\_ xi

**Seznam preglednic** \_\_\_\_\_ xv

**1: Uvod** \_\_\_\_\_ 1

1.1	Predvidena uporaba .....	1
1.1.1	Predvidena uporaba sistema 3Dimensions.....	1
1.1.2	Predvidena uporaba sistema za zaznavanje Genius AI .....	2
1.1.3	Kontraindikacije.....	2
1.2	Možni neželeni učinki mamografskih sistemov na zdravje.....	2
1.3	Zmožnosti sistema .....	3
1.4	O mamografskem pregledu Genius 3D Mammography .....	3
1.5	Več informacij o tomosintezi.....	3
1.6	Več o tehnologijah slikanja C-View in Intelligent 2D .....	5
1.6.1	Programska oprema C-View in Intelligent 2D .....	5
1.6.2	Opozorila in previdnostni ukrepi v povezavi s tehnologijami slikanja C-View in Intelligent 2D....	5
1.6.3	Načelo delovanja tehnologij slikanja C-View in Intelligent 2D.....	6
1.7	O sistemu za zaznavanje Genius AI.....	6
1.7.1	Opozorila in previdnostni ukrepi za uporabo programske opreme za zaznavanje Genius AI.....	7
1.8	Uporabniški profili .....	7
1.8.1	Mamografski tehnik .....	7
1.8.2	Radiolog.....	7
1.8.3	Medicinski fizik .....	8
1.9	Zahteve za usposabljanje .....	8
1.10	Zahteve za nadzor kakovosti .....	8
1.11	Kje najti navodila za namestitev .....	8
1.12	Kje najti informacije o tehničnem opisu.....	8
1.13	Garancijska izjava .....	9
1.14	Tehnična podpora.....	9
1.15	Reklamacije izdelka .....	9
1.16	Izjava o informacijski varnosti podjetja Hologic .....	9
1.17	Simboli.....	10
1.18	Opis oznak Opozorilo, Pozor, Opomba.....	11
1.19	Konvencije v dokumentu.....	11

**2: Splošne informacije** \_\_\_\_\_ 13

2.1	Pregled sistema .....	13
2.1.1	Pregled ročice C .....	14
2.2	Varnostne informacije .....	15
2.3	Opozorila in previdnostni ukrepi.....	15
2.4	Stikala za zasilni izklop.....	19
2.5	Zaklepi.....	20

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## Kazalo

---

2.6	Skladnost .....	20
2.6.1	Zahteve za zakonsko skladnost .....	20
2.6.2	Izjave o zakonski skladnosti .....	22
2.7	Mesta oznak .....	23
<b>3:</b>	<b>Krmilni elementi in kazalniki sistema</b> .....	<b>27</b>
3.1	Krmilniki za napajanje sistema .....	27
3.2	Krmilniki in indikatorji stojala .....	28
3.2.1	Zaslon glave cevi .....	29
3.2.2	Krmilni elementi in prikaz kompresijskih pripomočkov .....	29
3.2.3	Nadzorni plošči C-roke .....	30
3.2.4	Nadzorni plošči nosilca .....	30
3.2.5	Nožno stikalno z dvojno funkcijo .....	31
3.3	Krmilni elementi in prikazi univerzalne delovne postaje za zajem .....	32
<b>4:</b>	<b>Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev</b> .....	<b>33</b>
4.1	Kako zagnati sistem .....	33
4.2	Prijava .....	36
4.3	Izvedba funkcionalnih testov .....	38
4.3.1	Funkcionalni testi kompresije .....	39
4.3.2	Preskusi funkcionalnosti premika ročice C .....	40
4.3.3	Kolimacija .....	48
4.3.4	Premik plošč .....	49
4.4	Delovanje stikal za zasilni izklop .....	50
4.5	Izklop sistema .....	50
4.6	Kako prekiniti celotno napajanje sistema .....	50
<b>5:</b>	<b>Uporabniški vmesnik</b> .....	<b>51</b>
5.1	Zaslon Select Function to Perform (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti) .....	51
5.2	O opravilni vrstici .....	52
5.3	Zaslon Select Patient (Izberi bolnika) .....	55
5.3.1	O zavihu Notices (Obvestila) .....	57
5.3.2	Odpiranje bolnika .....	57
5.3.3	Dodajanje novega bolnika .....	57
5.3.4	Urejanje informacij o bolnikih .....	58
5.3.5	Razdelitev bolnikove kartoteke .....	58
5.3.6	Brisanje bolnika .....	61
5.3.7	Filtri za bolnike .....	61
5.3.8	Osveži delovni seznam .....	63
5.3.9	Poizvedba delovnega seznama .....	63
5.3.10	Skrbnik .....	63
5.3.11	Odjava .....	64
5.3.12	Advanced Workflow Manager (Napredni upravljalnik poteka dela) .....	64

5.4	Zaslon Procedure (Postopek) .....	64
5.4.1	Uporaba gumba Implant Present (Prisoten vsadek).....	66
5.4.2	Uporaba funkcije premika plošč.....	66
5.4.3	Pogovorno okno Procedure Information (Podatki o postopku) .....	67
5.4.4	Dodajanje postopka.....	70
5.4.5	Dodajanje (ali odstranjevanje) pogleda .....	72
5.4.6	Urejanje pogleda .....	73
5.4.7	Prikliči .....	73
5.4.8	Zapiranje bolnika.....	74
5.5	Dostop do funkcij pregleda slik .....	75
5.6	Izhodne skupine.....	75
5.6.1	Izbira izhodne skupine .....	75
5.6.2	Dodajanje ali urejanje izhodne skupine.....	75
5.6.3	Izhodni podatki po meri.....	76
5.7	Izhodni podatki na zahtevo.....	77
5.7.1	Arhiviranje.....	77
5.7.2	Izvažanje .....	78
5.7.3	Tiskanje .....	79

## **6: Slike** 81

6.1	Zaslon za prikaz slike .....	81
6.2	Nastavljanje parametrov osvetlitve .....	82
6.2.1	Izbira načina zajema slike (možnost Tomosinteza) .....	82
6.2.2	Izbira načina osvetlitve .....	82
6.2.3	Uporaba senzorja AEC.....	82
6.3	Zajem slike .....	83
6.3.1	Zaporedje dogodkov pri konvencionalnem slikanju.....	84
6.3.2	Zaporedje dogodkov pri tomosintezi .....	85
6.3.3	Sprejem zavrnjene slike .....	85
6.3.4	Sprejem ali zavrnitev čakajoče slike .....	85
6.3.5	Svetlost kožne linije.....	85
6.4	Zajem slike z vsadkom .....	86
6.4.1	Vsadek stran od bradavice .....	86
6.4.2	Vsadek v bližini bradavice .....	87
6.4.3	Pogledi premaknjenega vsadka .....	89
6.4.4	Svetlost vsadka .....	90
6.5	Popravki in vnovična obdelava slik z vsadki .....	91
6.5.1	Če slika ni sprejeta .....	91
6.5.2	Če je slika sprejeta .....	91
6.6	Kako pregledovati slike .....	92
6.6.1	Zavihek z orodji za pregled slike .....	93
6.6.2	Zavihek Notices (Obvestila).....	94
6.6.3	Druga orodja za pregled slike .....	95
6.6.4	Kazalnik rezine .....	96
6.7	Pošiljanje slik na izhodne naprave .....	96

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## **Kazalo**

---

6.8	2D-slike s povečanim kontrastom I-View.....	97
6.8.1	Indikator obremenitve cevi .....	102
6.8.2	Kako konfigurirati nastavitev kontrastnega postopka .....	103
6.9	Slike vzorcev .....	104

## **7: Dodatna oprema** **107**

7.1	Namestitev dodatne opreme na ročico C .....	107
7.2	Ščitniki za obraz bolnika .....	108
7.2.1	Nameščanje in odstranjevanje uvlečnega ščitnika za obraz .....	108
7.2.2	Uporaba uvlečnega ščitnika za obraz .....	109
7.2.3	Nameščanje in odstranjevanje konvencionalnega ščitnika za obraz .....	110
7.3	Kompresijske plošče .....	111
7.3.1	Plošče za rutinsko presejanje.....	113
7.3.2	Kontaktne in točkovne kompresijske plošče.....	114
7.3.3	Plošče za povečavo .....	114
7.3.4	Lokalizacijske plošče .....	115
7.3.5	Velika ultrazvočna plošča.....	115
7.3.6	Nameščanje in odstranjevanje kompresijske plošče .....	116
7.3.7	Vzdrževanje in čiščenje plošč.....	117
7.3.8	Premik plošče .....	117
7.3.9	Način kompresije FAST .....	117
7.4	Stojalo za povečavo.....	119
7.4.1	Nameščanje in odstranjevanje stojala za povečavo .....	119
7.5	Pripomočki s križcem .....	121
7.5.1	Nameščanje in odstranjevanje pripomočka z lokalizacijskim križcem .....	121
7.5.2	Uporaba pripomočka z lokalizacijskim križcem .....	122
7.5.3	Nameščanje in odstranjevanje pripomočka s povečevalnim križcem .....	122
7.5.4	Poravnava pripomočka s križcem .....	123

## **8: Klinični postopki** **125**

8.1	Standardni potek dela .....	125
8.1.1	Priprava.....	125
8.1.2	Na ogrodju.....	125
8.1.3	Na delovni postaji za zajem .....	126
8.2	Primer postopka presejanja .....	126
8.2.1	Nameščanje bolnika.....	127
8.2.2	Nastavljanje tehnik osvetlitve .....	127
8.2.3	Zajem slike .....	127
8.3	Postopek za lokalizacijo igle s tomosintezo.....	129

## **9: Vzdrževanje in čiščenje** **133**

9.1	Čiščenje.....	133
9.1.1	Splošne informacije o čiščenju .....	133
9.1.2	Za splošno čiščenje .....	133

9.1.3	Za preprečevanje poškodb ali škode na opremi.....	134
9.1.4	Delovna postaja za zajem .....	134
9.2	Vzdrževanje.....	136
9.2.1	Načrti preventivnega vzdrževanja.....	136
9.2.2	O reklamaciji .....	138
<b>10:</b>	<b>Vmesnik za sistemsko skrbništvo</b> .....	<b>139</b>
10.1	Zaslon Admin (Skrbnik) .....	139
10.2	Zaslon About (Vizitka).....	142
10.2.1	Zavihek Licensing (Licence).....	143
10.3	Spreminjanje nastavitev jezika.....	144
10.4	Nastavljanje možnosti Auto-Hanging (Samodejno obešanje) in Auto-Pairing (Samodejno parjenje)....	145
10.5	Nastavljanje zavihkov postopka z več vrsticami.....	146
10.6	Omogočanje in nastavljanje pomnilnika višine .....	147
10.7	Nastavi slike, ki se samodejno sprejmejo ali samodejno dajo na čakanje .....	149
10.8	Konfiguracija privzetih nastavitev za kontrastni postopek .....	150
10.9	Omogočanje in nastavljanje privzete višine .....	151
10.10	System Tools (Orodja sistema).....	154
10.10.1	Sistemski orodji za vodjo radioloških tehnikov.....	154
10.10.2	Oddaljeni dostop do poročil slik .....	156
10.11	Orodje za arhiviranje .....	158
<b>Priloga A:</b>	<b>Tehnični podatki</b> .....	<b>163</b>
A.1	Mere izdelka .....	163
A.1.1	Stojalo (nosilec s C-roko) .....	163
A.1.2	Delovne postaje za zajem .....	164
A.2	Obratovalno okolje in pogoji shranjevanja .....	165
A.2.1	Splošni pogoji delovanja.....	165
A.2.2	Pogoji shranjevanja.....	166
A.3	Radiacijski ščit .....	166
A.4	Električni priključek.....	166
A.4.1	Stojalo cevi .....	166
A.4.2	Delovna postaja za zajem .....	167
A.5	Tehnične informacije stojala cevi .....	167
A.5.1	Ročica C.....	167
A.5.2	Kompresija.....	168
A.5.3	Rentgenska cev .....	169
A.5.4	Filtracija in izhodna moč rentgenskih žarkov .....	169
A.5.5	Kolimacija rentgenskih žarkov .....	171
A.5.6	Kazalnik svetlobnega polja.....	171
A.5.7	Generator rentgenskih žarkov .....	171
A.6	Tehnične informacije sistema za slikanje .....	172
A.6.1	Sprejemnik slike.....	172

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## **Kazalo**

---

<b>Priloga B: Sistemska sporočila in sporočila alarmov</b>	<b>173</b>
B.1 Ukrepi pri težavah in odpravljanje težav .....	173
B.2 Vrste sporočil .....	173
B.2.1 Ravni napak .....	173
B.2.2 Sistemska sporočila .....	174
B.3 Sporočila UPS .....	176
<b>Priloga C: Uporaba mobilnega sistema</b>	<b>177</b>
C.1 Pogoji za varnost in drugi previdnostni ukrepi.....	177
C.2 Tehnični podatki za mobilno uporabo.....	178
C.2.1 Omejitev udarcev in vibracij .....	178
C.2.2 Okolje v vozilu .....	178
C.3 Električni priključek.....	179
C.3.1 Ogrodje.....	179
C.3.2 Delovna postaja za zajem .....	179
C.4 Priprava sistema za transport.....	180
C.5 Priprava sistema za uporabo .....	182
C.6 Preizkus sistema po transportu.....	183
C.6.1 Preskusi krmilnih elementov in delovanja mobilnega sistema .....	183
C.6.2 Nadzor kakovosti za mobilne sisteme .....	183
<b>Priloga D: Informacije o odmerku</b>	<b>185</b>
D.1 Preglednice odmerkov EUREF.....	185
D.2 preglednica EUREF CNR.....	186
<b>Slovarček</b>	<b>187</b>
<b>Indeks</b>	<b>189</b>

## Seznam slik

Slika 1: Sistem 3Dimensions™ .....	13
Slika 2: Pregled ročice C .....	14
Slika 3: Delovanje stikala za zasilni izklop .....	19
Slika 4: Mesta oznak .....	23
Slika 5: Krmilniki za napajanje sistema .....	27
Slika 6: Krmilniki in indikatorji stojala .....	28
Slika 7: Zaslon glave cevi .....	29
Slika 8: Kompresijski pripomoček .....	29
Slika 9: Prikaz kompresijskega pripomočka .....	29
Slika 10: Nadzorna plošča C-roke .....	30
Slika 11: Nadzorna plošča nosilca .....	30
Slika 12: Nožno stikalo z dvojno funkcijo .....	31
Slika 13: Krmilni elementi in prikazi univerzalne delovne postaje za zajem .....	32
Slika 14: Obrnite, da ponastavite stikala za izklop v nujnem primeru .....	33
Slika 15: Gumbi za napajanje univerzalne delovne postaje za zajem .....	33
Slika 16: Zaslon za prijavo Windows 10 Login .....	34
Slika 17: Zaslon Startup (Zagon) .....	35
Slika 18: Zaslon za prijavo v sistem .....	36
Slika 19: Nadzorna plošča za C-roko (prikazana leva stran) .....	38
Slika 20: Delovanje stikala za zasilni izklop .....	50
Slika 21: Gumbi za napajanje univerzalne delovne postaje za zajem .....	50
Slika 22: Primer zaslona Select Function to Perform (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti) .....	51
Slika 23: Opravilna vrstica .....	52
Slika 24: Zaslon Select Patient (Izberi bolnika) .....	55
Slika 25: Zavihek Enterprise (Podjetje) .....	56
Slika 26: Zaslon Add Patient (Dodaj bolnika) .....	57
Slika 27: Zaslon Split Patient Records (Razdeli bolnikovo kartoteko) .....	58
Slika 28: Izbira pravilnega postopka za razdelitev bolnikove kartoteke .....	60
Slika 29: Zavihek Filter na zaslolu Patient Filter (Filter za bolnike) .....	61
Slika 30: Zaslon Procedure (Postopek) .....	64
Slika 31: Gumbi za premik plošč .....	66
Slika 32: Pogovorno okno Procedure Info (Podatki o postopku) .....	67
Slika 33: Zavihek Genius AI Detection .....	69
Slika 34: Pogovorno okno Add Procedure (Dodaj postopek) .....	70
Slika 35: Zaslon Add View (Dodaj pogled) .....	72
Slika 36: Zaslon Edit View (Uredi pogled) .....	73
Slika 37: Polje Izhodne skupine .....	75
Slika 38: Primer skupine izhodnih podatkov po meri .....	76
Slika 39: Izbira slik za izvoz .....	78
Slika 40: Pogovorno okno Export (Izvoz) .....	79
Slika 41: Zaslon Print (Natisni) .....	80
Slika 42: Zaslon za prikaz slike .....	81

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Seznam slik

---

Slika 43: Slikanje poteka .....	83
Slika 44: Osvetlitev zaključena .....	83
Slika 45: Označene slike v postopku .....	84
Slika 46: Primerjava standardne svetlosti in zmanjšane svetlosti .....	85
Slika 47: Primerjava standardne svetlosti in zmanjšane svetlosti .....	90
Slika 48: Zavihek Tools (Orodja) (prikazana možnost Tomosynthesis (Tomosinteza)).....	92
Slika 49: Orodja za pregled slike.....	93
Slika 50: Orodja na zavihku Notices (Obvestila) .....	94
Slika 51: Indeks osvetlitve .....	95
Slika 52: Načini prikaza.....	95
Slika 53: Kazalnik rezine .....	96
Slika 54: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View .....	98
Slika 55: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View, čakalno obdobje .....	99
Slika 56: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View, optimalno obdobje slikanja.....	100
Slika 57: Nastavitev 2D-kontrasta I-View.....	103
Slika 58: Zaslon postopka za vzorce .....	104
Slika 59: Zaslon za slikanje vzorca.....	105
Slika 60: Dodatna oprema za ročico C .....	107
Slika 61: Poravnava uvlečnega ščitnika za obraz na ročici C .....	108
Slika 62: Namestitev ščitnika za obraz .....	109
Slika 63: Uporaba ščitnika za obraz .....	109
Slika 64: Nameščanje konvencionalnega ščitnika za obraz .....	110
Slika 65: Nameščanje kompresijske plošče .....	116
Slika 66: Odstranjevanje kompresijske plošče .....	116
Slika 67: Drsnik načina kompresije FAST .....	118
Slika 68: Nameščanje stojala za povečavo .....	119
Slika 69: Nameščanje pripomočka z lokalizacijskim križcem .....	121
Slika 70: Nameščanje in odstranjevanje pripomočka s povečevalnim križcem .....	122
Slika 71: Vzorec zaslona postopka presejanja .....	126
Slika 72: Slikanje poteka .....	128
Slika 73: Osvetlitev zaključena .....	128
Slika 74: Izračun globine igle .....	131
Slika 75: Zaslon Admin (Skrbnik) .....	139
Slika 76: Zavihek sistema na zaslolu z vizitko (za delovno postajo za zajem) .....	142
Slika 77: Zavihek z licencami na zaslolu z vizitko .....	143
Slika 78: Omogočanje možnosti Auto-Hanging (Samodejno obešanje) in Auto-Pairing (Samodejno parjenje) ..	145
Slika 79: Omogočanje zavihkov postopka z več vrsticami .....	146
Slika 80: Gumb My Settings (Moje nastavitev) na zaslolu Admin (Skrbnik) .....	147
Slika 81: Zavihek Console (Konzola) na zaslolu Edit Operator (Urejanje operaterja) .....	147
Slika 82: Nadzorna plošča nastavitev višine .....	148
Slika 83: Polji Desired console height (Želena višina konzole) in Current console height (Trenutna višina konzole) .....	148
Slika 84: Nastavitev samodejne ureditve slik .....	149
Slika 85: Prizvete nastavitev kontrastnega 2D-postopka I-View .....	150
Slika 86: Gumb Preferences (Nastavitev) na zaslolu Admin (Skrbnik) .....	151

---

Slika 87: Zavihek Console (Konzola) na zaslonu System Preferences (Sistemske nastavitev).....	152
Slika 88: Nadzorna plošča nastavitev višine .....	152
Slika 89: Polji Desired console height (Želena višina konzole) in Current console height (Trenutna višina konzole) .....	153
Slika 90: Gumb System Tools (Sistemska orodja).....	154
Slika 91: Zaslon System Tools (Sistemska orodja).....	154
Slika 92: Zaslon System Tools Login (Prijava v sistemsko orodje).....	156
Slika 93: Zaslon System Tools Welcome (Pozdravni zaslon sistemskih orodij).....	157
Slika 94: Parametri ustvarjanja poročila slike .....	157
Slika 95: Prenos poročila o sliki.....	158
Slika 96: Gumb Archive (Arhiviraj).....	158
Slika 97: Zaslon Multi Patient On Demand Archive (Na zahtevo arhiviraj več bolnikov).....	159
Slika 98: Zaslon za izvoz .....	161
Slika 99: Mere stojala (nosilec s C-roko) .....	163
Slika 100: Mere univerzalne delovne postaje za zajem .....	164
Slika 101: Mere mobilne univerzalne delovne postaje za zajem .....	165
Slika 102: Prikazovalnik LCD na UPS.....	176
Slika 103: Zaklepni gumb za pladenj s tipkovnico (desna ali leva stran).....	180
Slika 104: Sprostitev zaklepa pladnja iz zaklenjenega (A) v odklenjeni (D) položaj .....	180
Slika 105: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije I) ....	181
Slika 106: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije II)....	181
Slika 107: Sprostitev zaklepa pladnja iz zaklenjenega (A) v odklenjeni (D) položaj .....	182
Slika 108: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije I) ....	182
Slika 109: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije II)....	182



## Seznam preglednic

Preglednica 1: Oznake sistema.....	24
Preglednica 2: Testi kompresije .....	39
Preglednica 3: Premik ročice C gor in dol .....	40
Preglednica 4: Vrtenje C-roke v levo.....	42
Preglednica 5: Vrtenje C-roke v desno.....	43
Preglednica 6: Stikalo za vrtenje C-roke .....	44
Preglednica 7: Samodejno vrtenje C-roke v levo.....	45
Preglednica 8: Samodejno vrtenje C-roke v desno .....	46
Preglednica 9: Samodejno vrtenje MLO .....	47
Preglednica 10: Kolimacija ročice C .....	48
Preglednica 11: Premik plošče .....	49
Preglednica 12: Meniji opravilne vrstice.....	52
Preglednica 13: Zaslon Select Patient (Izberi bolnika) .....	55
Preglednica 14: Možnosti zavihka Filter (Filter) (zahtevajo dovoljenja)	62
Preglednica 15: Zaslon Procedure (Postopek) .....	65
Preglednica 16: Skupine postopkov .....	71
Preglednica 17: Običajno 2D-slikanje .....	88
Preglednica 18: Slikanje s tomosintezo .....	88
Preglednica 19: Slikanje s poudarjenim kontrastom (I-View) .....	88
Preglednica 20: Razpoložljiva dodatna oprema .....	111
Preglednica 21: Preventivno vzdrževanje uporabnika .....	136
Preglednica 22: Preventivno vzdrževanje za servisnega inženirja .....	137
Preglednica 23: Funkcije zaslona Admin (Skrbnik) .....	140
Preglednica 24: Vodja radioloških tehnikov – funkcije sistemskih orodij .....	155
Preglednica 25: Najvišja nastavitev mA kot funkcija kV.....	169
Preglednica 26: Sistemska sporočila.....	174
Preglednica 27: 2D-odmerek (EUREF).....	185
Preglednica 28: BT-odmerek (EUREF).....	185
Preglednica 29: CEDM-odmerek (EUREF).....	186



# Poglavlje 1 Uvod

Natančno preberite te informacije pred uporabo sistema. Upoštevajte vsa opozorila in previdnostne ukrepe, opisane v tem priročniku. Med postopki naj bo ta priročnik na voljo. Zdravniki morajo bolnike obvestiti o vseh morebitnih tveganjih in neželenih učinkih, ki so opisani v tem priročniku glede uporabe sistema.



## Opomba

Podjetje Hologic nekatere sisteme konfigurira za doseganje specifičnih zahtev. Vaša sistemska konfiguracija morda nima vseh možnosti in dodatne opreme, ki so navedene v tem priročniku.



## Opomba

Funkcije, ki so prikazane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo v vseh regijah. Za več informacij se obrnite na predstavnika podjetja Hologic.

## 1.1 Predvidena uporaba

Rx Only

Pozor: Zvezni zakon ZDA omejuje ta pripomoček na prodajo za ali po naročilu zdravnika.

### 1.1.1 Predvidena uporaba sistema 3Dimensions

Sistem Hologic® 3Dimensions™ ustvarja digitalne mamografske slike, ki jih je mogoče uporabiti za pregledovanje in diagnosticiranje raka dojke. Sistem 3Dimensions (2D ali 3D) je namenjen uporabi pri enakih kliničnih aplikacijah kot dvorazsežni (2D) mamografski sistem, namenjen mamogramom za presejanje. Sistem 3Dimensions se lahko uporablja predvsem za ustvarjanje 2D-digitalnih mamogramov in 3D-mamogramov. Vsaka presejalna preiskava lahko vključuje:

- niz 2D-slik FFDM
  - ALI -
- niz 2D- ali 3D-slik, pri čemer je lahko 2D-slika FFDM ali 2D-slika, ustvarjena iz niza 3D-slik

Sistem 3Dimensions se lahko uporablja tudi za dodatne diagnostične postopke za dojko.



## Opomba

V Kanadi in Singapurju tomosinteza ni odobrena za presejanje, zato jo je treba uporabljati v kombinaciji z 2D-sliko (slika FFDM ali 2D-slika, ustvarjeno z nizom 3D-slik).

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## Poglavlje 1: Uvod

---

### **Kontrastna digitalna mamografija**

Kontrastna digitalna mamografija (ang. Contrast Enhanced Digital Mammography – CEDM) je podaljšek obstoječe indikacije za diagnostično mamografijo s sistemom 3Dimensions. Aplikacija CEDM omogoča kontrastno slikanje dojk z uporabo tehnike dvojne energije. Ta tehnika slikanja se lahko uporabi kot dodatek po mamografskih in/ali ultrazvočnih preiskavah za lokalizacijo znane ali domnevne lezije.

### **1.1.2 Predvidena uporaba sistema za zaznavanje Genius AI**

Sistem za zaznavanje Genius AI<sup>TM</sup> je računalniško podprta naprava s programsko opremo za zaznavanje in diagnosticiranje (CADe/CADx), ki je predvidena za uporabo z združljivimi sistemi za digitalno tomosintezo dojk (DBT) z namenom opredelitve in označevanja območij, na katera se želimo osredotočiti, vključno z gostimi območji v mehkih tkivih (gmote, strukturne deformacije in asimetrije) ter kalcinacijami pri pregledovanju rezultatov testov DBT iz združljivih sistemov DBT, ter opredelitve ocen zaupanja, ki omogočajo ocenjevanje zanesljivosti ugotovitev ter oceno primera. Naprava je namenjena hkratnemu razlaganju rezultatov testov digitalne tomosinteze dojk, pri katerih zdravnik, ki razlaga rezultate, potrdi ali ovriže ugotovitve med pregledovanjem rezultatov testa.

### **1.1.3 Kontraindikacije**

Ni znanih kontraindikacij.

## **1.2 Možni neželeni učinki mamografskih sistemov na zdravje**

Spodaj je naveden seznam možnih neželenih učinkov (kot so zapleti), povezanih z uporabo tega pripomočka. Ta tveganja so enaka kot za druge sisteme z mamografijo na film ali digitalno mamografijo:

- prekomerno stiskanje dojke
- prekomerna izpostavljenost rentgenskim žarkom
- električni udar
- okužba
- draženje kože, odrgnine ali vbodne rane

### **1.3 Zmožnosti sistema**

Sistem zagotavlja uporabniški vmesnik za izvajanje presejalnih in diagnostičnih mamogramov:

- Konvencionalna mamografija z digitalnim slikovnim senzorjem, ki je enake velikosti kot velik film za mamografijo.
- Tomosintežno slikanje z digitalnim slikovnim senzorjem, ki je enake velikosti kot velik film za mamografijo (možnost tomosinteze).
- Konvencionalni digitalni mamogram in tomosintežno slikanje med eno kompresijo (možnost tomosinteze).

### **1.4 O mamografskem pregledu Genius 3D Mammography**

Pregled Genius™ 3D Mammography™ (tudi pregled Genius™) se zajame z mamografskim sistemom Hologic® 3D Mammography™ in ima nabor 2D in 3D slik. 2D slika je lahko zajeta 2D slika ali 2D slika, generirana iz nabora 3D™ slik. Pregled Genius™ je na voljo samo na sistemu a Hologic® 3D Mammography™.

Genius™ 3D Mammography™ je blagovna znamka pregleda Hologic 3D Mammography™ in morda ni na voljo na vseh tržiščih.

### **1.5 Več informacij o tomosintezi**

Sistem Hologic Selenia Dimensions je agencija FDA 11. februarja 2011 odobrila za možnost tomosinteze Hologic (glejte številko PMA P080003). Odobritev FDA velja za presejalno in diagnostično slikanje. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu FDA na naslovu <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

Možnost ustvarjenih 2D-posnetkov (C-View) skupaj z možnostjo tomosinteze je agencija FDA odobrila 16. maja 2013 (glejte številko PMA P080003 S001). Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu FDA na naslovu

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Seznam znanstvenih objav o tomosintezi dojšč je na voljo na spletnem mestu Hologic. Večina preiskav je bilo izvedenih s komercialno dostopnim sistemom Hologic Selenia Dimensions za tomosintezo. Glejte objavo na

<http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

Na spletnem mestu Hologic je več dokumentov in povzetkov iz objav o slikanju dojšč. Dokumente si oglejte na <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Objavljene so bile neodvisne raziskave o tomosinteznih sistemih Hologic Selenia Dimensions pri presejanju populacije v Evropi. Rezultati konsistentno prikazujejo značilno povečanje v stopnji zaznavanja invazivnega raka, hkrati pa zmanjšanje števila lažno pozitivnih rezultatov. Priporočamo naslednje objave.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 1: Uvod

---

**Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.**

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

**Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebson IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

**Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebson IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

**Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.**

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebson IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

**Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography**

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>



### POMEMBNO:

Podjetje Hologic močno priporoča, da se uporabniki seznanijo z lokalnimi ali regionalnimi predpisi. Ti predpisi lahko postavljajo omejitve glede različnih vrst klinične uporabe. Ker se lahko predpisi sčasoma spreminjačo in razvijajo, je priporočeno periodično pregledovanje.

---

## 1.6 Več o tehnologijah slikanja C-View in Intelligent 2D



### Opomba

Tehnologija slikanja Intelligent 2D™ morda ni na voljo v vseh regijah. Za več informacij se obrnite na prodajnega zastopnika.

### 1.6.1 Programska oprema C-View in Intelligent 2D

Programska oprema C-View™ in Intelligent 2D™ uporablja slikovne podatke iz tomosinteznega zajema dojke, da ustvari en digitalni (2D) mamogram na tomosintežni zajem dojke. Sintetizirana 2D-slika je ustvarjena brez potrebe po dodatnem digitalnem mamografskem slikanju. Sintetizirana 2D-slika je zasnovana tako, da je podobna in služi istemu namenu kot digitalni mamogram (2D), če se uporablja kot del presejalne preiskave s tomosintezo. Slika C-View ali Intelligent 2D je interpretirana skupaj s tomosinteznim naborom slik dojke in ni namenjena uporabi za klinične odločitve ali diagnozo brez spremljajočih tomosinteznih slik dojke.

### 1.6.2 Opozorila in previdnostni ukrepi v povezavi s tehnologijami slikanja C-View in Intelligent 2D



#### Opozorilo:

**Ne sprejemajte kliničnih odločitev ali postavljajte diagnoz na podlagi slik C-View ali Intelligent 2D, ne da bi pregledali povezani nabor tomosinteznih slik.**

Sintetizirane 2D-slike funkcij C-View ali Intelligent 2D uporabljajte enako kot konvencionalne digitalne mamograme (2D) med izvajanjem presejalne preiskave s tomosintezo.

- Pri pregledovanju slik C-View ali Intelligent 2D glede posameznih elementov ali območij jih primerjajte s prejšnjim digitalnim mamogramom (2D), če obstaja, in nato natančno preglejte povezane tomosinteze slike.
- Preden sprejmete kakršno koli klinično odločitev pozorno preglejte celoten nabor tomosinteznih slik.



#### Opozorilo:

**Videz sintetiziranih 2D-slik C-View ali Intelligent 2D je lahko drugačen od konvencionalnega digitalnega 2D-mamograma, enako kot so 2D-mamogrami na filmu in digitalni obliki pri različnih proizvajalcih naprav drugačni.**

Uporabniki morajo zagotoviti, da so zadostno usposobljeni in seznanjeni z videzom sintetiziranih 2D-slik C-View in Intelligent 2D, preden jih uporabljajo skupaj s tomosinteznimi nabori slik.

### 1.6.3 Načelo delovanja tehnologij slikanja C-View in Intelligent 2D

#### Pregled

Programska oprema C-View in Intelligent 2D je aplikacija za obdelavo slik za naknadno obdelavo podatkov slikovnih pik iz tomosintežnih podatkov, ki so zajeti na sistemih za tomosintežno slikanje Hologic, v digitalni 2D-mamograf. Sintetizirane 2D-slike C-View ali Intelligent 2D lahko uporabljate namesto digitalnega 2D-mamograma kot del presejalne preiskave s tomosintezo.

Programska oprema C-View in Intelligent 2D obdela tomosinteze podatke in ustvari 2D-sliko, ki je zasnovana tako, da je podobna in služi istemu namenu kot digitalni mamogram (2D), če se uporablja kot del presejalne preiskave s tomosintezo.

#### Konfiguracija

Programska oprema C-View in Intelligent 2D nima uporabniških nastavitev, ki vplivajo na videz končnih sintetiziranih 2D-slik. Slike C-View in Intelligent 2D so narejene bodisi v formatu slike za tomosintezo dojk DICOM, kot ena sama debela rezina ali v formatu slike za rentgensko slikanje digitalne mamografije DICOM. Skrbnik PACS lokacije lahko po dogovoru z inženirji za povezljivost podjetja Hologic izbere izhodni zapis, ki je najbolj primeren za IT-infrastrukturo in delovne postaje lokacije. Glava vseh slik DICOM C-View ali Intelligent 2D vsebuje informacije, ki so potrebne za razlikovanje od ostalih konvencionalnih 2D-slik ali naborov tomosintežnih slik v istem pogledu. V podatke o slikovnih pikah sintetiziranih 2D-slik je vžgana tudi opomba (»C-View« ali »Intelligent 2D«).

#### Potek dela

Kot pri vseh preiskavah s slikanjem tehnik izbere bolnika in določi vrsto slikanja, ki se bo izvedla. Za pregled s slikami C-View ali Intelligent 2D je proces slikanja bolnika in zaključek preiskave vse, kar je potrebno. Programska oprema C-View in Intelligent 2D ne zahteva neposrednega človeškega posredovanja.

## 1.7 O sistemu za zaznavanje Genius AI

Sistem za zaznavanje Genius AI je programski modul, namenjen opredeljevanju sumljivih lezij na dojkah, ki se pojavijo kot gosta območja v mehkih tkivih (gmote, strukturne deformacije in asimetrije) ali skupki kalcinacij na slikah, ki nastanejo ob tomosintezi dojk. Sistem za zaznavanje Genius AI analizira podatkovni niz iz tomosinteze za vsak pogled iz testa Hologic 3D Mammography™ posebej in tako opredeli omenjene lezije s pomočjo nevronskih mrež za globoko učenje. Za vsako opredeljeno lezijo sistem za zaznavanje Genius AI pripravi naslednje ugotovitve CAD:

- Rezino, na kateri je lezija najbolje predstavljena.
- Lokacijo lezije.
- Obris lezije.
- Oceno zaupanja lezije.

Poleg tega sistem za zaznavanje Genius AI pripravi tudi oceno primera za celotni test tomosinteze dojke, ki predstavlja stopnjo zaupanja, s katero je mogoče trditi, da rezultati testa vsebujejo maligno lezijo.

Sistem za zaznavanje Genius AI shrani vse lastnosti omenjenih ugotovitev CAD v objekt DICOM Mammography CAD SR, ki ga nato lahko prikažete na delovnih postajah za preverjanje ter v sistemih za arhiviranje, ki so združljivi z DICOM. Če delovna postaja za preverjanje ne more podati interpretacije objekta DICOM Mammography CAD SR, obstaja tudi možnost sekundarnega zajema slike DICOM.

### Potek dela

Kot pri vseh preiskavah s slikanjem tehnik izbere bolnika in določi vrsto slikanja, ki se bo izvedla. Za test Genius 3D™ Mammography sta potrebna samo slikanje predmeta in izdelava študije. Sama programska oprema za zaznavanje Genius AI deluje brez neposrednega človeškega posredovanja.

## 1.7.1 Opozorila in previdnostni ukrepi za uporabo programske opreme za zaznavanje Genius AI

---

### Pomembno.

Radiolog mora interpretacijo osnovati izključno na slikah, ki so ustrezne kakovosti za diagnozo, in se za določanje klinične slike ne sme zanašati samo na oznake programske opreme za zaznavanje Genius AI.

---

### Pomembno.

Programska oprema za zaznavanje Genius AI je pripomoček, ki ga morajo radiologi uporabljati hkrati z interpretacijo nizov slik Hologic 3D Mammography™.

---

### Pomembno.

Programska oprema za zaznavanje Genius AI ne ojača tega, kar vidi uporabnik, pomaga pa opredeliti predele na 3D™-mamogramih, ki bi jih bilo treba pregledati.

---

## 1.8 Uporabniški profili

### 1.8.1 Mamografski tehnik

- Izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo na lokaciji, na kateri dela mamografski tehnik.
- Zaključeno usposabljanje na mamografskem sistemu.
- Usposabljanje za položaje mamografiranja.
- Zna uporabljati računalnik in povezano opremo.

### 1.8.2 Radiolog

- Izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo na lokaciji, na kateri dela radiolog.
- Zna uporabljati računalnik in povezano opremo.

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## Poglavlje 1: Uvod

---

### **1.8.3 Medicinski fizik**

- Izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo na lokaciji, na kateri dela medicinski fizik.
- Pozna mamografijo.
- Ima izkušnje z digitalnim slikanjem.
- Zna uporabljati računalnik in povezano opremo.

### **1.9 Zahteve za usposabljanje**

V ZDA morajo biti uporabniki registrirani radiološki tehničarji, ki ustrezajo merilom za izvajanje mamografije. Uporabniki mamografije morajo izpolnjevati vse zahteve za osebje MQSA po smernicah FDA za konvencionalno in digitalno mamografijo.

Uporabnik ima med drugim naslednje možnosti za usposabljanje:

- Usposabljanje za uporabe na lokaciji, ki ga izvaja specialist za klinične storitve podjetja Hologic
- Usposabljanje na delovnem mestu

Poleg tega tudi uporabniški priročnik vsebuje navodila in napotke o uporabi sistema.

Vsi uporabniki se morajo pred uporabo sistema na bolnikih prepričati, ali so usposobljeni za pravilno uporabo sistema.

Podjetje Hologic ne sprejema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe sistema.

### **1.10 Zahteve za nadzor kakovosti**

Ustanove v ZDA morajo uporabljati priročnik za nadzor kakovosti, da ustvarijo program zagotavljanja kakovosti in program nadzora kakovosti. Ustanova mora ustvariti program, ki ustreza zahtevam ameriškega zakona Mammography Quality Standards Act ali pridobiti akreditacijo ACR ali drugega akreditacijskega organa.

Ustanove izven ZDA lahko uporabljajo priročnik za nadzor kakovosti kot vodilo za ustvarjanje programa, ki ustreza lokalnim standardom in predpisom.

### **1.11 Kje najti navodila za namestitev**

Navodila za namestitev so na voljo v *Servisnem priročniku*.

### **1.12 Kje najti informacije o tehničnem opisu**

Informacije o tehničnem opisu so na voljo v *Servisnem priročniku*.

## **1.13 Garancijska izjava**

Če ni drugače izrecno določeno v pogodbi: i) oprema, ki jo proizvaja podjetje Hologic, ima za prvotnega kupca garancijo za delovanje skladno z objavljenimi specifikacijami izdelka za eno (1) leto od datuma odpreme, ali če je zahtevana namestitev, od datuma namestitve (»garancijsko obdobje«); ii) rentgenske cevi za digitalne mamograme imajo štiriindvajset (24) mesecev garancije, pri čemer imajo polno garancijo za prvih dvanajst (12) mesecev in linearno sorazmerno garancijo med 13. in 24. mesecem; iii) nadomestni deli in znova obdelani elementi imajo garancijo do konca garancijskega obdobia ali devetdeset (90) dni od odpreme (velja daljše obdobje); iv) potrošni material ima garancijo za delovanje skladno z objavljenimi specifikacijami za obdobje, ki se zaključi ob koncu roka uporabe na embalaži izdelka; v) licenčna programska oprema ima garancijo za delovanje skladno z objavljenimi specifikacijami; vi) storitve imajo garancijo za strokovno izvedbo; vii) oprema, ki je ne proizvaja podjetje Hologic, ima garancijo svojega proizvajalca, takšne garancije proizvajalcev pa veljajo tudi za stranke podjetja Hologic v meri, ki jo dopušča proizvajalec opreme, ki je ne proizvaja podjetje Hologic. Podjetje Hologic ne jamči, da bo uporaba izdelkov neprekinjena ali brez napak, ali da bodo izdelki delovali z izdelki drugih proizvajalcev, ki jih ne odobri podjetje Hologic. Te garancije ne veljajo za elemente, ki: (a) jih popravi, premakne ali spreminja kdor koli, razen pooblaščenega servisnega osebja Hologic; (b) so izpostavljeni fizični (vključno s topotno in električno) zlorabi, obremenitvi ali napačni rabi; (c) so skladiščeni, vzdrževani ali uporabljeni na način, ki ni skladen z ustreznimi specifikacijami podjetja Hologic, kar vključuje tudi strankino zavrnitev posodobitev programske opreme, ki jih priporoča podjetje Hologic; ali (d) so označeni in dobavljeni brez garancije podjetja Hologic ali pred uradnim dajanjem na tržišče ali dani na razpolago v obstoječem stanju.

## **1.14 Tehnična podpora**

Glejte stran z avtorskimi pravicami v tem priročniku za kontaktne informacije za podporo za izdelek.

## **1.15 Reklamacije izdelka**

Reklamacije ali težave glede kakovosti, zanesljivosti, varnosti ali delovanja tega izdelka sporočite podjetju Hologic. Če je medicinski pripomoček povzročil ali poslabšal poškodbo bolnika, to takoj sporočite podjetju Hologic. (Za kontaktne informacije si oglejte stran z avtorskimi pravicami.)

## **1.16 Izjava o informacijski varnosti podjetja Hologic**

Podjetje Hologic neprestano preizkuša trenutno stanje računalniške in omrežne varnosti, da bi pridobilo vpogled v morebitne varnostne težave. Podjetje Hologic po potrebi izdaja tudi posodobitve za izdelek.

Za dokumente o najboljši praksi za informacijsko varnost izdelkov Hologic glejte spletno mesto Hologic na naslovu [www.Hologic.com](http://www.Hologic.com).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 1: Uvod

### 1.17 Simboli

Ta razdelek opisuje simbole na sistemu.

Simbol	Opis
	Del v stiku z bolnikom tipa B
	Priključek za izenačitev potenciala
	Priključek za zaščitno ozemljitev
	IZKLOP (napajanje)
	VKLOP (napajanje)
	Električno in elektronsko opremo morate odlagati ločeno od običajnih odpadkov. Odpadni material pošljite podjetju Hologic ali se obrnite na servisnega zastopnika.
	Opozorilo – elektrika
	Proizvajalec
	Datum izdelave
	Ta sistem oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo (neionizirajoče sevanje)
	Pozor – sevanje
	Glejte navodila za uporabo
	Pozor

Simbol	Opis
<b>REF</b>	Kataloška številka
<b>SN</b>	Serijska številka
<b>P/N</b>	Številka dela

## 1.18 Opis oznak Opozorilo, Pozor, Opomba

Opis oznak Opozorilo, Pozor, Opomba v tem priročniku:



### OPOZORILO!

Postopek, ki ga morate natančno upoštevati, da preprečite morebitne nevarne ali usodne poškodbe.



### Opozorilo:

Postopek, ki ga morate natančno upoštevati, da preprečite poškodbe.



### Pozor:

Postopek, ki ga morate natančno upoštevati, da preprečite škodo na opremi, izgubo podatkov ali poškodbe datotek v programskej opremi.



### Opomba

Opombe prikazujejo dodatne informacije.


## 1.19 Konvencije v dokumentu

Če morate dodati besedilo, ga vnesite natančno tako, kot je prikazano v **pisavi s fiksno širino**.



## Poglavlje 2 Splošne informacije

### 2.1 Pregled sistema

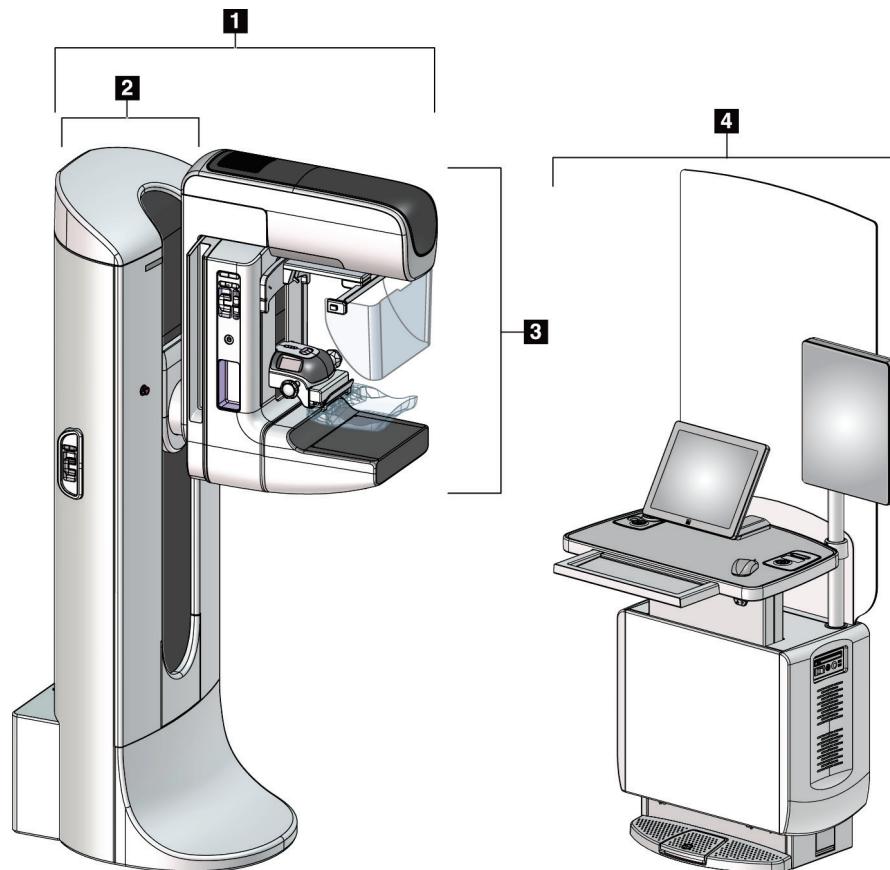

*Slika 1: Sistem 3Dimensions™*


#### Legenda za slike

1. Stojalo (nosilec in C-roka)
2. Nosilec
3. C-roka (roka za cev in kompresijska roka)
4. Univerzalna delovna postaja za zajem

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 2: Splošne informacije

### 2.1.1 Pregled ročice C

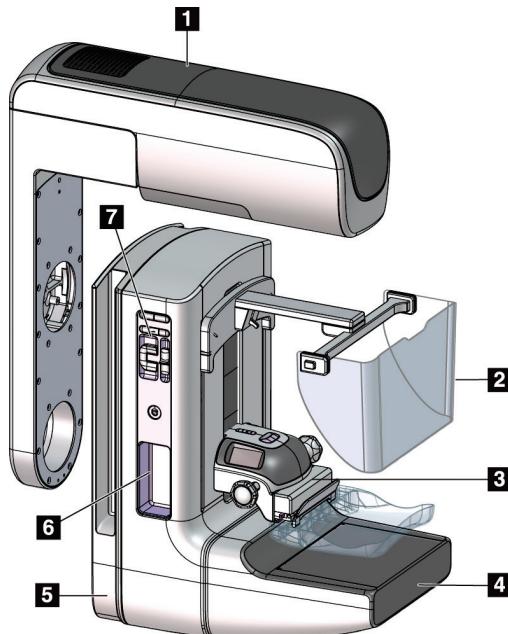

#### Legenda slike

1. Ročica cevi
2. Ščitnik za obraz bolnika
3. Kompresijski pripomoček
4. Sprejemnik slike
5. Kompresijska ročica
6. Ročica za bolnika
7. Nadzorna plošča ročice C

Slika 2: Pregled ročice C

## 2.2 Varnostne informacije

Pred uporabo tega sistema pozorno preberite in zgotovite, da razumete ta priročnik. Priročnik mora biti med uporabo sistema na voljo.

Vedno upoštevajte navodila v tem priročniku. Podjetje Hologic ne sprejema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe sistema. Za možnosti usposabljanja se obrnite na zastopnika podjetja Hologic.

Ta sistem ima varnostne zapore, vendar mora uporabnik razumeti, kako pravilno uporabljati sistem. Uporabnik mora razumeti tudi zdravstvena tveganja rentgenskega sevanja.

## 2.3 Opozorila in previdnostni ukrepi



Ta sistem je opredeljen kot DEL V STIKU Z BOLNIKOM TIPA B, RAZRED I, IPX0, trajno priklopjena oprema, neprekinjeno delovanje s kratkotrajnimi obremenitvami po IEC 60601-1. Sistem nima posebnih elementov, ki bi ga ščitili pred vnetljivimi anestetiki ali vodorom tekočin.



### OPOZORILO!

**Nevarnost električnega udara. To opremo lahko priklopite samo na napajanje z zaščitno ozemljitvijo.**

---



### OPOZORILO!

**Za električne varnostne zahteve za Severno Ameriko uporabite bolnišnično vtičnico s pravilno ozemljitvijo.**

---



### OPOZORILO!

**Električna oprema, ki se uporablja v bližini vnetljivih anestetikov, lahko povzroči eksplozijo.**

---



### OPOZORILO!

**Za pravilno izolacijo na sistem priklopite samo odobreno dodatno opremo ali izbirne dodatke. Priklučke lahko spremeni samo pooblaščeno osebje.**

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 2: Splošne informacije

---



### OPOZORILO!

Vzdržujte varnostno razdaljo 1,5 m med bolnikom in pripomočki, ki niso namenjeni bolniku.

Ne nameščajte komponent, ki niso namenjene bolniku (kot je upravljalnik poteka dela, delovna postaja za diagnostični pregled ali tiskalnik) na območje bolnika.

---



### OPOZORILO!

Te plošče lahko odpirajo samo servisni inženirji, ki jih pooblasti podjetje Hologic. Ta sistem vsebuje smrtno nevarne napetosti.

---



### OPOZORILO!

Uporabnik mora odpraviti težave pred uporabo sistema. Obrnite se na odobrenega servisnega zastopnika za preventivno vzdrževanje.

---



### OPOZORILO!

Po odpovedi napajanja umaknite bolnika iz sistema, preden znova aktivirate napajanje.

---



### Opozorilo:

Ta pripomoček vsebuje nevarne materiale. Odpadni material pošljite podjetju Hologic ali se obrnite na servisnega zastopnika.

---



### Opozorilo:

Premiki ročice C so motorizirani.

---



### Opozorilo:

Če povečate nastavitev za prilagoditev osvetlitve AEC, povečate odmerek, ki ga prejme bolnik, na visoko raven. Če zmanjšate nastavitev osvetlitve AEC, povečate šum na sliki ali zmanjšate kakovost slike.

---



### Opozorilo:

Dostop do opreme mora biti nadzorovan po lokalnih predpisih za zaščito pred sevanjem.

---



### Opozorilo:

Diskovni pogoni v tem sistemu so laserski izdelki razreda I. Preprečite neposredno izpostavljenost žarku. Če odprete okrov diskovnega pogona, izhaja skrito lasersko sevanje.

---



### Opozorilo:

Bralnik črtne kode, ki je nameščen na tem sistemu, je laserski izdelek razreda II. Preprečite neposredno izpostavljenost žarku. Če odprete okrov, izhaja skrito lasersko sevanje.

---



### Opozorilo:

Med slikanjem mora biti celotno telo za radiacijskim ščitom.

---



### Opozorilo:

Ko sistem pridobiva sliko, ne premikajte ročice C.

---



### Opozorilo:

Če se ploščice dotaknejo potencialno kužnih materialov, se obrnite na zastopnika za nadzor okužb glede navodil za dekontaminacijo.

---



### Opozorilo:

Med postopkom bolnika ne pustite samega.

---



### Opozorilo:

Bolnikove roke morajo biti vedno stran od vseh gumbov in stikal.

---



### Opozorilo:

Nožna stikala postavite na mesto, kjer so v dosegu stikal za zasilni izklop, če jih uporabljate.

---



### Opozorilo:

Postavite nožna stikala tako, da preprečite nenamerno aktivacijo zaradi bolnika ali invalidskega vozička.

---



### Opozorilo:

Da preprečite višji odmerek sevanja za bolnika, na pot rentgenskega žarka postavite samo odobrene materiale.

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 2: Splošne informacije

---



### Opozorilo:

Sistem je lahko nevaren za bolnika in uporabnika. Vedno upoštevajte previdnostne ukrepe za rentgensko slikanje.

---



### Opozorilo:

Za slikanje, razen pri študijah primerov s povečavo, vedno uporabite ščitnik za obraz.

---



### Opozorilo:

Ščitnik za obraz bolnika ne ščiti pred sevanjem.

---



### Opozorilo:

Nevarnost ujetja. Pazite, da ima ročica C 50 cm (20 palcev) odmika od katerega koli predmeta med vrtenjem ročice C. Ne uporablajte samodejnega vrtenja, če ima ročica C manj kot 50 cm (20 palcev) odmika.

---



### Pozor:

Ta sistem je medicinski pripomoček, ne običajen računalnik. Na strojni ali programske opremi lahko izvajate samo odobrene spremembe. Ta pripomoček namestite za požarnim zidom, da zagotovite omrežno varnost. Zaščita pred virusi ali omrežna varnost za ta medicinski pripomoček ni vgrajena (npr. računalniški požarni zid). Omrežna varnost in zaščita pred virusi sta odgovornost uporabnika.

---



### Pozor:

Ne izklopite varovalke delovne postaje za zajem, razen v nujnih primerih. Varovalka lahko izklopi brezprekinjivo napajanje (UPS), kar lahko povzroči izgubo podatkov.

---



### Pozor:

Nevarnost izgube podatkov. Magnetnih pomnilniških medijev ne postavljajte v bližino ali na naprave, ki tvorijo magnetna polja.

---



### Pozor:

Ne uporabljajte izvora toplote (kot je grelni paket) na sprejemniku slike.

---



### Pozor:

Za preprečevanje morebitne škode zaradi toplotnega šoka na digitalnem sprejemniku slike upoštevajte naslednji postopek za izklop opreme.

---

**Pozor:**

Prikazovalnik je umerjen skladno s standardi DICOM. Ne spremajte svetlosti ali kontrasta prikazovalnika.

**Pozor:**

Uporabite čim manjšo količino čistilne tekočine. Tekočina ne sme steći ali curljati.

**Pozor:**


Za preprečevanje poškodb elektronskih komponent ne pršite razkužila po sistemu.

**Opomba:**

Podjetje Hologic v določenih državah ne prilaga napajalnega kabla za ogrodje. Če napajalni kabel ni priložen, mora nameščeni kabel ustrezati naslednjim zahtevam in vsem veljavnim lokalnim predpisom: 3 vodniki, 8 AWG ( $10 \text{ mm}^2$ ), baker, dolžina največ 25 čevljev (7,62 m).

## 2.4 Stikala za zasilni izklop

Stikala za zasilni izklop odklopijo napajanje ogrodja in mehanizma za dvig delovne postaje za zajem (na delovnih postajah, ki imajo to možnost). Stikala za zasilni izklop ne smete uporabljati za rutinski izklop sistema.

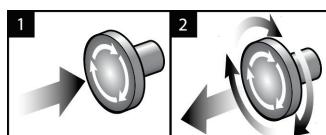

Slika 3: Delovanje stikala za zasilni izklop

Na sistemu so tri stikala za zasilni izklop, po eno na vsaki strani ogrodja in eno na delovni postaji za zajem.

1. Za izklop ogrodja in onemogočanje mehanizma za dvig delovne postaje za zajem pritisnite katero koli stikalo za zasilni izklop.
2. Če želite ponastaviti stikalo za zasilni izklop, ga zavrtite v desno za približno četrto obrata, dokler stikalo znova ne izskoči.

## 2.5 Zaklepi

Sistem 3Dimensions ima varnostne zaklepe:

- Navpično premikanje in vrtenje C-roke je onemogočeno, kadar se uporabi stiskanje. Servisni inženir lahko konfigurira silo zaklepa od 22 newtonov (5 funtov) do 45 newtonov (10 funtov).
- Če se gumb za rentgenske žarke ali nožno stikalo za rentgenske žarke sprosti pred koncem izpostavljenosti, se izpostavljenost zaustavi in prikaže sporočilo o alarmu.
- V načinu Tomo sistem ne omogoča izpostavljenosti, če je mreža v rentgenskem polju (možnost Tomosynthesis).
- Zastavice položaja ogledala in filtra prav tako preprečujejo rentgenske žarke, kadar ogledalo za svetlobno polje ali sklop filtrov ni na pravilnem mestu.

## 2.6 Skladnost

Ta razdelek opisuje zahteve za zakonsko skladnost mamografskega sistema in odgovornosti proizvajalca.

### 2.6.1 Zahteve za zakonsko skladnost

Proizvajalec je odgovoren za varnost, zanesljivost in delovanje te opreme ob naslednjih določbah:

- Električna inštalacija v prostoru ustreza vsem zahtevam.
- Oprema se uporablja skladno z *Vodičem za uporabnika*.
- Sestavljanje, razširitve, nastavitev, spremembe in popravila izvaja samo pooblaščeno osebje.
- Omrežna in komunikacijska oprema, ki je nameščena, ustreza standardom IEC. Celotni sistem (omrežna in komunikacijska oprema in mamografski sistem) mora biti skladen z IEC 60601-1.



#### Pozor:

Za medicinsko električno opremo veljajo posebni previdnostni ukrepi glede elektromagnetne združljivosti (EMZ), zato jo je treba uporabljati skladno s podanimi informacijami o EMZ.

---



#### Pozor:

Na medicinsko električno opremo lahko vpliva prenosna in mobilna komunikacijska oprema z radiofrekvenčnim sevanjem.

---



### Pozor:

Uporaba neodobrene dodatne opreme in kablov lahko povzroči povečanje emisij ali zmanjšanje odpornosti. Za vzdrževanje kakovosti izolacije na sistem priklopite samo odobreno dodatno opremo ali izbirne dodatke podjetja Hologic.

---



### Pozor:

Električne medicinske (EM) opreme ali sistema ne smete uporabljati blizu ali na drugi opremi. Če je uporaba v bližini ali na drugi opremi nujno potrebna, pazite, da električna medicinska oprema ali sistem v tej konfiguraciji pravilno deluje.

---



### Pozor:

Ta sistem je namenjen samo za uporabo s strani zdravstvenih delavcev. Sistem lahko povzroča radijske motnje ali moti delovanje opreme v bližini. Morda boste morali izvesti ukrepe za odpravljanje teh težav, npr. obračanje ali premeščanje opreme ali zaščito lokacije.

---



### Pozor:

Spremembe ali modifikacije, ki jih podjetje Hologic ne odobri izrecno, lahko izničijo vaše pooblastilo za uporabo opreme.

---



### Pozor:

Oprema je bila preizkušena in ustrezala mejnim vrednostim, ki veljajo za digitalne naprave razreda A po 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje smiselne zaščite pred škodljivimi motnjami, če se oprema uporablja v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljana skladno z navodili za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije. Uporaba te opreme v gospodinjskem okolju lahko povzroči škodljive motnje, ki jih bo moral uporabnik odpraviti na lastne stroške.

---



### Pozor:

Na podlagi ravni preskusa ODPORNOST ODPRTINE OHIŠJA na RF BREZŽIČNI KOMUNIKACIJSKI OPREMI po IEC 60601-1-2, 4. izdaja, je ta naprava dovezeta na oddajno frekvenco GMRS 460, FRS 460. Zagotovite razdaljo najmanj 30 cm med radii GMRS in FRS ter sistemom.

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 2: Splošne informacije

---

### 2.6.2 Izjave o zakonski skladnosti


Proizvajalec izjavlja, da ta pripomoček ustreza naslednjim zahtevam:



Medicina – Uporaba opreme z elektromagnetnim sevanjem glede na možnost električnega udara, požara in mehanskih nevarnosti je mogoča samo skladno s standardi ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009/(R)2012, A2: 2010/(R)2012 in CAN/CSA-C22.2 št. 60601-1 (2014)

- CAN/CSA – ISO 13485-03 Medicinski pripomočki – Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve za zakonodajne namene (uporabljen ISO 13485:2003, druga izdaja, 2003-07-15)
- CAN/CSA C22.2 št. 60601-1:2014 Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti
- EN 60601-1: 2006/A1: 2013 Medicinska električna oprema. Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 in ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 – Elektromagnetna združljivost in zadeve v povezavi z radijskim spektrom (ERM); naprave kratkega dosegja (SRD); radijska oprema v frekvenčnem pasu od 9 kHz do 25 MHz in sistemi z indukcijsko zanko v frekvenčnem pasu od 9 kHz do 30 MHz
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 in ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 – Elektromagnetna združljivost in zadeve v povezavi z radijskim spektrom (ERM); standardi elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve
- FCC, 47 CFR 15. del, poddel C, razdelek 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [Dela 900 in 1020]
- IEC 60601-1: 2005/A1: 2012 izdaja 3.1 Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti
- IEC 60601-1-2, izdaja 4.: 2014 Medicinska električna oprema – 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti – soveljavni standard: Elektromagnetna združljivost – zahteve in preskusi
- IEC 60601-1-3, izdaja 2.0: 2008/A1: 2013 Medicinska električna oprema – 1-3. del: Varstvo pred sevanjem pri rentgenski diagnostični opremi
- IEC 60601-2-28: 2017 Medicinska električna oprema – 2-28. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenskih naprav za zdravniške pregledne
- IEC 60601-2-45: 2011/AMD1: 2015 Medicinska električna oprema – 2-45. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenske opreme za mamografijo in stereotaktičnih naprav za mamografijo
- RSS-210: izdaja 7, 2007 Specifikacije radijskih standardov za nizkojakostne radiokomunikacijske naprave, ki ne zahtevajo licence: oprema kategorije I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009/(R)2012 in A2: 2010/(R)2012 Medicinska električna oprema, 1.del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti, vključno z dopolnitvijo (2010)

## 2.7 Mesta oznak

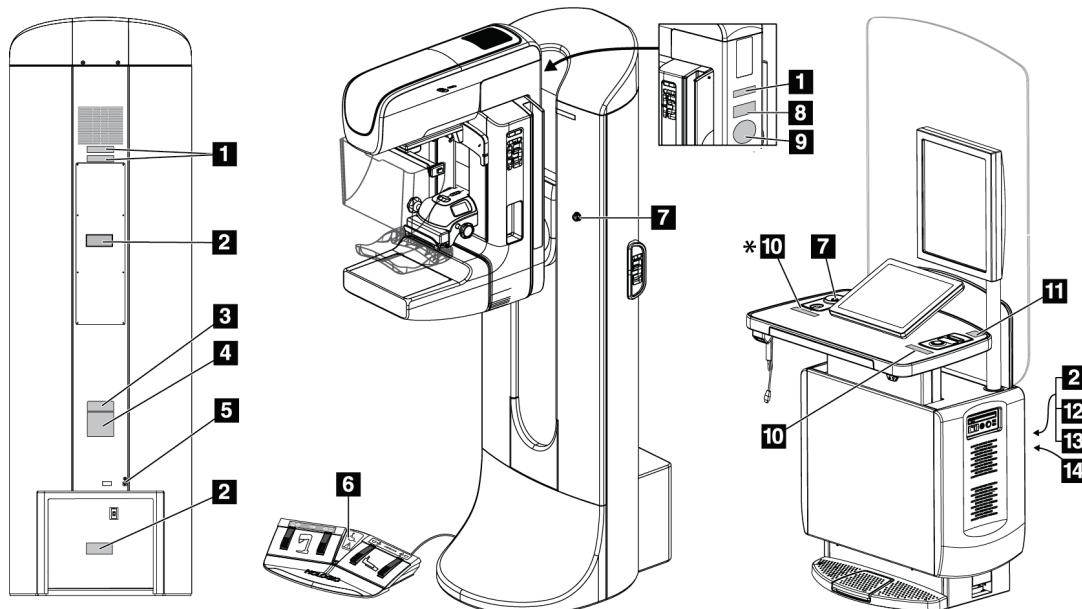

Slika 4: Mesta oznak

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 2: Splošne informacije




Preglednica 1: Oznake sistema

<p><b>1</b></p> <p><i>Pripomoček s serijsko številko</i></p>	<p><b>2</b></p> <p><i>Opozorilo glede električnega udara</i></p>	<p><b>3</b></p> <p><i>Model sistema</i></p>
<p><b>4</b></p> <p><i>Ploščica z imenom nosilca</i></p>	<p><b>5</b></p> <p><i>Terminal za izenačevanje potenciala</i></p>	<p><b>8</b></p> <p><i>Detektor</i></p>
<p><b>6</b></p> <p><i>Opozorilo za nožno stikalo glede invalidskega vozička</i></p>	<p><b>7</b></p> <p><i>Stikalo za zaustavitev v nujnem primeru</i></p>	

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 2: Splošne informacije


Preglednica 1: Oznake sistema

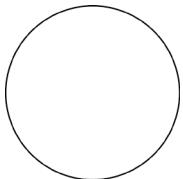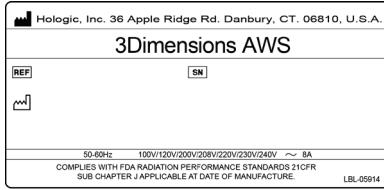9	10	11
 <p>Serijska številka rentgenske cevi, ki jo priloži prodajalec</p>	 <p><b>WARNING</b> This X-Ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed. LBL-00422</p> <p>Opozorilo za rentgenski pripomoček</p>	 <p><b>HOLOGIC®</b> Customer Support 24/7 877-371-4372 (USA) 32.2.711.4690 (Int'l)</p> <p>SN P/N e-mail</p> <p>LBL-0203</p> <p>Stik s tehnično podporo</p>
12	13	14
 <p>Hologic, Inc. 36 Apple Ridge Rd. Danbury, CT. 06810, U.S.A. <b>3Dimensions AWS</b> REF SN C/W</p> <p>50-60Hz 100V/120V/200V/208V/220V/230V/240V ~ 8A COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. LBL-05914</p> <p>Ploščica z imenom delovne postaje za zajem</p>	 <p><b>CE</b> 0044 <b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>3Dimensions System (3Dimensions Gantry) (3Dimensions AWS) TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> <p>ANSI/AAMI ES60601-1 (20XX) CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (20XX)</p> <p>Medical-Applied Electromagnetic Radiation Equipment LBL-03864</p> <p>Skladnost</p>	 <p><b>LIFT MECHANISM IS NOT RATED FOR CONTINUOUS OPERATION</b> LBL-01852</p> <p>Omejitev za dviganje delovne postaje za zajem</p>



## Poglavlje 3 Krmilni elementi in kazalniki sistema

### 3.1 Krmilniki za napajanje sistema

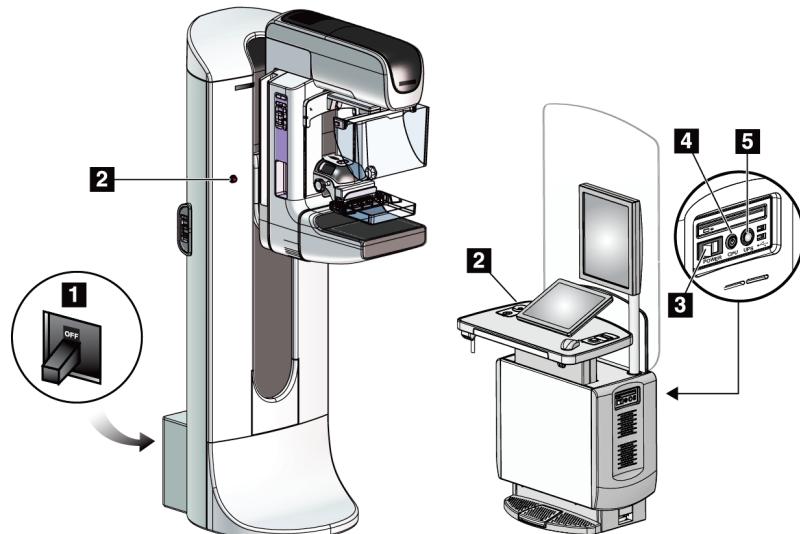

Slika 5: Krmilniki za napajanje sistema


#### Legenda za slike

1. Prekinjevalnik napajanja nosilca
2. Stikalo za izklop v nujnem primeru (dva na nosilcu, eden na delovni postaji za zajem)
3. Stikalo za napajanje delovne postaje za zajem
4. Gumb za vklop/ponastavitev računalnika
5. Gumb za neprekinjeno napajanje (UPS)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 3: Krmilni elementi in kazalniki sistema

## 3.2 Krmilniki in indikatorji stojala

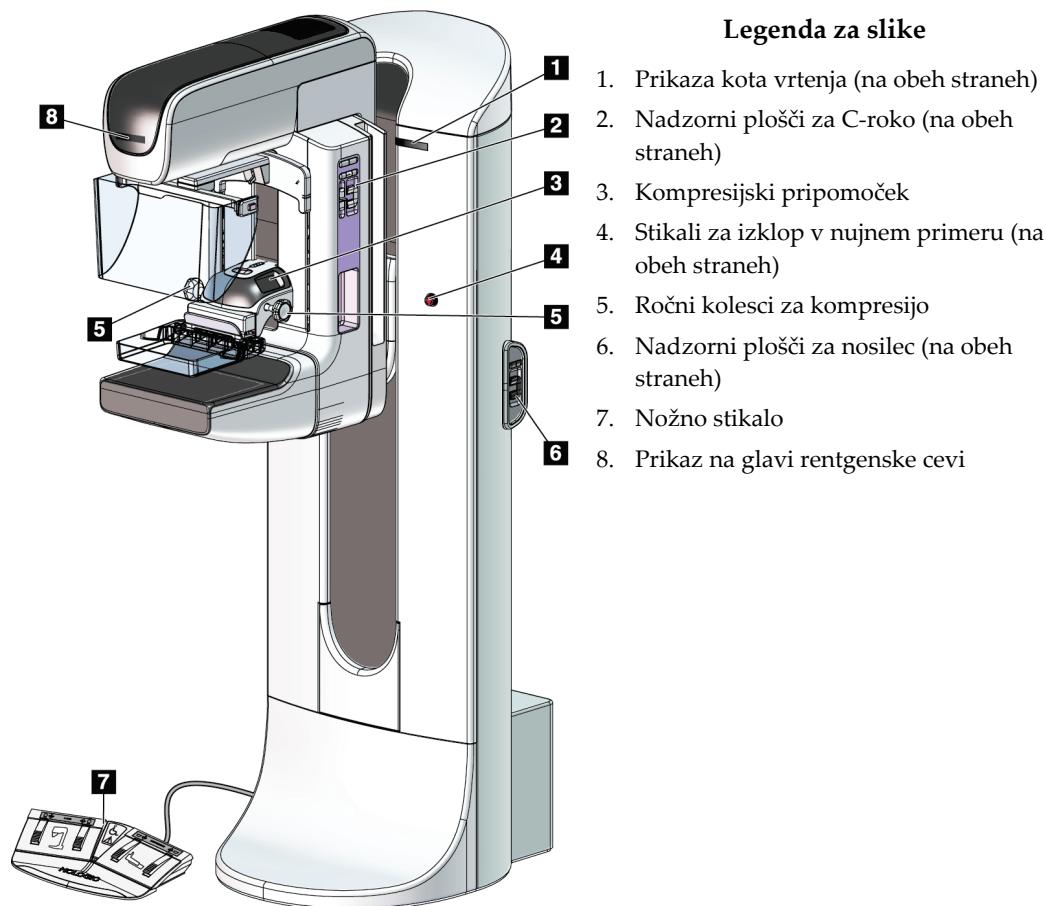


Slika 6: Krmilniki in indikatorji stojala

### 3.2.1 Zaslon glave cevi

Zaslon glave cevi prikazuje:

- SID
- Tip filtra
- Nastavitev kolimatorja
- Položaj plošče

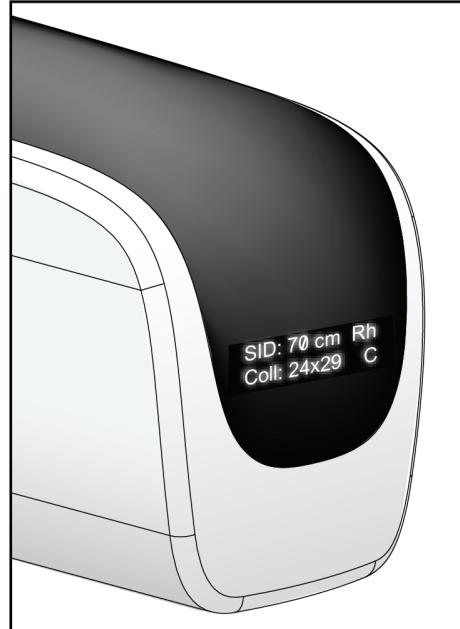


Slika 7: Zaslon glave cevi

### 3.2.2 Krmilni elementi in prikaz kompresijskih pripomočkov

#### Legenda slike

1. Kolesca za ročno kompresijo
2. Gumbi za premik plošč
3. Gumbi senzorja AEC
4. Prikaz kompresijskega pripomočka
5. Drsnik načina kompresije FAST
6. Vpenjalo plošče

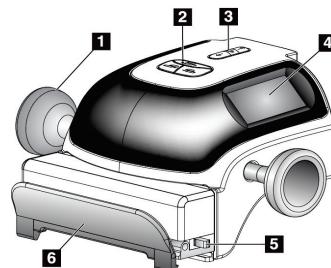

Slika 8: Kompresijski pripomoček

Prikaz kompresijskega pripomočka kaže:

- Položaj senzorja AEC
- Kompresijsko silo (prikazuje 0,0, če je sila manj kot 4 funte (18 N))
- Debelina kompresije
- Kot ročice C po rotaciji (za 5 sekund)



Slika 9: Prikaz kompresijskega pripomočka

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 3: Krmilni elementi in kazalniki sistema

---

## 3.2.3 Nadzorni plošči C-roke

Na levi in desni strani C-roke je nadzorna plošča za C-roko. Ti gumbi so povezani s funkcijami kolimatorja in C-roke.




Slika 10: Nadzorna plošča C-roke

### Legenda za slike

1. Vrtenje MLO
2. Ničelni položaj C-roke
3. Lučka za svetlobno polje
4. Vklop motorja
5. Preglasitev kolimatorja
6. Vrtenje C-roke v desno
7. Pomik C-roke navzgor in navzdol
8. Vrtenje C-roke v levo
9. Kompresija navzgor
10. Kompresija navzdol

## 3.2.4 Nadzorni plošči nosilca

Nadzorni plošči na nosilcu omogočata dodaten dostop do funkcij C-roke. Na levi in desni strani C-roke je nadzorna plošča za nosilec.

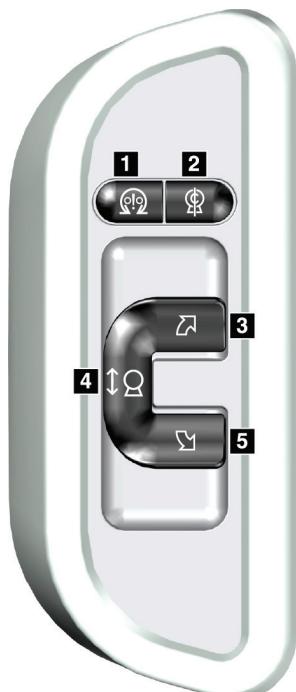

Slika 11: Nadzorna plošča nosilca

### Legenda za slike

1. Vklop motorja
2. Ničelni položaj C-roke
3. Vrtenje C-roke v desno
4. Pomik C-roke navzgor in navzdol
5. Vrtenje C-roke v levo

### 3.2.5 Nožno stikalo z dvojno funkcijo



**Opozorilo:**

Nožna stikala postavite na mesto, kjer so v dosegu stikal za zasilni izklop, če jih uporabljate.



**Opozorilo:**


Postavite nožna stikala tako, da preprečite nenamerno aktivacijo zaradi bolnika ali invalidskega vozička.

Za uporabo nožnega stikala:

- Pritisnite nožno stikalo za aktivacijo.
- Sprostite nožno stikalo, da zaustavite premikanje.

**Legenda slike**

1. Ročica C dol
2. Ročica C gor
3. Kompresija dol
4. Kompresija gor

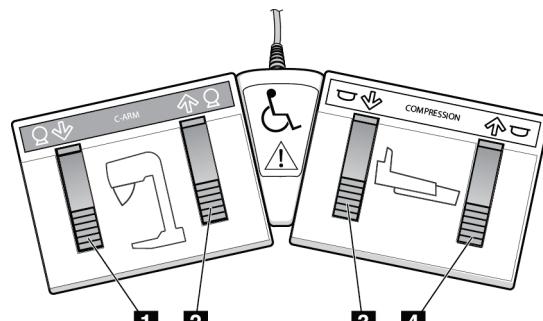

*Slika 12: Nožno stikalo z dvojno funkcijo*

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


Poglavlje 3: Krmilni elementi in kazalniki sistema

## 3.3 Krmilni elementi in prikazi univerzalne delovne postaje za zajem



### Opomba

Podjetje Hologic nekatere sisteme konfigurira za doseganje specifičnih zahtev. Vaša sistemski konfiguraciji morda nima vseh možnosti in dodatne opreme, ki so navedene v tem priročniku.

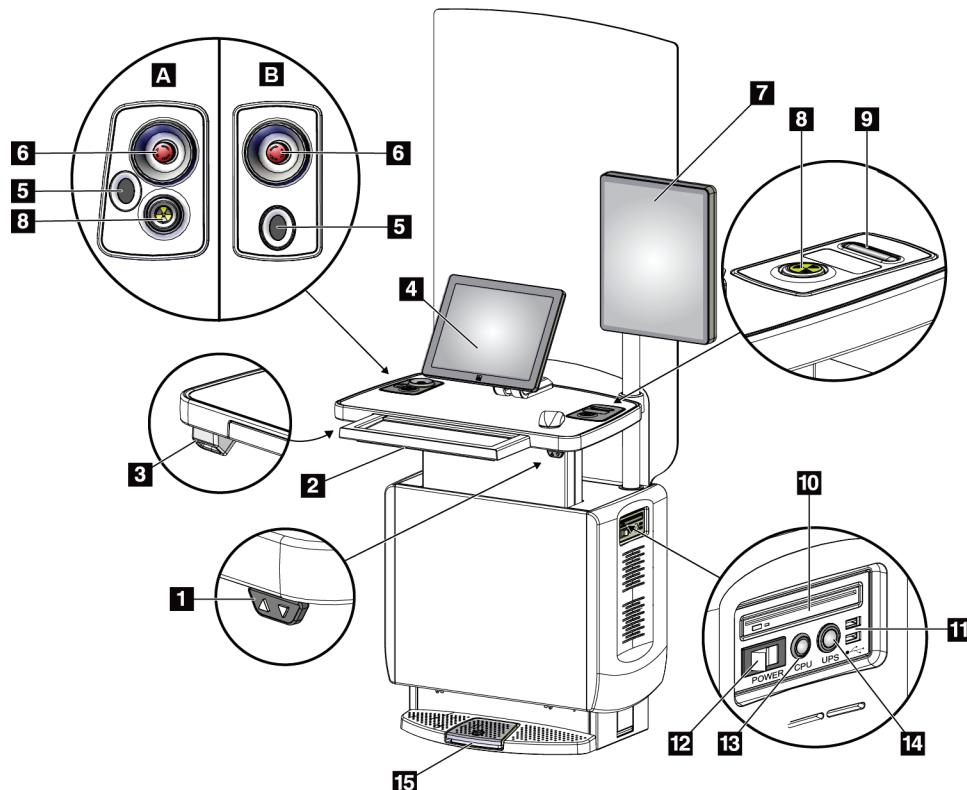

Slika 13: Krmilni elementi in prikazi univerzalne delovne postaje za zajem

### Legenda slike

- |   |   |
|---|---|
| 1. Stikalo za nastavitev višine           | 10. Pogon CD/DVD  |
| 2. Tipkovnica (v predalu)                 | 11. Vrata USB   |
| 3. Bralnik črtejki                        | 12. Napajalno stikalo delovne postaje za zajem                  |
| 4. Nadzorni zaslon                        | 13. Gumb za vklop/ponastavitev računalnika                      |
| 5. Bralnik prstnih odtisov*               | 14. Gumb za vklop brezprekinitvenega napajanja (UPS)            |
| 6. Stikalo za zasilni izklop*             | 15. Nožno stikalo za rentgen                                    |
| 7. Zaslon za prikaz slike                 |   |
| 8. Gumb za aktivacijo rentgenskih žarkov* | *A = postavitev univerzalne delovne postaje za zajem serije II; |
| 9. Gumb za sprostitev kompresije          | B = postavitev univerzalne delovne postaje za zajem serije I    |



### Opomba

Krmilni elementi univerzalne delovne postaje za zajem, nameščene v mobilnem okolju, so enaki kot krmilni elementi univerzalne delovne postaje za zajem.

## Poglavlje 4 Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev


### 4.1 Kako zagnati sistem



#### Opomba


Če sistem ostane vklopljen čez noč, vsak dan ponovno zaženite sistem, da zagotovite največjo učinkovitost.

1. Zagotovite, da premikanje C-roke in pogled operaterja nista ovirana.
2. Zagotovite, da so vsa tri stikala za izklop v nujnem primeru v ponastavljenem (nepritisnjarem) položaju.

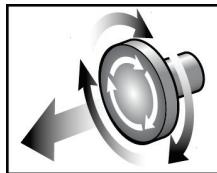

Slika 14: Obrnite, da ponastavite stikala za izklop v nujnem primeru

3. Zagotovite, da je prekinjevalnik napajanja nosilca v položaju ON.
4. Če je bilo napajanje UPS izklopljeno, pritisnite gumb za napajanje UPS, da vklope napajanje UPS (glejte spodnjo sliko).

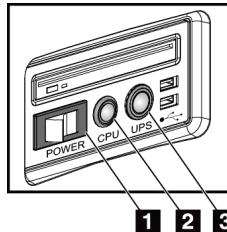

#### Legenda za slike

1. Stikalo za napajanje delovne postaje za zajem
2. Gumb za vklop/ponastavitev računalnika
3. Gumb za napajanje UPS


Slika 15: Gumbi za napajanje univerzalne delovne postaje za zajem

5. Stikalo za napajanje delovne postaje za zajem preklopite na ON (glejte prejšnjo sliko).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

6. Pritisnite gumb za napajanje računalnika (glejte prejšnje slike). Računalnik se zažene in na nadzornem monitorju delovne postaje za zajem se odpre zaslon za prijavo *Windows 10 Login*.

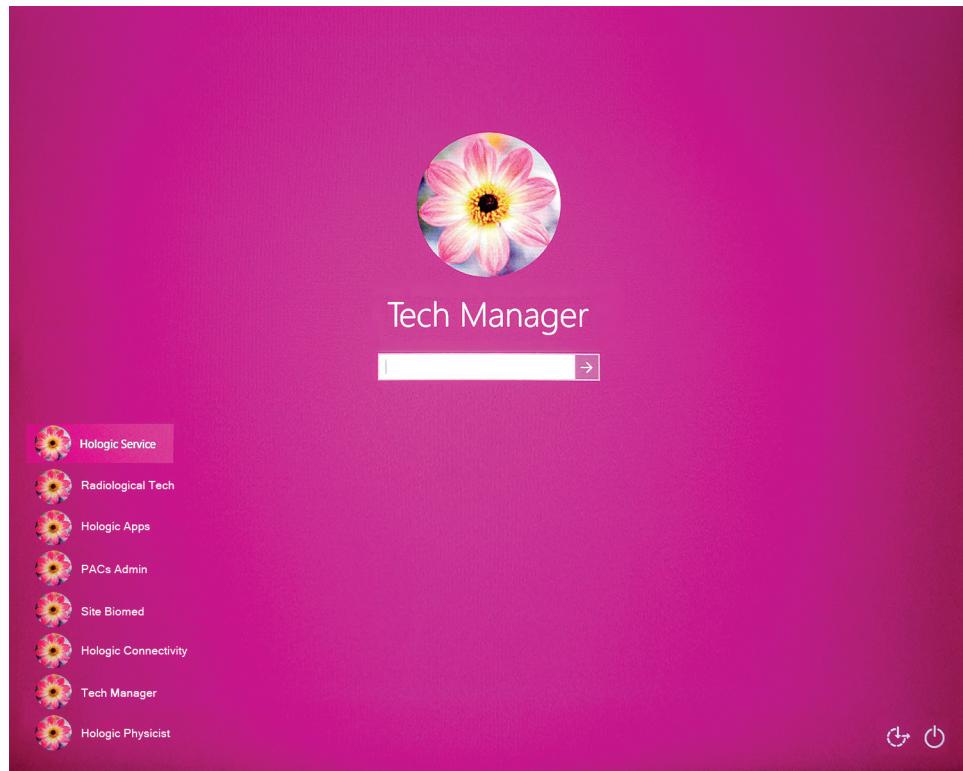

Slika 16: Zaslon za prijavo Windows 10 Login

7. Izberite svoje uporabniško ime in vnesite svoje geslo.

8. Na nadzornem monitorju delovne postaje za zajem se odpre zaslon *Startup* (Zagon) za sistem 3Dimensions. Potem se samodejno vklopi nosilec.



Slika 17: Zaslon Startup (Zagon)

**Opomba**

Za odjavo iz operacijskega sistema Windows 10 izberite gumb **Log Out** (Odjava).

**Opomba**

Zaslon *Startup* (Zagon) ima tudi gumb **Shutdown** (Zaustavitev), ki izklopi sistem, in gumb **Reboot** (Vnovični zagon) za vnovični zagon sistema.

**Opomba**

Sistem lahko potrebuje od pet do petnajst minut za pripravo na zajem slik. Čakalni čas je odvisen od konfiguracije napajanja detektorja. Časovnik v opravilni vrstici prikazuje čas do pripravljenosti sistema. Če ikona stanja sistema ne kaže, da je sistem pripravljen, ne zajemajte kliničnih slik ali slik za zagotavljanje kakovosti.


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

---

## 4.2 Prijava

1. Izberite gumb **Log In** (Prijava) na zaslonu *Startup* (Zagon).
2. Odpre se zaslon *Select an Operator* (Izberi operaterja) prijava v sistem, ki prikazuje seznam uporabniških imen Manager (Upravitelj) in Technologist (Tehnolog). Po potrebi izberite gumb **Show All** (Prikaži vse), da prikažete seznam uporabniških imen Service (Servis), Applications (Aplikacije) in Physicist (Fizik).

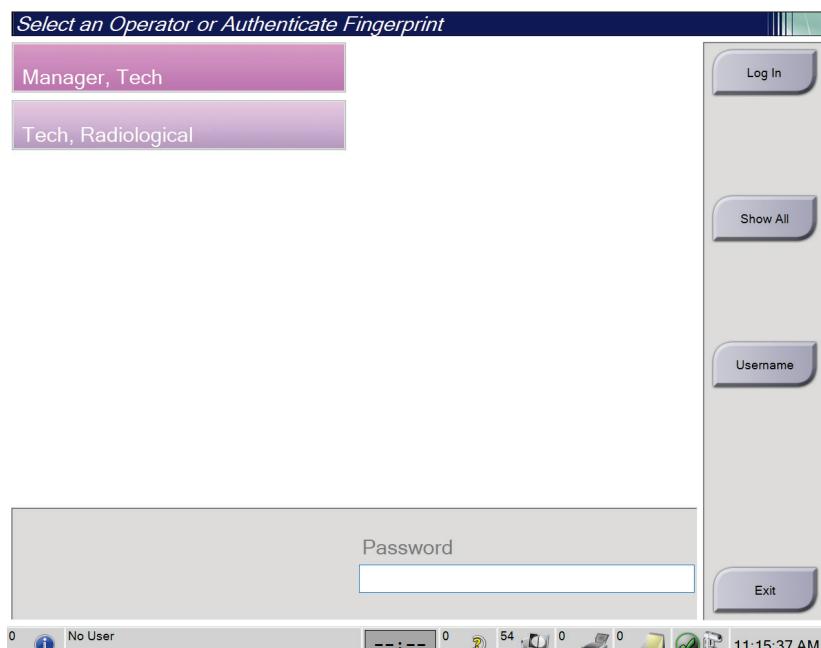

Slika 18: Zaslon za prijavo v sistem

3. Za prijavo v sistem uporabite eno od naslednjih metod:
  - Izberite gumb ustreznega uporabniškega imena. Vnesite svoje geslo in izberite gumb **Log In** (Prijava).
  - Izberite gumb **Username** (Uporabniško ime). Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite gumb **Log In** (Prijava).
  - Validirajte svoj prstni odtis, tako da prst pritisnete na čitalnik prstnih odtisov.



**Opomba**

Večina enoličnih ponovljivih podatkov prstnega odtisa je z blazinice prsta in ne njegove konice. Ploska namestitev prsta, kot je prikazano na levi sliki, omogoča hitro in točno identifikacijo prstnega odtisa.



Pravilna uporaba



Nepravilna uporaba



**Opomba**


Če so na vrsti opravila kontrole kakovosti, se odpre zaslon *Select Function to Perform* (Izberi funkcijo, ki jo treba izvesti). Izvedete lahko opravila kontrole kakovosti ali izberete **Skip** (Preskoči).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

## 4.3 Izvedba funkcionalnih testov

Da se prepričate, ali krmilniki pravilno delujejo, kot del mesečnega kontrolnega seznama za pregled izvedite funkcionalne teste. Prepričajte se, da vsi gumbi delujejo pravilno (nadzorne plošče za nosilec in C-roko na levi in desni strani).

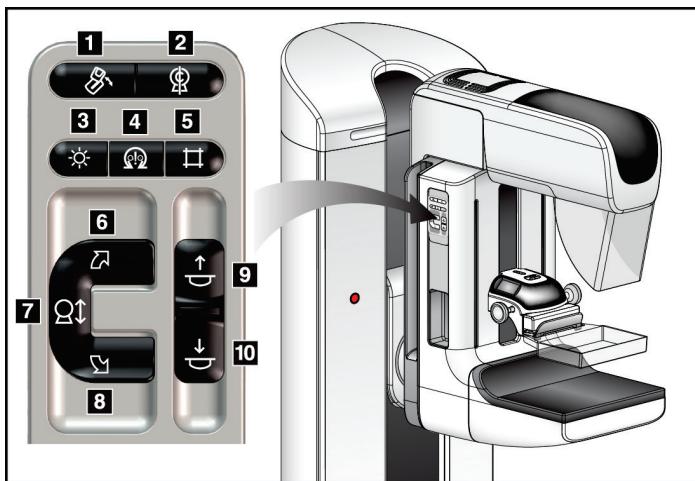

### Legenda za slike

1. Vrtenje MLO
2. Ničelni položaj C-roke
3. Lučka za svetlobno polje
4. Vklop motorja
5. Preglasitev kolimatorja
6. Pomik C-roke navzgor in navzdol
7. Vrtenje C-roke v desno
8. Vrtenje C-roke v levo
9. Kompresija navzgor
10. Kompresija navzdol

Slika 19: Nadzorna plošča za C-roko (pričazana leva stran)





### Opomba

Navpično premikanje in vrtenje C-roke je onemogočeno, kadar se uporabi stiskanje. Servisni inženir lahko konfigurira silo zaklepa od 22 newtonov (5 funtov) do 45 newtonov (10 funtov).

### 4.3.1 Funkcionalni testi kompresije

Preglednica 2: Testi kompresije

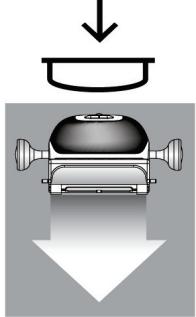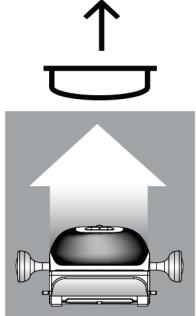Funkcija	Funkcionalni test
Kompresija navzdol  	<p>Pritisnite gumb <b>Compression Down</b> (Kompresija navzdol):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vklopi se zavora kompresije.</li> <li>• Zasveti lučka za svetlobno polje.</li> <li>• Kompresijski pripomoček se spusti.</li> </ul> <p><i>Opomba ... Ko pritisnete gumb <b>Compression Down</b> (Kompresija navzdol), ostane zavora kompresije vklopljena, dokler ne pritisnete gumba <b>Compression Release</b> (Sprostitev kompresije).</i></p> <p>Pomikanje kompresije navzdol se zaustavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko sprostite gumb.</li> <li>• Ko dosežete omejitev za silo navzdol.</li> <li>• Ko dosežete omejitev za premikanje navzdol.</li> </ul>
Kompresija navzgor  	<p>Pritisnite gumb <b>Compression Up</b> (Kompresija navzgor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresijski pripomoček se pomakne proti vrhu.</li> </ul> <p><i>Opomba ... Gumb <b>Compression Up</b> (Kompresija navzgor) NE sprosti zavore kompresije.</i></p> <p>Pomikanje kompresije navzgor se samodejno zaustavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko sprostite gumb.</li> <li>• Ko dosežete omejitev za premikanje navzgor.</li> </ul>

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

---

## 4.3.2 Preskusi funkcionalnosti premika ročice C

### Premik ročice C gor in dol


Preglednica 3: Premik ročice C gor in dol

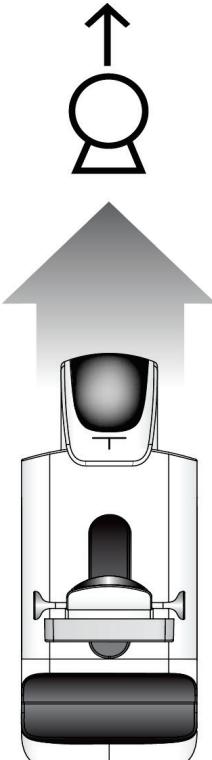Funkcija	Preskus funkcionalnosti
<p>Ročica C gor</p> 	<p>Pritisnite gumb Ročica C gor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premik ročice C se ustavi, ko sprostite gumb.</li><li>• Premik ročice C se ustavi, ko ročica-C doseže zgornjo omejitev pomika.</li><li>• Navpični premiki in vrtenje ročice C so onemogočeni, ko je uveljavljena kompresijska sila. Servisni inženir lahko konfigurira silo blokade od 22 N (5 funtov) do 45 N (10 funtov).</li></ul>

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

Preglednica 3: Premik ročice C gor in dol

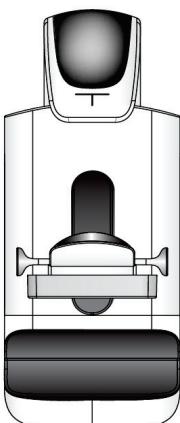Funkcija	Preskus funkcionalnosti
Ročica C dol   	<p>Pritisnite gumb <b>Ročica C dol</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premik ročice C se ustavi, ko sprostite gumb.</li><li>• Premik ročice C se ustavi, ko ročica-C doseže spodnjo omejitev pomika.</li><li>• Navpični premiki in vrtenje ročice C so onemogočeni, ko je uveljavljena kompresijska sila. Servisni inženir lahko konfigurira silo blokade od 22 N (5 funtov) do 45 N (10 funtov).</li></ul>


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

## Vrtenje C-roke

Preglednica 4: Vrtenje C-roke v levo

Funkcija	Funkcionalni test
Vrtenje C-roke v levo	Pritisnite gumb <b>Clockwise C-arm Rotation</b> (Vrtenje C-roke v desno) (element 1), da zaženete vrtenje C-roke v desno. Premikanje C-roke se zaustavi, ko sprostite stikalo. Za natančno nastavitev vrtenja C-roke v korakih po eno stopinjo držite gumb pritisnjén eno sekundo, potem pa ga hitro izpuscite. Po potrebi ponovite.

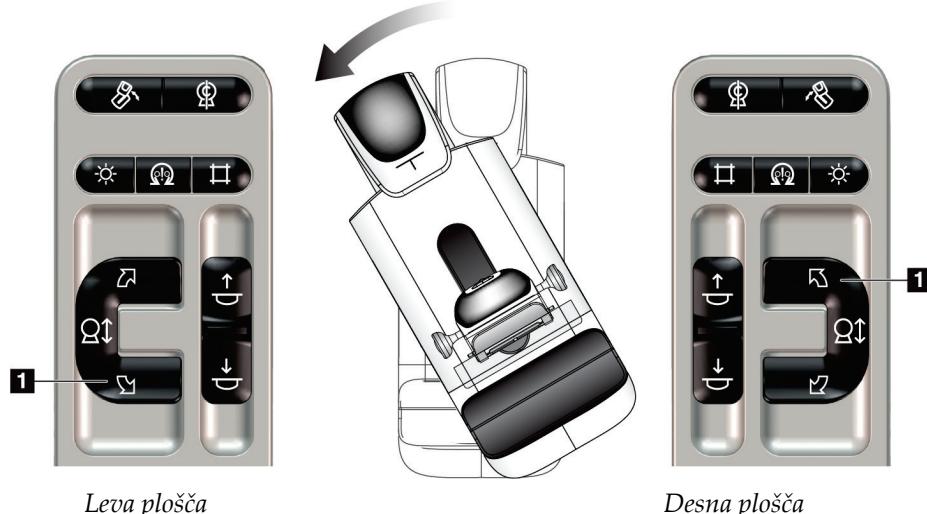


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

Preglednica 5: Vrtenje C-roke v desno

Funkcija	Funkcionalni test
Vrtenje C-roke v desno	Pritisnite gumb <b>Clockwise C-arm Rotation</b> (Vrtenje C-roke v desno) (element 1), da zaženete vrtenje C-roke v desno. Premikanje C-roke se zaustavi, ko sprostite stikalo. Za natančno nastavitev vrtenja C-roke v korakih po eno stopinjo držite gumb pritisnjeno eno sekundo, potem pa ga hitro izpustite. Po potrebi ponovite.




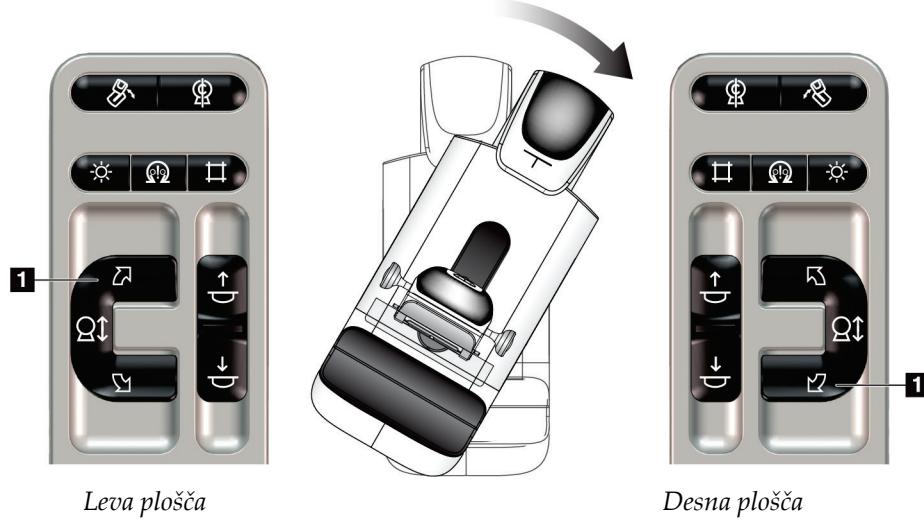


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

Preglednica 6: Stikalo za vrtenje C-roke

Funkcija	Funkcionalni test
Stikalo za vrtenje C-roke	Stikalo za vrtenje C-roke potisnite stran od sebe, da C-roko pomaknete proti sebi. Stikalo za vrtenje C-roke povlecite proti sebi, da C-roko pomaknete stran od sebe. Premikanje C-roke se zaustavi, ko sprostite stikalo.

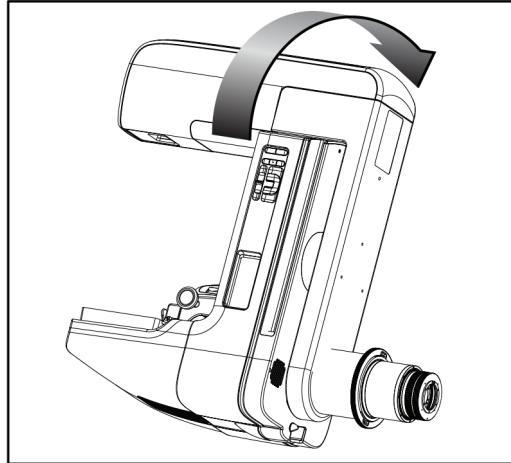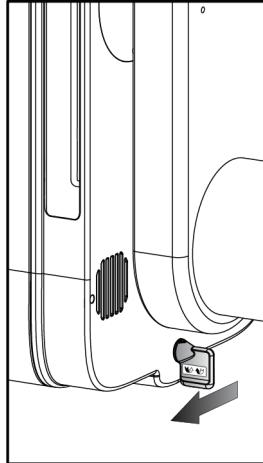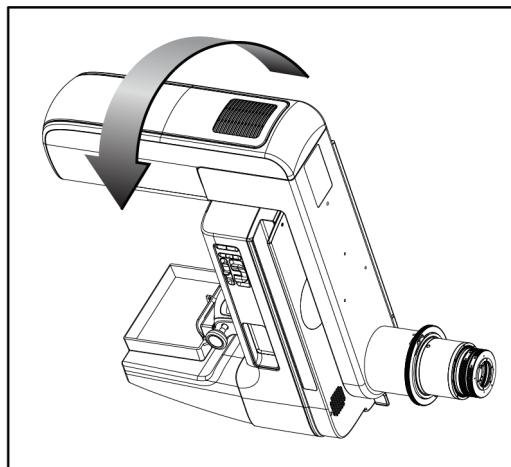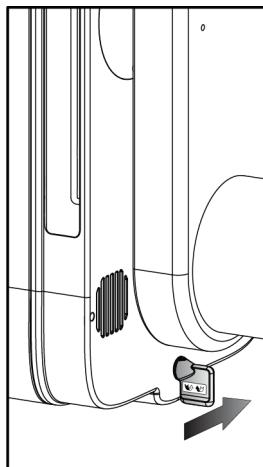

### Samodejno vrtenje C-roke (Auto-Rotate)



#### Opozorilo:

**Nevarnost ujetja.** Pazite, da ima ročica C 50 cm (20 palcev) odmika od katerega koli predmeta med vrtenjem ročice C. Ne uporablajte samodejnega vrtenja, če ima ročica C manj kot 50 cm (20 palcev) odmika.




#### Opomba

Za zaustavitev samodejnega vrtenja C-roke pritisnite kateri koli gumb ali stikalo za zaustavitev v nujnem primeru.

Vklop motorja 	Sočasno pritisnite gumba <b>Motor Enable</b> (Vklop motorja) in <b>Rotation</b> (Vrtenje), da omogočite samodejno vrtenje v desno ali levo.
Ničelni položaj C-roke 	Sočasno pritisnite gumba <b>Motor Enable</b> (Vklop motorja) in <b>C-arm Zero</b> (Ničelni položaj C-roke). Sprostite gumba. Naprava zapiska in C-roka se samodejno vrne v ničelni položaj.

*Preglednica 7: Samodejno vrtenje C-roke v levo*

Funkcija	Funkcionalni test
Samodejno vrtenje C-roke v levo	Sočasno pritisnite gumba <b>Motor Enable</b> (Vklop motorja) (element 1) in <b>Counterclockwise C-arm Rotation</b> (Samodejno vrtenje C-roke v levo). Sprostite gumba. Naprava zapiska in C-roka se samodejno premakne v levo.

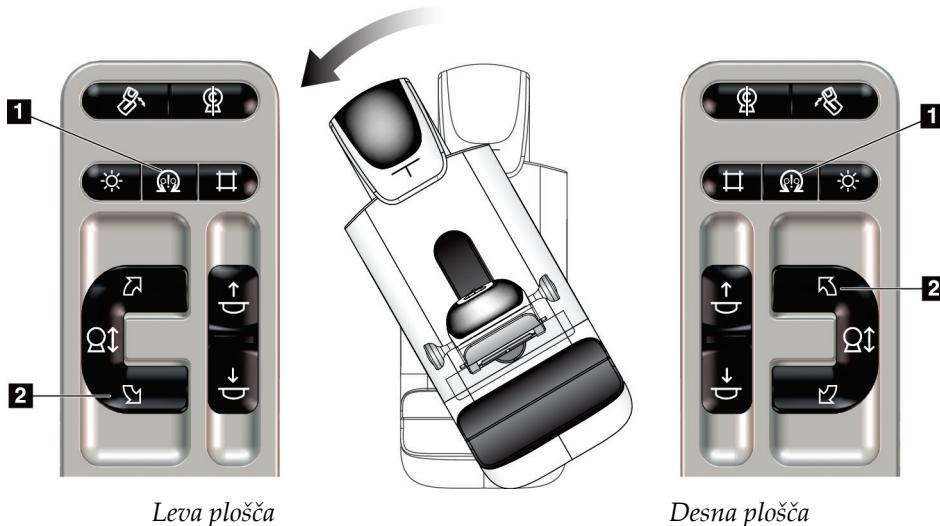


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

Preglednica 8: Samodejno vrtenje C-roke v desno



Funkcija	Funkcionalni test
Samodejno vrtenje C-roke v desno	Sočasno pritisnite gumba <b>Motor Enable</b> (Vklap motorja) (element 1) in <b>Clockwise C-arm Rotation</b> (Samodejno vrtenje C-roke v desno). Sprostite gumba. Naprava zapiska in C-roka se samodejno premakne v desno.

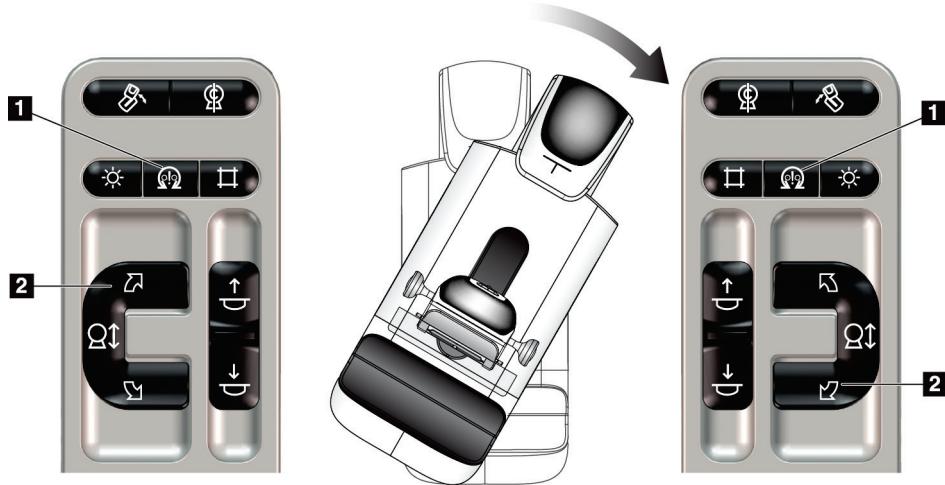

### Samodejno vrtenje MLO

Preglednica 9: Samodejno vrtenje MLO

Funkcija	Funkcionalni test
Samodejno vrtenje glave rentgenske cevi v ničeln položaj	C-roko namestite pod kot, večji od 15 stopinj. Pritisnite gumb <b>MLO Rotation</b> (Vrtenje MLO) (element 1). Glava rentgenske cevi se samodejno premakne v ničeln položaj. Kompresijska roka ostane v položaju pod kotom. Ponovno pritisnite gumb MLO Rotation (Vrtenje MLO), da glavo rentgenske cevi vrnete na njen izvirni položaj.

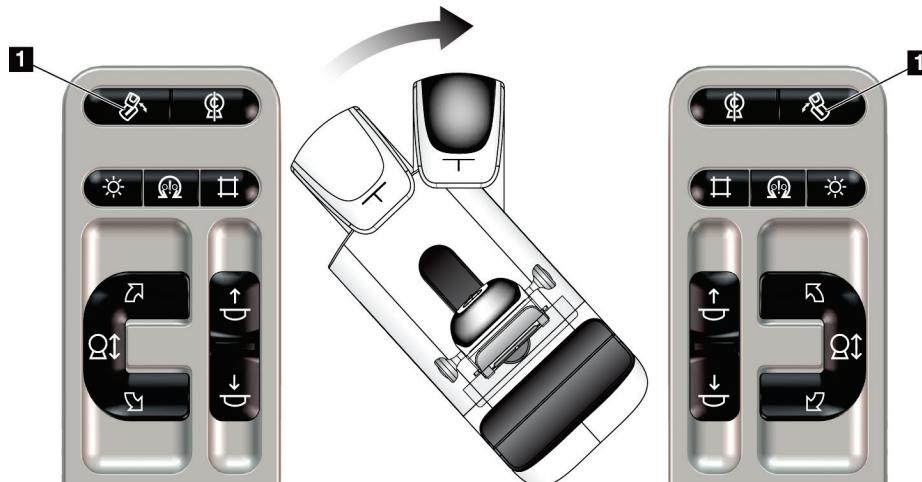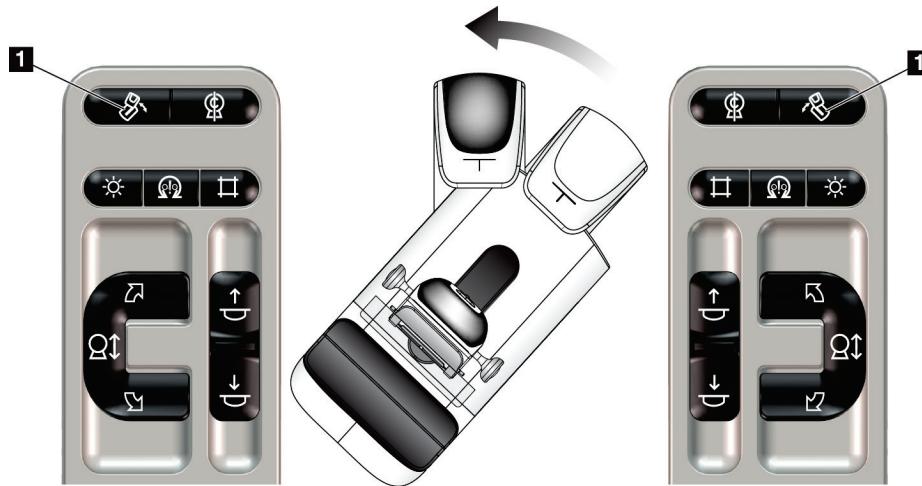

Leva plošča

Desna plošča

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

### 4.3.3 Kolimacija

Preglednica 10: Kolimacija ročice C

Funkcija	Preskus funkcionalnosti
Preglasitev kolimatorja 	Gumb <b>Preglasitev kolimatorja</b> spreminja kolimacijo različnih rentgenskih polj. Pritisnite gumb <b>Luč za svetlobno polje</b> , da prikažete rentgensko polje, nato pa gumb <b>Preglasitev kolimatorja</b> , da izberete rentgensko polje.
Luč za svetlobno polje 	Za kompresijske plošče: Pritisnite gumb <b>Luč za svetlobno polje</b> , da za dve minuti prikažete rentgensko polje. Za lokalizacijske plošče: Pritisnite gumb <b>Luč za svetlobno polje</b> , da za konfigurirani čas prikažete rentgensko polje. Privzeti čas za lokalizacijske plošče za biopsijo ali iglo je deset minut. Znova pritisnite gumb <b>Luč za svetlobno polje</b> , da izklopite luč svetlobnega polja. Luč svetlobnega polja samodejno zasveti ob začetku premika kompresije navzdol.

#### 4.3.4 Premik plošč




##### Opomba

Večino plošč lahko premikate s funkcijo premika plošč. Velika plošča za presejanje brez okvirja velikosti 24 × 29 cm, velika sistemski plošči SmartCurve® velikosti 24 × 29 cm in plošče za povečavo niso združljive s funkcijo menjave podstavkov.

Uporabljajte presejalno ploščo brez okvirja (18 × 24 cm) za preizkušanje funkcije premika plošče.

Preglednica 11: Premik plošče

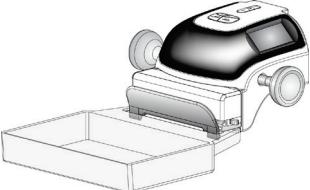Funkcija	Preskus funkcionalnosti
Premik plošče  	<p>Presejalna plošča (18 × 24 cm) se premakne za približno 2,5 cm v levi, sredinski ali desni položaj. Ko je kompresija aktivirana, ne morete premakniti plošče. Kolimator je programiran za sledenje položaju plošče.</p> <p>Za preskus te funkcije:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. V kompresijski pripomoček namestite ploščo 18 × 24 cm.</li><li>2. Izberite pogled.</li><li>3. Z gumbi <b>Paddle Shift</b> (Premik plošče) na zaslonu <i>Procedure</i> (Postopek) preglasite položaj.</li><li>4. Preverite, ali se plošča samodejno premakne v novi položaj.</li><li>5. Vklopite luč za svetlobno polje.</li><li>6. Potrdite, da položaj kolimatorja ustreza položaju plošče.</li><li>7. Ponavljajte ta postopek za druge položaje plošče.</li></ol>


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 4: Zagon, preskusi funkcionalnosti in zaustavitev

---

## 4.4 Delovanje stikal za zasilni izklop

Na sistemu so tri stikala za zasilni izklop, po eno na vsaki strani ogrodja in eno na delovni postaji za zajem.

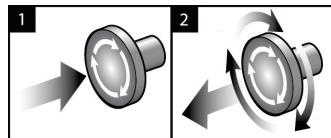

Slika 20: Delovanje stikala za zasilni izklop


1. Za izklop ogrodja in onemogočanje mehanizma za dvig delovne postaje za zajem pritisnite katero koli stikalo za zasilni izklop.
2. Če želite ponastaviti stikalo za zasilni izklop, ga zavrtite v desno za približno četrt obrata, dokler stikalo znova ne izskoči.

## 4.5 Izklop sistema

1. Zaprite vse odprte postopke bolnika. Glejte [Zapiranje bolnika](#) na strani 74.
2. Na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika) izberite gumb **Log Out** (Odjava).
3. Na zaslonu *Startup* (Zagon) izberite gumb **Shutdown** (Zaustavitev).
4. V potrditvenem pogovornem oknu izberite **Yes** (Da).

## 4.6 Kako prekiniti celotno napajanje sistema

Za slike gumbov in stikal, navedenih pri naslednjih postopkih, si oglejte spodnjo sliko.

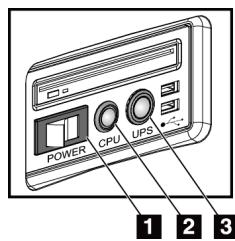

### Legenda za slike

1. Stikalo za napajanje delovne postaje za zajem
2. Gumb za vklop/ponastavitev računalnika
3. Gumb za napajanje UPS

Slika 21: Gumbi za napajanje univerzalne delovne postaje za zajem

Za prekinitve celotnega napajanja sistema:

1. Izklopite sistem.
2. Če sistem vključuje napajanje UPS, pritisnite gumb UPS (element 3).
3. Preklopite stikalo za napajanje delovne postaje za zajem v položaj OFF (element 1).
4. Napajalni kabel delovne postaje za zajem izvlecite iz vtičnice za izmenični tok.
5. Prekinjevalnik napajanja nosilca preklopite v položaj OFF.
6. Prekinjevalnik glavnega napajanja ustanove preklopite v položaj OFF.


## Poglavlje 5 Uporabniški vmesnik

### 5.1 Zaslon Select Function to Perform (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti)

Po prijavi se odpre zaslon *Select Function to Perform* (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti). Ta zaslon prikazuje opravila kontrole kakovosti, ki so na vrsti.

#### Opomba

Ko ni na vrsti nobenih opravil kontrole kakovosti, se odpre zaslon *Select Patient* (Izberi bolnika).

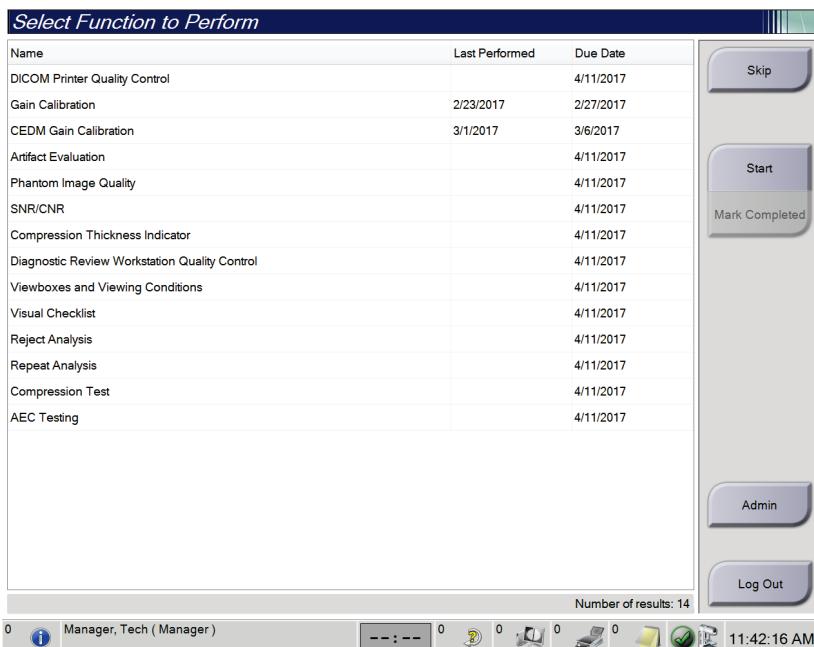

Slika 22: Primer zaslona *Select Function to Perform* (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti)

#### Za izvedbo predvidenega opravila kontrole kakovosti:

1. S seznama izberite opravilo kontrole kakovosti.
2. Izberite gumb **Start** (Zaženi). Sledite sporočilom, da končate postopek. (Gumb **Start** (Zaženi) ni na voljo za vse vrste testov.)
  - ALI -
- Izberite gumb **Mark Completed** (Označi končane), da označite stanje tega postopka kot končanega. Izberite **Yes** (Da), da potrdite, da je izbrani postopek končan.
3. Izberite **End QC** (Končaj KK).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

**Za nadaljevanje brez izvedbe vseh predvidenih opravil kontrole kakovosti:**

Če takrat ne izvedete opravil kontrole kakovosti, izberite gumb **Skip** (Preskoči).



## Opomba

Če izberete gumb **Skip** (Preskoči), se odpre zaslon *Select Patient* (Izberi bolnika). Za informacije o tem zaslonu glejte [Zaslon Select Patient \(Izberi bolnika\)](#) na strani 55.

Če izberete gumb **Admin** (Skrbnik), se odpre zaslon *Admin* (Skrbnik). Za informacije o tem zaslonu glejte zaslon How to Use the Admin (Kako uporabljati skrbnika).



## Opomba

Opravila kontrole kakovosti je mogoče izvesti kadar kolikoli. Za dostop do opravil kontrole kakovosti izberite gumb **Admin** (Skrbnik), potem pa gumb **Quality Control** (Kontrola kakovosti).

## 5.2 O opravilni vrstici

Opravilna vrstica na dnu zaslona prikazuje dodatne ikone. Izberite ikono, da prikažete informacije ali izvajate sistemskra opravila.



Slika 23: Opravilna vrstica

Preglednica 12: Meniji opravilne vrstice

	Opis	Meni
1	<p><b>Ikona Information (Informacije)</b> Izberite ikono <b>Information</b> (Informacije), da prikažete meni <b>Alarms</b> (Alarmi). Če obstaja alarm, ta del opravilne vrstice utripa v rumeni. Izberite <b>Acknowledge All</b> (Potrdi vse), da zaustavite utripanje. Izberite <b>Manage Alarms</b> (Upravljanje alarmov), da prikažete in zaprete odprte alarme.</p>	<p>No Alarms Acknowledge All Manage Alarms ...</p>
2	<p><b>Trenutno uporabniško ime</b> Izberite del opravilne vrstice z uporabniškim imenom, da prikažete meni <b>Users</b> (Uporabniki). <b>Log Out</b> (Odjava) vas vrne na zaslon <i>Startup</i> (Zagon). <b>My Settings</b> (Moje nastavitev) omogoča izbiro nastavitev uporabnika in potekov dela. <b>Print</b> (Natisni) pošlje prikazani seznam bolnikov na povezani tiskalnik.</p>	<p>Users Menu Log Out My Settings ... Print ...</p>

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

Preglednica 12: Meniji opravilne vrstice

	Opis	Meni
 	<p><b>Indikator prednostne izbire za odčitavanje</b></p> <p>Indikator prednostne izbire za odčitavanje se prikaže, če imate programsko opremo za zaznavanje Genius AI. Ikona postane rumena, če obstajajo bolniki, ki so označeni kot prioritete pri odčitavanju skladno z rezultati programske opreme za zaznavanje Genius AI. Izberite ikono <b>Reading Priority</b> (Prednostna izbira za odčitavanje) in prikazal se bo seznam bolnikov, ki jih je programska oprema za zaznavanje Genius AI označila kot prednostno izbiro za odčitavanje. Izberite gumb X, če želite odstraniti bolnika s seznama prednostne izbire za odčitavanje. Za več informacij si oglejte razdelek <a href="#">O sistemu za zaznavanje Genius AI</a> na strani 6.</p> 	
	<p><b>Časovnik kontrastnega sredstva</b></p> <p>Časovnik kontrastnega sredstva se prikaže, če imate različico v1.11 <a href="#">2D-slike s povečanim kontrastom I-View</a> na strani 97. Časovnik se aktivira med postopkom 2D-kontrastiranja. Na časovniku je prikazana količina časa, ki še preostane v vsaki fazi kontrastnega sredstva. Barva časovnika označuje fazo kontrastnega sredstva.          (Začetna faza) Rumena barva = čakanje, kontrastno sredstvo še ni povsem razpršeno.          Zelena barva = optimalno obdobje za slikanje, kontrastno sredstvo je povsem razpršeno.          (Končna faza) Rumena barva = pozno obdobje, kontrastno sredstvo izginja.</p>	
3  	<p><b>Ikona Output Device (Izhodna naprava)</b></p> <p>Izberite ikono izhodne naprave, da prikažete zaslon <i>Manage Queues</i> (Upravljanje čakalnih vrst). Zaslon prikazuje stanje opravil v čakalni vrsti, informacije o opravilu za izbrane izhodne naprave in omogoča filtriranje prikaza čakalne vrste. Številka na ikoni prikazuje število opravil, ki so še v čakalni vrsti.</p>	


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

Preglednica 12: Meniji opravilne vrstice

	Opis	Meni
4	<p><b>Ikona Notices (Obvestila)</b></p> <p>Izberite ikono <b>Notices</b> (Obvestila), da prikažete zaslon <i>Patients with Unviewed Notices</i> (Bolniki z nepregledanimi obvestili). Številka na ikoni prikazuje število bolnikov z nepregledanimi obvestili.</p>	
5	<p><b>Ikone System Status (Stanje sistema)</b></p> <p>Če ima ikona <b>System Status (tubehead)</b> (Stanje sistema (glava cevi)) zeleno potrditveno oznako, je sistem pripravljen za uporabo. Izberite ikono <b>System Status</b> (Stanje sistema), da prikažete meni <b>Faults</b> (Napake).</p> <p>Če je ikona <b>System Status</b> (Stanje sistema) rdeča in ima številko, mora sistem počakati navedeno število minut pred zajemom naslednje slike.</p> <p>Če ima ikona <b>System Status</b> (Stanje sistema) rumen klicaj in ta del opravilne vrstice utripa v rumeni, je prišlo do napake. Izberite ikono <b>System Status</b> (Stanje sistema), da prikažete več informacij o napaki.</p> <p><b>Clear All Faults</b> (Počisti vse napake) izbriše vsa sporočila o napakah.</p> <p><b>X-ray Tube, 0 Degrees</b> (Rentgenska cev, 0 stopinj) preklopi glavo cevi na nič stopinj rotacije za naslednje slikanje.</p> <p><b>X-ray Tube, -15 Degrees</b> (Rentgenska cev, -15 stopinj) preklopi glavo cevi na +15 stopinj rotacije za naslednje slikanje.</p> <p><b>X-ray Tube, +15 Degrees</b> (Rentgenska cev, +15 stopinj) preklopi glavo cevi na +15 stopinj rotacije za naslednje slikanje.</p> <p><b>System Diagnostics</b> (Diagnostika sistema) prikaže nastavitve podsistema.</p> <p><b>System Defaults</b> (Privzete vrednosti sistema) odpre zaslon <i>Gantry Defaults</i> (Privzete vrednosti ogrodja), da nastavite privzete vrednosti za kompresijo in generator.</p> <p><b>About</b> (O sistemu) prikaže informacije o delovni postaji za zajem (glejte <a href="#">Zaslon About (Vizitka)</a> na strani 142).</p>	<p>No Alarms</p> <p>Clear All Faults</p> <p>X-Ray Tube, 0 Degrees</p> <p>X-Ray Tube, -15 Degrees</p> <p>X-Ray Tube, +15 Degrees</p> <p>System Diagnostics ...</p> <p>System Defaults ...</p> <p>About ...</p>

### 5.3 Zaslon Select Patient (Izberi bolnika)

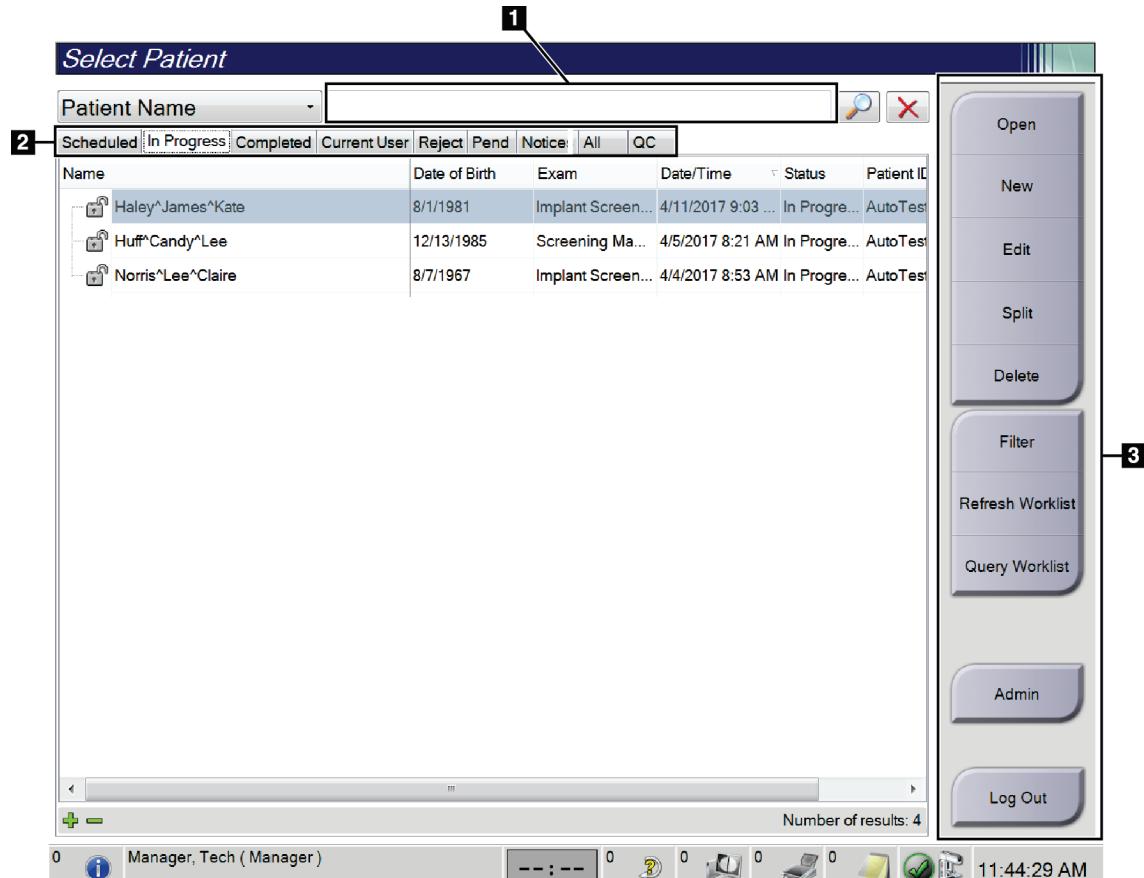

Slika 24: Zaslon Select Patient (Izberi bolnika)


Preglednica 13: Zaslon Select Patient (Izberi bolnika)

Element	Opis
<b>1. Hitro iskanje</b>	Išči po izbranem zavihku za elemente Patient Name (Bolnikovo ime), Patient ID (Bolnikov ID) ali Accession Number (Številka dostopa).
<b>2. Zavihki</b>	Zavihke na vrhu zaslona je mogoče konfigurirati. Uporabnik z ustreznimi dovoljenji lahko izbriše zavihke in ustvari nove. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavihek <b>Scheduled</b> (Načrtovano) prikazuje načrtovane postopke.</li> <li>Zavihek <b>In Progress</b> (V teku) prikazuje nedokončane postopke.</li> <li>Zavihek <b>Completed</b> (Končano) prikazuje končane postopke.</li> <li>Zavihek <b>Current User</b> (Trenutni uporabnik) prikazuje postopke za trenutnega operaterja.</li> <li>Zavihek <b>Reject</b> (Zavrni) prikazuje postopke z zavrnjenimi pogledi.</li> </ul>

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

Preglednica 13: Zaslon Select Patient (Izberi bolnika)

Element	Opis
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zavihek <b>Pend</b> (Na čakanju) prikazuje postopke s pogledi na čakanju.</li><li>Zavihek <b>All</b> (Vsi) prikazuje postopke za vse uporabnike.</li><li>Zavihek <b>Notices</b> (Obvestila) privzeto prikazuje bolnike z nepregledanimi obvestili. Za celotne informacije glejte <a href="#">O zavihku Notices</a> (<a href="#">Obvestila</a>) na strani 57.</li><li>Zavihek <b>QC</b> (KK) prikazuje postopke kontrole kakovosti.</li><li>Zavihek <b>Enterprise</b> (Podjetje) je prikazan, če imate <a href="#">Advanced Workflow Manager (Napredni upravljalnik poteka dela)</a> na strani 64. Ta zavihek prikazuje seznam vseh študij, zajetih na sistemu znotraj gruče Advanced Workflow Manager (Napredni upravitelj delovnega poteka). S tega zavihka se upravlja porazdelitev študij.</li></ul>  <p>Slika 25: Zavihek Enterprise (Podjetje)</p>
3. Gumbi	Z izbiro določenega gumba je mogoče na tem zaslonu dostopati do mnogih funkcij:

### 5.3.1 O zavihku Notices (Obvestila)


- Ko izberete zavihek **Notices** (Obvestila) na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika), se prikaže seznam bolnikov z obvestili.
- Privzeta vrednost za seznam so bolniki s pregledanimi ali nepregledanimi obvestili.
- To vrednost lahko spremenite, da prikažete bolnike s pregledanimi ali bolnike z nepregledanimi obvestili.
- Izberite **Open** (Odpri) za dostop do zaslona *Procedure* (Postopek) za izbranega bolnika.

### 5.3.2 Odpiranje bolnika

- Izberite zavihek, da prikažete želeni seznam bolnikov.
- Izberite bolnika s seznama. Gumb **Open** (Odpri) postane aktiven.
- Izberite **Open** (Odpri) za dostop do zaslona *Procedure* (Postopek) za tega bolnika.

### 5.3.3 Dodajanje novega bolnika

- Na zaslonu *Select Patient* (Izberi bolnika) izberite gumb **New** (Nov). Odpre se zaslon *Add Patient* (Dodaj bolnika).

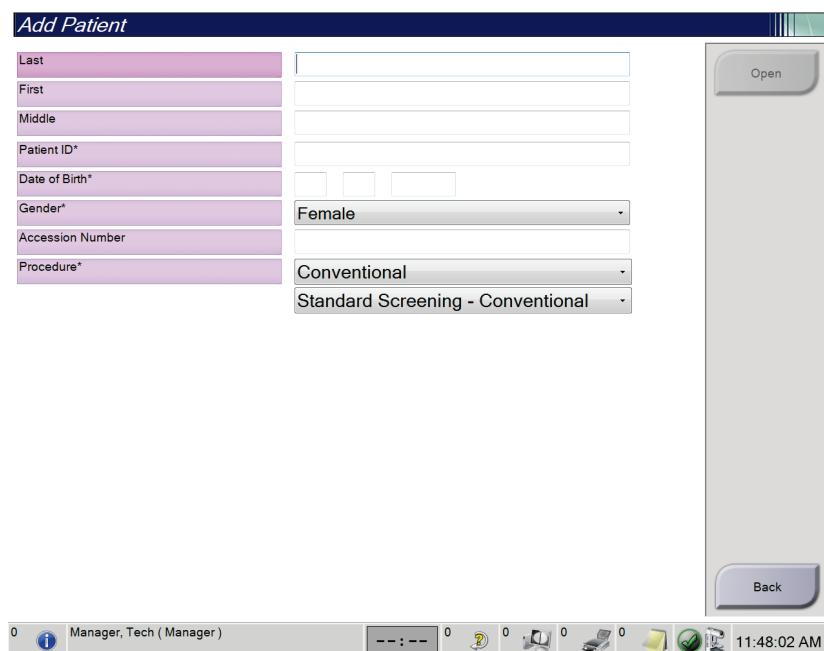

Slika 26: Zaslon Add Patient (Dodaj bolnika)

- Vnesite podatke novega bolnika in izberite postopek.
- Izberite gumb **Open** (Odpri). Odpre se zaslon *Procedure* (Postopek) za novega bolnika.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

### 5.3.4 Urejanje informacij o bolnikih

1. Na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika) izberite ime bolnika in nato pritisnite gumb **Edit** (Uredi).
2. Na zaslonu *Edit Patient* (Urejanje bolnika) izvedite spremembe, nato kliknite **Save** (Shrani).
3. Izberite **OK** (V redu), ko se prikaže sporočilo *Update Successful* (Posodobitev uspešna).

### 5.3.5 Razdelitev bolnikove kartotekе

Funkcija Split (Razdeli) omogoča premikanje slik, kadar se zajamejo v nepravilnem postopku ali pri nepravilnem bolniku.




#### Opomba

Slik za zaščitene bolnike ni mogoče razdeliti.



#### Opomba

Po uporabi funkcije Split (Razdeli) je treba še vedno arhivirati bolnikovo kartoteko v PACS ali drug sistem arhiviranja.

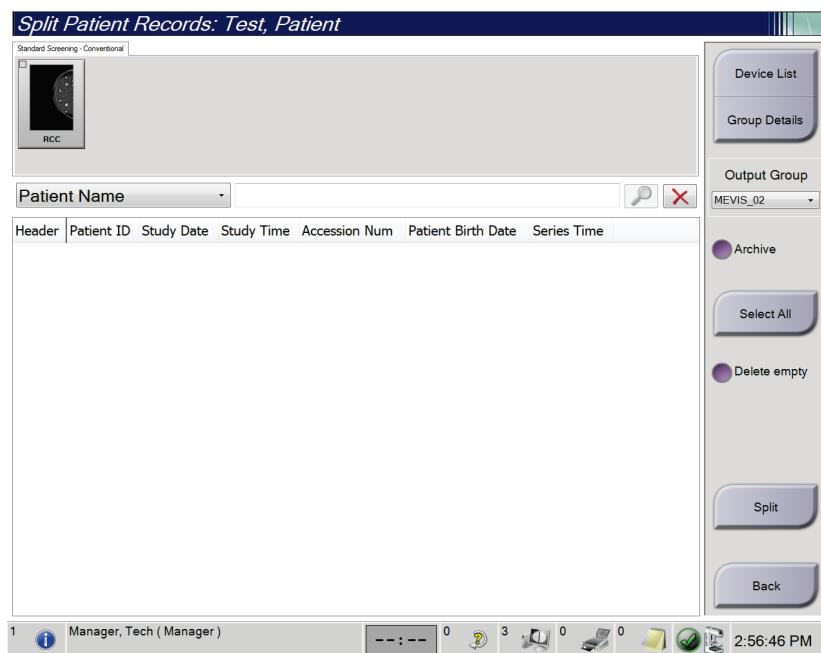

Slika 27: Zaslon Split Patient Records (Razdeli bolnikovo kartoteko)

### Slike, zajete pri napačnem postopku


1. Na zaslonu *Select Patient* (Izberi bolnika) izberite bolnika.
2. Izberite gumb **Split** (Razdeli). Odpre se zaslon *Split Patient Records* (Razdeli bolnikovo kartoteko).
3. Izberite slike, ki jih želite premakniti. Če želite premakniti vse slike, izberite **Select All** (Izberi vse).
4. Na spustnem seznamu pod slikami izberite merila iskanja (na primer Patient Name (Bolnikovo ime) ali Accession Number (Številka dostopa)).
5. Vnesite iste bolnikove podatke in izberite gumb **Search** (Išči) (povečevalno steklo).
6. Ko se pojavi bolnikovo ime, izberite ustrezni postopek za slike.
7. Če želite premakniti VSE slike in izbrisati nepravilen postopek, izberite **Delete Empty** (Izbriši prazno).
8. Če želite arhivirati slike ali jih shraniti na napravo za shranjevanje, izberite **Archive** (Arhiviraj). Potrdite, da so izbrani pravilni izhodni podatki.
9. Izberite **Split** (Razdeli) in nato **OK** (V redu) v sporočilu *Split Successful* (Razdelitev uspešna).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

### Slike, zajete pri napačnem bolniku

1. Na zaslonu *Select Patient* (Izberi bolnika) izberite bolnika s slikami, ki jih je treba premakniti.
2. Izberite gumb **Split** (Razdeli). Odpre se zaslon *Split Patient Records* (Razdeli bolnikovo kartoteko).
3. Izberite slike, ki jih želite premakniti. Če želite premakniti vse slike, izberite **Select All** (Izberi vse).
4. Na spustnem seznamu pod slikami izberite merila iskanja (na primer Patient Name (Bolnikovo ime) ali Accession Number (Številka dostopa)).
5. Vnesite merila sikanja in izberite gumb **Search** (Išči) (povečevalno steklo).
6. Ko se pojavi bolnikovo ime, izberite ustrezen postopek.

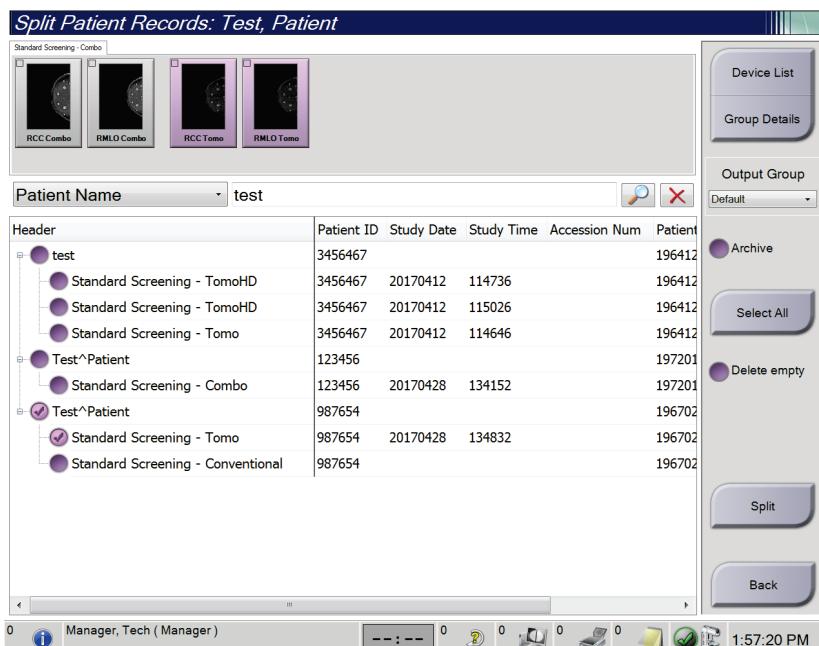

Slika 28: Izbira pravilnega postopka za razdelitev bolnikove kartoteke

7. Če želite premakniti VSE slike in izbrisati nepravilnega bolnika s seznama Patient List (Seznam bolnikov), izberite **Delete Empty** (Izbriši prazno).
8. Če želite arhivirati slike ali jih shraniti na napravo za shranjevanje, izberite **Archive** (Arhiviraj). Potrdite, da so izbrani pravilni izhodni podatki.
9. Izberite **Split** (Razdeli) in nato **OK** (V redu) v sporočilu *Split Successful* (Razdelitev uspešna).

### 5.3.6 Brisanje bolnika

#### Opomba

 Reklamacija običajno odstrani potrebo po ročnem brisanju bolnikov. Glejte [O reklamaciji](#) na strani 138.


1. Na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika) izberite enega ali več bolnikov.
2. Izberite gumb **Delete** (Izbrisí).
3. Ko se prikaže potrditveni poziv, izberite **Yes** (Da).

#### Opomba

 Tehniki nimajo dovoljenja za brisanje bolnikov.

### 5.3.7 Filtri za bolnike

Ko izberete gumb **Filter** na zaslonu *Select Patient* (Izberite bolnika), se odpre zaslon *Patient Filter* (Filter za bolnike) za izbran seznam bolnikov.

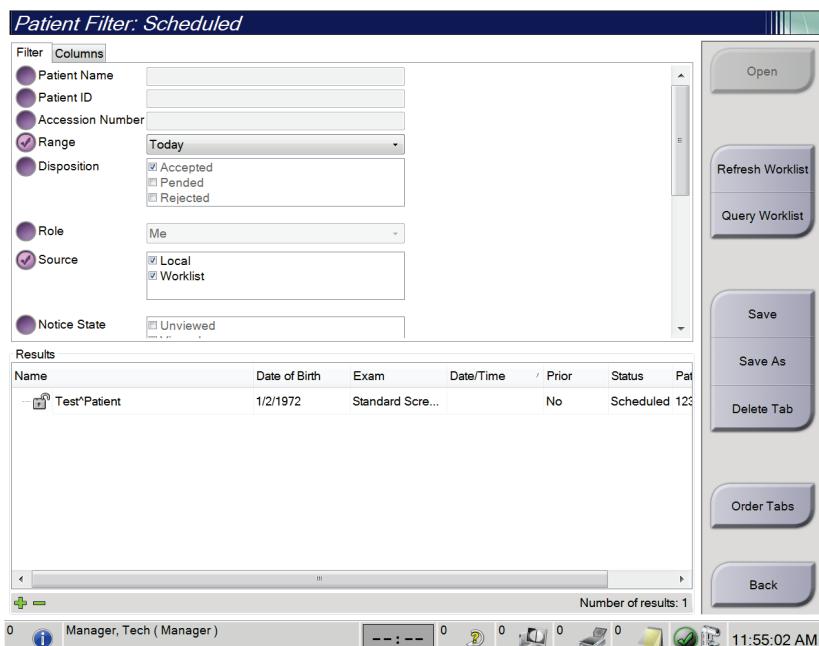

Slika 29: Zavihek Filter na zaslonu Patient Filter (Filter za bolnike)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

### Zavihek Filter (Filter)

Na zavihu **Filter** (Filter) spremenite možnosti filtra za seznam bolnikov. Ko izberete ali prekličete možnost, se sprememba prikaže na območju zaslona Results (Rezultati).

#### Opomba



Za shranjevanje novih filtrov na izbrani zavihek na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika) morate imeti raven dostopa vodje. (Glejte [Druge funkcije na zavihu Filter](#) na strani 62.)

#### Opomba



Ko izberete vrstico na seznamu rezultatov in nato izberete gumb **Open** (Odpri), se prikaže zaslon *Procedure* (Postopek) za izbranega bolnika.

### Druge funkcije na zavihu Filter

Zavihek **Filter** (Filter) uporabniku z ustreznimi dovoljenji omogoča dodajanje, spremenjanje in brisanje zavihkov na zaslonu *Select Patient* (Izbira bolnika). Glejte naslednjo preglednico.

Preglednica 14: Možnosti zavihka Filter (Filter) (zahtevajo dovoljenja)

Izberite trenutne parametre filtra bolnikov.	<ol style="list-style-type: none"><li>Izberite zavihek na zaslonu <i>Select Patient</i> (Izbira bolnika).</li><li>Izberite gumb <b>Filter</b> (Filter).</li><li>Izberite možnosti filtra.</li><li>Izberite gumb <b>Save</b> (Shrani).</li><li>Pazite, da je ime izbranega zavihka v polju z imenom.</li><li>Izberite <b>OK</b> (V redu).</li></ol>
Ustvarite nov zavihek za zaslon <i>Select Patient</i> (Izbira bolnika).	<ol style="list-style-type: none"><li>Izberite zavihek na zaslonu <i>Select Patient</i> (Izbira bolnika).</li><li>Izberite gumb <b>Filter</b> (Filter).</li><li>Izberite možnosti filtra za zavihek.</li><li>Izberite gumb <b>Save As</b> (Shrani kot).</li><li>Izberite novo ime za zavihek.</li><li>Izberite <b>OK</b> (V redu).</li></ol>
Brisanje zavihka z zaslona <i>Select Patient</i> (Izbira bolnika).	<ol style="list-style-type: none"><li>Izberite zavihek na zaslonu <i>Select Patient</i> (Izbira bolnika).</li><li>Izberite gumb <b>Filter</b> (Filter).</li><li>Izberite gumb <b>Delete</b> (Izbriši).</li><li>V potrditvenem pogovornem oknu izberite <b>Yes</b> (Da).</li></ol>

### Zavihek Columns (Stolpci)

Z zavihkom **Columns** (Stolpci) na filtrirani seznam dodate več možnosti iskanja (npr. starost, spol, obvestila). Te možnosti so prikazane kot stolci v območju rezultata. Če želite dodati več stolpcev na filtriran seznam, izberite zavihek **Columns** (Stolpci) in nato izberite možnosti.



#### Opomba

Za shranjevanje novih stolpcev na filter bolnika morate imeti raven dostopa vodje.



#### Opomba

Ko izberete vrstico na seznamu rezultatov in nato izberete gumb **Open** (Odpri), se prikaže zaslon *Procedure* (Postopek) za izbranega bolnika.

### Gumb Order Tabs (Razporedi zavihke)

Izberite gumb **Order Tabs** (Razporedi zavihke), da spremenite vrstni red zavihkov seznama bolnikov.

#### 5.3.8 Osveži delovni seznam

Izberite gumb **Refresh Worklist** (Osveži delovni seznam), da posodobite seznam razporejenih bolnikov iz ponudnika delovnega seznama načinov.

#### 5.3.9 Poizvedba delovnega seznama

Izberite gumb **Query Worklist** (Poizvedba delovnega seznama) za iskanje bolnika ali seznama bolnikov v ponudniku delovnega seznama načinov.

Obstajata dve metodi za vnos informacije poizvedbe:

- **Tipkovnica** – vnesite informacije poizvedbe v eno ali več polj. Prikazan je načrtovani postopek, bolnik pa je dodan v lokalno zbirko podatkov. Vsa polja poizvedbe je mogoče konfigurirati. Prizeta polja so Ime bolnika, ID bolnika, Številka vključitve, ID zahtevanega postopka in Datum razporejenega postopka.
- **Bralnik črtne kode** – skenirajte črtno kodo za konfigurirano polje poizvedbe. Prikazan je načrtovani postopek, bolnik pa je dodan v lokalno zbirko podatkov. Polje, v katerega se vnesejo podatki iz bralnika črtne kode, je mogoče konfigurirati. Prizeto polje je lahko ID bolnika, Številka vključitve ali ID zahtevanega postopka.

#### 5.3.10 Skrbnik

Izberite gumb **Admin** (Skrbnik), da odprete zaslon *Admin* (Skrbnik) in funkcije sistemskega skrbništva. Glejte [Vmesnik za sistemsko skrbništvo](#) na strani 139 za več informacij.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

## 5.3.11 Odjava


Izberite gumb **Log Out** (Odjava), da zaprete sistem in se vrnete na zaslon *Startup* (Zagon).

## 5.3.12 Advanced Workflow Manager (Napredni upravljalnik poteka dela)

Advanced Workflow Manager (napredni upravljalnik poteka dela) je pogon za potekte dela, ki omogoča združljivim sistemom Hologic, da komunicirajo in med sabo izmenjujejo slike. Advanced Workflow Manager (napredni upravljalnik poteka dela) sledi vse bolnike, postopke in slike, zajete na sistemu, ki je del gruče naprednega upravljalnika potekov dela. Poleg tega Advanced Workflow Manager (napredni upravljalnik poteka dela) sinhronizira obvestila in zagotavlja slike vsem sistemom v gruči.

Sistemi z Advanced Workflow Manager (naprednim upravljalnikom poteka dela) imajo zavihek Enterprise (Podjetje) na [Zaslon Select Patient \(Izberi bolnika\)](#) na strani 55. Ta zavihek prikazuje postopke, zajete na vseh sistemih, ki so del gruče Advanced Workflow Manager (naprednega upravljalnika potekov dela).

## 5.4 Zaslon Procedure (Postopek)

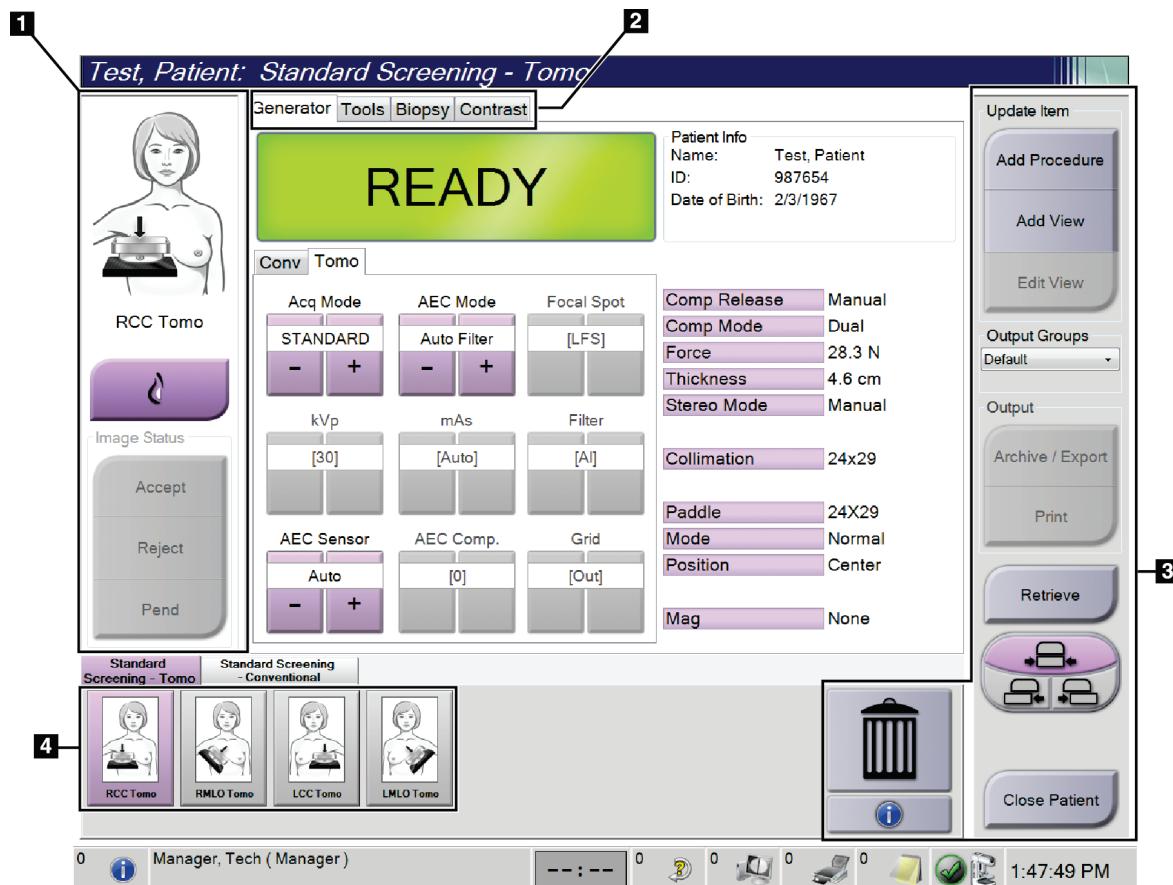

Slika 30: Zaslon Procedure (Postopek)

## Preglednica 15: Zaslon Procedure (Postopek)

Element	Opis
<b>1. Stanje slike</b>	<p>Ikona pogleda prikazuje trenutno izbrani pogled.</p> <p>Gumb <b>Implant Present</b> (Prisoten vsadek) – izberite, kadar ima bolnik vsadek.</p> <p>Gumb <b>Accept</b> (Sprejmi) – izberite, da sprejmete sliko.</p> <p>Gumb <b>Reject</b> (Zavrni) – izberite, da zavrnete sliko.</p> <p>Gumb <b>Pend</b> (Na čakanju) – izberite, da shranite sliko za pregled v prihodnosti.</p>
<b>2. Zavihki</b>	<p>Izberite zavihek <b>Generator</b>, da prilagodite tehnike izpostavljenosti za postopek.</p> <p>Izberite zavihek <b>Tools</b> (Orodja), da pregledate slike.</p> <p>Izberite zavihek <b>Biopsy</b> (Biopsija), da ustvarite tarče.</p> <p>Izberite zavihek <b>Contrast</b> (Kontrast), da izvedete 2D-kontrastne postopke I-View™.</p>
<b>3. Gumbi</b>	<p>Z izbiro določenega gumba je mogoče na tem zaslonu dostopati do mnogih funkcij:</p> <p><b>Add Procedure (Dodaj postopek):</b> Dodaj novega bolnika.</p> <p><b>Add View (Dodaj pogled):</b> Dodaj nov pogled.</p> <p><b>Edit View (Uredi pogled):</b> Sliki dodeli drug pogled.</p> <p><b>Archive/Export (Arhiviraj/izvozi):</b> Pošlji slike v izhodne podatke.</p> <p><b>Print (Natisni):</b> Natisni slike.</p> <p><b>Retrieve (Sprejmi):</b> Izvedi poizvedbo za konfiguirane naprave s trenutnimi bolnikovimi podatki.</p> <p><b>Paddle Shift (Premik kompresorija):</b> Izvedite obhod privzetega položaja kompresorija za izbrani pogled.</p> <p><b>Close Patient (Zapri bolnika):</b> Zapusti bolnika in postopek.</p> <p><b>Trash Can (Koš za smeti):</b> Izbriši pogled.</p>
<b>4. Sličice</b>	Izberite zavihek, da prikažete poglede s sličicami ali sličice za ta postopek.


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

---

## 5.4.1 Uporaba gumba Implant Present (Prisoten vsadek)

Gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek) je nad gumbom **Accept** (Sprejmi) na zaslonu *Procedure* (Postopek). Ta gumb uveljavlja posebno obdelavo za vsadke pri pogledu vsadka in odmaknjenega vsadka in spremeni oznako DICOM »Prisoten vsadek« v glavi slike. Ko izberete ta gumb, se ob njem pojavi potrditvena oznaka.

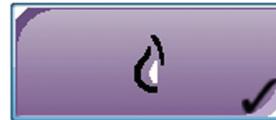

Izberite gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek) za pogled vsadka in pogled odmaknjenega vsadka, preden zajamete sliko.



### Opomba


Gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek) je samodejno izbran, če odprti postopek vsebuje pogled ID.

---

## 5.4.2 Uporaba funkcije premika plošč

Glejte [Premik plošče](#) na strani 117 za informacije o funkciji premika plošč.

1. Na zaslonu *Procedure* (Postopek) izberite pogled pomanjšanih neosvetljenih sličic. Plošča se premakne v privzeti položaj za ta pogled.
2. Izberite gumb za premik plošč, da zaobidete privzeti položaj plošč za izbrani pogled. Plošča se premakne v novi položaj.

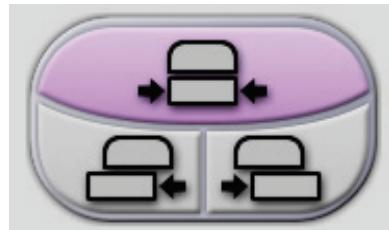


Slika 31: Gumbi za premik plošč

### 5.4.3 Pogovorno okno Procedure Information (Podatki o postopku)

Da prikažete podatke o postopku, izberite gumb **Procedure Information** (Podatki o postopku), ki je pod gumbom **Delete View** (Pogled izbrisala) (koš za smeti). Odpri se pogovorno okno Procedure Info (Podatki o postopku) z naslednjimi informacijami:

- Ime postopka
- Številka dostopa
- Stanje postopka
- Začetni in končni datum ter čas postopka
- Podatki o odmerku (za vsako dojko in skupnem)

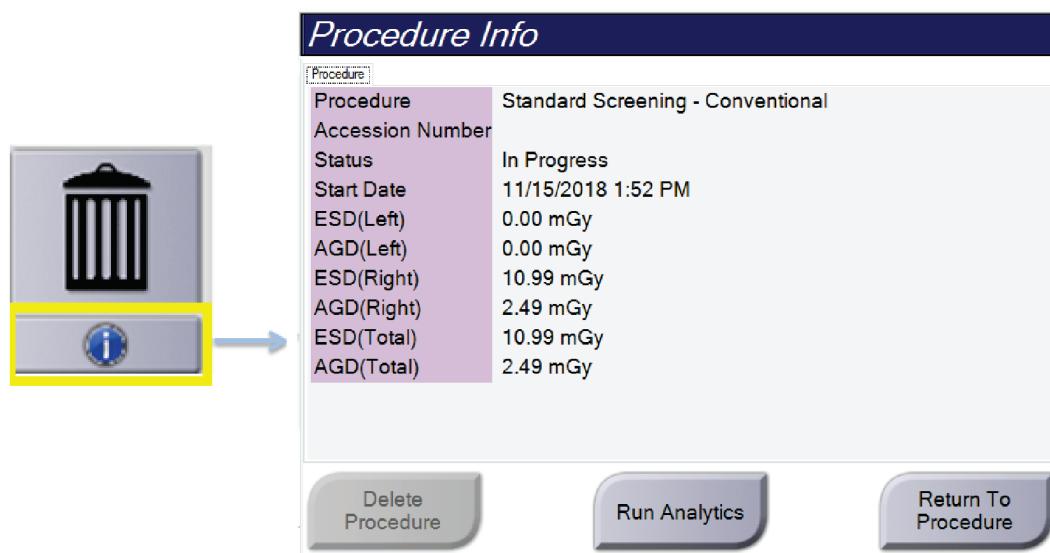

Slika 32: Pogovorno okno Procedure Info (Podatki o postopku)

Pri postopkih, ki ne vsebujejo nobenih izpostavljenih pogledov, izberite gumb **Delete Procedure** (Izbriši postopek), da odstranite izbrani postopek pri bolniku.

Če želite izvesti ročno analitiko slik, izberite gumb **Run Analytics** (Zaženi analitiko).

#### Opomba

Gumb **Run Analytics** (Izvedi analizo) se pokaže samo, če imate licenco za program CAD ImageChecker®, Quantra™ ali programsko opremo za zaznavanje Genius AI.

Izberite **Return to Procedure** (Vrni se na postopek), da zapustite pogovorno okno.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

---

### O gumbu Run Analytics (Zaženi analitiko)

Program CAD ImageChecker®, programska oprema za volumetrično ocenjevanje gostote dojk Quantra™ ter programska oprema za zaznavanje Genius AI so na voljo za sistema Selenia Dimensions in 3Dimensions.


Če imate licenco za eno teh funkcij:

- Analiza slike se samodejno zažene, ko izberete gumb **Close Procedure Complete** (Zapri postopek kot zaključen), da zaprete bolnika po zajemu novih slik. Analiza slike se samodejno zažene, ko uredite bolnika, uredite pogled ali dodate pogled, ko izberete gumb **Close Procedure Complete** (Zapri postopek kot zaključen), da zaprete bolnika.
- Analizo slike lahko izvedete ročno z gumbom **Run Analytics** (Zaženi analitiko) v pogovornem oknu Procedure Information (Informacije o postopku). Analizo slike ročno zaženite po potrebi na slikah, ki ste jih prejeli ali uvozili iz zunanjega vira.
- Analiza slik se izvede samo za slike, ki so bile pridobljene s pomočjo iste različice programske opreme ali različice programske opreme, ki je bila izdana neposredno pred tisto, na podlagi katere deluje delovna postaja za zajem.
- Pogovorno okno Procedure Information (Informacije o postopku) ima zavihke, ki prikazujejo uspeh ali neuspeh analize slike.
- Sličice za rezultate analize slike so prikazane v delu s sličicami na zaslonu *Procedure* (Postopek).

### Zavihek s podatki sistemu za zaznavanje Genius AI

Program za zaznavanje Genius AI je funkcija, ki je na voljo v sistemih Selenia Dimensions in 3Dimensions. Za prikaz rezultatov sistema za zaznavanje Genius AI izberite gumb **Procedure Information** (Informacije o postopku) pod gumbom **Delete View** (Izbriši pogled) (koš za smeti). Odpre se pogovorno okno *Procedure Info* (Informacije o postopku). Izberite zavihek **Genius AI Detection**, kjer se prikažejo naslednje informacije:

- Rezultati
- Indikator časa branja
- Prednostna izbira za branje
- Datum in čas analize programa za zaznavanje Genius AI
- Rezultat primera
- Kompleksnost CAD
- Ime in čas pogleda ter podatek o tem, ali je pogled vključen v postopek obdelave primera

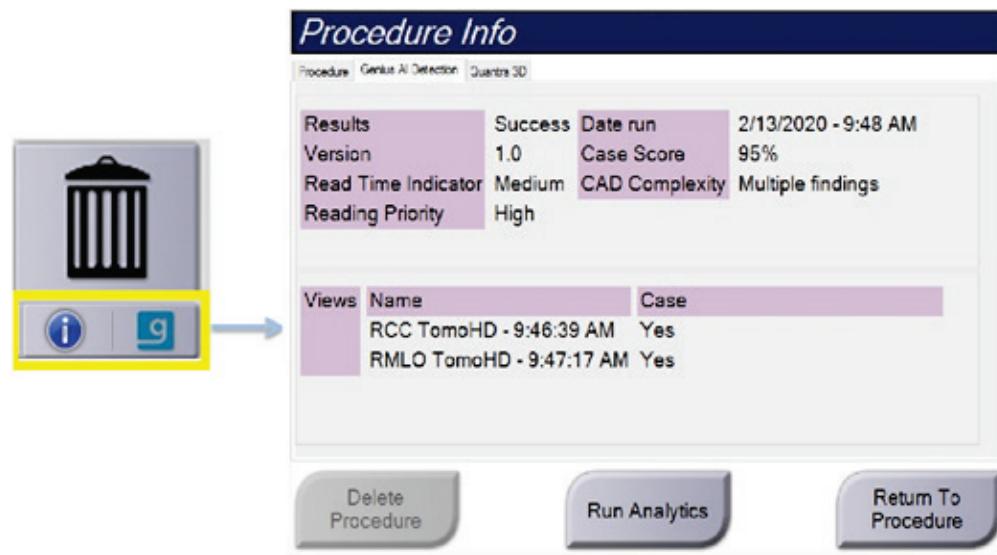

Slika 33: Zavihek Genius AI Detection

Izberite **Return to Procedure** (Vrni se na postopek), da zapustite pogovorno okno.


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

---

### 5.4.4 Dodajanje postopka

- Če želite dodati drug postopek, izberite gumb **Add Procedure** (Dodaj postopek) na zaslonu *Procedure* (Postopek), da vstopite v pogovorno okno Add Procedure (Dodaj postopek).

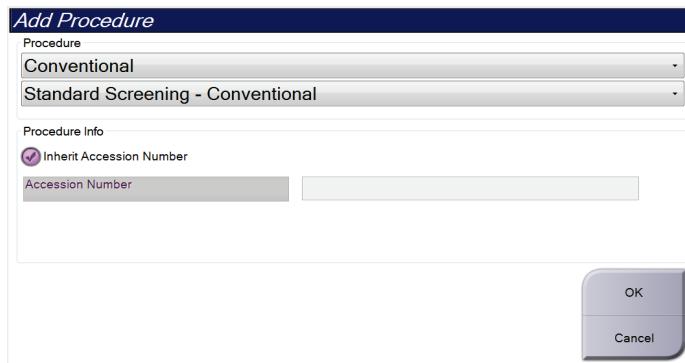

Slika 34: Pogovorno okno Add Procedure (Dodaj postopek)

- Uporabite spustni seznam, da izberete vrsto postopka, ki ga želite dodati.
- Samodejno se uporabi trenutna številka dostopa. Če želite uporabiti drugo število dostopa, prekličite izbiro potrditvenega polja »Inherit Accession Number« (Podeduj številko dostopa) in vnesite želeno številko.
- Izberite gumb **OK** (V redu). Doda se nov zavihek s pogledom s sličicami za izbrani postopek.

**Razpoložljivi postopki**

Preglednica spodaj prikazuje veče skupine postopkov, ki so na voljo v sistemu.

**Opomba**

Nekateri postopki na seznamu so prikazani samo, če ima sistem licenco za ta postopek.

---

*Preglednica 16: Skupine postopkov*

Postopek	Opis
Conventional (Konvencionalno)	Samo slikanje z digitalno mamografijo (2D)
Combo (Kombinirano)	Digitalna mamografija (2D) in tomosintezano slikanje dojke
Tomo (Tomo)	Samo tomosintezano slikanje dojke
TomoHD (TomoHD)	Tomosintezano slikanje dojke in ustvarjena 2D-slika
ComboHD (KombiniranoHD)	Digitalna mamografija (2D) in tomosintezano slikanje dojke in ustvarjena 2D-slika
Stereo Biopsy (Stereo biopsija)	Biopsija s stereotaktičnim usmerjanjem
Tomosintezna biopsija	Biopsija s tomosinteznim usmerjanjem
Specimen (Vzorec)	Specializirano slikanje vzorca
2D Contrast (2D kontrast)	Digitalna mamografija z izboljšanim kontrastom
Kontrastna stereo biopsija	Biopsija, v okviru katere se uporablja kontrastno stereotaktično ciljanje

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

### 5.4.5 Dodajanje (ali odstranjevanje) pogleda

#### Za dodajanje pogleda

- Izberite gumb **Add View** (Dodaj pogled), da vstopite v zaslon *Add View* (Dodaj pogled).



#### Opomba

Vidite lahko različne zavihke, kar je odvisno od nastavitev licence na vašem sistemu.



Slika 35: Zaslon Add View (Dodaj pogled)

- Najprej izberite zavihek, potem pogled. Z desne plošče na zaslonu lahko izberete največ tri modifikatorje pogleda.
- Izberite gumb **Add** (Dodaj). Na dno plošče na zaslonu se doda sličica vsakega izbranega pogleda.

#### Odstranjevanje pogleda

- Če želite odstraniti en pogled z dodanega seznama: izberite pogled, potem pa izberite ikono koša za smeti.
- Če želite odstraniti vse poglede z dodanega seznama: izberite gumb **Clear** (Počisti).

#### Modifikatorji pogleda

ID = premaknjen vsadek

RL = zvito lateralno

RM = zvito medialno

RI = zvito inferiorno

RS = zvito superiorno

TAN = tangencialno

NP = bradavica v profilu


AC = anteriorna kompresija

IMF = inframamarna guba

AX = aksilarno tkivo

### 5.4.6 Urejanje pogleda

Zaslon *Edit View* (Uredi pogled) uporabite za dodelitev drugega pogleda sliki.

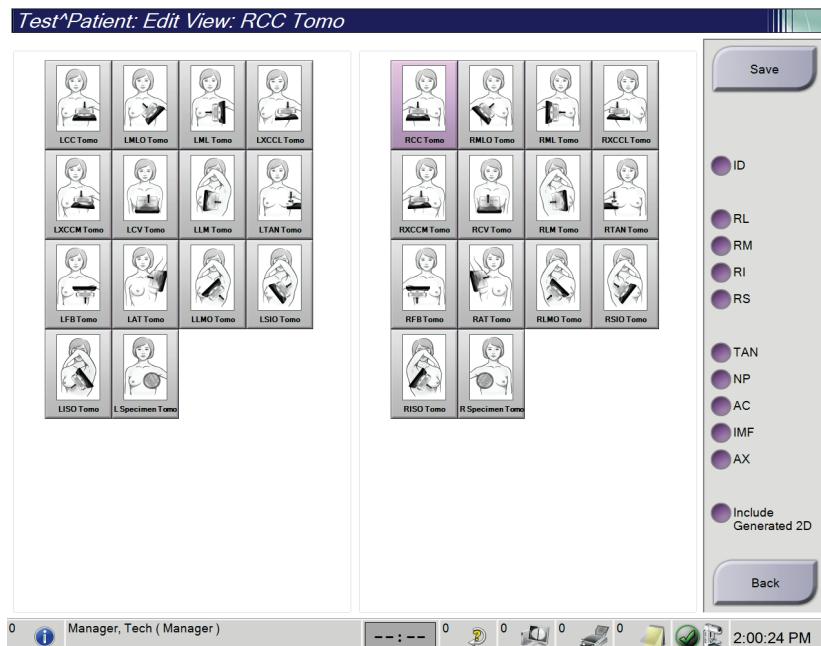

Slika 36: Zaslon *Edit View* (Uredi pogled)

- Na zaslonu *Procedure* (Postopek) izberite pogled s sličico izpostavljene slike.
- Izberite gumb **Edit View** (Uredi pogled).
- Z zaslona izberite pogled. Izberete lahko največ tri modifikatorje. Za opis modifikatorjev pogleda glejte sliko Zaslon Add View (Dodaj pogled).
- Izberite **Save** (Shrani) in nato **OK** (V redu) v sporočilu *Split Successful* (Razdelitev uspešna).

#### Opomba

 Zaslon *Edit View* (Uredi pogled) za postopke biopsije prikazuje različne modifikatorje pogleda. Glejte *uporabniški priročnik* sistema za usmerjanje pri biopsiji dojke Affirm®.

### 5.4.7 Prikliči


Izberite gumb **Retrieve** (Prikliči), da pošljete poizvedbe na konfigurirane naprave s trenutnimi informacijami bolnika. Gumb **Retrieve** (Prikliči) opravlja isto funkcijo kot gumb **Query Retrieve** (Priklic poizvedbe) na zaslonu *Admin* (Skrbnik).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

## 5.4.8 Zapiranje bolnika

Izberite gumb **Close Patient** (Zapri bolnika). Če so bile slike zajete, se prikaže pogovorno okno Close Procedure (Zapiranje postopka). Izberite eno od naslednjih možnosti:

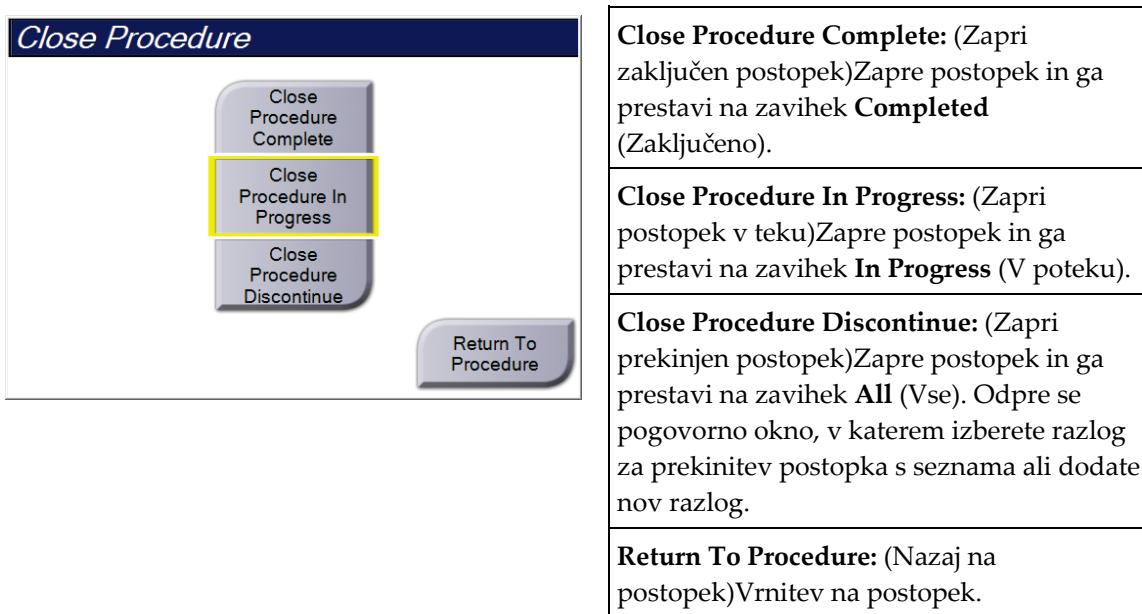

Če so slike označene kot Pend (Čakanje), se odpre pogovorno okno z naslednjimi možnostmi:

- Accept All and Close Complete (Sprejmi vse in zapri zaključene)
- Close Procedure In Progress (Zapri postopek kot v poteku)
- Return to Procedure (Nazaj na postopek)

Če je aktiviran MPPS, se informacije o stanju postopka pošljejo na izhodne naprave, ko izberete **Complete** (Zaključi) ali **Discontinue** (Prekini). Prav tako lahko kliknete in držite zavihek nad sličicami, da znova pošljete sporočilo o stanju postopka med postopkom. Odpre se pogovorno okno Procedure Action (Dejanje postopka) z gumbi za vnovično pošiljanje stanja ali vračanje v postopek.



### Opomba

Če imate licenco za sistem za zaznavanje Genius AI, CAD ImageChecker ali programsko opremo Quantra, se analiza slike zažene samodejno, ko izberete gumb **Close Procedure Complete** (Zapri zaključen postopek) po tem, ko ste pridobili nove slike. Rezultati se samodejno pošljejo na izhodne naprave. Ko znova odprete bolnika, so sličice rezultatov prikazane na zaslonu *Procedure* (Postopek), zavihki stanja pa so na voljo v pogovornem oknu *Procedure Info* (Informacije o postopku).

## 5.5 Dostop do funkcij pregleda slik

Izberite zavihek **Tools** (Orodja) na zaslonu *Procedure* (Postopek), da prikažete funkcije pregleda slik. Glejte [Zavihek z orodji za pregled slike](#) na strani 93 za več informacij.

## 5.6 Izhodne skupine


Sprejete slike se samodejno pošljejo na izhodne naprave v izbrani izhodni skupini. Sistemska konfiguracija nadzoruje, ali se slike pošljejo po zapiranju bolnika ali po sprejemu slike.

### Opomba

 Tomosinteze slike se ne pošljejo na tiskalne naprave v izbrani izhodni skupini. Izbrane tomosinteze slike lahko natisnete na zaslonu *Print* (Natisni).

---

### 5.6.1 Izbira izhodne skupine

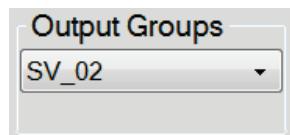

Slika 37: Polje Izhodne skupine

Izberite skupino izhodnih naprav, kot so PACS, Diagnostic Workstations (Diagnostične delovne postaje), naprave CAD in tiskalniki na spustnem seznamu Output Groups (Izhodne skupine) na zaslonu *Procedure* (Postopek).

### Opomba

 Slike ne bodo poslane v izhodne skupine, če niso izbrane.

---

### 5.6.2 Dodajanje ali urejanje izhodne skupine

#### Opomba

 Konfiguracija izhodnih skupin se izvaja med namestitvijo, vendar lahko uredite obstoječe skupine ali dodate nove.

---

#### Za dodajanje nove izhodne skupine:

1. Odprite zaslon *Admin* (Skrbnik).
2. Izberite gumb **Manage Output Groups** (Upravljanje izhodnih skupin).
3. Izberite gumb **New** (Novo), vnesite informacije, nato izberite izhodne naprave.
4. Izberite **Add** (Dodaj), nato izberite **OK** (V redu) v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna).
5. Kot privzeto lahko izberete katero koli skupino.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

---

### Urejanje izhodne skupine:


1. Odprite zaslon *Admin* (Skrbnik).
2. Izberite gumb **Manage Output Groups** (Upravljanje izhodnih skupin).
3. Izberite gumb **Edit** (Uredi) in izvedite spremembe.
4. Izberite **Save** (Shrani), nato izberite **OK** (V redu) v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna).

### 5.6.3 Izhodni podatki po meri

Možnost Custom Output Group (Skupina izhodnih podatkov po meri) vam omogoča združevanje izhodnih podatkov z zaslona *Procedure* (Postopek). Skupina izhodnih podatkov po meri, ki jo izdelate, ostane kot možnost Custom (Po meri), dokler se ne izdela druga skupina izhodnih podatkov po meri.

Za izdelavo skupine izhodnih podatkov po meri z zaslona *Procedure* (Postopek):

1. Na zaslonu *Procedure* (Postopek) s spustnega seznama Output Groups (Skupine izhodnih podatkov) izberite **Custom** (Po meri).
2. V pogovornem oknu *Output Group* (Skupina izhodnih podatkov) izberite element s seznama razpoložljivih naprav, potem pa izberite **OK** (V redu).

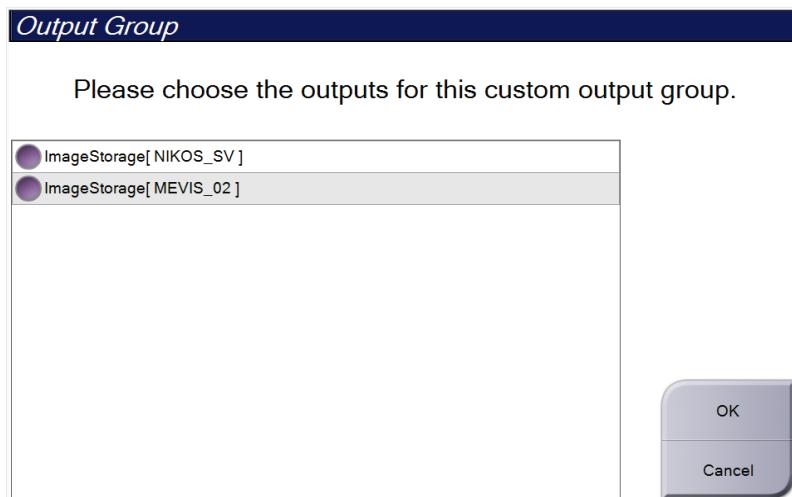

Slika 38: Primer skupine izhodnih podatkov po meri

## 5.7 Izhodni podatki na zahtevo

Izhodni podatki na zahtevo so **Archive/Export** (Arhiviraj/izvozi) ali **Print** (Natisni). Ročno lahko arhivirate, izvažate ali natisnete trenutno odprtga bolnika, dokler postopka ne zaprete.

Ko izberete gumb **On-Demand Output** (Izhodni podatki na zahtevo), lahko pošljete slike odprtrega bolnika na katero koli konfigurirano izhodno napravo.

### 5.7.1 Arhiviranje

1. Izberite gumb **Archive/Export** (Arhiviraj/izvozi).
2. Izberite postopek ali poglede na zaslonu *On Demand Archive* (Arhiviranje na zahtevo):
  - Gumb **Select All** (Izberi vse) izbere vse elemente na tem zaslonu.
  - Gumb **Clear** (Počisti) prekliče izbor elementov na zaslonu.
  - Gumb **Priors** (Prejšnji) prikazuje prejšnje postopke in poglede tega bolnika.
  - Gumb **Rejected** (Zavrnjeno) prikazuje zavrnjene poglede tega bolnika.
3. Izberite pomnilniško napravo:
  - Izberite gumb **Device List** (Seznam naprav) in izberite napravo iz možnosti v spustne meniju *Storage Device* (Pomnilniška naprava).
- ALI-
- Izberite izhodno skupino s spustnega seznama *Output Group* (Izhodna skupina).
4. Izberite gumb **Archive** (Arhiviraj), da pošljete izbrane slike v izbrani arhiv.

#### Opomba

Z orodjem Mange Queue (Upravljanje čakalne vrste) v opravilni vrstici preglejte stanje arhiva.

---




# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik


### 5.7.2 Izvažanje

1. Izberite gumb **Archive/Export** (Arhiviraj/izvozi) (na desni strani zaslona *Procedure* (Postopek)).
2. Izberite slike za izvoz in izberite gumb **Export** (Izvozi).

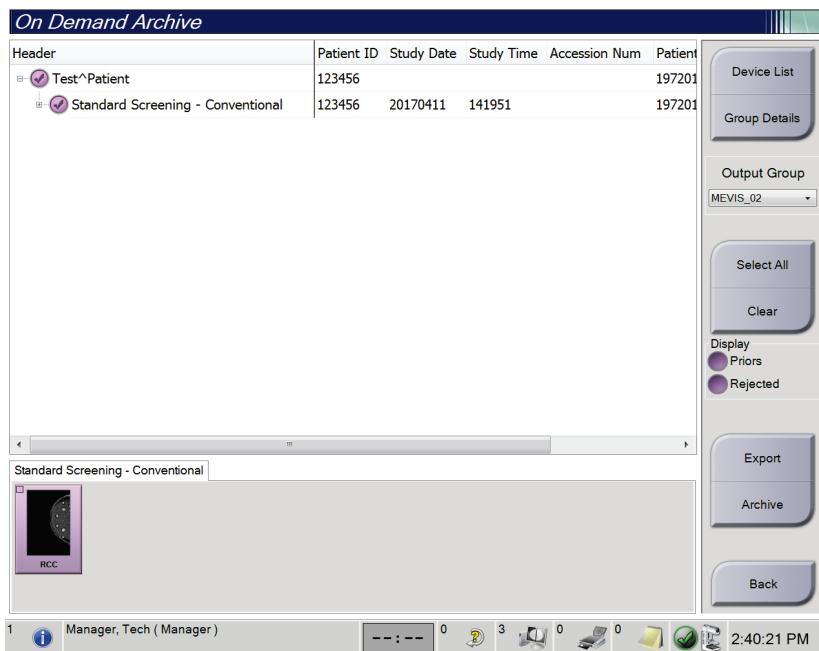

Slika 39: Izbira slik za izvoz

3. V pogovornem oknu Export (Izvoz) izberite tarčo s spustnega seznama predstavnostnih naprav.

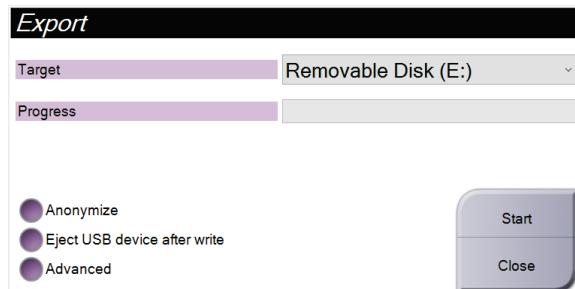

Slika 40: Pogovorno okno Export (Izvoz)


- Za anonimizacijo bolnikovih podatkov izberite **Anonymize** (Anonimiziraj).
  - Za samodejen izmet pripomočka za shranjevanje izmenljivega medija po končanem izvozu izberite **Eject USB device after write** (Izvrzi napravo USB po zapisovanju).
  - Za izbiro mape na lokalnih sistemih za shranjevanje svoje izbire in izbiro vrste izvoza za sliko izberite **Advanced** (Napredno).
4. Izberite gumb **Start** (Zaženi), da pošljete izbrane slike na izbrano napravo.

### 5.7.3 Tiskanje

1. Na zaslonu *Procedure* (Postopek) izberite gumb **Print** (Natisni), da prikažete zaslon *Print* (Natisni). Za pripravo podatkov za tiskanje glejte sliko Zaslon Print (Natisni).
2. Z območja oblike filma na zaslonu izberite obliko filma.
3. Izberite sličico.
4. Izberite način slikanja (konvencionalen, projekcija ali rekonstrukcija). Gumb C-View prikazuje, ali ima sistem licenco za slikanje C-View.
5. Na zaslonu *Print* (Natisni) izberite območje predogleda tiskanja (element 16). Slika, ki prikazuje to območje, je slika, ki se natisne na film.
6. Če želite na isti film, ki podpira več formatov, dati več slik, ponovite korake od 3 do 5.
7. Če želite natisniti različne oblike filma za iste slike, izberite gumb **New Film** (Nov film) (element 12), potem pa izvedite korake od 2 do 6.
8. Uporabite gume na zgornjem levem območju zaslona *Print* (Natisni) (elementi od 1 do 6), da skrijete ali prikažete bolnikove podatke, oznake in opombe ter spremenite usmerjenost slike.
9. Izberite gumb **Print** (Natisni), da natisnete filme.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 5: Uporabniški vmesnik

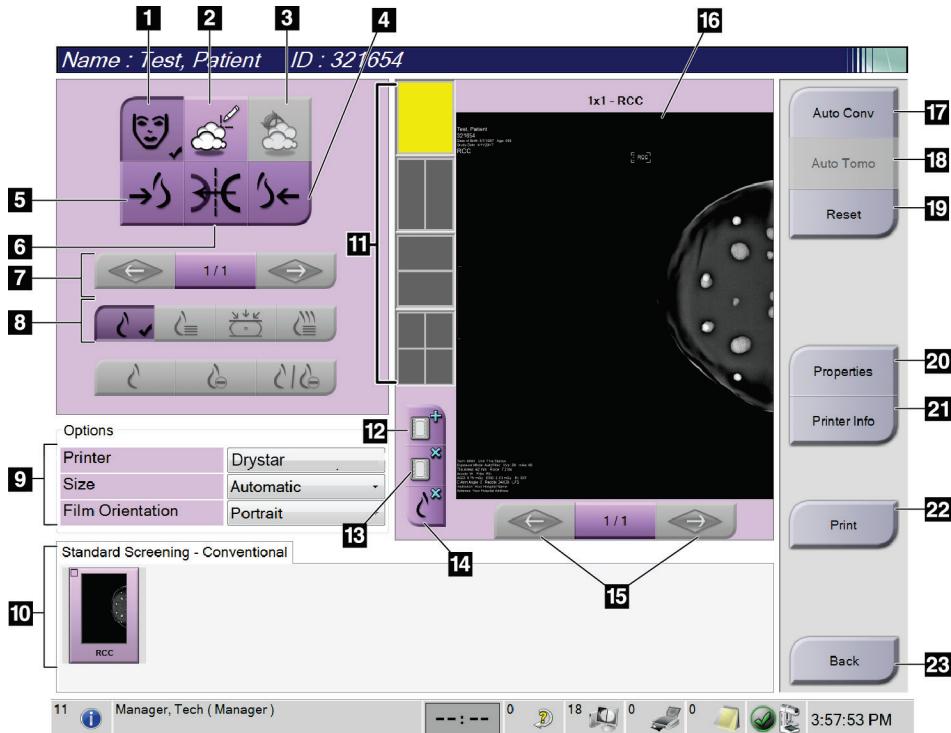

Slika 41: Zaslon Print (Natisni)

### Legenda za slike

1. Prikaži ali skrij bolnikove podatke.
2. Prikaži ali skrij oznake ali opombe.
3. Prikaži ali skrij tarče na slikah biopsije.
4. Natisni sliko s posteriorne perspektive.
5. Natisni sliko z anterorne perspektive.
6. Prezrcali sliko.
7. Pojdi na prejšnjo ali naslednjo tomosintezeno rezino ali projekcijo (možnost Tomosynthesis (Tomosinteza)).
8. Izberi poglede Conventional (Konvencionalni), Projection (Projekcija) ali Reconstruction (Rekonstrukcija) (možnost Tomosynthesis (Tomosinteza)). Gumb C-View prikazuje, ali ima sistem licenco za slikanje C-View.
9. Izberi možnosti tiskalnika.
10. Oglejte si sličice.
11. Izberi obliko filma (število ploščic).
12. Ustvari nov film.
13. Izbriši film.
14. Izbriši sliko s filma.
15. Pomikaj se po straneh filma.
16. Natisni območje predogleda.
17. Natisni pogled Conventional (Konvencionalni) (in slike C-View, če ima sistem licenco) s privzeto nastavitevijo.
18. Natisni tomosinteze slike (rezine ali projekcije), označene za tiskanje (možnost Tomosynthesis (Tomosinteza)).
19. Zaslon Print (Natisni) vrnite na privzete nastavitev.
20. Odprite zaslon Properties (Lastnosti).
21. Prikažite IP-naslov tiskalnika, naslov AE, vrata in zmožnost za tiskanje v dejanski velikosti.
22. Zaženite proces tiskanja.
23. Vrnite se na zaslon Procedure (Postopek).

## Poglavlje 6 Slike

### 6.1 Zaslon za prikaz slike

Ko izvedete osvetlitev, se zajeta slika prikaže na zaslonu za prikaz slike. Na tem zaslonu lahko prikažete informacije o bolniku in postopku. Za vklop ali izklop informacij pojrite na zavihek **Tools** (Orodja) na zaslonu *Procedure* (Postopek) in izberite gumb **Patient Information** (Informacije o bolniku).



Slika 42: Zaslon za prikaz slike

#### Legenda slike

1. Informacije o bolniku in datum pregleda
2. Informacije o osvetlitvi, vključno z:
  - Tehnika osvetlitve
  - Odmerek bolnika
  - Kot ročice C
  - Debelina in sila kompresije
  - Informacije o ustanovi in tehniki

## 6.2 Nastavljanje parametrov osvetlitve

### 6.2.1 Izbera načina zajema slike (možnost Tomosinteza)

- Standardno Za rutinske presejalne postopke s tomosintezo
- Izboljšano Za diagnostične poglede tomosinteze



#### Opozorilo:

Izboljšani način zajema s kombiniranim slikanjem (DM + BT) lahko proizvede odmerek sevanja, ki presega omejitev za presejanje MQSA 3,0 mGy in ga zato morate uporabljati samo za diagnostično ocenjevanje.

---

### 6.2.2 Izbera načina osvetlitve

Z načini samodejnega nadzora osvetlitve (AEC) sistem nadzoruje tehniko osvetlitve. Načini AEC so na voljo od 20 do 49 kV.

- Ročno Uporabnik izbere kV, mAs, žarišče in filter.
- AEC: Samodejni Uporabnik izbere kV, žarišče in filter. Sistem izbere mAs. čas
- AEC: Samodejni Uporabnik izbere žarišče. Sistem izbere kV, mAs in filter kV (rodij).
- AEC: Samodejni Uporabnik izbere žarišče. Sistem izbere kV, mAs in filter filter

### 6.2.3 Uporaba senzorja AEC

Senzor AEC ima sedem ročnih položajev in samodejni položaj. Ročni položaji se začnejo na robu stene prsnega koša (položaj 1) in segajo do robu bradavice (položaj 7). Samodejni položaj izbere dve regiji v območju, ki sega od stene prsnega koša do bradavice.

S tipkama plus (+) in minus (-) na kompresijskem pripomočku ali v območju zaslona s senzorjem AEC lahko spremenjate položaj senzorja. Izberete lahko samodejni AEC, da sistem izračuna najboljšo osvetlitev za dojko.


## 6.3 Zajem slike

Glejte [Klinični postopki](#) na strani 125 za informacije o kliničnih postopkih.

1. Izberite pogled iz sličic pogledov na dnu zaslona *Procedure* (Postopek).
2. Pritisnite in držite gumb za **rentgen** in/ali **nožno stikalo za rentgen** za polno osvetlitev.


Med osvetlitvijo:

- Vrstica stanja sistema prikazuje simbol sevanja in rumeno ozadje (glejte naslednjo sliko).

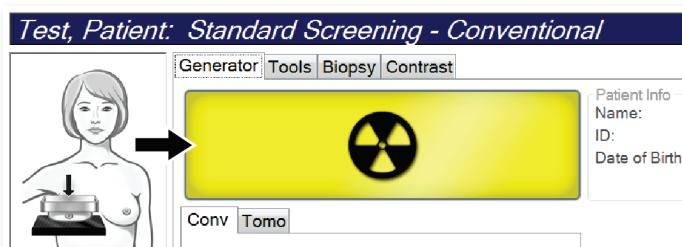

Slika 43: Slikanje poteka

- Med slikanjem bo slišen ton.  
Slišen ton je neprekinjeno zaporedje tonov. Ton je slišen med celotnim kombiniranim zajemom, od začetka slikanja do konca konvencionalnega pogleda. Med tomosintezo dojk in konvencionalnim digitalnim mamografiranjem ni prekinitve tona. Ko je slišen ton, ne spustite stikala za osvetlitev.
- 3. Ko ton ni več slišen in vrstica stanja sistema prikazuje **Standby** (Pripravljenost) (glejte naslednjo sliko), sprostite gumb za **rentgen** in/ali **nožno stikalo za rentgen**.

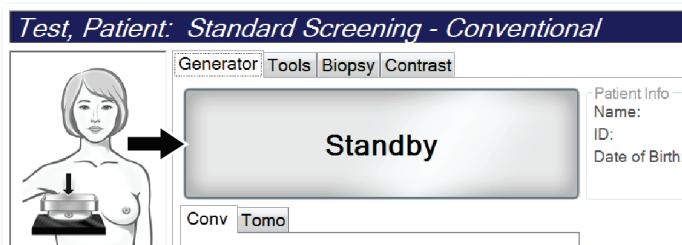

Slika 44: Osvetlitev zaključena

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

4. Ko je rentgensko slikanje zaključeno, se slika pojavi na zaslonu za prikaz slik. Zaslon *Procedure* (Postopek) samodejno preklopi na zavihek **Tools** (Orodja).

Izberite eno od naslednjih možnosti za zaključek zajema:

- Za sprejem slike kliknite **Accept** (Sprejmi). Slika se prenese na izhodne naprave z vsemi atributi.
- Za zavrnitev slike kliknite **Reject** (Zavrni). Ko se odpre pogovorno okno, izberite razlog za zavrnitev slike. Zaslon *Image Display* (Prikaz slike) se zapre. Lahko ponovite zavrnjeni pogled ali izberete drug pogled. Če izberete **Reject** (Zavrni), se na sličici prikaže »X«.
- Za oznako slike kliknite **Pend** (Čakanje). To shrani sliko za pregled v prihodnje. Če izberete **Pend** (Čakanje), se na sličici prikaže »?«.



Slika 45: Označene slike v postopku

5. Za vsak pogled ponovite korake od 1 od 4.



### Opomba

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

### 6.3.1 Zaporedje dogodkov pri konvencionalnem slikanju

1. Po osvetlitvi preglejte sliko in po potrebi dodajte opombo.
2. Sliko označite kot **Accept** (Sprejmi), **Reject** (Zavrni) ali **Pend** (Čakanje). Sličica zamenja pogled sličice v območju zaslona Case Study (Študija primera).



### Opomba

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

### 6.3.2 Zaporedje dogodkov pri tomosintezi

1. Počakajte, da se rekonstrukcija slike zaključi.
2. Preglejte slike projekcije glede gibanja.
3. Sliko označite kot **Accept** (Sprejmi), **Reject** (Zavrni) ali **Pend** (Čakanje). Sličica zamenja pogled sličice v območju zaslona Case Study (Študija primera).

**Opomba**

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

### 6.3.3 Sprejem zavrnjene slike

Če je zavrnjena slika boljša od nove, lahko prikličete in uporabite staro sliko. Izberite sličico na zaslolu *Procedure* (Postopek), da pregledate sliko, nato pa sliko označite z **Accept** (Sprejmi).

### 6.3.4 Sprejem ali zavrnitev čakajoče slike


Za sprejem ali zavrnitev čakajoče slike izberite čakajočo sličico, nato pa kliknite **Accept** (Sprejmi) ali **Reject** (Zavrni).

**Opomba**

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

### 6.3.5 Svetlost kožne linije

Za 2D-slikanje je na voljo optimalna nastavitev obdelave slike, ki zmanjša svetlost in senčenje kože med presejanjem. Če želite vklopiti to možnost, se obrnite na predstavnika podjetja Hologic.

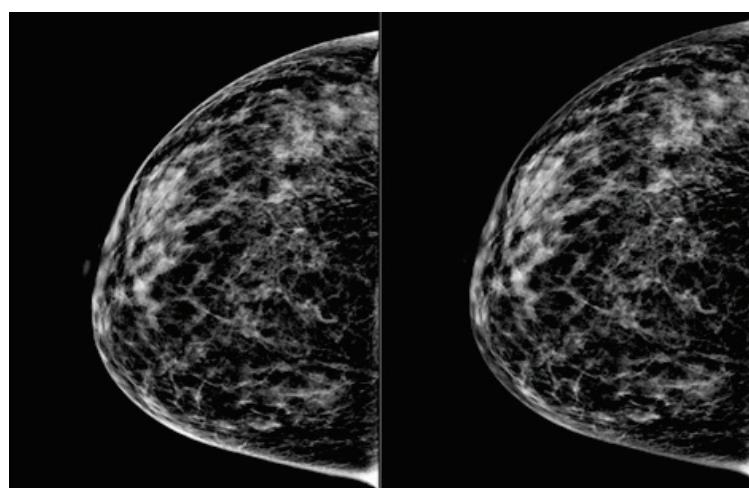

Slika 46: Primerjava standardne svetlosti in zmanjšane svetlosti

### 6.4 Zajem slike z vsadkom

---




#### Opomba

Za vse poglede, kjer je viden vsadek, VEDNO izberite gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek). S pomočjo tega gumba bo slika vsadka pravilno obdelana.

---

#### 6.4.1 Vsadek stran od bradavice

1. Izberite pogled iz sličic pogledov na dnu zaslona *Procedure* (Postopek).
2. Za način AEC izberite možnost **Auto Filter** (Samodejni filter).
3. S pomočjo gumbov + in - pomaknite senzor AEC na tkivo za bradavico.

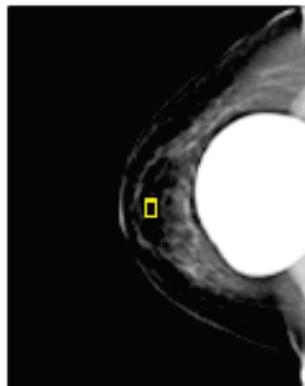

4. Posnemite sliko.
  5. Sliko označite kot **Accept** (Sprejmi), **Reject** (Zavrni) ali **Pend** (Čakanje).
- 



#### Opomba

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

---

6. Za vsak pogled ponovite korake od 1 od 5.

### 6.4.2 Vsadek v bližini bradavice

1. Izberite pogled iz sličic pogledov na dnu zaslona *Procedure* (Postopek).
2. Za način AEC izberite možnost **Manual** (Ročno).
3. Uporabite gumba + in -, če želite izbrati vrednosti kVp in mAs. Za priporočene vrednosti glede na vrsto pogleda in debelino kompresije si oglejte preglednice v poglavju [Preglednice vrednosti za vsadek v bližini bradavice](#) na strani 88.



#### Opomba

 Pogled CEDM obsega dva ločena posnetka. Ročno je mogoče nastaviti samo tehnike za prvi posnetek, ki porabi manj energije. Sistem samodejno nastavi tehnike za drugi posnetek na osnovi tehnik prvega posnetka.

#### Opomba

 Za poglede s kombiniranim kontrastom izberite vrednosti za slikanje s tomosintezo iz Preglednice 17 ter vrednosti za slikanje s poudarjenim kontrastom (CEDM) iz Preglednice 18.

Za več informacij o zajemu slik s poudarjenim kontrastom si oglejte 2D-slike s poudarjenim kontrastom I-View.

4. Posnemite sliko.
5. Sliko označite kot **Accept** (Sprejmi), **Reject** (Zavrni) ali **Pend** (Čakanje).

#### Opomba

 Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.

6. Za vsak pogled ponovite korake od 1 od 5.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

---

### Preglednice vrednosti za vsadek v bližini bradavice

Preglednica 17: Običajno 2D-slikanje

Debelina kompresije	kV	mAs	Filter
< 4 cm	28	100	Rh
4 do < 6 cm	28	120	Rh
6 do < 8 cm	28	140	Rh
8–10 cm	28	160	Rh
> 10 cm	28	180	Rh

Preglednica 18: Slikanje s tomosintezo


Debelina kompresije	kV	mAs	Filter
< 4 cm	29	60	Al
4 do < 6 cm	31	70	Al
6 do < 8 cm	33	90	Al
8–10 cm	35	100	Al
> 10 cm	38	100	Al

Preglednica 19: Slikanje s poudarjenim kontrastom (I-View)

Debelina kompresije	kV	mAs	Filter
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5 do < 4 cm	27	40	Rh
4 do < 5 cm	28	40	Rh
5 do < 5,5 cm	29	60	Ag
5,5 do < 6 cm	30	60	Ag
6 do < 7,5 cm	31	80	Ag
7,5 do < 8,5 cm	32	120	Ag
8,5–12 cm	33	120	Ag
> 12 cm	33	160	Ag

### 6.4.3 Pogledi premaknjenega vsadka

1. Izberite pogled iz sličic pogledov na dnu zaslona *Procedure* (Postopek).
2. Za način AEC izberite možnost **Auto Filter** (Samodejni filter).
3. S pomočjo gumbov + in - pomaknite senzor AEC na tkivo za bradavico.

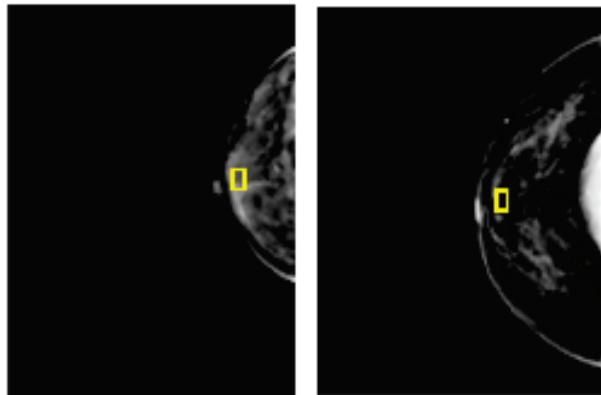

4. Posnemite sliko.
5. Sliko označite kot **Accept** (Sprejmi), **Reject** (Zavrni) ali **Pend** (Čakanje).

---

**Opomba**

Uporabnik vodja lahko konfigurira sistem tako, da samodejno sprejme ali da nove slike na čakanje.


---

6. Za vsak pogled ponovite korake od 1 do 5




#### 6.4.4 Svetlost vsadka

Za 2D- in 3D-slikanje z vsadki je na voljo nastavitev za optimalno obdelavo slike. Svetlost vsadka je mogoče zmanjšati, da tako izboljšate vidljivost mejnega območja vsadka/prsi. Če želite vklopiti to možnost, se obrnite na predstavnika podjetja Hologic.

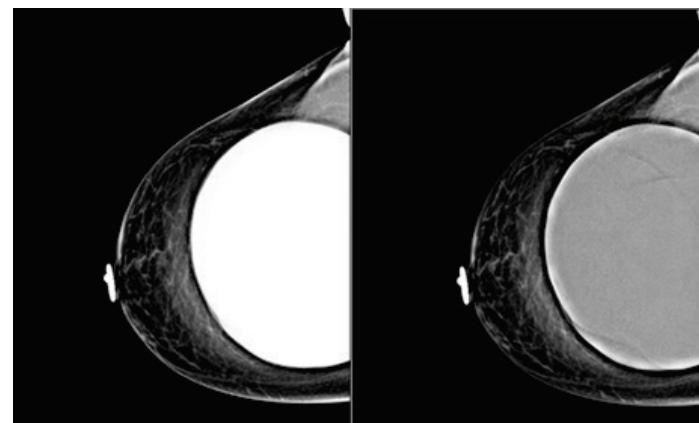

Standardno

Zmanjšana svetlost

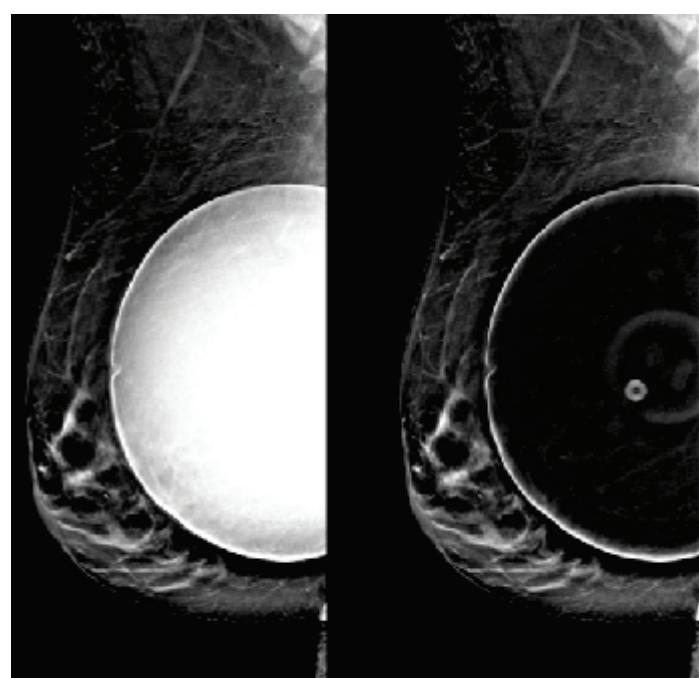

Standardno

Zmanjšana svetlost

*Slika 47: Primerjava standardne svetlosti in zmanjšane svetlosti*

## **6.5 Popravki in vnovična obdelava slik z vsadki**

Če zajamete pogled vsadka ali pogled odmaknjenega vsadka brez aktiviranega gumba **Implant Present** (Prisoten vsadek), morate sliko popraviti.

### **6.5.1 Če slika ni sprejeta**

Izberite gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek) na zaslonu *Procedure* (Postopek), da označite, da obstaja vsadek. Na gumbu se pojavi potrditvena oznaka, slika pa se ponovno obdela.



### **6.5.2 Če je slika sprejeta**

1. Izberite sliko.
2. Izberite gumb **Implant Present** (Prisoten vsadek) na zaslonu *Procedure* (Postopek), da popravite sliko. Na gumbu se pojavi potrditvena oznaka, slika pa se ponovno obdela.
3. Izberite Gumb **Accept** (Sprejmi), da sprejmete spremembe.

#### **Opomba**


Popravljena slika bo samodejno poslana na izbrane izhodne naprave, če je sistem nastavljen za pošiljanje slik, ko je izbran gumb **Accept** (Sprejmi).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

### 6.6 Kako pregledovati slike

Pregledovanje slik vključuje uporabo sličic, orodij za pregledovanje slik in načinov prikaza.

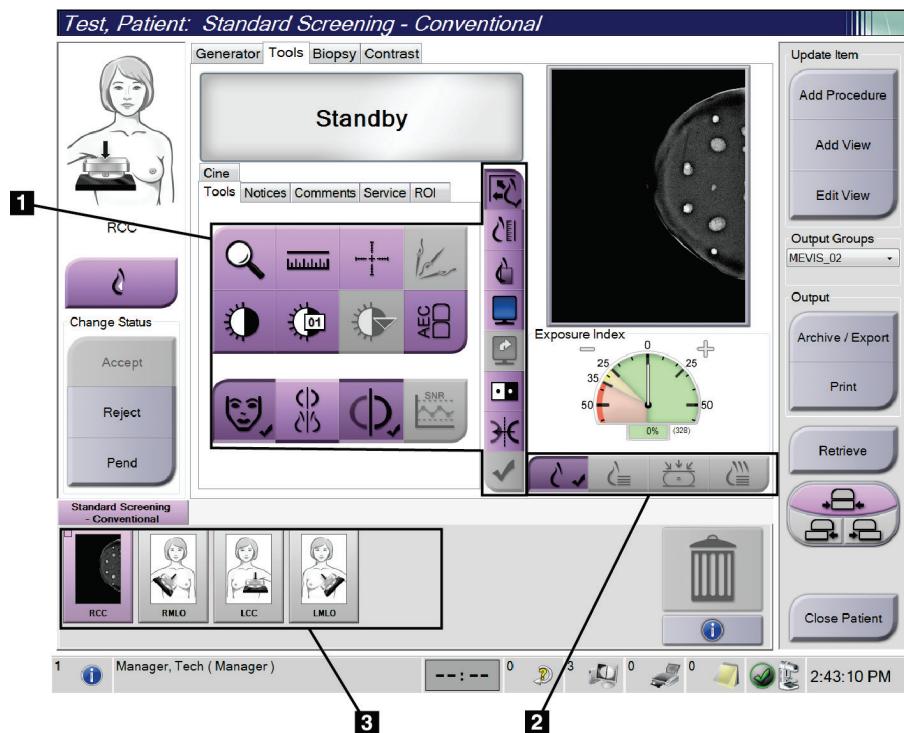


Slika 48: Zavihek Tools (Orodja) (prikazana možnost Tomosynthesis (Tomosinteza))

#### Legenda za slike

1. Orodja za pregledovanje slik – glejte [Zavihek z orodji za pregled slike](#) na strani 93.
2. Načini prikaza slik – glejte [Načini prikaza](#) na strani 95.
3. Pogledi s sličicami in slike sličic. Izberite sliko sličice, da to sliko prikažete na monitorju Image Display (Prikaz slik).

### 6.6.1 Zavihek z orodji za pregled slike

Zavihek **Tools** (Orodja) na zaslonu *Procedure* (Postopek) vsebuje orodja za pregled slike. Ob aktivnem orodu se pojavi potrditvena oznaka.

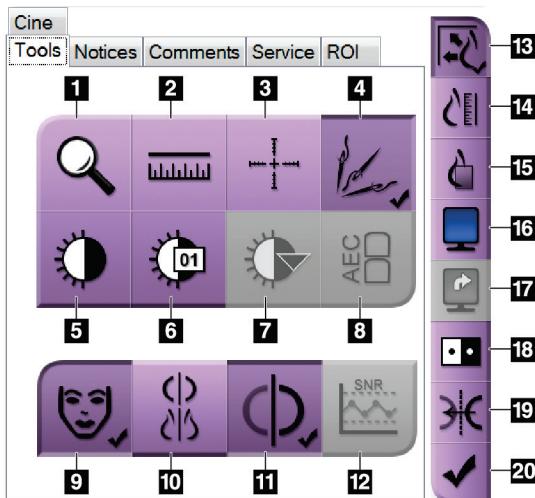

Slika 49: Orodja za pregled slike

#### Legenda slike


1. Orodje **Zoom** (Povečava) poveča del slike.
2. Orodje **Ruler** (Ravnilo) izmeri razdaljo med dvema točkama.
3. Orodje **Crosshair** (Križec) prikaže križec na zaslonu *Image Display* (Prikaz slike).
4. Orodje **Demetalizer** (Odstranjevanje kovine) je namenjeno obdelavi tomosinteznih slik s kovinskimi predmeti.
5. Gumb **Patient Information** (Informacije o bolniku) aktivira prikaz informacij o bolniku.
6. Gumb **Auto-Hanging** (Samodejno obešanje) samodejno obesi izbrano preiskavo v konfiguraciji 4 slik naenkrat.
7. Gumb **Auto-Pairing** (Samodejno povezovanje) izklopi samodejno povezovanje trenutne slike v konfiguraciji s prikazom več slik.
8. Gumb **SNR/CNR** izračuna razmerje signal-šum in kontrast-šum na fantomu ACR.
9. Gumb **Fit-to-Viewport** (Prilagodi velikosti) prilagodi sliko tako, da je celo prikazana na ploščici.
10. Gumb **True Size** (Resnična velikost) prikaže sliko pri resnični velikosti dojke.
11. Gumb **View Actual Pixels** (Prikaži dejanske slikovne pike) prikaže sliko v polni ločljivosti.
12. Gumb **Multi-Up Display** (Prikaz več slik naenkrat) izbere število ploščic za prikaz.
13. Gumb **Image Tile Advance** (Pomik ploščice slike) nastavi aktivno ploščico v prikazu več slik.
14. Orodje **Invert Image** (Obrni vrednosti) spremeni črne dele v bele in obratno.
15. Gumb **Mirror** (Zrcali) obrne (zrcali) sliko.
16. Gumb **Tag for Print** (Označi za tisk) označi projekcije ali rekonstrukcije tomosintezne slike za kasnejše tiskanje.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

### 6.6.2 Zavihek Notices (Obvestila)

Orodja na zavihku **Notices** (Obvestila) omogočajo označevanje in opombe na slikah ter pošiljanje obvestil o prikazani sliki ali postopku. Spustni meni Notice Output Groups (Izhodne skupine obvestil) na dnu zavihka omogoča izbiro cilja za obvestila.

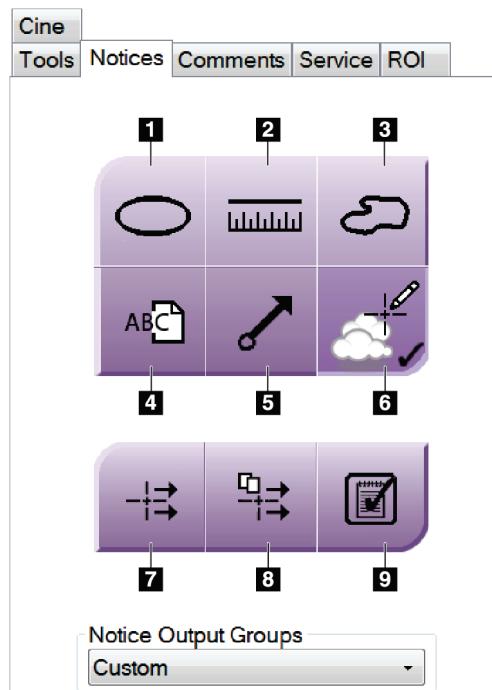

Slika 50: Orodja na zavihku Notices (Obvestila)

#### Legenda slike

1. Orodje **Oval** (Oval) nariše ovalno oznako na sliki.
2. Orodje **Ruler** (Ravnilo) izmeri razdaljo med dvema točkama.
3. Orodje **Freehand** (Prostoročno) nariše prostoročno oznako na sliki.
4. Orodje **Text** (Besedilo) doda besedilno opombo na sliko brez ozname.
5. Orodje **Arrow** (Puščica) nariše puščico na sliki.
6. Orodje **Markings** (Oznake) prikaže ali skrije ozname in opombe na sliki.
7. Orodje **Send Notice** (Pošlji obvestilo) pošlje obvestilo za trenutno sliko na izbrani cilj.
8. Orodje **Send All Notices** (Pošlji vsa obvestila) pošlje vsa obvestila za vse slike v odprtem postopku na izbrani cilj.
9. Orodje **Viewed** (Prikazano) spremeni stanja obvestil za bolnika na prikazano.


### 6.6.3 Druga orodja za pregled slike

#### Drugi zavihki

- **Comments** (Opombe): Doda opombe na sliko.
- **Service** (Servis): Označi sliko za servisno uporabo.
- **ROI** (Območje zanimanja): Risanje območja zanimanja na zaslonu za prikaz slik.
- **Cine** (Film): Prikaže niz slik kot film (možnost Tomosinteza).

#### Indeks osvetlitve


Exposure Index (Indeks osvetlitve) je vodilo za kakovost slike. Če Exposure Index (Indeks osvetlitve) kaže rdeče ali rumeno območje, preglejte izbrano sliko glede šuma in se odločite, ali jo morate znova zajeti.

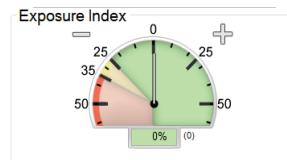

Slika 51: Indeks osvetlitve

#### Načini prikaza

Z gumbi v območju načinov prikaza na zaslonu izberete vrsto prikaza, ki ga želite prikazati na zaslonu za pregled slik. Izbirate lahko med konvencionalnim pogledom, ustvarjenim 2D, projekcijami in rekonstrukcijami, da prikažete kombinirane slike.




Slika 52: Načini prikaza

#### Legenda slike

1. Gumb **Conventional** (Konvencionalno) prikazuje konvencionalne slike.
2. Gumb **Generated 2D** (Ustvarjen 2D) prikazuje konvencionalno 2D-sliko, ustvarjeno iz zajete tomografske slike.
3. Gumb **Projections** (Projekcije) kaže slike projekcije 15°.
4. Gumb **Reconstructions** (Rekonstrukcije) prikazuje rekonstruirane rezine.

### 6.6.4 Kazalnik rezine

Kazalnik rezine na zaslonu za prikaz slike je prikazan samo na rekonstrukcijah tomosinteze.

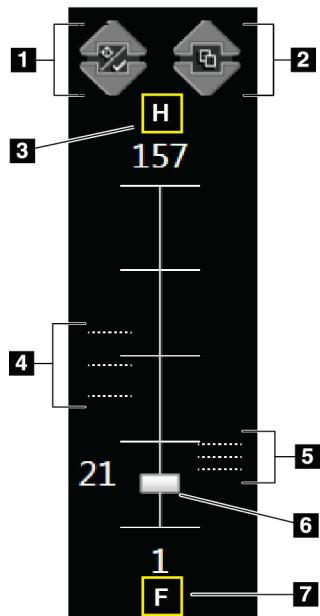

#### Legenda slike

1. Puščici **Gor** in **Dol** omogočata pomik med rezinami, ki vsebujejo ciljno ležijo, in rezinami, ki so označene za tisk.
2. Puščici **Gor** in **Dol** omogočata pomik med rezinami, ki imajo obvestila.
3. »H« (anatomska referenca na smer glave)
4. Rezine, ki vsebujejo cilj ali so označene za tisk.
5. Rezine, ki vsebujejo obvestila.
6. Z drsnikom se pomikate skozi rezine rekonstrukcije.
7. »F« (anatomska referenca na smer stopal)

Slika 53: Kazalnik rezine

### 6.7 Pošiljanje slik na izhodne naprave

Slike lahko pošljete na izhodne naprave ali jih s funkcijo Archive/Export (Arhiviraj/izvozi) shranite na začasne nosilce. Glejte [Izhodne skupine](#) na strani 75 in [Izhodni podatki na zahtevo](#) na strani 77 za navodila.

## 6.8 2D-slike s povečanim kontrastom I-View

**Opozorilo:**

Pri bolnikih se lahko pojavijo neželeni učinki kontrastnih sredstev. Za vse informacije preberite navodila za uporabo kontrastnega sredstva.

---

**Opozorilo:**

Pri kontrastno ojačani mamografiji se uporablajo kontrastna sredstva, ki se injicirajo intravenozno. Lahko se pojavijo alergijske reakcije.

---

**Opomba**

Podjetje Hologic nekatere sisteme konfigurira za doseganje specifičnih zahtev. Vaša sistemska konfiguracija morda nima vseh možnosti in dodatne opreme, ki so navedene v tem priročniku.

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

- Izberite zavihek **Contrast** (Kontrast), da pridete do funkcije kontrastnega 2D-postopka I-View™ (CEDM).



Slika 54: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View

- Nastavite nastavite kontrasta. Za več informacij glejte [Kako konfigurirati nastavite kontrastnega postopka](#) na strani 103.



### Opomba

Informacije o kontrastu so na voljo v glavi DICOM slike I-View.

- Za začetek odmerjanja kontrastnega sredstva in zagon časomera izberite gumb **Start** (Zagon) (puščico).


Časomer se zažene v načinu **Waiting Period** (Čakalno obdobje), ki se pojavi na rumenem ozadju.

### Opomba

Za vsak postopek lahko na časovniku prilagodite trajanje Waiting Period (Čakanje) in Optimal Imaging Period (Optimalno obdobje za slikanje). Uporabite levo in desno puščico.

### Opomba

Za fazi časomera **Waiting Period** (Čakalno obdobje) in **Optimal Imaging Period** (Optimalno obdobje slikanja) lahko prilagodite privzeto dolžino časa. Glejte Kako nastaviti privzete nastavitev za kontrastno sredstvo.

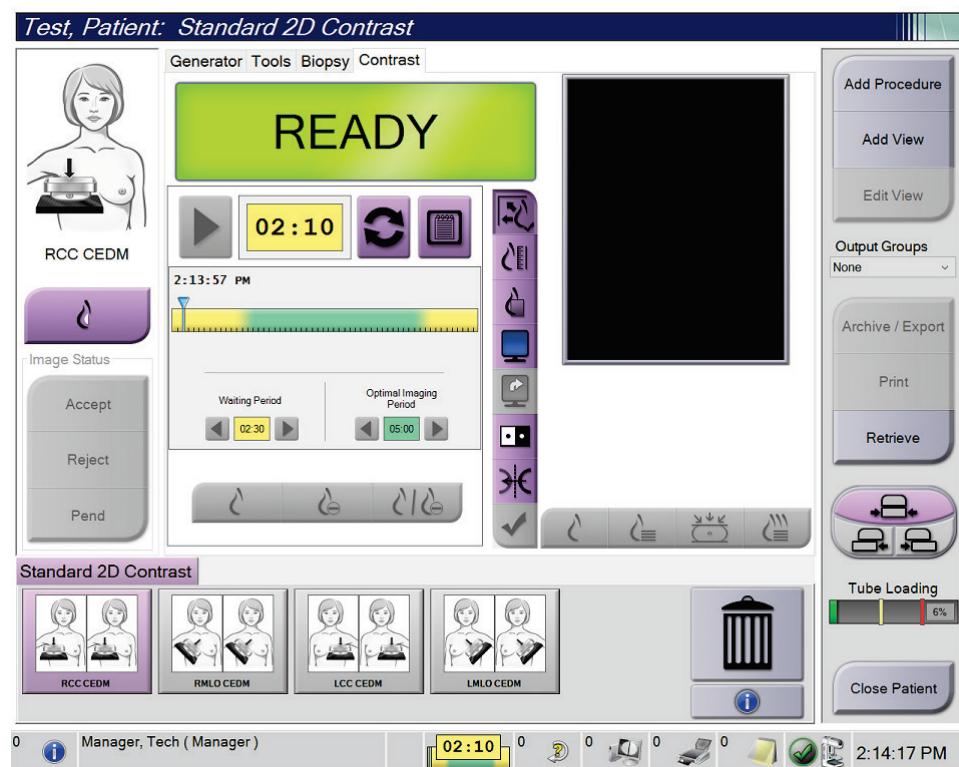

Slika 55: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View, čakalno obdobje

### Opomba


Funkcija časomera ne omogoča zaustavitev časomera, samo njegov zagon in ponastavitev. Časovnik se ustavi samo, ko zapustite postopek bolnika.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 6: Slike

Po čakalnem obdobju **Waiting Period** časomer vstopi v optimalno obdobje slikanja **Optimal Imaging Period**, ki se pojavi na zelenem ozadju.

4. Sliko zajemite med optimalnim obdobjem slikanja **Optimal Imaging Period**.  
Ko zajamete sliko, se bo pod časomerom pojavil označevalec.

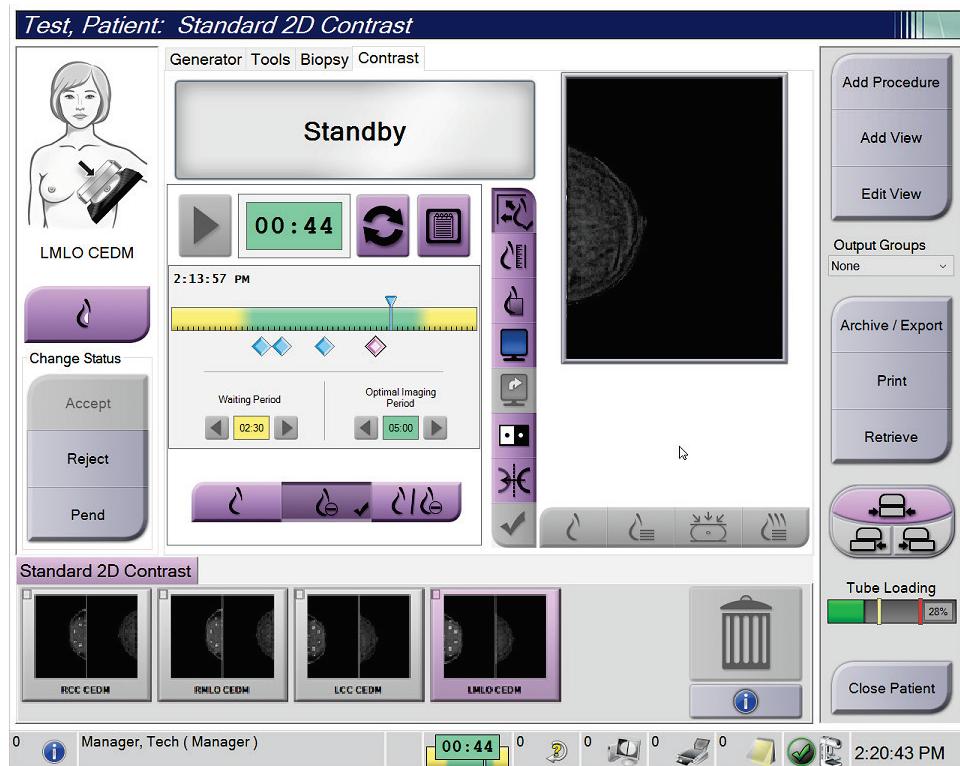

Slika 56: Zaslon kontrastnega 2D-postopka I-View, optimalno obdobje slikanja

5. Izberite gume za nizko in visoko osvetlitev, če želite prikazati nizko- in visokoenergijske slike.
  - **Low:** (Majhna) konvencionalna nizkoenergijska slika,
  - **Sub:** (Odšteta) odšteta slika s kontrastnim sredstvom,
  - **Low Sub:** (Nizka odšteta) prikaže nizkoenergijske in odštete slike na vzporedno razdeljenem zaslonu.



### Pozor:

Izvajanje kontrastnega 2D-postopka I-View poveča čas obnavljanja naprave pred



zajemom več slik. Če je ikona stanja sistema rdeča, je prikazan priporočen čas čakanja. Ta čas čakanja omogoča znižanje temperature, kar prepreči poškodbo, ki lahko izniči jamstvo rentgenske cevi. Vedno se prepričajte, da je ikona stanja sistema

pred zagonom kontrastnega 2D-postopka I-View. Če se med postopkom ikona stanja obarva rdeče, počakajte priporočeni čas, preden poskusite zajeti nove slike, nato pa hitro zaključite postopek s čim manj osvetlitvami.

---


Toplotno obremenitev rentgenske cevi nadzoruje indikator obremenitve cevi. Ob zajemu slik s povečanim kontrastom bodite pozorni na stanje obremenitve cevi. Za več informacij si oglejte [Indikator obremenitve cevi](#) na strani 102.

### 6.8.1 Indikator obremenitve cevi


Zavihek **Generator** na zaslonu *Procedure* (Postopek) vsebuje tudi indikator obremenitve cevi. Ta indikator prikazuje trenutno topotno obremenitev rentgenske cevi.

Indikator obremenitve cevi prikazuje eno od naslednjih treh stanj:


- Topotna obremenitev rentgenske cevi je sprejemljiva. Ikona za stanje sistema v opravilni vrstici je zelene barve. Nadaljujte z zajemom slik in zaključite postopek.

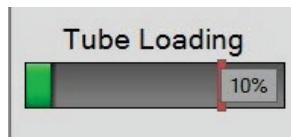

- Topotna obremenitev rentgenske cevi je višja od opozorilne meje (privzeta nastavitev = 40 %), ni pa višja od zgornje meje (privzeta nastavitev = 72 %). Zaključite z zajemom trenutne slike, nato pa počakajte, da se rentgenska cev ohladi, preden nadaljujete s postopkom.

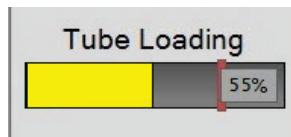

- Topotna obremenitev rentgenske cevi je višja od zgornje meje (privzeta nastavitev = 72 %). Ikona za stanje sistema v opravilni vrstici je rdeče barve in prikazuje število minut, ki so potrebne za ohladitev rentgenske cevi. Ne zajemajte slik. S postopkom počakajte, dokler se rentgenska cev ne ohladi.

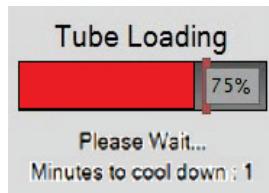

**Pozor**

Kopičenje odvečne toplote lahko poškoduje rentgensko cev.

---

### 6.8.2 Kako konfigurirati nastavitev kontrastnega postopka

1. Na zavihku **Contrast** (Kontrast) izberite gumb **Configure Contrast** (Konfiguriraj kontrast), da uredite nastavitev kontrastnega postopka. Odpre se pogovorno polje **Contrast Information** (Podatki o kontrastnem postopku).

Contrast Information	
Contrast Entry Route	Intra-arterial route
Contrast Agent	Diatrizoate
Contrast Agent Concentration	240 mg/ml
Total Bolus Volume	0.0 ml
Patient Weight	0.0 lb = 0.0 kg
Contrast Concentration Per Body Weight	0.0 ml/kg
Amount of Contrast Agent	0.0 ml

Slika 57: Nastavitev 2D-kontrasta I-View

2. Uporabite spustne sezname, da izberete ustrezne nastavite.
3. Podatke vnesite v polje **Contrast Concentration Per Body Weight** (Koncentracija kontrastnega sredstva na telesno maso) ali **Amount of Contrast Agent** (Količina kontrastnega sredstva). Drugo polje se samodejno izpolni z ustreznimi podatki.
4. Izberite **Save & Close** (Shrani in zapri).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


## Poglavlje 6: Slike

### 6.9 Slike vzorcev

Sistem je mogoče uporabiti za slikanje vzorcev biopsije.

Za zajem slik vzorca:


1. Bolnika izberite z delovnega seznama ali ročno dodajte novega bolnika.
2. Dodajte ali izberite želeni postopek slikanja vzorca.

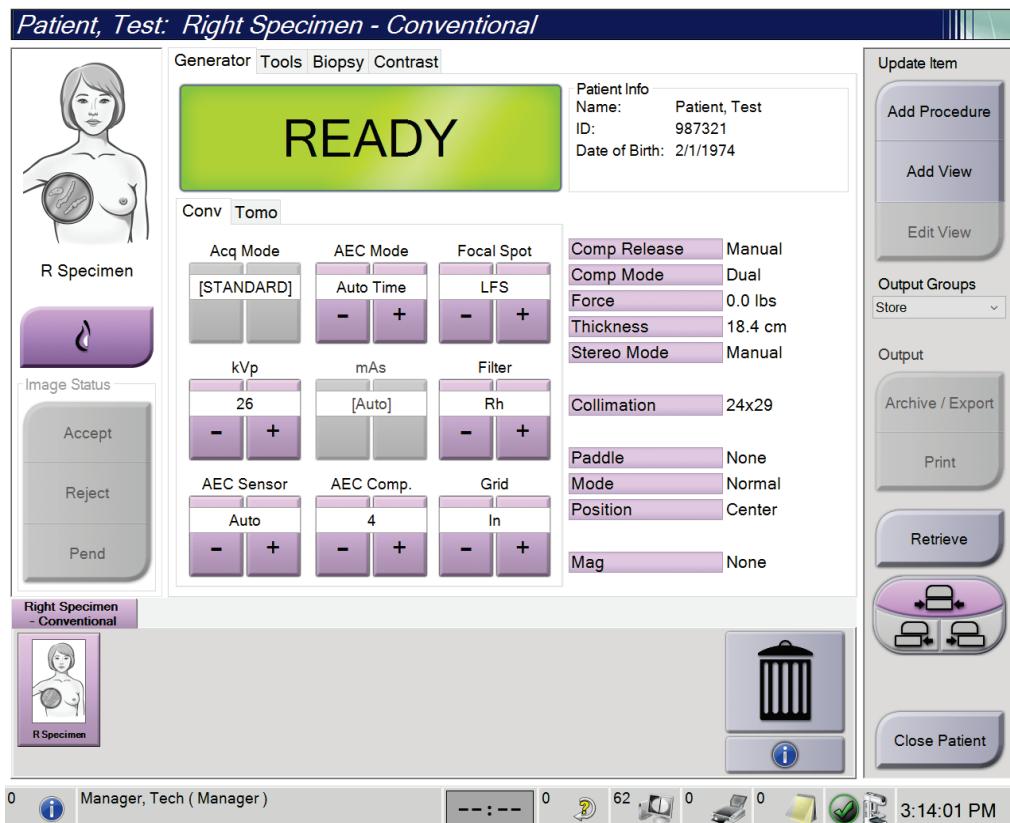

Slika 58: Zaslon postopka za vzorce

3. Prepričajte se, da je C-roka nastavljena na 0 stopinj.
4. Pripravite vzorec in ga položite na detektor slike.

5. Zajemite slike. Za več informacij o zajemu slik glejte [Zajem slike](#) na strani 83.

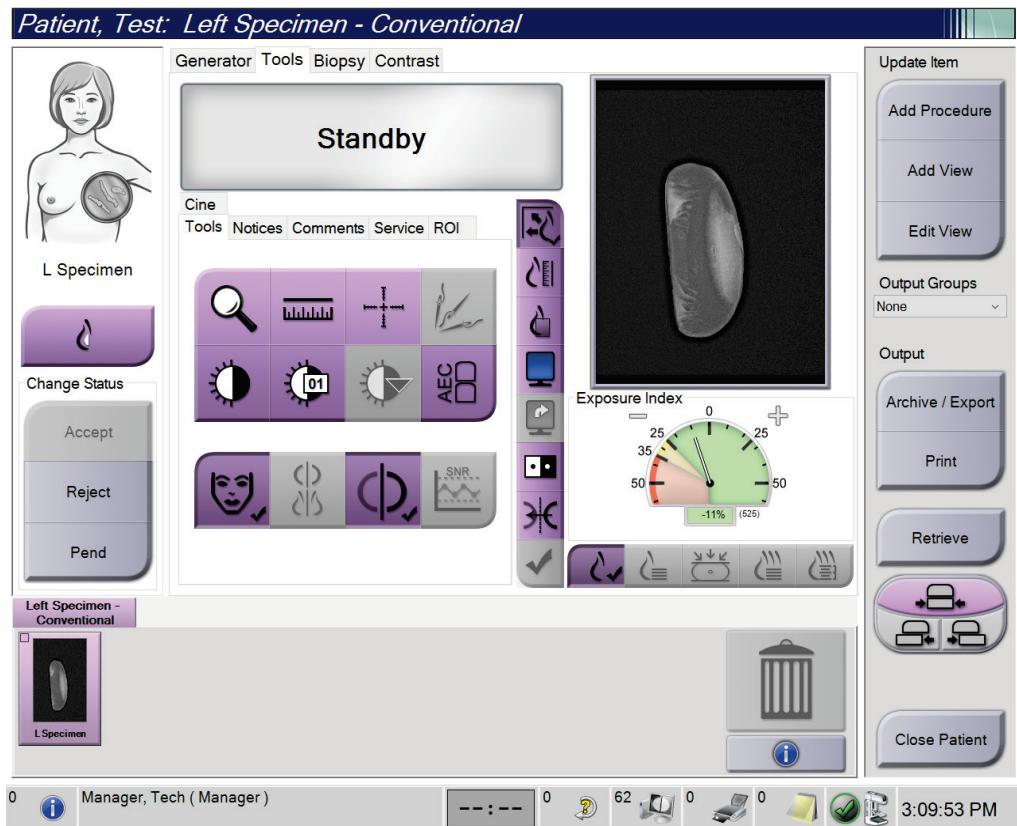

Slika 59: Zaslon za slikanje vzorca

6. Po potrebi preglejte slike.



## Poglavlje 7 Dodatna oprema

Sistem lahko uporabljate za presejanje in diagnostiko z navedeno dodatno opremo. To poglavje opisuje uporabo dodatne opreme sistema.


### Opomba



Podjetje Hologic nekatere sisteme konfigurira za doseganje specifičnih zahtev. Vaša sistemска konfiguracija morda nima vseh možnosti in dodatne opreme, ki so navedene v tem priročniku.

### 7.1 Namestitev dodatne opreme na ročico C

Uvlečni ščitnik za obraz, stojalo za povečavo in križec za lokalizacijo namestite na reže v ročici C. Reže imajo oznake z ikonami, ki označujejo dodatno opremo za določeno režo. Vsak kos dodatne opreme ima dve črti. Poravnajte dodatno opremo s povezano črto na ročici C. Ko je kavelj na dodatni opremi na pravilni globini, se druga, tanjša črta poravnava s črto na ročici C. Naslednji razdelek vsebuje navodila za namestitev dodatne opreme.

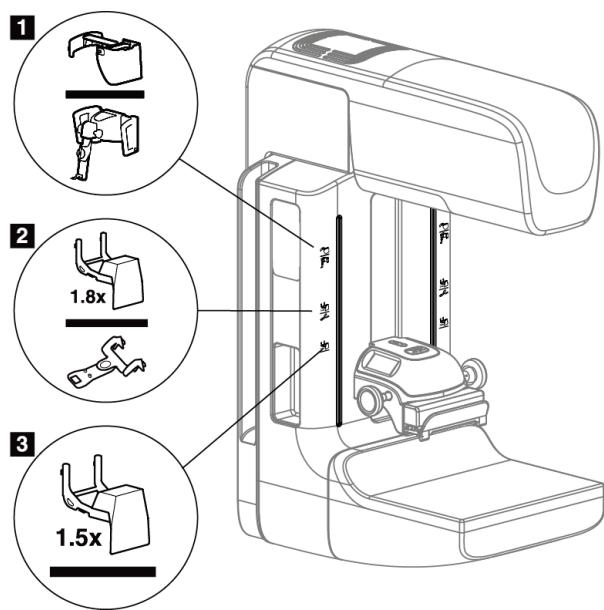

Slika 60: Dodatna oprema za ročico C

#### Legenda slike

1. Reža za uvlečni ščitnik za obraz (možnost Tomosinteza) ali sistem za vodenje biopsije dojk Affirm® (možnost biopsija)
2. Reža za povečevalno stojalo 1,8x in lokalizacijski križec
3. Reža za povečevalno stojalo 1,5x

### 7.2 Ščitniki za obraz bolnika

Ščitnik za obraz prepreči, da bi glava in obraz bolnika med pregledom zašla v rentgensko polje. Ščitnik preglejte vsak dan pred uporabo.



Opozorilo:

**Ščitnik za obraz mora biti pritrjen za vsa slikanja, razen pri študijah primerov s povečavo.**




Opozorilo:

**Ščitnik za obraz bolnika ne ščiti pred sevanjem.**

#### 7.2.1 Nameščanje in odstranjevanje uvlečnega ščitnika za obraz

Namestitev uvlečnega ščitnika za obraz:

1. Povsem iztegnite ščitnik za obraz v zunanji položaj.
2. Poravnajte kavle na ščitniku za obraz z montažnimi režami na ročici C, ki so označene z ikono ščitnika za obraz.
3. Vstavite kavle na obeh straneh ščitnika za obraz v montažne reže na ročici C. Ročica za sproščanje (element 1 na naslednji sliki) je v položaju gor.
4. Ščitnik za obraz potisnite v blokirani spodnji položaj. Ročica za sproščanje je v položaju dol, ko se ščitnik za obraz blokira.

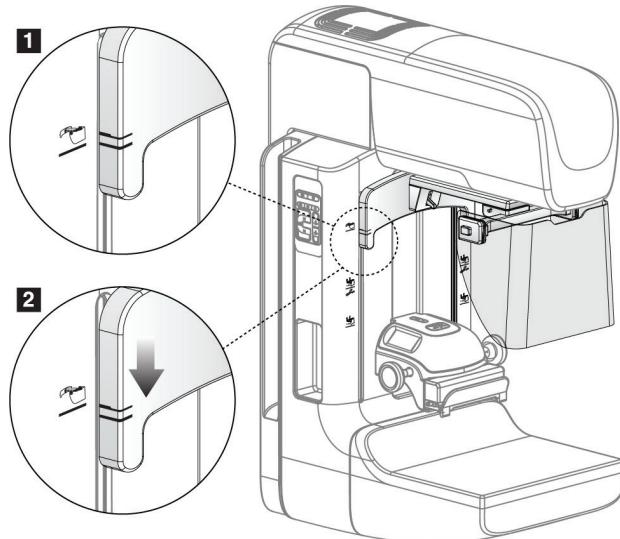

Slika 61: Poravnava uvlečnega ščitnika za obraz na ročici C

Za odstranitev uvlečnega ščitnika za obraz:

1. Pritisnite in držite ročico za sproščanje (element 1 na prejšnji sliki) v položaju gor.
2. Dvignite ščitnik za obraz iz rež in ga odstranite z ročice C.

## 7.2.2 Uporaba uvlečnega ščitnika za obraz


**Opomba**

Pred osvetlitvijo preverite, ali je ščitnik za obraz povsem iztegnjen ali povsem uvlečen.


Za izvlečenje ščitnika ga potegnite stran od ročice C, dokler se ne blokira v zunanjem položaju.

Za uvlek ščitnika za obraz:

1. Pritisnite sprostitev zatiča (element 2 na sliki Uporaba ščitnika za obraz – po en na stran).
2. Potisnite ščitnik za obraz proti ročici C, dokler se ne zaustavi.

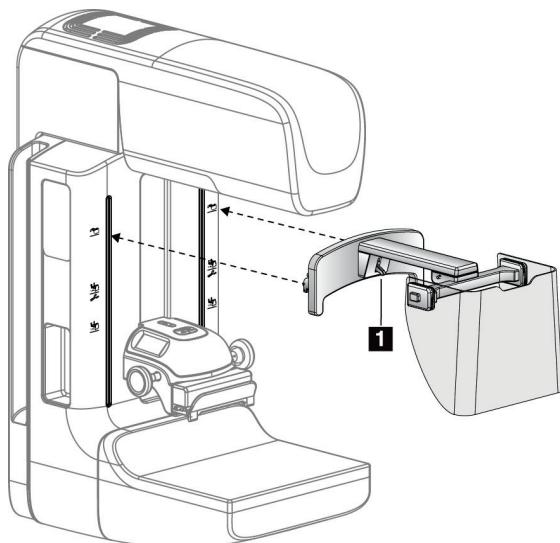

Slika 62: Namestitev ščitnika za obraz

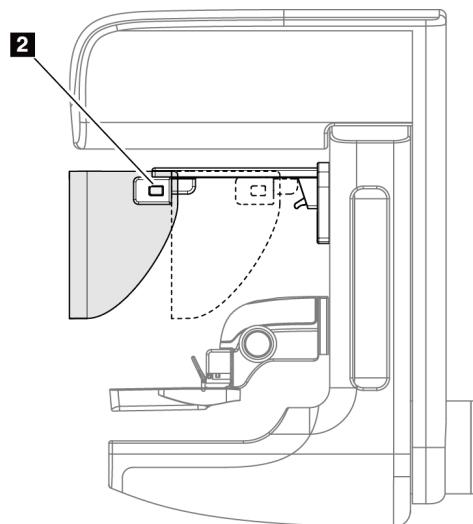


Slika 63: Uporaba ščitnika za obraz

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 7: Dodatna oprema

### 7.2.3 Nameščanje in odstranjevanje konvencionalnega ščitnika za obraz

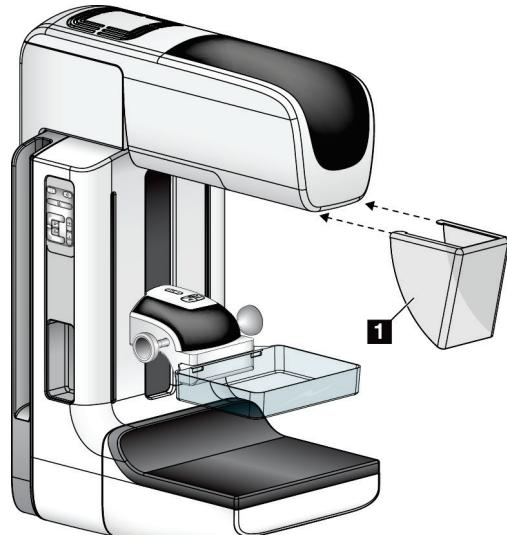

Slika 64: Nameščanje konvencionalnega ščitnika za obraz

Za namestitev konvencionalnega ščitnika za obraz:

1. Previdno postavite konce zatičev ščitnika za obraz (element 1 na prejšnji sliki) v reže pred vpetjem glave cevi.
2. Potisnite ščitnik za obraz na vpetje na glavi cevi, dokler ne zaskoči.

Odstranjevanje konvencionalnega ščitnika za obraz:

1. Povlecite stranice ščitnika za obraz v vodoravni smeri (stran od glave cevi).
2. Odstranite ščitnik za obraz.

## 7.3 Kompresijske plošče



### Opomba

Nekatere plošče so izbirne in morda niso priložene sistemu.

Sistem lahko identificira plošče in samodejno prilagodi kolimator.

Razpoložljiva dodatna oprema je odvisna od konfiguracije sistema.

*Preglednica 20: Razpoložljiva dodatna oprema*

Dodatna oprema	2D/BT	2D-presejanje
Plošče za rutinsko presejanje	18 x 24 cm	*
	24 x 29 cm	*
	Majhne dojke	*
	18 x 24 cm SmartCurve®	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*
	SmartCurve Mini	*
Kontaktne in točkovne kompresijske plošče	10 cm, kontakt	*
	15 cm, kontakt	*
	7,5 cm, točkovni kontakt	*
	Brez okvirja, točkovni kontakt	Glejte opombo
Plošče za povečavo	7,5 cm, točkovna povečava	*
	10 cm, povečava	*
	15 cm, povečava	*
Lokalizacijske plošče	10 cm, pravokotna, odprta	*
	15 cm, pravokotna, odprta	*
	10 cm, perforirana	*
	15 cm, perforirana	*
	10 cm, magnetna perforirana lokalizacijska	*
	10 cm, magnetna lokalizacijska	*
Ultrazvočna plošča	15 cm, velika, ultrazvočna	*

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 7: Dodatna oprema

Preglednica 20: Razpoložljiva dodatna oprema

Dodatna oprema	2D/BT	2D-presejanje
Ščitnik za obraz bolnika	*	*
Stojalo za povečavo	*	
Pripomoček z lokalizacijskim križcem	*	
Pripomoček s povečevalnim križcem	*	



### Opomba




Na sistemu za 2D-presejanje uporablajte samo ploščo 7,5 cm s točkovnim kontaktom za umerjanje debeline kompresije.



### Opomba

Presejalna plošča brez okvirja 24 x 29 cm, plošča sistema SmartCurve 24 x 29 cm, povečevalne plošče in lokalizacijske plošče NISO združljive s funkcijo premika plošče.

### 7.3.1 Plošče za rutinsko presejanje

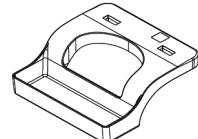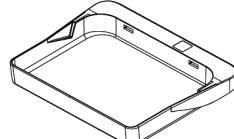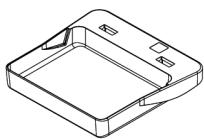

Plošča za presejanje      Plošča za presejanje      Plošča brez okvirja  
brez okvirja, 18 x 24 cm    brez okvirja, 24 x 29 cm    za majhne dojke

### Plošče sistema SmartCurve



Plošča za presejanje brez  
okvirja sistema  
SmartCurve, 18 x 24 cm

Plošča za presejanje brez  
okvirja sistema  
SmartCurve, 24 x 29 cm

Mini plošča za presejanje  
sistema SmartCurve



#### Opomba

Plošče sistema SmartCurve morda niso primerne za vse bolnike. Če dojke ni mogoče pravilno immobilizirati ali stisniti zaradi ukrivljenosti plošč, uporabite standardne ploske presejalne plošče.



#### Opomba

Plošče sistema SmartCurve niso priporočene za pogled dekoltega, zvit pogled, ali mozaični pogled zelo velikih dojk. Za te poglede uporabite standardne ploske presejalne plošče.



#### Opomba

Plošče sistema SmartCurve so primerne za večino velikosti dojk. Zaradi ukrivljenosti plošč je mogoče določene bolnike, ki bi uporabljali manjšo standardno plosko ploščo, lažje umestiti z večjo ploščo SmartCruve.



#### Opomba


Plošče sistema SmartCurve niso združljive z načinom kompresije FAST.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 7: Dodatna oprema

---

### 7.3.2 Kontaktne in točkovne kompresijske plošče



Plošča brez okvirja,  
kontaktna, 10 cm



Plošča brez okvirja,  
kontaktna, 15 cm




Plošča brez okvirja,  
točkovno kontaktna, 7,5 cm



Točkovno kontaktna  
plošča brez okvirja


### 7.3.3 Plošče za povečavo

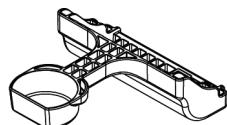

Točkovna plošča za  
povečavo, 7,5 cm



Plošča za povečavo, 10 cm



Plošča za povečavo, 15 cm





#### Opomba

Tomosintežnih slik ne morete zajemati s ploščami za povečavo.

---

#### **7.3.4 Lokalizacijske plošče**



Lokalizacijska plošča, 10 cm  
pravokotna odprtina

Lokalizacijska plošča, 15 cm  
pravokotna odprtina

Lokalizacijska plošča za  
povečavo, 10 cm




Lokalizacijska plošča,  
perforirana, 10 cm

Lokalizacijska plošča,  
perforirana, 15 cm

Lokalizacijska plošča za  
povečavo, perforirana, 10 cm

#### **7.3.5 Velika ultrazvočna plošča**

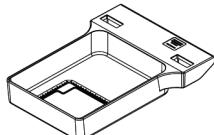


Velika ultrazvočna plošča, 15 cm

### 7.3.6 Nameščanje in odstranjevanje kompresijske plošče

Glejte Nameščanje kompresijske plošče za namestitev kompresijske plošče:


1. Z eno roko primite sprednji del plošče pred kompresijskim pripomočkom.
2. Nagnite ploščo (med 30 in 45 stopinj), nato vstavite zadnji del plošče v vdolbino na zadnji strani kompresijskega pripomočka (element 1).
3. Potisnite ploščo po vdolbini, dokler reže na vrhu plošče niso pod zaklepi na vpenjalu plošče (element 2).
4. Stisnite vpenjalo plošče (element 3) s prosto roko.
5. Zavrtite ploščo navzgor (element 4) in sprostite vpenjalo plošče, da blokirate ploščo.

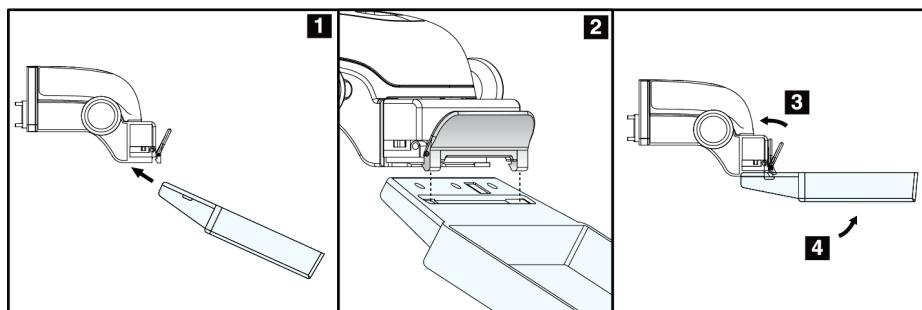

Slika 65: Nameščanje kompresijske plošče

Glejte sliko [Nameščanje in odstranjevanje kompresijske plošče](#) na strani 116 za odstranjevanje kompresijske plošče:

1. Držite ploščo z eno roko, s prosto roko pa stisnite vpenjalo plošče, da sprostite zaklep (element 1).
2. Spustite ploščo (element 2), odstranite ploščo iz kompresijskega pripomočka (element 3), nato sprostite vpenjalo plošče.

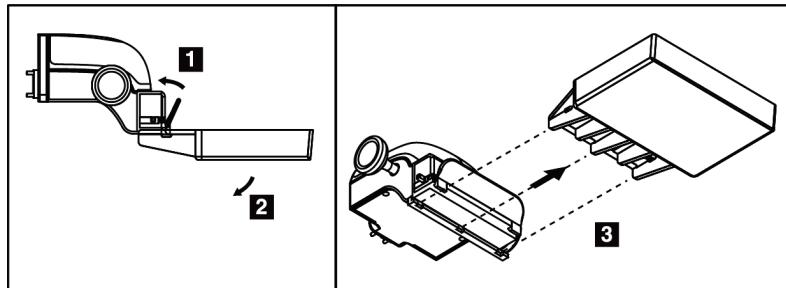

Slika 66: Odstranjevanje kompresijske plošče

### 7.3.7 Vzdrževanje in čiščenje plošč

Plošče očistite po vsaki uporabi. Glejte [Vzdrževanje in čiščenje](#) na strani 133 za navodila glede čiščenja.

### 7.3.8 Premik plošče

Sistem večini plošč omogoča premik levo ali desno od sredinskega položaja. Ta funkcija pomaga pri pregledih majhnih dojk z lateralnimi pogledi. Če je izbran lateralni pogled, sistem samodejno premakne kolimator za izbrani položaj plošče.



#### Opomba

Presejalna plošča brez okvirja 24 x 29 cm, plošča sistema SmartCurve 24 x 29 cm in povečevalne plošče NISO združljive s funkcijo premika plošče.

---

### 7.3.9 Način kompresije FAST

#### O načinu kompresije FAST

Način kompresije FAST (Fully Automatic Self-Adjusting Tilt – povsem samodejen, samonastavljiv nagib) se uporablja, ko sestava tkiva dojke ne omogoča enakomerne kompresije po celi dojki s plosko ploščo. Za te bolnike lahko premalo kompresije pomeni, da slika ni videti izostrena v anteriorni regiji, tako zaradi nenamernega gibanja kot zaradi premalo kompresije.

Način kompresije FAST, ki se uporablja s takimi vrstami dojk, zagotavlja naslednje funkcije:

- manj artefaktov zaradi gibanja, ker je kompresija učinkovitejša,
- enakomernejša kompresija, od stene prsnega koša do bradavice,
- večje udobje bolnika, saj ni prekomerne kompresije na steno prsnega koša.

Če je izbran način kompresije FAST, se plošča samodejno nagne, ko uveljavite kompresijo. Plošča začne v ploskem položaju, dokler ne aktivirate kompresijske sile. Plošča se nato nagiba do največjega kota.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 7: Dodatna oprema

Način kompresije FAST ne zahteva prekomerne kompresije, vendar morate uporabiti dovolj kompresije, da preprečite premikanje dojke. Uporablajte konsistentno kompresijo, zlasti za povezane leve in desne poglede.

Način kompresije FAST morda ni najboljši za dojke, ki so enake ali simetrične debeline od stene prsnega koša do anteriornega dela dojke.



### Opomba

Z načinom kompresije FAST so združljive samo presejalne plošče brez okvirja 18 x 24 cm in presejalne plošče brez okvirja 24 x 29 cm.




### Opomba

Sistem zapiska, ko je aktiviran način kompresije FAST, ki ni združljiv s trenutno ploščo.

## Uporaba drsnika načina kompresije FAST

Za aktiviranje načina kompresije FAST potisnite drsnik (s katere koli strani), dokler ni viden F in se drsnik zaskoči.

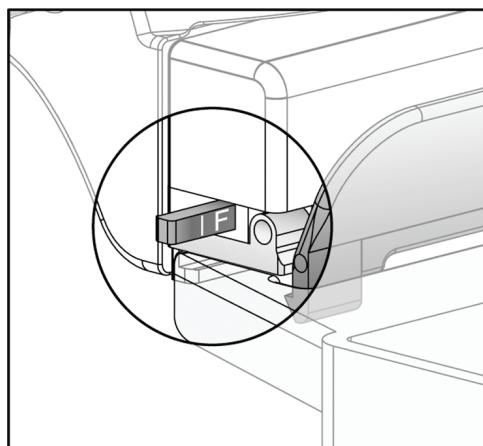


Slika 67: Drsnik načina kompresije FAST

## 7.4 Stojalo za povečavo

Stojalo za povečavo ima ploščad za dojko in abdominalni ščitnik. Ko je stojalo za povečavo nameščeno, se mreža samodejno uvleče, tehnike rentgenskega slikanja pa so nastavljene na privzete vrednosti za povečavo. Če je nameščeno stojalo za povečavo, uporablajte samo plošče za povečavo (glejte [Plošče za povečavo](#) na strani 114).

### 7.4.1 Nameščanje in odstranjevanje stojala za povečavo

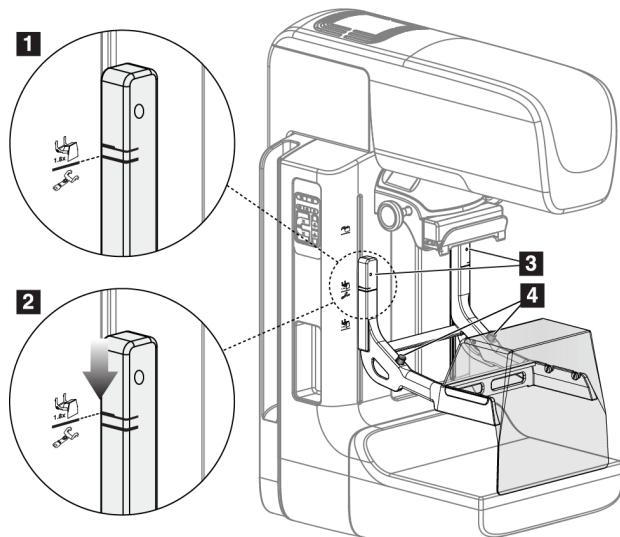

Slika 68: Nameščanje stojala za povečavo

#### Namestitev stojala za povečavo

- Odstranite ščitnik za obraz (glejte [Ščitniki za obraz bolnika](#) na strani 108).
- Odstranite kompresijsko ploščo (glejte [Nameščanje in odstranjevanje kompresijske plošče](#) na strani 116).
- Premaknite kompresijski pripomoček do vrha.
- Držite stojalo na obeh straneh tik pod črnimi gumbi, element 4. Ne pritiskajte črnih gumbov.

#### Opomba

Črni gumbi se uporabljajo samo za odstranjevanje stojala za povečavo.

#### Opomba

Na voljo sta dva nabora montažnih rez za stojalo za povečavo, eno je za 1,8x povečavo, drugo za 1,5x povečavo. Glejte številki 2 in 3 na sliki Dodatna oprema za ročico C.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 7: Dodatna oprema

---

5. Poravnajte debele črte na stojalu za povečavo z debelimi črnimi črtami na ročici C. Ko se črte poravnajo, se poravnajo tudi kavljci stojala za povečavo in montažne reže na ročici C. Glejte element 1 na prejšnji sliki.
  6. Kavlje stojala za povečavo vstavite v reže na ročici C. Pomaknite stojalo za povečavo navzdol, dokler se ne stikajo tanke črte na stojalu za povečavo in črna črta na ročici C. Glejte element 2 na prejšnji sliki.
  7. Zaskočni zatiči zdrsnejo v luknje in blokirajo pripomoček. Slišali boste klik.
- 



### Opomba

Če stojalo za povečavo ni pravilno nameščeno, boste opazili izstopajoč kazalnik z rdečo osjo. Glejte element 3 na prejšnji sliki. Ko je stojalo nameščeno pravilno, je kazalnik uvlečen.


---

### Odstranjevanje stojala za povečavo

1. Odstranite ploščo za povečavo.
2. Držite ročaje stojala za povečavo in pritisnite črne gumbe.
3. Dvignite in odstranite pripomoček z ročice C.

## 7.5 Pripomočki s križcem

### 7.5.1 Nameščanje in odstranjevanje pripomočka z lokalacijskim križcem

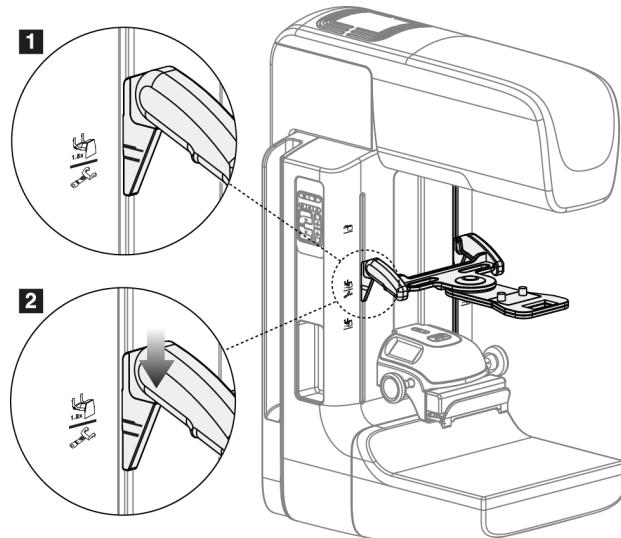

Slika 69: Nameščanje pripomočka z lokalacijskim križcem

#### Nameščanje pripomočka z lokalacijskim križcem

1. Odstranite ščitnik za obraz (glejte [Ščitniki za obraz bolnika](#) na strani 108).
2. Premaknite kompresijski pripomoček pod montažne reže, ki jih označuje ikona križca. Glejte številko 2 na sliki Dodatna oprema za ročico C.
3. Pridržite pripomoček s križcem za ročaje in poravnajte debele črte na pripomočku s črto na ročici C. Stisnite vzvode za sprostitev.
4. Vstavite kavljje v reže na ročici C.
5. Pomaknite kavljje proti dnu, dokler se tanke črne črte na križcu ne prekrivajo s črno črto na ročici C.
6. Sprostite vzvode. Zaskočni zatiči zdrsnejo v luknje in blokirajo pripomoček v pravilnem položaju.


#### Odstranjevanje pripomočka z lokalacijskim križcem

1. Stisnite vzvode za sprostitev.
2. Dvignite okvir in odstranite kavljje iz rež na ročici C.

### 7.5.2 Uporaba pripomočka z lokalizacijskim križcem

1. Pripomoček s križcem se zavrti levo ali desno od glave cevi. Obrnite pripomoček stran od rentgenskega žarka med slikanjem, zajetim z lokalizacijsko ploščo.
2. Ko zavrtite pripomoček nazaj na sprednjo stran, da bi ga uporabili, vrtenja ne ustavite, dokler pripomoček ne klikne.
3. Vklopite luč za svetlobno polje.
4. Zavrtite gumba križca, dokler senca dojke ne ustreza križcem na sliki, ki določajo sumljivo lezijo.

### 7.5.3 Nameščanje in odstranjevanje pripomočka s povečevalnim križcem

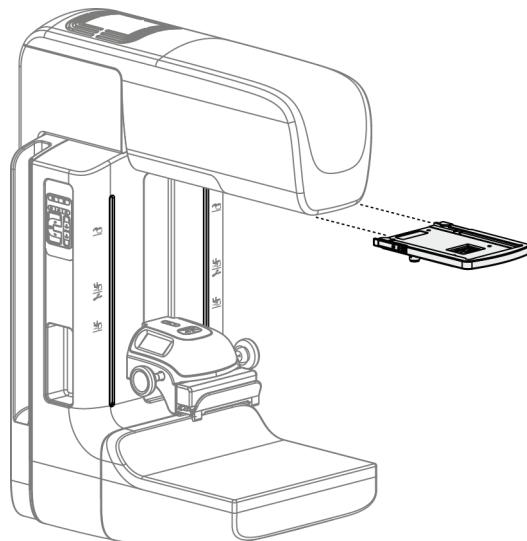

Slika 70: Nameščanje in odstranjevanje pripomočka s povečevalnim križcem

#### Nameščanje pripomočka s povečevalnim križcem

1. Odstranite ščitnik za obraz (glejte [Nameščanje in odstranjevanje konvencionalnega ščitnika za obraz](#) na strani 110).
2. Poravnajte pripomoček s povečevalnim križcem z glavo cevi.
3. Potisnite pripomoček s križcem na vodila na obeh straneh glave cevi, ki jih uporablja konvencionalni ščitnik za obraz. Pazite, da se pripomoček zaskoči.
4. Namestite ostale pripomočke za povečavo.

#### Odstranjevanje pripomočka s povečevalnim križcem

1. Pridržite stranici pripomočka.
2. Povlecite pripomoček k sebi in ga odstranite z glave cevi.

#### 7.5.4 Poravnava pripomočka s križcem

---

**Opomba**

Če je pravokotnik svetlobe križca videti nagnjen na odprtini v plošči, izvedite postopek poravnave.

---

1. Namestite pravokotno lokalizacijsko ploščo.
2. Popustite nastavitiveni zaporni vijak na dnu pripomočka s križcem.
3. Položite list belega papirja na sprejemnik slike, da bodo sence križev bolje vidne.
4. Premaknite lokalizacijsko ploščo približno 6 cm nad sprejemnik slike.
5. Vklopite svetlobno polje.
6. Zavrtite pripomoček s križcem, dokler se pravokotnik svetlobe ne poravna z odprtino v lokalizacijski ploščici.
7. Zategnjite nastavitiveni vijak.



## Poglavlje 8 Klinični postopki



**Opozorilo:**

**Premiki ročice C so motorizirani.**



**Opozorilo:**

**Bolnikove roke morajo biti vedno stran od vseh gumbov in stikal.**



**Opozorilo:**

**Nožna stikala postavite na mesto, kjer so v dosegu stikal za zasilni izklop, če jih uporabljate.**



**Opozorilo:**

**Postavite nožna stikala tako, da preprečite nenamerno aktivacijo zaradi bolnika ali invalidskega vozička.**

### 8.1 Standardni potek dela

#### 8.1.1 Priprava

1. Izberite bolnika na seznamu ali ročno dodajte novega bolnika.
2. Določite potrebne postopke.
3. Izberite nabor izhodnih naprav, če potrebujete dodatne ali drugačne naprave.
4. Namestite ploščo.
5. Izberite prvi pogled.

#### 8.1.2 Na ogrodju

1. Nastavite višino in kot rotacije ročice C.
2. Prepričajte se, da svetlobno polje osvetli kontaktno območje.
3. Namestite bolnika in stisnite dojko.


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 8: Klinični postopki

### 8.1.3 Na delovni postaji za zajem

1. Nastavite tehniko osvetlitve.
2. Zajemite sliko.
3. Sprostite bolnika.
4. Predoglejte sliko. Poglejte Exposure Index (Indeks osvetlitve), da preverite, ali je osvetlitev v sprejemljivem razponu.
5. Med predogledom slike lahko uporabljate orodje Window/Level (Okno/raven) ali druge možnosti za pregled slike.
6. Sliko označite kot Accept (Sprejmi), Reject (Zavrni) ali Pend (Čakanje).
7. Izvedite cikel zajema, kot to zahtevajo postopki, ki jih izvajate.
8. Po potrebi dodajte poglede ali postopke.
9. Zagotovite, da je bolnik na varni razdalji od sistema, ko zaključite s pregledom.
10. Zaprite postopek.

## 8.2 Primer postopka presejanja

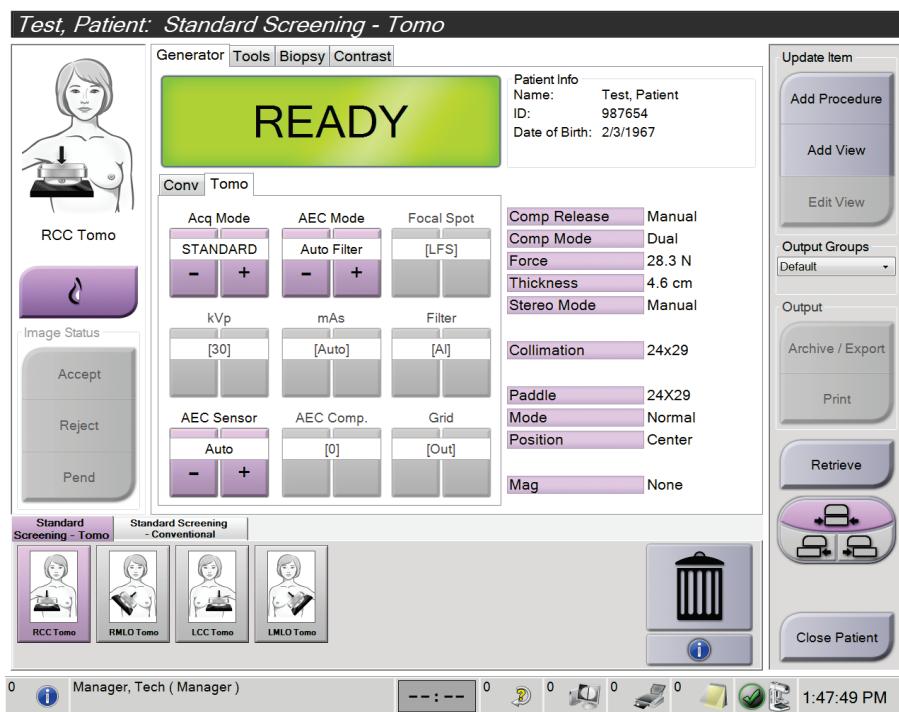

Slika 71: Vzorec zaslona postopka presejanja

### **8.2.1 Nameščanje bolnika**

1. Dvignite ali spustite ploščad za dojko za bolnika.
2. Premaknite glavo cevi na kot projekcije.
3. Premaknite bolnika proti ročici C.
4. Ustrezno namestite bolnika.
5. Postavite roko bolnika na držalo za bolnika ali ob telo.
6. Bolniku naročite, naj se ne dotika krmilnih elementov sistema.
7. Stisnite dojko.
  - Če je mogoče, uporabljajte nožno stikalo, da zagotovite nadzor kompresije in višine ročice C brez rok.
  - Po potrebi uporabite luč svetlobnega polja, da prikažete rentgensko polje.
  - Počasi uveljavite kompresijo. Po potrebi se ustavite in prilagodite položaj bolnika.
  - Za končno kompresijo uporabite ročna kolesa.

### **8.2.2 Nastavljanje tehnik osvetlitve**

Izberite tehnike osvetlitve za postopek. Glejte [Nastavljanje parametrov osvetlitve](#) na strani 82 za več informacij.

### **8.2.3 Zajem slike**

1. Preverite, ali so vsi dejavniki osvetlitve pravilno nastavljeni.
2. Če sistem v 30 sekundah ni pripravljen, preverite, da je dodatna oprema pravilno nameščena in da je plošča blokirana v položaju. Ko je pri stanju generatorja prikazano **Ready** (Pripravljeno), je sistem pripravljen na slikanje.



#### **Opozorilo:**

**Sistem je lahko nevaren za bolnika in uporabnika. Vedno upoštevajte previdnostne ukrepe za rentgensko slikanje.**

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


## Poglavlje 8: Klinični postopki

3. Pritisnite in držite gumb za **rentgen** in/ali **nožno stikalo za rentgen** za polno osvetlitve.

Med osvetlitvijo:


- Sistemsko sporočilo prikazuje simbol sevanja in rumeno ozadje (glejte naslednjo sliko).
- Med slikanjem bo slišen ton.

Značilnosti tona med kombiniranim slikanjem so bile spremenjene, da bi preprečili predčasno sproščanje gumba in/ali nožnega stopala za rentgen. Slišen ton je zdaj neprekinjeno zaporedje tonov. Ton je slišen med celotnim kombiniranim zajemom, od začetka slikanja do konca konvencionalnega pogleda. Med tomosintezo dojk in konvencionalnim digitalnim mamografiranjem ni prekinite tona. Ko je slišen ton, ne spustite stikala za osvetlitev.

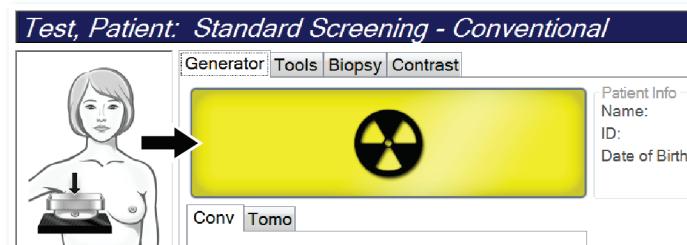

Slika 72: Slikanje poteka

4. Ko ton ni več slišen in sistemsko sporočilo prikazuje **Standby** (Pripravljenost) (glejte naslednjo sliko), lahko sprostite gumb za **rentgen** in/ali **nožno stikalo za rentgen**.

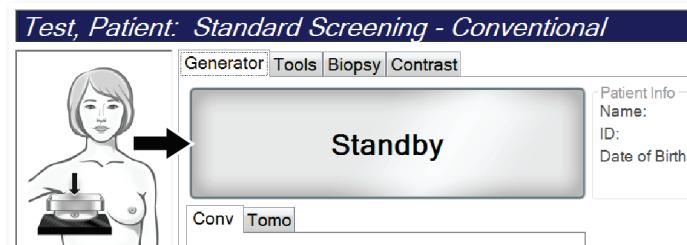

Slika 73: Osvetlitev zaključena

5. Sprostite kompresijski pripomoček. Če je nastavljena funkcija samodejnega sproščanja, se kompresijski pripomoček samodejno dvigne po osvetlitvi.

## 8.3 Postopek za lokalizacijo igle s tomosintezo

1. Namestite lokalizacijsko ploščo in na glavo cevi namestite pripomoček s križcem. Pazite, da so vodila križca izven rentgenskega polja.
2. Odprite postopek s pogledom Tomo ali TomoHD za vaš pristop.
3. Namestite bolnika in uveljavite kompresijo.
4. Zajemite preliminarno sliko s pogledom Tomo. Pazite, da je območje zanimanja vidno v odprtini lokalizacijske plošče. Če ni, premestite bolnika in ponovite postopek.
5. Zabeležite debelino kompresije in debelino odvečnega tkiva skozi odprtino v lokalizacijski plošči.
6. Pomaknite se skozi rezine rekonstrukcije, da določite, kje je lezija najbolje vidna. Zabeležite številko rezine (vsaka rezina je debela 1 mm).
7. Postavite križec delovne postaje za zajem na lezijo.
8. Za iskanje koordinat pripomočka s križcem na ogrodju se pomikajte skozi rekonstrukcijo, dokler ne najdete alfanumeričnih koordinat.
9. Izračunajte globino igle:

Vrednost	Primer
Debelina kompresije dojke	50 mm
(+) Debelina tkiva skozi odprtino v plošči	+ 7 mm
(-) Številka rezine, kjer ste našli lezijo	-30 mm
(+) Izbirna razdalja preko območja zanimanja za žico	+ 5–15 mm
(=) Globina igle lokalizacijske žice	32–42 mm

10. Vklopite luč kolimatorja in poravnajte pripomoček s križcem na glavi cevi, da ustreza križcu na delovni postaji za zajem.
11. Postavite in vstavite iglo.
12. Pomaknite vodila pripomočka s križcem izven rentgenskega polja.
13. Zajemite še eno sliko s pogledom Tomo, da se prepričate, da je igla v pravem položaju. Da bi izračunali morebitni popravek, primerjajte številko rezine na konici igle in številko rezine lezije.
14. Skozi iglo vstavite vodilno žico, nato po potrebi odstranite iglo, žico pa pustite na mestu.

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## Poglavlje 8: Klinični postopki


---

15. Po potrebi izvedite naslednje korake:
  - a. Zajemite konvencionalni pogled ali pogled Tomo, da se prepričate o pravilnem položaju igle.
  - b. Zajemite pravokotni pogled, da dokumentirate postavitev igle ali žice (ali v pogledu Tomo ali v konvencionalnem pogledu).
16. Za pravokotne poglede dodajajte samo po eno ikono pogleda naenkrat, da preprečite možnost premika plošč zaradi morebitne minimalne kompresije.

## Primer: Izračun globine igle s tomosintezo

V tem primeru uporabite vrednosti iz preglednice na prejšnji strani in si oglejte naslednjo sliko.

Izračunajte globino igle iz črte kože tkiva (element 1), ne iz lokalizacijske plošče (element 9). Iglo vstavite za najmanj 27 mm (kompresija dojke + izbočeno tkivo).

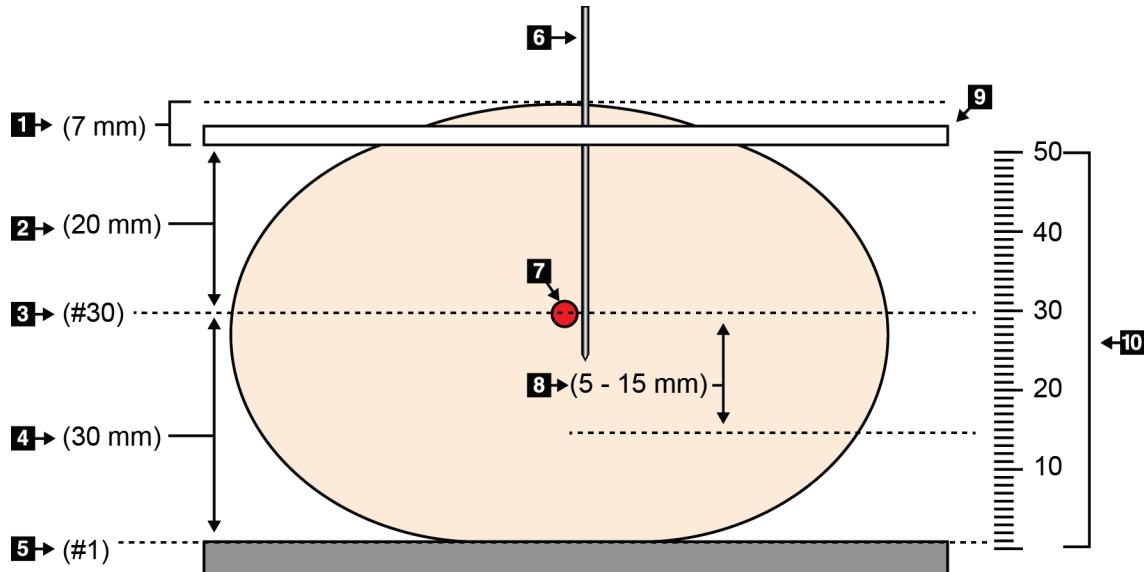

Slika 74: Izračun globine igle

Element	Opis	Primer
1	Debelina tkiva skozi odprtino v lokalizacijski plošči	7 mm
2	Debelina, izmerjena od lokalizacijske plošče do lezije	
3	Številka rezine lezije (številka rezine, kje je lezija najbolje vidna)	30 mm
4	Debelina, izmerjena od detektorja do lezije	
5	Rezina št. 1	
6	Igla	
7	Lezija	
8	Pomik igle 5–15 mm preko lezije (izbirno)	5–15 mm
9	Lokalizacijska plošča	
10	Debelina kompresije dojke od detektorja (0 mm) do lokalizacijske plošče (v tem primeru 50 mm).	50 mm



# Poglavlje 9 Vzdrževanje in čiščenje

## 9.1 Čiščenje

### 9.1.1 Splošne informacije o čiščenju

Pred vsakim pregledom očistite in razkužite vse dele sistema, ki so v stiku z bolnikom. Pazite na plošče in sprejemnik slike.



**Pozor:**

**Ne uporablajte izvora toplote (kot je grelni paket) na sprejemniku slike.**

Pri kompresijskih ploščah bodite previdni. Preglejte plošče. Če opazite poškodbe, zamenjajte ploščo.

### 9.1.2 Za splošno čiščenje

Uporabite krpo, ki ne pušča kosmov, in razredčen detergent za pomivanje posode.



**Pozor:**

**Uporabite čim manjšo količino čistilne tekočine. Tekočina ne sme steći ali curljati.**

Če potrebujete več kot milo in vodo, podjetje Hologic priporoča eno od naslednjega:

- 10-% raztopina belila v vodi z enim delom klorovega belila (običajno 5,25 % klora in 94,75 % vode) in devetimi deli vode. Raztopino pripravite dnevno za najboljše rezultate.
- Komercialno dostopna raztopina izopropanola (70 % izopropanola vol., nerazredčeno)
- Raztopina natrijevega hidroksida s koncentracijo največ 3 %

Po uporabi katere koli od zgoraj navedenih raztopin, s krpo nanesite razredčeno raztopino detergenta, da očistite dele v stiku z bolnikom.



**Opozorilo:**

**Če se ploščice dotaknejo potencialno kužnih materialov, se obrnite na zastopnika za nadzor okužb glede navodil za dekontaminacijo.**



**Pozor:**

**Za preprečevanje poškodb elektronskih komponent ne pršite razkužila po sistemu.**

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 9: Vzdrževanje in čiščenje

---

### 9.1.3 Za preprečevanje poškodb ali škode na opremi

Ne uporablajte korozivnih topil, abrazivnih detergentov ali polirnih sredstev. Izberite čistilo/razkužilo, ki ne poškoduje plastike, aluminija ali ogljikovih vlaken.

Ne uporablajte močnih detergentov, abrazivnih čistil, močno koncentriranega alkohola ali metanola v kakršni koli koncentraciji.

Opreme ne izpostavljajte sterilizaciji s paro ali visoko temperaturo.

V notranjost opreme ne sme zaiti tekočina. Na opremo ne pršite čistilnih pršil ali tekočin. Vedno uporablajte čisto krpo in prišlo ali tekočino nanesite na krpo. Če tekočina vstopi v sistem, odklopite električno napajanje in preglejte sistem, preden ga začnete znova uporabljati.



#### Pozor:

**Napačne metode čiščenja lahko poškodujejo opremo, ogrozijo delovanje slikanja ali povečajo nevarnost električnega udara.**

---

Vedno upoštevajte navodila proizvajalca za izdelek, ki ga uporabljate. Navodila imajo napotke in previdnostne ukrepe za čas uporabe in čas stika, shranjevanje, zahteve po izpiranju, zaščitna oblačila, rok uporabe in odstranjevanje. Upoštevajte navodila in izdelek uporabite na čim bolj varen in učinkovit način.

### 9.1.4 Delovna postaja za zajem

#### Čiščenje zaslona za prikaz slike

Ne dotikajte se površine na zaslonu za prikaz slike.

Pri čiščenju zunanje površine zaslona LCD bodite previdni. Za čiščenje površine zaslona vedno uporablajte čisto, mehko krpo, ki ne pušča kosmov. Priporočamo krpe iz mikrovlaken.

- Na zaslonu ne uporablajte pršila in ne dopustite, da po njem teče tekočina.
- Ne pritiskajte na območje zaslona.
- Ne uporablajte detergentov s fluoridi, amoniakom, alkoholom ali abrazivi.
- Ne uporablajte belila.
- Ne uporablajte jeklene volne.
- Ne uporablajte abrazivne gobice.

Na voljo je veliko izdelkov za čiščenje zaslonov LCD. Vsi izdelki, ki ne vsebujejo zgoraj navedenih sestavin, in jih uporabljate skladno z navodili proizvajalca, so primerni.

### Čiščenje zaslona na dotik

Za čiščenje zaslona na dotik uporabljajte izdelke za čiščenje oken ali stekla. Nanesite čistilo na krpo, nato očistite zaslon na dotik. Ne nanašajte čistila neposredno na zaslon brez krpe.

### Čiščenje tipkovnice

Površine obrišite z mokrimi robčki. Po potrebi posesajte tipkovnico. Če v tipkovnico vdre tekočina, se za zamenjavo obrnite na tehnično podporo.

### Čiščenje bralnika prstnih odtisov



**Pozor:**

#### Za zaščito bralnika prstnih odtisov:

- Nikdar ne nanašajte tekočega izdelka neposredno na okence bralnika prstnih odtisov.
  - Ne uporablajte izdelkov z alkoholom.
  - Bralnika prstnih odtisov ne potapljamte v tekočino.
  - Ne pritiskajte na območje okanca bralnika prstnih odtisov z abrazivnim materialom.
  - Ne pritiskajte na okence bralnika prstnih odtisov.
- 

Za čiščenje bralnika prstnih odtisov storite eno od naslednjega:

- Namestite lepljivo stran celofanskega traku, nato odstranite trak.
- Nanesite izdelek na osnovi amoniaka na krpo, nato pa očistite okence bralnika prstnih odtisov.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 9: Vzdrževanje in čiščenje

## 9.2 Vzdrževanje

### 9.2.1 Načrti preventivnega vzdrževanja

Preglednica 21: Preventivno vzdrževanje uporabnika

Opis vzdrževalnega opravila	Priporočena pogostost				
	Vsaka uporaba	Tedensko	Na dva tedna	Mesečno	Na dva meseca
Očistite in razkužite ploščo	✓				
Očistite in razkužite ploščad za dojko	✓				
Vizualno preglejte plošče glede poškodb	✓				
Umerjanje ploskega polja detektorja *		✓			
Ocena artefaktov *		✓			
Slikanje fantoma *		✓			
Meritev razmerja signal-šum/kontrast-šum *		✓			
Umerjanje geometrije (možnost Tomosinteza) *					✓
Kazalnik debeline kompresije*			✓		
Vizualni kontrolni seznam*				✓	
Kompresija*					✓

\* Glejte priročnik za nadzor kakovosti

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 9: Vzdrževanje in čiščenje

*Preglednica 22: Preventivno vzdrževanje za servisnega inženirja*

Opis vzdrževalnega opravila	Priporočena pogostost	
	Polletno	Letno
Očistite in preglejte ogrodje ter delovno postajo za zajem	✓	
Preglejte radiacijski štit glede okruškov, razpok, zlomov in pritrditve.	✓	
Preverite vse primarne napajalne povezave	✓	
Preverite zapore, varnostna in mejna stikala	✓	
Preglejte/podmažite ročico C	✓	
Ročica C/preverite vse gumbe ročice C	✓	
Preverite umeritev ročice C in rotacije	✓	
Zamenjajte filter ploščadi za dojke	✓	
Preverite umeritev kompresijske sile	✓	
Preverite umeritev kompresijske debeline	✓	
Preverite luč LED kolimatorja glede umazanije in prahu	✓	
Očistite in podmažite kolimator in polžaste vijake	✓	
Preverite rotacijsko zavoro	✓	
Preverite umeritev rentgenskega polja/svetlobnega polja	✓	
Preverite umeritev kV in toka cevi	✓	
Preverite oceno HVL	✓	
Preverite preverjanje ciljnega odmerka	✓	
Preverite kompenzacijo osvetlitve AEC 2D	✓	
Izvedite test sistemsko ločljivosti*	✓	
Izvedite oceno kakovosti fantomske slike*	✓	
Izvedite oceno artefaktov na sliki*	✓	
Izdelajte varnostno kopijo datotek delovne postaje za zajem	✓	
Ocenite delovanje UPS/stanje baterij	✓	
Izdelajte varnostno kopijo umeritvenih podatkov	✓	

\* Glejte priročnik za nadzor kakovosti

### **9.2.2 O reklamaciji**

Reklamacija je samodejna funkcija, ki sprosti prostor na disku za shranjevanje novih zajetih slik. S parametri, ki jih je mogoče konfigurirati, se lahko zbere določeno število slik, preden se začne reklamacija in se stare slike odstranijo iz sistema.

# Poglavlje 10 Vmesnik za sistemsko skrbništvo

## 10.1 Zaslon Admin (Skrbnik)

To poglavje opisuje funkcije, ki so na voljo na zaslonu *Admin* (Skrbnik). Za dostop do vseh funkcij na tem zaslonu se prijavite v sistem kot uporabnik z dovoljenjem skrbnika, upravitelja ali serviserja.

Za opise funkcij zaslona *Admin* (Skrbnik) glejte preglednico na naslednji strani.



### Opomba

Vidite lahko različne gume, kar je odvisno od nastavitev licence na vašem sistemu.



Slika 75: Zaslon Admin (Skrbnik)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

Preglednica 23: Funkcije zaslona Admin (Skrbnik)

Skupina	Gumb	Funkcija
Operaterji	<b>Manage Operators (Upravljam operaterje)</b>	Dodaj, izbriši ali spremeni podatke operaterjev.
	<b>My Settings (Moje nastavitev)</b>	Spremeni podatke za trenutnega operaterja.
Postopki	<b>Procedure Editor (Urejevalnik postopka)</b>	Dodaj ali uredi postopke ali spremeni vrstni red pogledov za vsakega uporabnika.
	<b>Procedure Order (Vrstni red postopka)</b>	Preglej ali spremeni vrstni red postopkov znotraj skupine postopkov.
	<b>View Editor (Urejevalnik pogledov)</b>	Nastavite privzeti vrstni red pogledov za postopek in uredite posamezne poglede.
	<b>Contrast (Kontrastni postopek)</b>	Dostop do funkcije kontrastne digitalne mamografije in konfiguracija privzetih nastavitev.
Quality Control (Kontrola kakovosti)	<b>Quality Control (Kontrola kakovosti)</b>	Izberite opravilo kontrole kakovosti, ki ga želite izvesti ali označiti kot končano.
	<b>QC Report (Poročilo KK)</b>	Ustvarite poročilo KK.
	<b>Test Patterns (Testni vzorci)</b>	Izberite testne vzorce in jih pošljite izhodnim napravam.
	<b>Reject and Repeat Report (Poročilo o zavrnjeni in ponovni analizi)</b>	Ustvarite poročilo o zavrnjeni in ponovni analizi.
Sistem	<b>System Tools (Orodja sistema)</b>	Vmesnik za servis za konfiguracijo ali identifikacijo težav na delovni postaji za zajem.
	<b>System Defaults (Privzete nastavitev sistema)</b>	Nastavite privzete vrednosti nosilca.
	<b>System Diagnostics (Diagnostika sistema)</b>	Prikaži stanje vseh podsistemov.
	<b>Preferences (Prednostne nastavitev)</b>	Konfigurirajte prednostne nastavitev sistema.
	<b>About (Vizitka)</b>	Opiše sistem. Glejte <a href="#">Zaslon About (Vizitka)</a> na strani 142.
	<b>Exposure Report (Poročilo o izpostavitvi)</b>	Ustvari poročilo o izpostavitvi sevanju.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

Preglednica 23: Funkcije zaslona Admin (Skrbnik)

Skupina	Gumb	Funkcija
Povezljivost	<b>Varnost sistema</b>	Dostop do varnostnih nastavitev sistema, upravljanja računalnika, lokalne varnostne politike, lokalni uporabniki in lokalne politike skupine v sistemu Windows OS
	<b>Biopsy Devices (Biopsijski pripomočki)</b>	Pregledovanje in konfiguracija razpoložljivih biopsijskih pripomočkov.
	<b>QAS</b>	Dostop do zaslona <i>QAS Needle Test</i> (Test z iglo QAS).
	<b>Lateral QAS (Lateralna igla QAS)</b>	Dostop do zaslona <i>Lateral QAS Needle Test</i> (Test z lateralno iglo QAS).
	<b>Eject USB (Izvrzi USB)</b>	Izvrzi pripomoček za shranjevanje, priključen na vrata USB.
Povezljivost	<b>Query Retrieve (Sprejmi poizvedbo)</b>	Izvedi poizvedbo in sprejmi bolnikove podatke iz konfiguriranih naprav.
	<b>Import (Uvozi)</b>	Uvozi podatke iz vira DICOM.
	<b>Manage Output Groups (Upravljam skupine izhodnih podatkov)</b>	Dodaj, izbriši ali uredi skupine izhodnih podatkov.
	<b>Archive (Arhiviraj)</b>	Pošlji lokalne študije v omrežni prostor za shranjevanje ali jih izvozi na izmenljiv medij.
Za dostop do vseh funkcij morate imeti dovoljenje. Stopnja dovoljenja nadzoruje funkcije, do katerih lahko dostopate in jih spremojte.		

## 10.2 Zaslon About (Vizitka)

Zaslon **About** (Vizitka) vključuje podatke o napravi, kot so raven sistema, IP-naslov in serijska številka nosilca. Ta vrsta podatkov je lahko koristna pri delu s sistemom Hologic, saj si lahko z njimi pomagate pri odpravljanju težav s sistemom ali konfiguraciji sistema. Za dostop do zaslona z vizitko izberite **About** (Vizitka) v skupini sistema na zaslonu **Admin** (Skrbnik).



---

**Opomba**

Dostop do zaslona **About** (Vizitka) je mogoč tudi prek opravilne vrstice. Izberite ikono **System Status (tubehead)** (Stanje sistema (glava cevi)), nato pa izberite zavihek **About...** (O sistemu ...).

About the Acquisition Workstation	
<a href="#">System</a> <a href="#">Licensing</a> <a href="#">Institution</a> <a href="#">Copyright</a> <a href="#">UDI</a>	
Computer	Gantry
System	Serial Number 0000000000000000
AWS	AIO 1.00.00
Computer Rev	BKY 1.00.00
Build Date	BKY CPLD 01/01/04
Last Boot Time	CDI 1.00.00
IP Address	CRM 1.00.00
GIP2D	DET 1.11.00 0000000000000000
GIP3D Filter	DTC 2.1.00
GIP3D BP	GCB 1.00.00
GIP3D CV	GEN 1.00.00 (used 0%)
GIP3D CadScience	PMC 1.00.00
GIP3D Enh	THD 1.00.00
GIP3D GCal	THD CPLD 01/01/04
Contrast IP	VTA 1.00.00
Auto SNR/CNR	
M35	
Dose Calculation Method	
PCI Driver	
PCI Firmware	
HARI	
Video Card #0	
NVidia	
	Detector
	Detector Temperature 00.00°C
	Serial Number 0000000000000000
	Read Out Sequence 0101000000000000
	Model Id
	Hardware Revision 00.00.00
	CPU Firmware 00.00.00
	Analog Firmware Version 00.00.00
	DTC Firmware 00.00.00

Slika 76: Zavihek sistema na zaslonu z vizitko (za delovno postajo za zajem)

Na zaslonu *About* (Vizitka) je pet zavihkov:

- Zavihek **System** (Sistem) (privzeti) – prikazuje podatke o konfiguraciji sistema
  - Zavihek **Licensing** (Licence) – prikazuje možnosti licenc sistema Hologic, nameščenih na tej napravi
  - Zavihek **Institution** (Ustanova) – navaja ime in naslov organizacije in ime postaje, ki je dodeljeno računalniku.
  - Zavihek **Copyright** (Avtorske pravice) – prikazuje podatke o avtorskih pravicah za sistem Hologic in programsko opremo tretjih oseb, nameščeno na tej napravi
  - Zavihek **UDI** – prikazuje enolične identifikatorje te naprave

### 10.2.1 Zavihek Licensing (Licence)


Zavihek **Licensing** (Licence) na zaslonu *About* (Vizitka) prikazuje licence, nameščene na vašem sistemu.

#### Opomba

 Podjetje Hologic nekatere sisteme konfigurira za doseganje specifičnih zahtev. Vaša sistemski konfiguracija morda nima vseh možnosti in dodatne opreme, ki so navedene v tem priročniku.

#### Opomba

 Funkcije, ki so prikazane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo v vseh regijah. Za več informacij se obrnite na predstavnika podjetja Hologic.

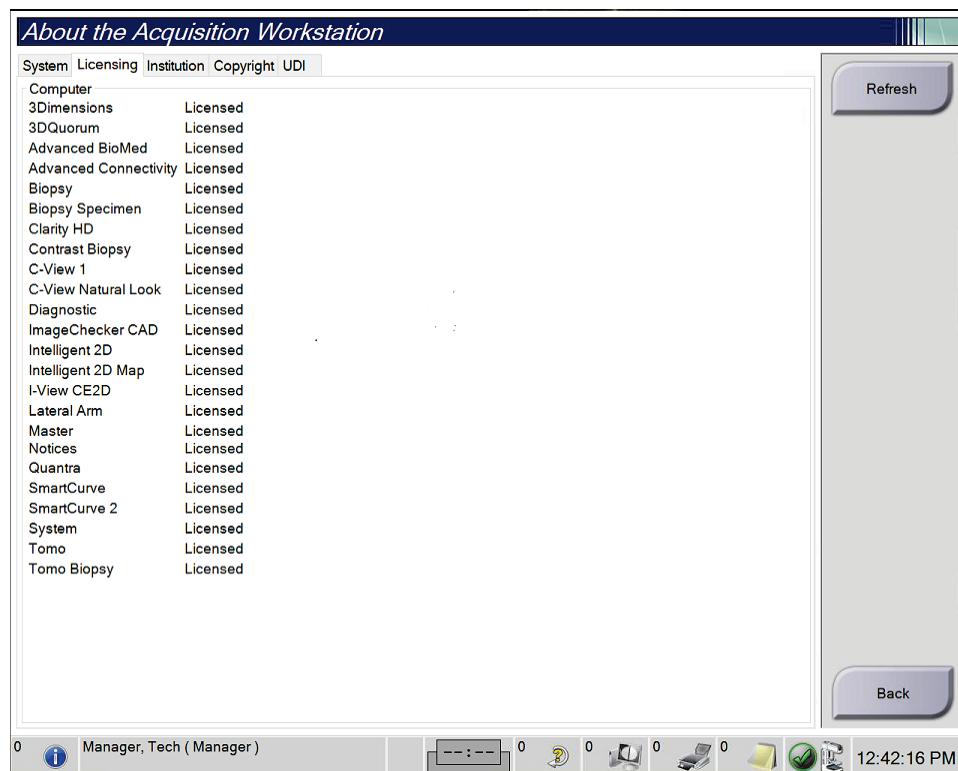

Slika 77: Zavihek z licencami na zaslonu z vizitko

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

---

## 10.3 Spreminjanje nastavitev jezika

Uporabniki lahko nastavijo jezik uporabniškega vmesnika tako, da se samodejno nastavi na želeni jezik ob prijavi.

1. V skupini Operators (Operaterji) na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

### Opomba



Do menija **My Settings** (Moje nastavitev) lahko dostopate tudi iz opravilne vrstice. Izberite območje uporabniškega imena, nato v pojavnem meniju izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

---

2. Odpre se zavihek **Users** (Uporabniki) na zaslonu *Edit Operator* (Urejanje operaterja). V polju Locale (Regionalne nastavitev) izberite jezik s spustnega seznama.
3. Izberite **Save (Shrani)**, nato izberite **OK** (V redu) v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna). Uporabniški vmesnik preklopi na izbrani jezik.

## 10.4 Nastavljanje možnosti Auto-Hanging (Samodejno obešanje) in Auto-Pairing (Samodejno parjenje)

Nastavljanje sistema za možnosti Auto-Hanging (Samodejno obešanje) in Auto-Pairing (Samodejno parjenje) za slike:


- V skupini Operators (Operaterji) na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

### Opomba

 Do menija **My Settings** (Moje nastavitev) lahko dostopate tudi iz opravilne vrstice.

Izberite območje uporabniškega imena, nato v pojavnem meniju izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

- Odpre se zaslon *Edit Operator* (Urejanje operaterja). Izberite zavihek **Workflow** (Potek dela).
  - Potrdite polje Auto-Hanging (Samodejno obešanje), da samodejno prikažete prejšnjo preiskavo v načinu s 4 slikami.
  - Potrdite polje Auto-Pairing (Samodejno parjenje), da prikažete prejšnji pogled v načinu z več slikami poleg na novo zajete slike.

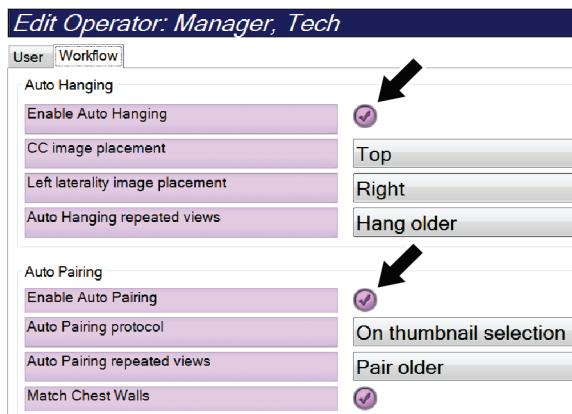

Slika 78: Omogočanje možnosti Auto-Hanging (Samodejno obešanje) in Auto-Pairing (Samodejno parjenje)

- Izberite **Save (Shrani)**, nato izberite **OK** (V redu) v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

### 10.5 Nastavljanje zavihkov postopka z več vrsticami

Nastavitev operaterja lahko spremenite tako, da je na vrhu zavihka postopka prikazanega več imena postopka. Za spremembo zavihka postopka iz ene vrstice besedila v več vrstic besedila:


1. V skupini Operators (Operaterji) na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite **My Settings** (Moje nastavitev).



#### Opomba

Do menija **My Settings** (Moje nastavitev) lahko dostopate tudi iz opravilne vrstice. Izberite območje uporabniškega imena, nato v pojavnem meniju izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

2. Odpre se zaslon *Edit Operator* (Urejanje operaterja). Izberite zavihek **Workflow** (Potek dela).
3. Potrdite polje **Use Multi Line Procedure Tabs** (Uporabi zavihek postopka z več vrsticami).

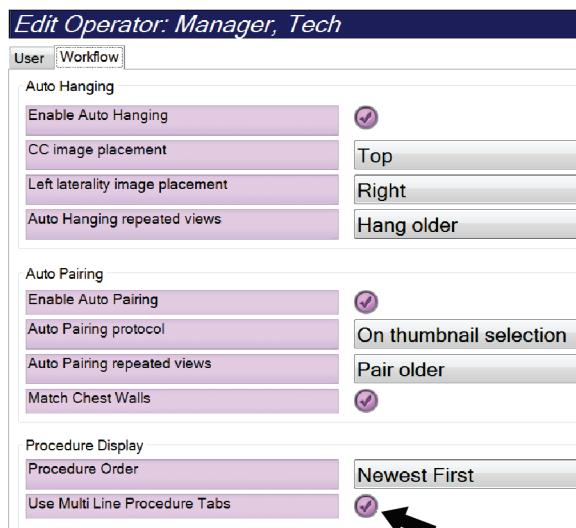


Slika 79: Omogočanje zavihkov postopka z več vrsticami

4. Izberite **Save** (Shrani), nato izberite **OK** (V redu) v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna).

## 10.6 Omogočanje in nastavljanje pomnilnika višine

Uporabniki lahko omogočijo in nastavijo višino delovne postaje za zajem tako, da se samodejno prilagodi njihovim željam pri prijavi. Za omogočanje in nastavljanje pomnilnika nastavitevi višine:

1. V skupini Operators (Operaterji) na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

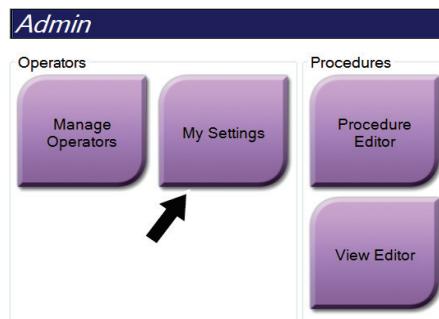


Slika 80: Gumb **My Settings** (Moje nastavitev) na zaslonu *Admin* (Skrbnik)

### Opomba

 Do menija **My Settings** (Moje nastavitev) lahko dostopate tudi iz opravilne vrstice. Izberite območje uporabniškega imena, nato v pojavnem meniju izberite **My Settings** (Moje nastavitev).

2. Na zaslonu *Edit Operator* (Urejanje operaterja) izberite zavihek **Console** (Konzola).
3. Za omogočanje pomnilnika nastavitevi višine izberite izbirni gumb desno od polja »Auto-Height adjustment on login« (Samodejna nastavitev višine ob prijavi). Prikaže se potrditvena oznaka. (Za onemogočanje pomnilnika nastavitevi višine počistite izbirni gumb.)

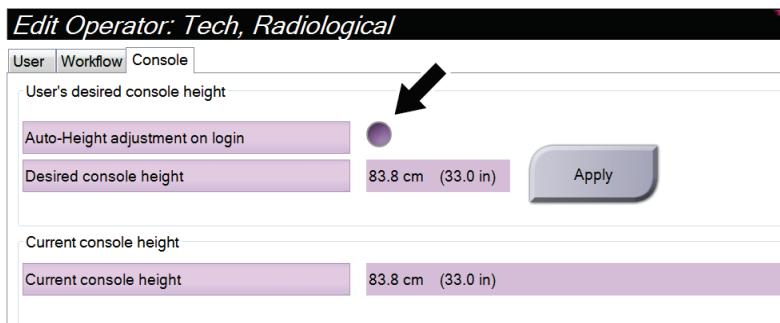


Slika 81: Zavihek **Console** (Konzola) na zaslonu *Edit Operator* (Urejanje operaterja)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

---

- Z gumboma ▲ GOR in ▼ DOL na nadzorni plošči za nastavitev višine nastavite želeno višino (glejte sliko spodaj).

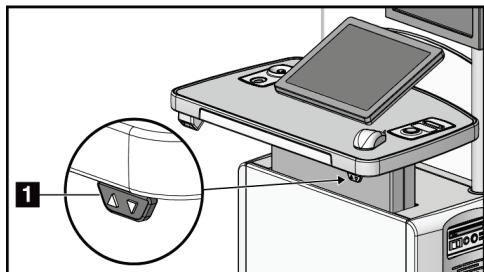

Slika 82: Nadzorna plošča nastavitev višine

- Polje Desired console height (Želena višina konzole) prikazuje trenutno višino. Polje Current console height (Trenutna višina konzole) prikazuje nazadnje shranjeno višino. (Glejte sliko spodaj.) Za shranjevanje želene nastavitev višine izberite **Apply** (Uveljavlji).

User's desired console height
Auto-Height adjustment on login <input checked="" type="checkbox"/>
Desired console height 83.8 cm (33.0 in)

Current console height
99.8 cm (39.3 in)


Slika 83: Polji Desired console height (Želena višina konzole) in Current console height (Trenutna višina konzole)

- Izberite **Save (Shrani)**, nato izberite **OK (V redu)** v sporočilu *Update Successful* (Posodobitev uspešna).

## 10.7 Nastavi slike, ki se samodejno sprejmejo ali samodejno dajo na čakanje

Uporabnik upravitelj lahko konfigurira sistem, tako da samodejno sprejme nove slike ali jih da samodejno na čakanje.

1. V skupini sistema na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite **Preferences** (Prednostne nastavitev). Odpre se zaslon *System Preferences* (Prednostne nastavitev sistema).
2. Izberite zavihek **Image Auto Disposition** (Samodejna ureditev slik).
3. Uporabite spustne sezname, da izberete samodejno ureditev posamezne vrste slik.
  - Izberite **Manual** (Ročno) za ročno sprejemanje novo zajetih slik, njihovo zavračanje ali dajanje na čakanje.
  - Izberite **Accept** (Sprejmi) za samodejno sprejemanje novo zajetih slik.
  - Izberite **Pend** (Daj na čakanje) za samodejno dajanje novo zajetih slik na čakanje.

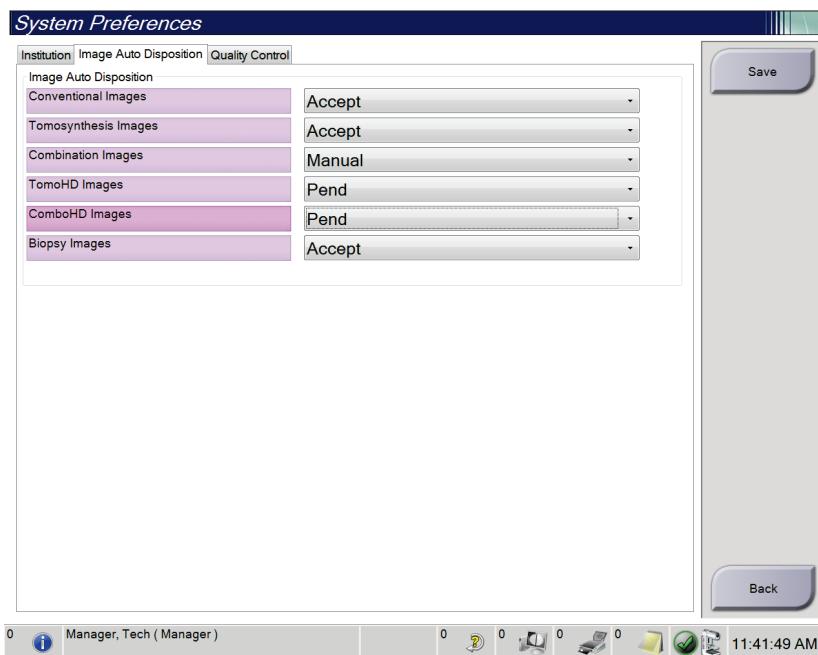

Slika 84: Nastavitev samodejne ureditve slik

4. Izberite **Save** (Shrani) in nato **OK** (V redu) v sporočilu *Split Successful* (Razdelitev uspešna).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


## Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

### 10.8 Konfiguracija privzetih nastavitev za kontrastni postopek

Uporabnik upravitelj lahko konfigurira privzeta obdobja časomera in podatke o privzetih kontrastnih postopkih.

#### Nastavitev privzeti obdobjij časomera

- V skupini postopkov na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite gumb **Contrast** (Kontrast).

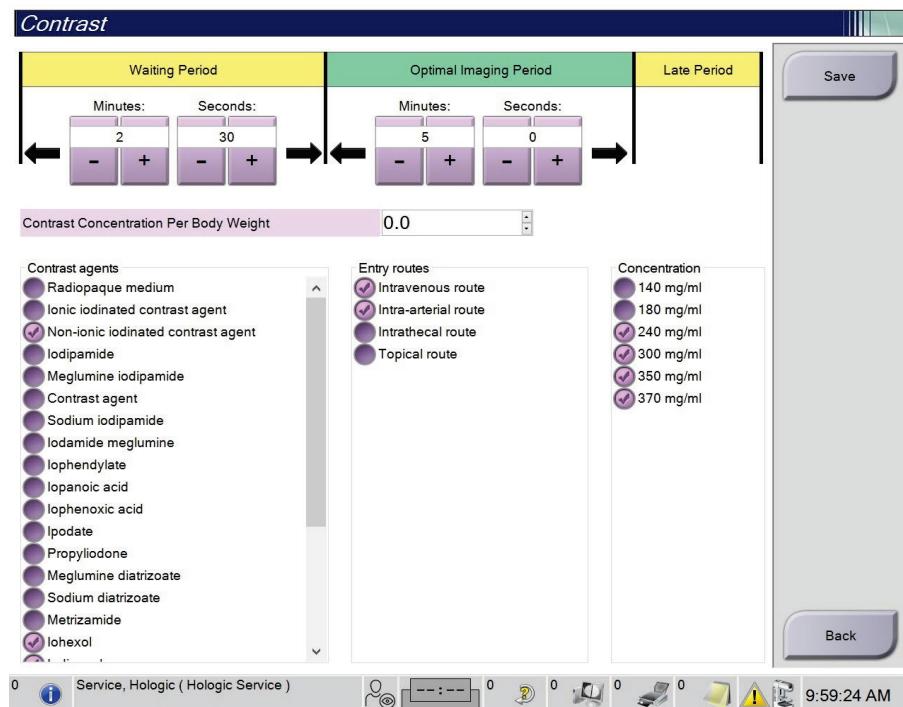

Slika 85: Privzete nastavitev kontrastnega 2D-postopka I-View

- Izberite gumba za plus (+) ali minus (-), da spremenite minute in sekunde za čakalno obdobje **Waiting Period** in optimalno obdobje slikanja **Optimal Imaging Period**.
- Izberite **Save** (Shrani).

Vaša izbira je na zavihku **Contrast** (Kontrast) prikazana kot privzeta nastavitev časomera.


#### Nastavitev podatkov o privzetih kontrastnih postopkih

- V skupini postopkov na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite gumb **Contrast** (Kontrast).
  - Izberite eno ali več možnosti **Contrast agents** (Kontrastna sredstva), **Entry routes** (Vstopne poti) in **Concentration** (Koncentracija). Glejte prejšnjo sliko.
  - Izberite **Save** (Shrani).
- Vaše izbire se kot privzete možnosti prikažejo v pogovornem oknu s podatki o kontrastnem postopku.

## 10.9 Omogočanje in nastavljanje privzete višine

Uporabnik vodja lahko nastavi, da se delovna postaja za zajem samodejno vrne na privzeto višino, ko se uporabnik odjavlji. Za omogočanje in nastavljanje privzete višine:

1. V skupini sistema na zaslonu *Admin (Skrbnik)* izberite **Preferences** (Prednostne nastavitev).

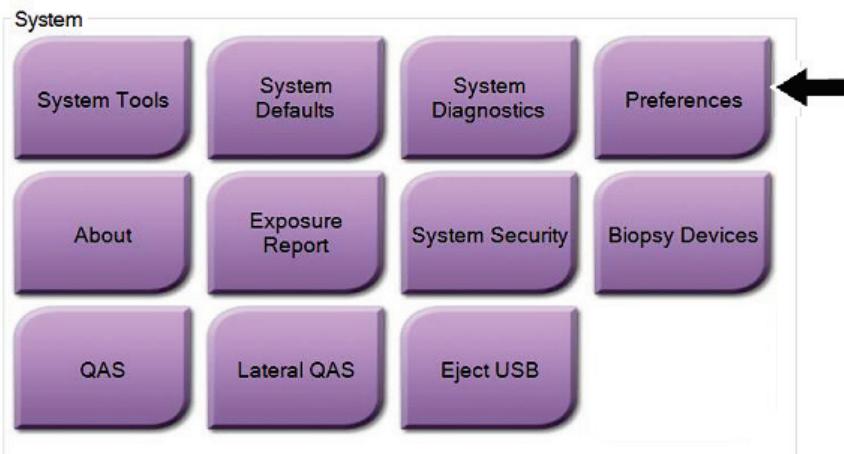


Slika 86: Gumb Preferences (Nastavitev) na zaslonu Admin (Skrbnik)

2. Na zaslonu *System Preferences* (Sistemske nastavitev) izberite zavihek **Console** (Konzola).

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


## Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

- Za omogočanje privzete višine izberite izbirni gumb desno od polja »Auto-Height adjustment on logout« (Samodejna nastavitev višine ob odjavi). Prikaže se potrditvena oznaka. (Za onemogočanje privzete višine počistite izbirni gumb.)

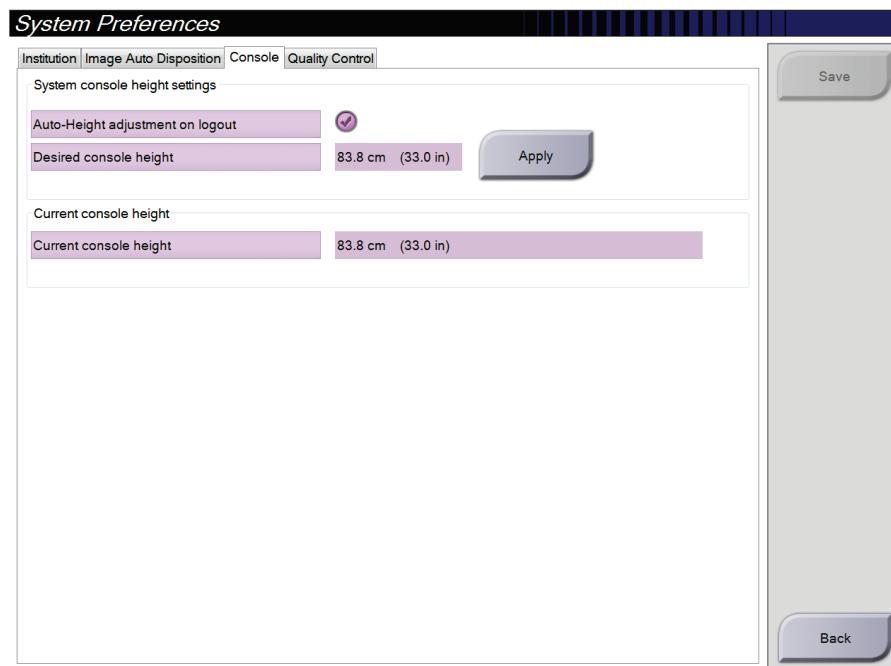


Slika 87: Zavihek Console (Konzola) na zaslonu System Preferences (Sistemske nastavitev)

- Z gumboma ▲ GOR in ▼ DOL na nadzorni plošči za nastavitev višine nastavite želeno višino (glejte sliko spodaj).

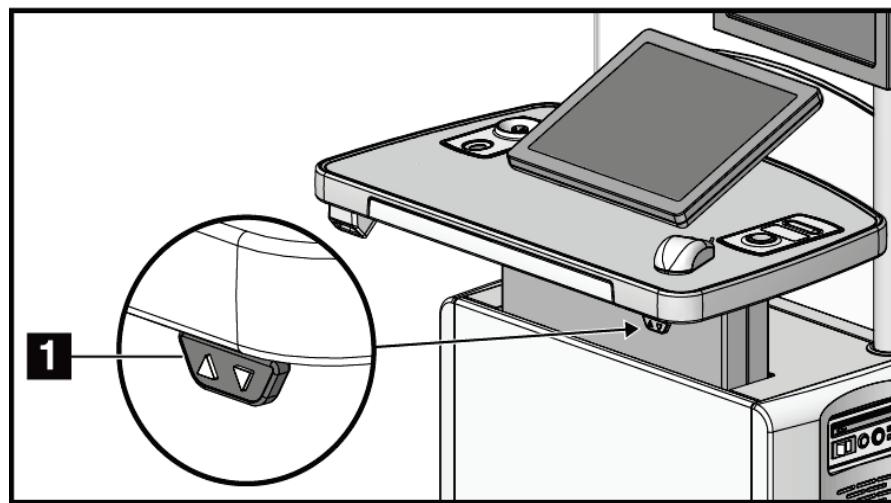

Slika 88: Nadzorna plošča nastavitev višine

5. Polje Desired console height (Želena višina konzole) prikazuje trenutno višino. Polje Current console height (Trenutna višina konzole) prikazuje nazadnje shranjeno višino. (Glejte sliko spodaj.) Za shranjevanje želene nastavitevi višine izberite **Apply** (Uveljav).

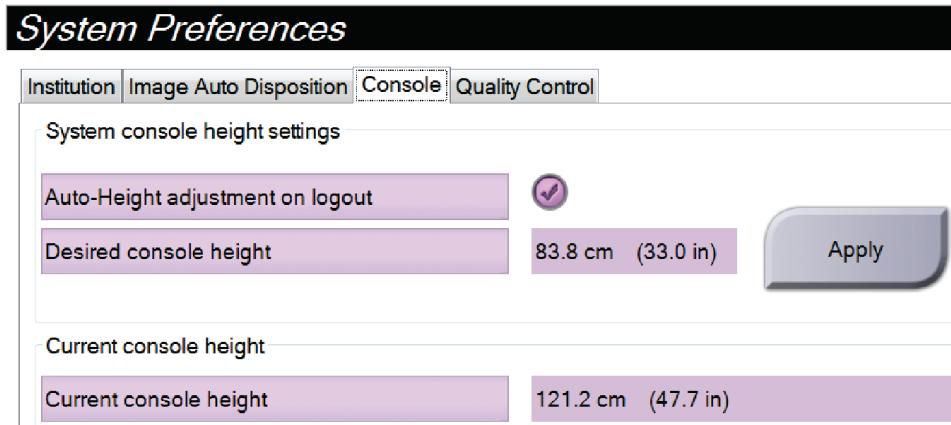

Slika 89: Polji Desired console height (Želena višina konzole) in Current console height (Trenutna višina konzole)


6. Izberite **Save** (Shrani) in nato **OK** (V redu) v sporočilu *Split Successful* (Razdelitev uspešna).

## Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo


### 10.10 System Tools (Orodja sistema)

Vodje radioloških tehnikov in uporabniki z dovoljenji Service (Servis) lahko dostopajo do orodja System Tools (Sistemska orodja). Orodje System Tools (Sistemska orodja) vsebuje konfiguracijske informacije o sistemu. Za dostop do orodja izberite **System Tools** (Sistemska orodja) v skupini System (Sistem) na zaslonu *Admin* (Skrbnik).

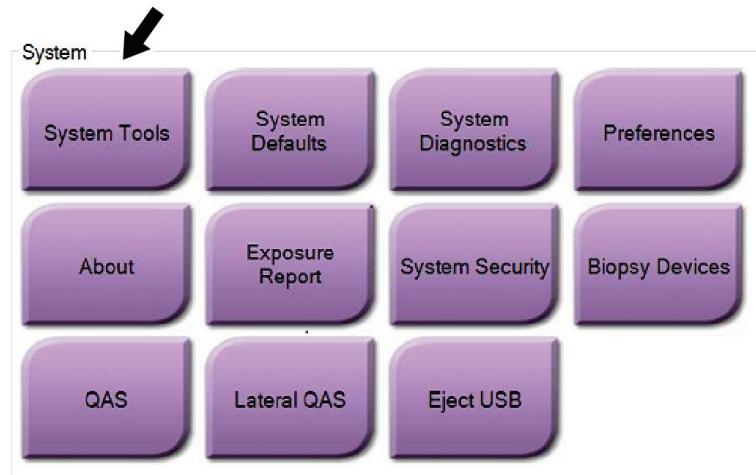

Slika 90: Gumb System Tools (Sistemska orodja)

#### 10.10.1 Sistemska orodja za vodjo radioloških tehnikov

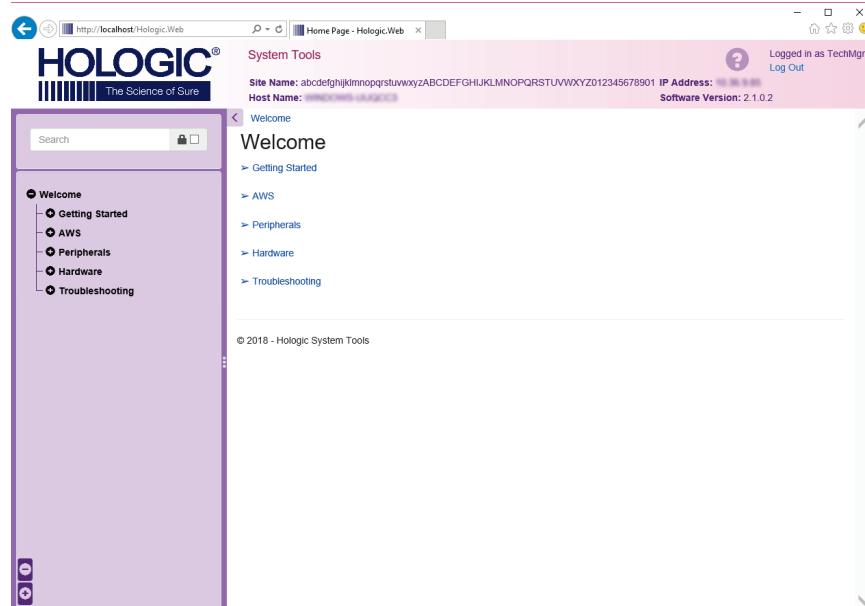

Slika 91: Zaslon System Tools (Sistemska orodja)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

---

Preglednica 24: Vodja radiooloških tehnikov – funkcije sistemskih orodij

Poglavlje	Funkcije zaslona
Začetek	<b>About</b> (O sistemu):Uvod v servisno orodje. <b>FAQ</b> (Pogosta vprašanja):Seznam pogostih vprašanj. <b>Glossary</b> (Slovarček):Seznam izrazov in opisov. <b>Platform</b> (Platforma):Seznam imenikov, številke različic programske opreme in statistika programske opreme sistema. <b>Shortcuts</b> (Bližnjice):Seznam bližnjic sistema Windows.
AWS	<b>Connectivity</b> (Povezljivost):Seznam nameščenih naprav. <b>Film &amp; Image Information</b> (Informacije o filmu in slikah):Ustvari poročilo o sliki*. Ustvari poročilo nadzora kakovosti. (* Do poročila lahko dostopate tudi z oddaljenega računalnika. Glejte o <u><a href="#">Oddaljeni dostop do poročil slik</a></u> na strani 156.) <b>Licensing</b> (Licence):Seznam nameščenih licenc. <b>User Interface</b> (Uporabniški vmesnik):Spreminjanje možnosti v programski opremi. <b>Internationalization</b> (Mednarodno):Nastavitev lokalnega jezika in kulture.
Odpravljanje težav	<b>AWS</b> (AWS):Omogoča prenos slik. <b>Computer</b> (Računalnik):Upravljanje sistema in informacije o omrežju. <b>Log</b> (Dnevnik):Spreminjanje možnosti zapisovanja dogodkov. <b>Backups</b> (Varnostne kopije):Nadzor varnostnih kopij sistema.

## Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo


---

### 10.10.2 Oddaljeni dostop do poročil slik

Dostop do poročil slik prek oddaljenega računalnika, ki ima omrežno povezavo do sistema. Ta funkcija je lahko uporabna za lokacije, ki ne dovoljujejo prenosov poročil na USB neposredno iz sistema.

Sledite tem korakom za dostop do poročil o slikah z oddaljenega računalnika. V System Tools (Sistemska orodja) se morate prijaviti kot uporabnik z dovoljenji vodje.

1. Pridobite naslov IP sistema, do katerega želite dostopati. Naslov IP dobite od skrbnika ali ga poiščite v sistemu. V sistemu pojrite na zaslon *About* (O sistemu) in izberite zavihek **System** (Sistem). Zapišite naslov IP.
2. S spletnim brskalnikom na oddaljenem računalniku pojrite na naslov [http://\[naslov IP\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[naslov IP]/Hologic.web/MainPage.aspx). Uporabite naslov IP iz 1. koraka.
3. Odpre se zaslon *System Tools Login* (Prijava v sistemsko orodja). Vnesite uporabniško ime in geslo ravni vodje, nato izberite gumb **Log In** (Prijava).

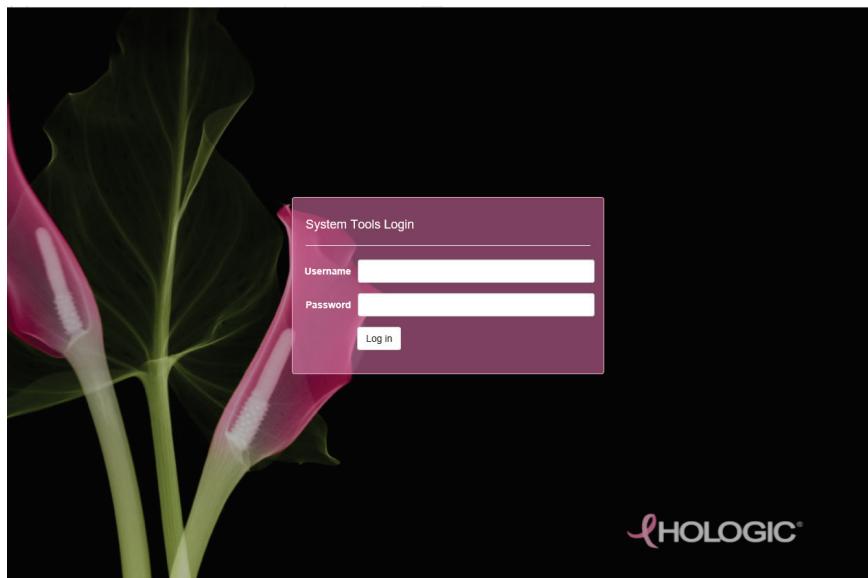


Slika 92: Zaslon System Tools Login (Prijava v sistemsko orodja)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions


Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

4. Odpre se zaslon *System Tools Welcome* (Pozdravni zaslon sistemskih orodij). Pojdite na **AWS (AWS) > Film & Image Information (Informacije o filmu in sliki) > Create Image Report (Ustvari poročilo o sliki)**.

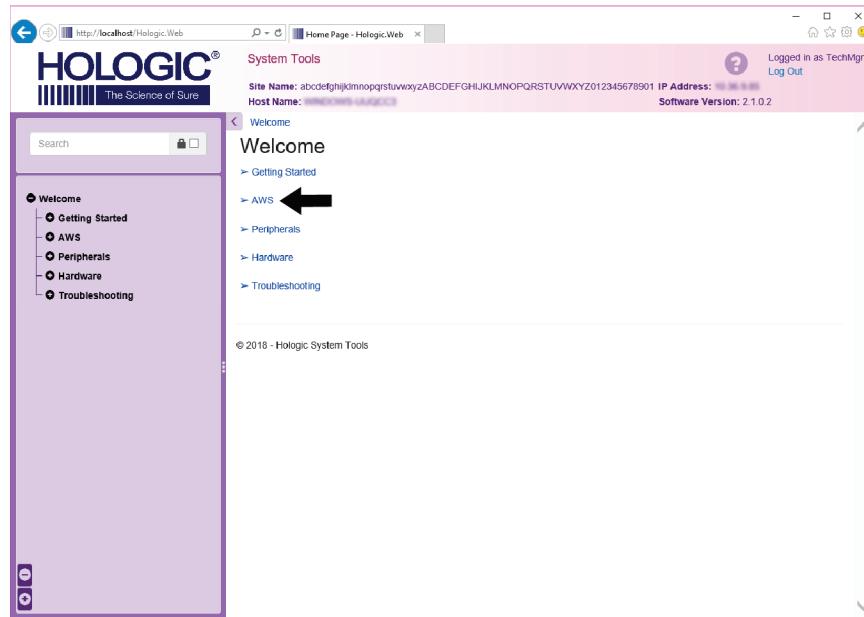

Slika 93: Zaslon System Tools Welcome (Pozdravni zaslon sistemskih orodij)

5. Izberite parametre za poročilo in kliknite **Generate (Ustvari)**.

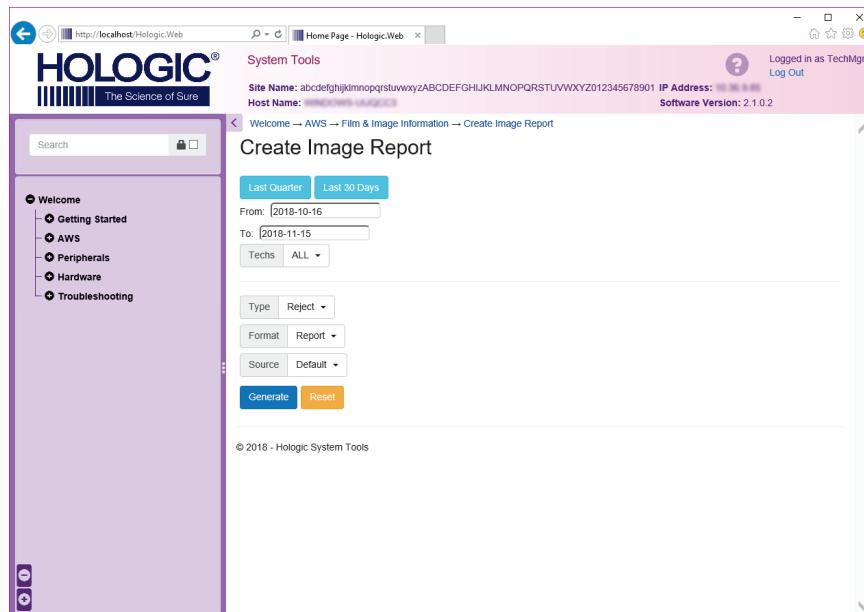


Slika 94: Parametri ustvarjanja poročila slike

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

6. Poročilo se prikaže na zaslonu. Pomaknite se na dno poročila in izberite **Download to (html)** (Prenesi kot HTML) ali **Download to (csv)** (Prenesi kot CSV), da določite vrsto prenosa. Kliknite **Save** (Shrani), ko ste pozvani.

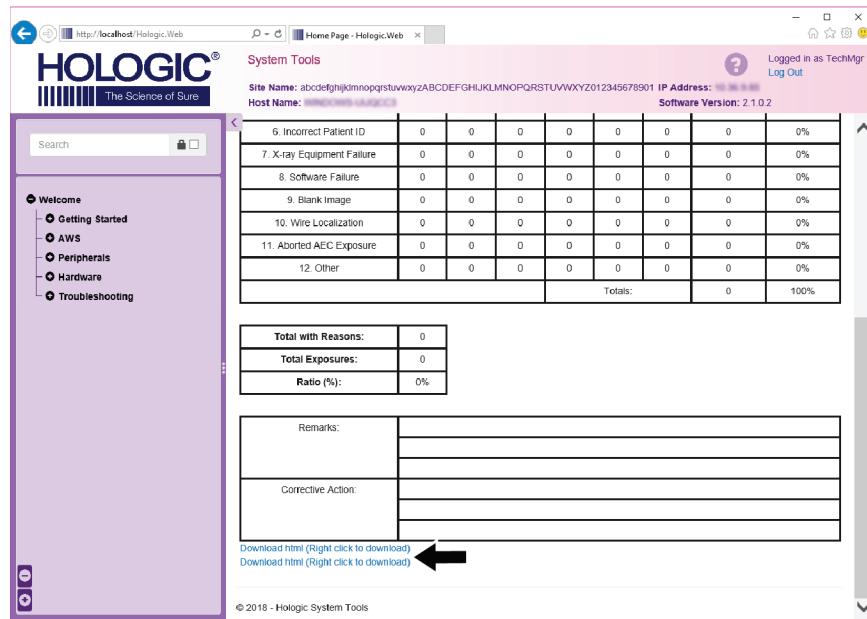


Slika 95: Prenos poročila o sliki

7. Izberite mapo na računalniku in kliknite **Save** (Shrani).
8. Izberite **Log Out** (Odjava), da se odjavite, ko končate.

## 10.11 Orodje za arhiviranje


Funkcija arhiviranja na zaslonu *Admin* (Skrbnik) vam omogoča:

- Pošiljanje lokalnih študij v arhiv.
- Izvažanje študij na izmenljiv medij.

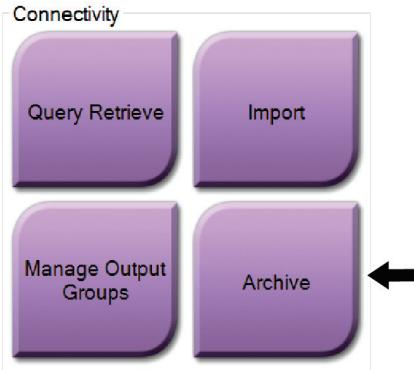

Slika 96: Gumb Archive (Arhiviraj)

1. V skupini povezljivosti na zaslonu *Admin* (Skrbnik) izberite gumb **Archive** (Arhiviraj). Odpre se zaslon *Multi Patient On Demand Archive* (Na zahtevo arhiviraj več bolnikov).
  2. Za iskanje bolnika vnesite vsaj dva znaka na območje za parametre iskanja in izberite povečevalno steklo.
- Prikaže se seznam bolnikov, ki ustrezajo merilom iskanja.

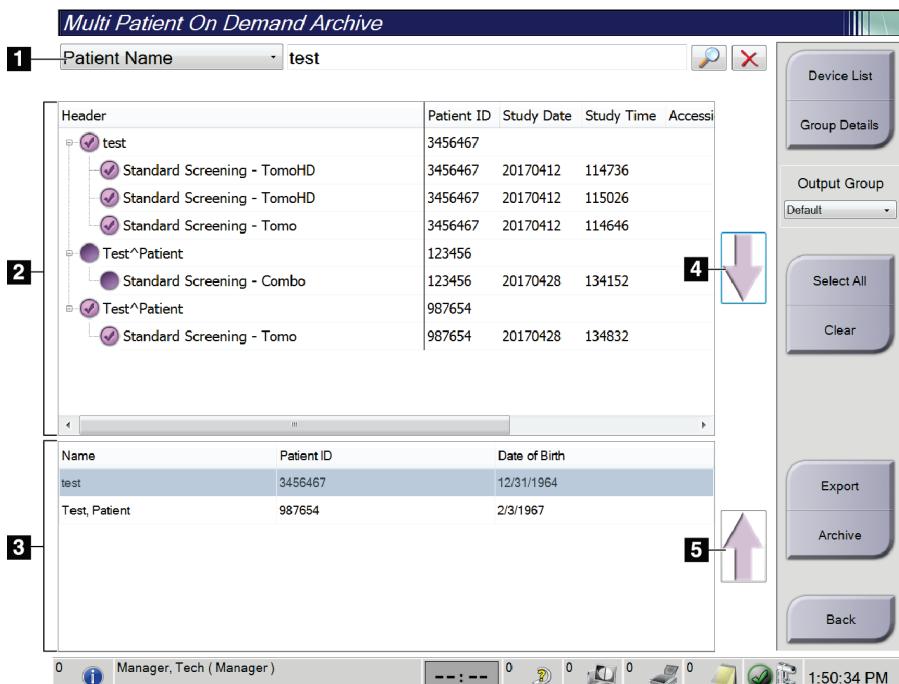

### Legenda za slike

1. Parametri iskanja
2. Območje s seznamom bolnikov
3. Območje z bolniki, ki jih je treba arhivirati ali izvoziti
4. Dodaj izbiro na območju seznama bolnikov k območju z bolniki, ki jih je treba arhivirati ali izvoziti
5. Odstranite izbiro z območja z bolniki, ki jih je treba arhivirati ali izvoziti

Slika 97: Zaslon Multi Patient On Demand Archive (Na zahtevo arhiviraj več bolnikov)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Poglavlje 10: Vmesnik za sistemsko skrbništvo

---

### Za arhiviranje:

1. Izberite bolnike in postopke, ki jih želite arhivirati.
    - Bolnike izberite s seznama bolnikov ali izvedite iskanje s parametri iskanja (element 1) in bolnike izberite iz rezultatov iskanja.
- 



### Opomba

Z gumbom **Select All** (Izberi vse) (na desni strani zaslona) izberete vse bolnike na območju seznama bolnikov. Z gumbom **Clear** (Počisti) (na desni strani zaslona) počistite izbire.

---

- Izberite postopke za vsakega bolnika.
- Izberite **puščico navzdol** (element 4) na zaslonu, da izbrane bolnike premaknete na območje z bolniki, ki jih je treba arhivirati (element 3).
- Izberite **puščico navzgor** (element 5) na zaslonu, da izbrane bolnike izbrišete z območja z bolniki, ki jih je treba arhivirati (element 3).

2. Izberite napravo za shranjevanje.
    - Izberite možnost s spustnega seznama Store Device (Naprava za shranjevanje).  
-ALI-
    - Izberite gumb **Group List** (Seznam skupine), potem pa izberite možnost.
  3. Izberite gumb **Archive** (Arhiviraj). Seznam na območju z bolniki, ki jih je treba arhivirati, se kopira na izbrane naprave za arhiviranje.
- 



### Opomba

Z orodjem Mange Queue (Upravljanje čakalne vrste) v opravilni vrstici preglejte stanje arhiva.

---

### Za izvoz:

1. Izberite bolnike in postopke, ki jih želite izvoziti.
    - Bolnike izberite s seznama bolnikov ali izvedite iskanje z enim od parametrov iskanja (element 1) in bolnike izberite iz rezultatov iskanja.
- 



### Opomba


Z gumbom **Select All** (Izberi vse) (na desni strani zaslona) izberete vse bolnike na območju seznama bolnikov. Z gumbom **Clear** (Počisti) (na desni strani zaslona) počistite izbire.

---

- Izberite postopke za vsakega bolnika.
- Izberite **puščico navzdol** (element 4) na zaslonu, da izbrane bolnike premaknete na območje z bolniki, ki jih je treba arhivirati (element 3).
- Izberite **puščico navzgor** (element 5) na zaslonu, da izbrane bolnike izbrišete z območja z bolniki, ki jih je treba arhivirati (element 3).

2. Izberite gumb **Export** (Izvozi).

3. V pogovornem oknu *Export* (Izvoz) izberite tarčo s spustnega seznama predstavnostnih naprav.

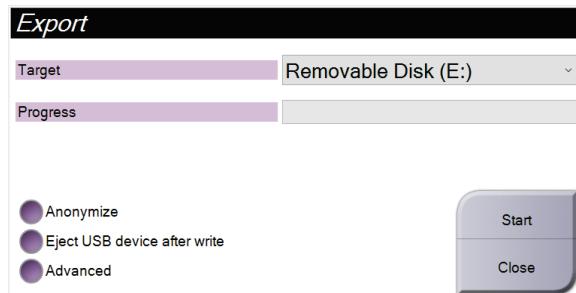

Slika 98: Zaslon za izvoz


4. Po potrebi izberite druge možnosti:
  - **Anonymize** (Anonimiziraj): za anonimizacijo bolnikovih podatkov.
  - **Eject USB device after write** (Izvrzi napravo USB po zapisovanju): za samodejen izmet izmenljive naprave za shranjevanje po končanem izvozu.
  - **Advanced** (Napredno): za izbiro mape na lokalnem sistemu za shranjevanje svoje izbire in izbiro vrste izvoza za slike.
5. Izberite gumb **Start** (Zaženi), da pošljete izbrane slike na izbrano napravo.



## Priloga A Tehnični podatki

### A.1 Mere izdelka

#### A.1.1 Stojalo (nosilec s C-roko)

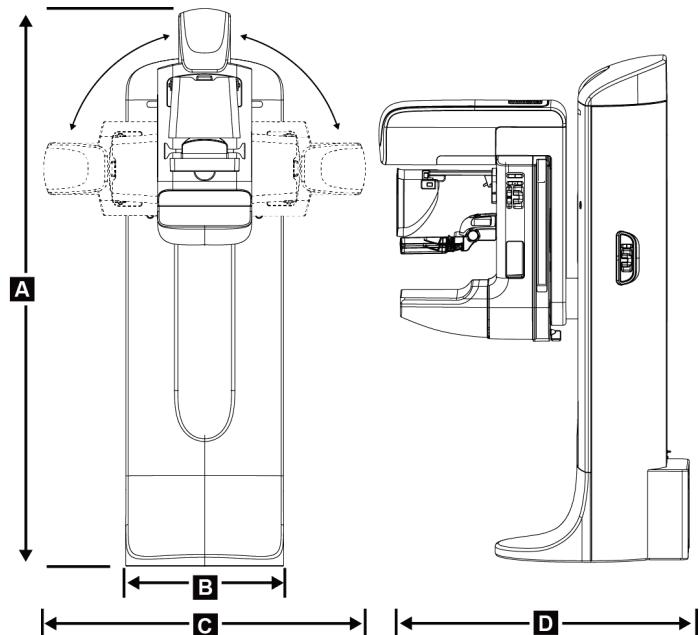

Slika 99: Mere stojala (nosilec s C-roko)


A.	Višina	223 cm (87,8 palca)
B.	Širina	66 cm (26 palcev)
C.	Širina	173 cm (68 palcev)
D.	Globina	138 cm (54,3 palcev)
	Masa	Največ 400 kg (882 funтов)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Priloga A: Tehnični podatki


### A.1.2 Delovne postaje za zajem

#### Univerzalna delovna postaja za zajem

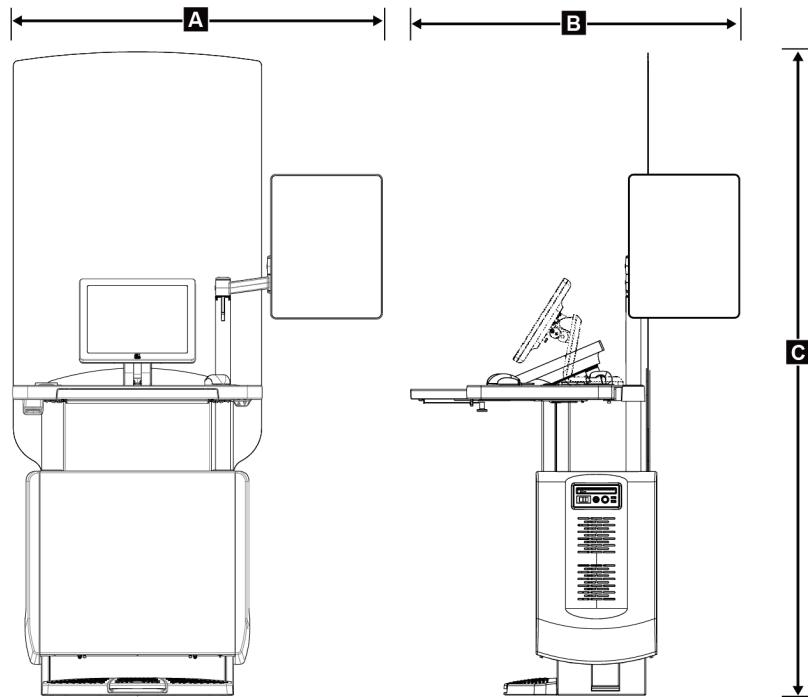

Slika 100: Mere univerzalne delovne postaje za zajem

A.	Širina (največja) z iztegnjeno izbirno pregibno ročico zaslona	136 cm (53,4 palcev) – serija I UAWS 128 cm (50,3 palcev) – serija II UAWS
	Širina (največja) s standardno ročico zaslona	94,0 cm (36,9 palcev) – serija I UAWS 107 cm (42,0 palcev) – serija II UAWS
B.	Globina (največja) z iztegnjenim pladnjem za tipkovnico in izbirno pregibno ročico zaslona	122 cm (48,4 palcev) – serija I UAWS, zavrteno na stran 115 cm (45,1 palcev) – serija I UAWS, zavrteno na stran
	Globina (največja) z iztegnjenim pladnjem za tipkovnico in standardno ročico zaslona	83,6 cm (32,9 palcev) – serija I in II UAWS
C.	Višina (nazivna)	219 cm (86,1 palcev) po avgustu 2017 204 cm (80,3 palcev) pred septembrom 2017
	Masa (največja)	209 kg (460 funtov)

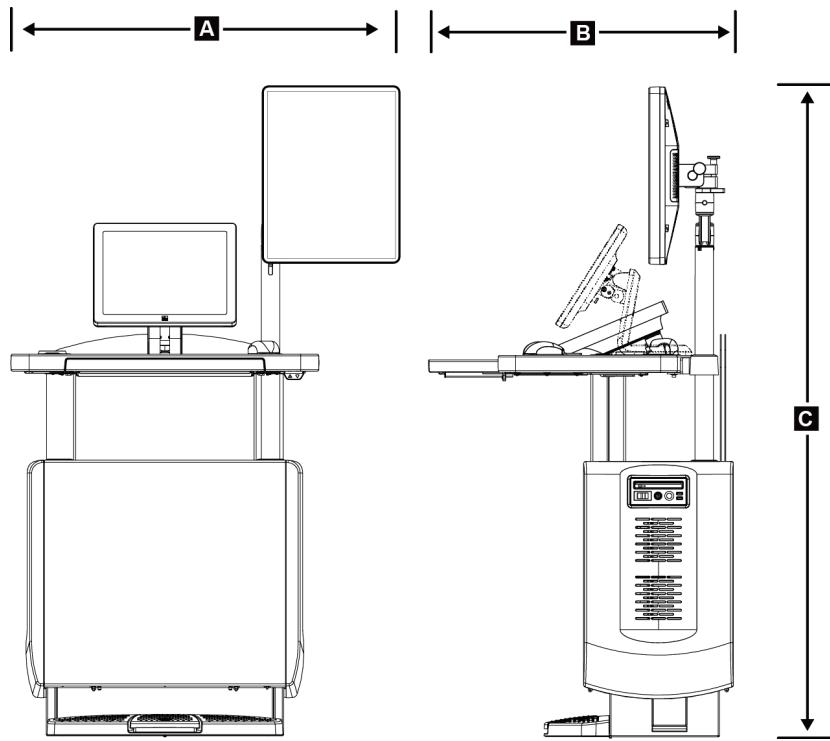**Mobilna delovna postaja za zajem***Slika 101: Mere mobilne univerzalne delovne postaje za zajem*

A.	Širina (največja) z mobilno prikazovalno roko	100 cm (39,5 palca) – serija I UAWS 107 cm (42,0 palca) – serija II UAWS
B.	Globina (največja) z iztegnjenim pladnjem za tipkovnico	85 cm (33,5 palca)
C.	Višina (največja)	180 cm (71 palcev)
	Masa (največja)	179 kg (395 funtov)

**A.2 Obratovalno okolje in pogoji shranjevanja****A.2.1 Splošni pogoji delovanja**

Temperaturno območje	20 °C (68 °F) do 30 °C (86 °F)
Razpon relativne vlažnosti	20 % do 80 % brez kondenzacije

### A.2.2 Pogoji shranjevanja

Nosilec

<i>Temperaturni razpon</i>	<i>od -10 °C (14 °F) do 40 °C (104 °F)</i>
<i>Razpon relativne vlažnosti</i>	<i>od 10 % do 90 % brez kondenzacije</i>

*(Dajte v pakiranje za shranjevanje v ustanovi.)*

## **Detektor rentgenskih žarkov**

<i>Temperaturno območje</i>	10 °C (50 °F) do 30 °C (86 °F), neomejeno
	10 °C (50 °F) do 35 °C (95 °F) za največ 12 ur
<i>Največja hitrost spremembe temperature</i>	Manj kot 10 °C (50 °F) na uro
<i>Razpon relativne vlažnosti</i>	10 % do 80 % brez kondenzacije

*(Prestavite v embalažo za shranjevanje.)*

## **Delovna postaja za zajem**

<i>Temperaturni razpon</i>	<i>od -10 °C (14 °F) do 40 °C (104 °F)</i>
<i>Razpon relativne vlažnosti</i>	<i>od 10 % do 90 % brez kondenzacije</i>

*(Dajte v pakiranje za shranjevanje v ustanovi.)*

### A.3 Radiacijski ščit

Radiacijski štit, ekvivalent svinca (Pb) 0,5 mm svinca za rentgensko energijo do 35 kV

#### A.4 Električni priključek

#### A.4.1 Stojalo cevi

<i>Napajalna napetost</i>	200/208/220/230/240 V~ $\pm 10\%$
<i>Napajalna impedanca</i>	Največja impedanca voda ne sme presegati 0,20 ohm za 208/220/230/240 V~, 0,16 ohm za 200 V~
<i>Napajalna frekvenca</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Povprečni tok v 24 urah</i>	< 5 A
<i>Vršni tok linije</i>	4 A (največ 65 A za $\leq 5$ sekund)

#### A.4.2 Delovna postaja za zajem

Napajalna napetost	100/120/200/208/220/230/240 V~ ±10 %
Napajalna frekvenca	50/60 Hz ± 5 %
Poraba električne energije	< 1,000 W
Cikel delovanja (standardna delovna postaja za zajem)	10 % ~ 6 minut na uro ali 2 minuti vklopljeno, 18 minut izklopljeno
Zaščita pred previsokim tokom	8 A

### A.5 Tehnične informacije stojala cevi

#### A.5.1 Ročica C

Razpon vrtenja	Konvencionalna mamografija: +195° +3%/-0,5° do 0° ±0,5° do -155° +0,5%/-3°
Absolutni kotni položaj	Možnost Tomosinteza: +180° ± 0,5° do 0° ± 0,5° do -140° ± 0,5°
Pospešek vrtenja	natančen na ± 0,5°
Pojemek vrtenja	18%/s² +18%/-9 %
Kotna hitrost vrtenja	18%/s² +18%/-9 %
	18%/s ± 25 %

---

#### Opomba

 Kotna hitrost je povprečje hitrosti ročice cevi, ki se vrti v desno med 0 in 90°, ali ki se vrti v levo med 90 in 0°. Kotna hitrost ne vključuje časa za pospeševanje od ničelne hitrosti in pojemanja na ničelno hitrost.

---

Razdalja od izvora do slike (SID)	70,0 cm ± 1,0 cm (27,6 palcev ± 0,4 palcev) (Odstopanje položaja žarišča je ± 5 mm)
Nosilec za bolnika (brez povečave)	
Spodnja meja navpičnega položaja	70,5 cm +5,1/-0 cm (27,75 palcev +2,0/-0 palcev)
Zgornja meja navpičnega položaja	141 cm +0/-17,8 cm (55,5 palcev +0/-7,0 palcev)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Priloga A: Tehnični podatki

---

### A.5.2 Kompresija

Sila ročne kompresije	Največ 300 N (67,4 funtov)
Motorna kompresija	Deluje v treh načinih delovanja: <i>Predkompresija, polni razpon, dvojna kompresija.</i> <i>Uporabniški izbor v programski opremi.</i>
Sila predkompresije	15 funtov do 30 funtov (67 do 134 N), motorizirano
Sila polnega razpona kompresije	20 funtov do 40 funtov (89 do 178 N), motorizirano
Kompresija v dvojnem načinu	Zagotavlja silo predkompresije pri prvi aktivaciji kompresijskega stikala. Če stikalo znova aktivirate v 2 sekundah, se sila poveča za vsako dodatno aktivacijo stikala do uporabniško izbrane polne sile kompresije.
Krmilni elementi kompresije	Krmilni elementi gor/dol na obeh straneh ročice C in 2-položajno nočno stikalo (motorno). Ročno kolo na obeh straneh kompresijskega pripomočka (ročno).
Sprostitev kompresije	Ročna in motorizirana sprostitev, ki jo nadzorujete z gumbi na obeh straneh ročice C.
Samodejna sprostitev kompresije	Uporabniški izbor samodejnega načina sprostitve dvigne kompresijski pripomoček po zaključku osvetlitve.
Spremenljiva hitrost premikanja navzdol	4,2 cm/s ± 15 % (1,66 palcev/s ± 15 %)
Prikaz kompresijske sile	Dva zaslona LCD na kompresijskem pripomočku prikazujeta kompresijsko silo v razponu od 18 N do 300 N v korakih po 1 N (4 funte do 67 funtov v korakih po 1 funt).
Natančnost prikaza kompresijske sile	± 20 N (± 4,5 funtov)
Prikaz debeline kompresije	Dva zaslona LCD na kompresijskem pripomočku merita debelino kompresije v korakih po 0,1 cm. Prikaz je viden na obeh straneh bolnika.
Natančnost debeline kompresije	± 0,5 cm (± 0,2 palca) za debeline od 0,5 cm do 15 cm (5,9 palcev)
Debelina kompresije dojke pri tomosintezi	Tomosinteza s standardno ločljivostjo Največ: 24 cm (omejitev geometrije kompresijskega pripomočka)
Kompresijske plošče	Tomosinteza z visoko ločljivostjo Največ: 15 cm (omejitev DICOM)
	Kompresijske plošče so prozorne. Plošče so narejene iz polikarbonatne smole ali podobnega materiala. Ko je kompresija uveljavljena, je odstopanje plošč od ravnine, ki je vzporedna s ploščadjo za bolnika, manj ali enaka 1,0 cm.

### A.5.3 Rentgenska cev

Žariščna točka	<i>Velika (0,3 mm), nazivno</i>
	<i>Mala (0,1 mm), nazivno</i>
Napetost cevi	<i>20 kV do 49 kV</i>
Material anode	<i>Volfram</i>
Rentgensko okno	<i>Berilij, 0,63 mm</i>
Pogoji preskusa puščanja cevi	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

### A.5.4 Filracija in izhodna moč rentgenskih žarkov

Filtracija	<i>Kolo filtra s petimi položaji:</i>
	<i>Položaj 1: rodij, 0,050 mm ± 10 %</i>
	<i>Položaj 2: Aluminij (0,70 mm), nazivno (možnost Tomosinteza)</i>
	<i>Položaj 3: Srebro, 0,050 mm ± 10 %</i>
	<i>Položaj 4: Baker, 0,3 mm</i>
	<i>Položaj 5: Svinec (za servis)</i>

### Razpon kV/mA

*Preglednica 25: Najvišja nastavitev mA kot funkcija kV*

kV	LFS mA	SFS mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Priloga A: Tehnični podatki

---

Preglednica 25: Najvišja nastavitev mA kot funkcija kV

kV	LFS mA	SFS mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

Koraki mAs (preglednica 1, privzeto)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

## Atenuacija ogljikovih vlaken

Sprejemnik slike

< 0,3 mm Al

Platforma za povečavo

< 0,3 mm Al

### A.5.5 Kolimacija rentgenskih žarkov

<i>Kolimacijska polja</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i>
	<i>10 cm x 10 cm</i>
	<i>15 cm x 15 cm</i>
	<i>18 cm x 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (možnost Tomosinteza)</i>
	<i>24 cm x 29 cm</i>

### A.5.6 Kazalnik svetlobnega polja

<i>Prekrivanje svetlobnega polja in rentgenskega polja</i>	<i>2 % od SID</i>
--	-------------------

### A.5.7 Generator rentgenskih žarkov

<i>Tip</i>	<i>Visokofrekvenčni inverter s konstantnim potencialom</i>
<i>Nazivna moč</i>	<i>7,0 kW, najo. (isowatt), 200 mA pri 35 kV</i>
<i>Poraba električne energije</i>	<i>Največ 9,0 kW</i>
<i>Razpon kV</i>	<i>20 kV do 49 kV v korakih po 1 kV</i>
<i>Natančnost kV</i>	<i>± 2 %, v razponu 20–49 kVp</i>
<i>Razpon mAs</i>	<i>3,0 mAs do 500 mAs v ročnem načinu mAs (najmanj 8 mAs v načinu AEC)</i>
<i>Natančnost mAs</i>	<i>± (10 % + 0,2 mAs)</i>
<i>Razpon mA</i>	<i>10 mA do 200 mA, velika žariščna točka 10 mA do 50 mA, mala žariščna točka</i>

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

Priloga A: Tehnični podatki

---

## **A.6 Tehnične informacije sistema za slikanje**

### **A.6.1 Sprejemnik slike**

<i>Vdor tekočine</i>	<i>V receptor slike ne sme vdreti tekočina iz nenamernega razlitja.</i>
<i>Odklon</i>	<i>Ne presega 1,0 mm pri največji kompresiji.</i>
<i>Aktivno območje slikanja</i>	<i>Najmanj 23,3 cm x 28,5 cm (9,2 palcev x 11,2 palcev)</i>
<i>Konvencionalna mamografija DQE</i>	<i>Najmanj 50 % pri 0,2 lp/mm</i> <i>Najmanj 15 % Nyquistove omejitve</i>
<i>DQE (možnost Tomosinteza)</i>	<i>Najmanj 30 % pri 0,2 lp/mm</i> <i>Najmanj 15 % Nyquistove omejitve</i>
<i>Dinamični razpon in linearnost</i>	<i>Odziv podsistema detektorja je linearen z linearnostjo 0,999 po dinamičnem razponu 400:1 pri rentgenskem slikanju.</i>
<i>Enakomernost</i>	<i>Podsistem detektorja lahko popravi nihanja ojačitve med posameznimi slikovnimi pikami.</i> <i>Za konvencionalne mamografske postopke je enakomernost odziva slike s ploskim poljem za detektor največ 2 % po uveljavitvi umerjanja ojačitve pri razponu slikanja od 0,5 mR do 200 mR.</i>

## Priloga B Sistemska sporočila in sporočila alarmov

### B.1 Ukrepi pri težavah in odpravljanje težav

Večina napak in sporočil o alarmih se počisti brez posledic za potek dela. Upoštevajte navodila na zaslonu, da popravite stanje, nato počistite stanje iz opravilne vrstice.

Nekatera stanja zahtevajo vnovični zagon sistema ali kažejo, da so potrebni dodatni ukrepi (npr. klic tehnične pomoči podjetja Hologic). Ta priloga opisuje kategorije sporočil in ukrepe za vrnitev sistema v normalno delovanje. Če se napake ponavljajo, se obrnite na tehnično podporo podjetja Hologic.

### B.2 Vrste sporočil

#### B.2.1 Ravni napak

Vsako sporočilo ima določen nabor naslednjih značilnosti:

- Prekine osvetlitev, ki poteka (da/ne)
- Prepreči začetek osvetlitve (da/ne)
- Prikaže sporočilo uporabniku na delovni postaji za zajem (da/ne)
- Uporabnik ga lahko potrdi (da/ne)
- Sistem ga lahko samodejno ponastavi (da/ne)

#### Prikazana sporočila

Vsa prikazana sporočila so prikazana v uporabnikovem izbranem jeziku.

Sporočila, ki prekinejo osvetlitev ali preprečijo začetek osvetlitve, se vedno prikažejo in uporabniku naročijo ukrep, ki je potreben.

#### Dodatne informacije o sporočilih

Tehnične informacije o sporočilih so na voljo v dnevniški datoteki.

Nekatera sporočila se vedno prikažejo kot kritična napaka (potreben vnovični zagon). Ta sporočila so posledica stanja, ki preprečuje slikanje in ki ga uporabnik sistema ne more ponastaviti.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga B: Sistemska sporočila in sporočila alarmov

## B.2.2 Sistemska sporočila

Če se prikažejo naslednja sistemska sporočila, izvedite korak v stolcu Ukrep uporabnika, da počistite sporočilo in omogočite nadaljevanje slikanja.


Preglednica 26: Sistemska sporočila

Ikona	Sporočilo	Ukrep uporabnika
	Paddle is moving (Plošča se premika)	Ukrep ni potreben.
	Sending notice (Pošiljanje obvestila)	Ukrep ni potreben.
	Invalid use of Magnification Stand (Neveljavna uporaba stojala za povečavo)	Izbrali ste tomografski pogled z nameščenim stojalom za povečavo. Izberite netomografski pogled. (možnost Tomosinteza)
	Face shield is not secured (Ščitnik za obraz ni pritrjen)	Povsem iztegnite ali uvlecite ščitnik za obraz. (možnost Tomosinteza)
	Invalid use of compression paddle (Neveljavna uporaba kompresijske plošče)	Odstranite stojalo za povečavo ali namestite ploščo za povečavo.
	Paddle position does not match selected view (Položaj plošče ne ustreza izbranemu položaju)	Premaknite ploščo na pravi položaj za izbrani pogled.
	Compression is less than 4.5 cm during calibration (Med umerjanjem je kompresija manj kot 4,5 cm)	Premaknite kompresijsko ročico za več kot 4,5 cm navzgor, da zaključite postopek umerjanja.
	FAST compression is engaged (Način kompresije FAST je aktiviran)	Deaktivirajte kompresijo FAST in namestite ploščo, ki je zasnovana za ta način.
	License is missing (Ni licence)	Ni licence, ki je potrebna za uporabo te funkcije. (To sporočilo je samo informativne narave. Ni uporabniških ukrepov.)

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga B: Sistemska sporočila in sporočila alarmov


Preglednica 26: Sistemska sporočila

Ikona	Sporočilo	Ukrep uporabnika
	Invalid detector calibration (Neveljavno umerjanje detektorja)	Namestite stojalo za povečavo za umerjanje male žarišne točke. Odstranite stojalo za povečavo za umerjanje velike žarišne točke.
	Invalid geometry calibration (Neveljavno umerjanje geometrije)	Ponovite umerjanje geometrije, preden poskusite slikati. (možnost Tomosinteza)
	Configuration file is missing (Manjka konfiguracijska datoteka)	Velja za servisno osebje.
	Waiting for Detector (Čakanje detektorja)	Ukrep ni potreben.
	System in Test Mode (Sistem v načinu preskušanja)	Velja za servisno osebje.
	Tube needs to be manually positioned (move to 0 degrees) (Cev je treba ročno premakniti (pomik na 0 stopinj))	Zavrtite ročico C na 0 stopinj.
	Tube needs to be manually positioned (move to -15 degrees) (Cev je treba ročno premakniti (pomik na -15 stopinj))	Zavrtite ročico C na -15 stopinj.
	Tube needs to be manually positioned (move to 15 degrees) (Cev je treba ročno premakniti (pomik na 15 stopinj))	Zavrtite ročico C na +15 stopinj.
	The Emergency Stop switch has been engaged. (Aktivirano je stikalno za zasilni izklop)	Obrnite stikala za zasilni izklop za četrt obrata, da jih ponastavite.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga B: Sistemska sporočila in sporočila alarmov

Preglednica 26: Sistemska sporočila

Ikona	Sporočilo	Ukrep uporabnika
	Compression too low for tomo reconstructions (Prenizka kompresija za tomografske rekonstrukcije)	Premaknite kompresijsko ročico za več kot 0,5 cm navzgor, da izvedete tomografske posnetke.


## B.3 Sporočila UPS



### Opomba

Uporabniški vodič za UPS je priložen sistemu. Glejte *Uporabniški vodič za UPS* za celotna navodila.

LCD na UPS prikazuje stanje napajanja.

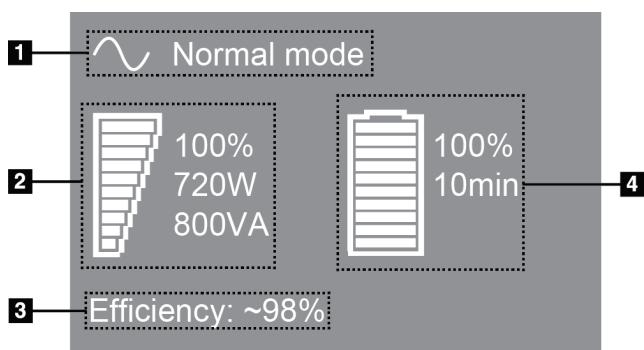

### Legenda slike

- Način UPS
- Obremenitev UPS
- Učinkovitost UPS
- Raven akumulatorja UPS

Slika 102: Prikazovalnik LCD na UPS

Če življenska doba baterije UPS poteče, se ikona načina spremeni, kot je prikazano. Obrnite se na serviserja za zamenjavo baterije.



## Priloga C Uporaba mobilnega sistema

Ta priloga opisuje sistem v mobilnem okolju.

### C.1 Pogoji za varnost in drugi previdnostni ukrepi

Za zagotavljanje, da bo sistem deloval v skladu s tehničnimi podatki, je zahtevan sprejemljiv, stabilen in čist vir izmeničnega napajanja. Če je na voljo, priključek na omrežno napetost zagotavlja najboljše delovanje. Če uporabljate mobilni generator, mora ta vzdrževati zahteve za vhodno moč med vsemi obremenitvami.



#### Opozorilo:

Radiacijski ščit ni odobren za mobilno uporabo in ni priložen. Proizvajalec vozila mora zagotoviti ustrezno zaščito.

---



#### Pozor:

Če priključek za omrežno napajanje ni na voljo, se omrežno napajanje lahko uporabijo mobilni viri napajanja z enako zmogljivostjo. (Glejte [Tehnični podatki za mobilno uporabo](#) na strani 178.) Pravilno delovanje sistema lahko zagotovite samo z nepreklenjenim sinusoidnim izmeničnim napajanjem po specifikacijah vhodne moči sistema in značilnostih obremenitve. Občasno mora vir napajanja dovesti 65 A pri 208 V za najmanj 5 sekund, in največji nepreklenjen tok 4 A. Napajanje mora biti sposobno prenesti obremenitev vsakih 30 sekund. Če pride do prekinitve mobilnega ali omrežnega napajanja, mora UPS zagotavljati obratovalno moč, navedeno zgoraj, za najmanj 4 minute. Delovna postaja za zajem in ogrodje potrebujeta napajanje iz ločenih namenskih tokokrogov. Uporaba brezprekinitvenega napajanja z aktivnim regulatorjem napetosti je priporočena na vseh tokokrogih. Pomožno napajanje iz vozila je zato treba dovajati po drugih tokokrogih. Električna napeljava mora biti preverjena da ustreza specifikacijam vhodne moči sistema in varnostnim zahtevam IEC 60601-1 po začetni namestitvi in po vsaki prenestitvi vozila.

---



#### Pozor:

Temperaturo in vlogo v vozilu je treba ves čas vzdrževati. Ne dovolite, da pogoji okolice presežejo navedene specifikacije, ko enota ni v uporabi.

---



#### Pozor:

Napetost se ne sme spremeniti za več kot  $\pm 10\%$ , ko rentgenska enota ali druga oprema (npr. gretje ali klima) deluje.

---

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga C: Uporaba mobilnega sistema

---



## Pozor

Za preprečevanje artefaktov:

- Pazite, da vozila ne parkirate blizu virov moči (npr. visokonapetostni vodi in transformatorji na prostem).
  - Pazite, da je mobilni generator, brezprekinitveno napajanje (UPS) ali stabilizator napetosti vsaj 3 m (10 čevljev) od najbližje točke premika detektorja slike.
- 

## C.2 Tehnični podatki za mobilno uporabo

Naslednje specifikacije sistema veljajo samo za mobilno rabo. Za vse druge specifikacije si oglejte zavihek [Tehnični podatki](#) na strani 163 (Specifikacije).

### C.2.1 Omejitev udarcev in vibracij

Meja vibracij

Največ 0,30 G (2 Hz do 200 Hz), merjeno na točki, kjer je sistem montiran v vozilo.

Meja udarcev

Največ 1,0 G (1/2 pulza sinusa), merjeno na točki, kjer je sistem montiran v vozilo. Priporočeno je zračno vzmetenje vozila.

### C.2.2 Okolje v vozilu

#### Obratovalno okolje

Temperaturno območje

20 °C (68 °F) do 30 °C (86 °F)

Razpon relativne vlažnosti

20 % do 80 % brez kondenzacije

#### Neobratovalno/transportno okolje

Temperaturno območje

10 °C (50 °F) do 35 °C (95 °F) za največ 12 ur

10 °C (50 °F) do 30 °C (86 °F), neomejeno

Največja hitrost spremembe temperature

< 10 °C/h

Razpon relativne vlažnosti

10 % do 80 % brez kondenzacije

## C.3 Električni priključek

### C.3.1 Ogrodje

Napajalna napetost	200/209/220/230/240 V~ ±10 %
Napajalna impedanca	Največja impedanca voda ne sme presegati 0,20 ohm za 208/220/230/240 V~, 0,16 ohm za 200 V~
Napajalna frekvenca	50/60 Hz ± 5 %
Povprečni tok v 24 urah	< 5 A
Vršni tok linije	4 A (največ 65 A za < 3 sekund)

### C.3.2 Delovna postaja za zajem

Napajalna napetost	100/120/200/208/220/230/240 V~ ± 10 %
Napajalna frekvenca	50/60 Hz ± 5 %
Poraba električne energije	< 1,000 W


# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga C: Uporaba mobilnega sistema

## C.4 Priprava sistema za transport


Pred transportom izvedite naslednje korake:

1. C-roko zavrtite na 0 stopinj (položaj CC).
2. C-roko spustite na najnižji položaj.
3. Izklopite sistem prek uporabniškega vmesnika.
4. Miško postavite na pladenj s tipkovnico.
5. Zaklenite pladenj s tipkovnico (glejte spodnje slike):
  - a. Zaprite pladenj.
  - b. Poiščite zaklopni gumb pod pladnjem.

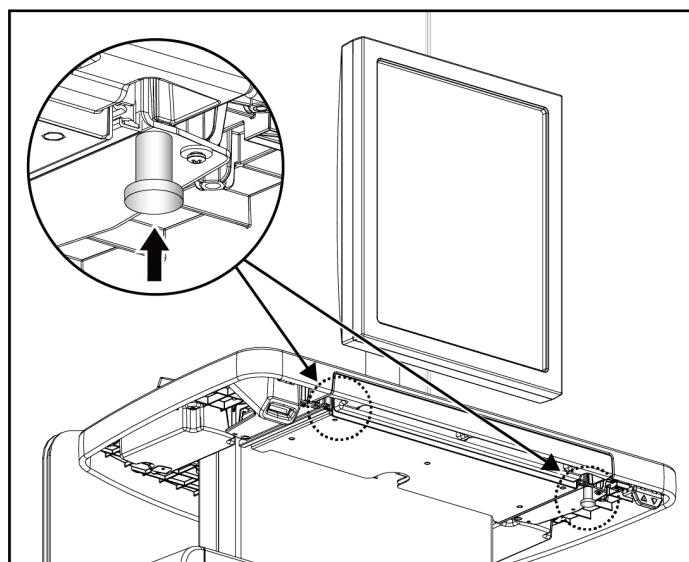


Slika 103: Zaklepni gumb za pladenj s tipkovnico (desna ali leva stran)

- c. Zaklepni gumb obrnite za 90°, dokler se ne zaklene. Položaj A na spodnji sliki prikazuje zaklenjen položaj.

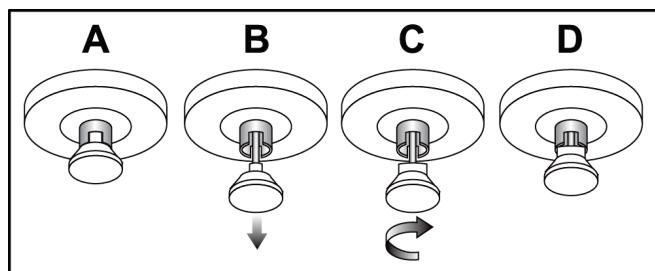


Slika 104: Sprostitev zaklepa pladnja iz zaklenjenega (A) v odklenjeni (D) položaj

- Zaklenite vrtljivi zaslon s pomočjo gumbov (glejte naslednje slike).

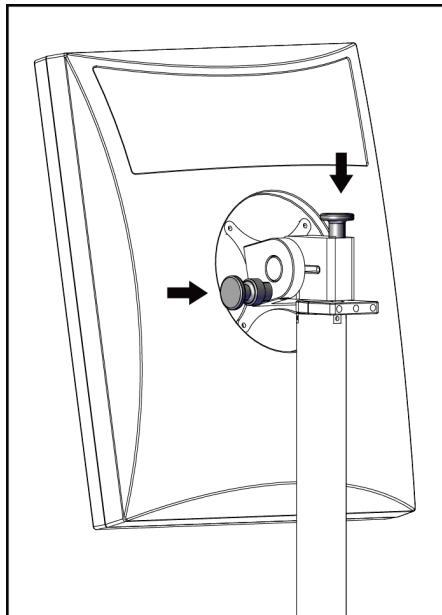

Slika 105: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije I)

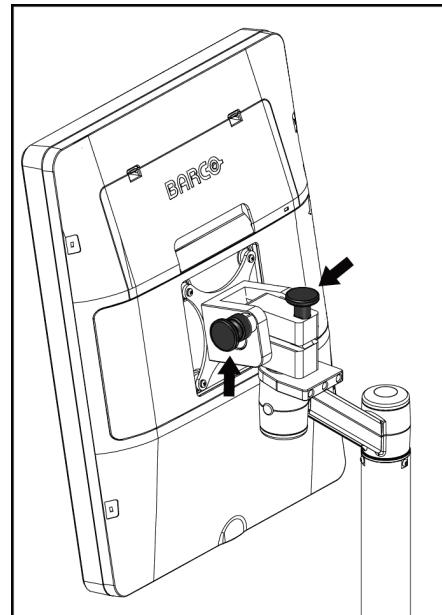

Slika 106: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije II)


- Delovno površino spustite na najmanjšo višino.
- Odstranite vse dodatke sistema.
- Vse dodatke shranite na varno.

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga C: Uporaba mobilnega sistema


## C.5 Priprava sistema za uporabo

1. Odklenite pladenj tipkovnice:
  - a. Poiščite zaklopni gumb pod pladnjem.
  - b. Povlecite gumb navzdol.
  - c. Gumb zavrtite za 90°. V tem položaju bo zapah odprt. Položaj D na naslednji sliki prikazuje odklenjeni položaj.

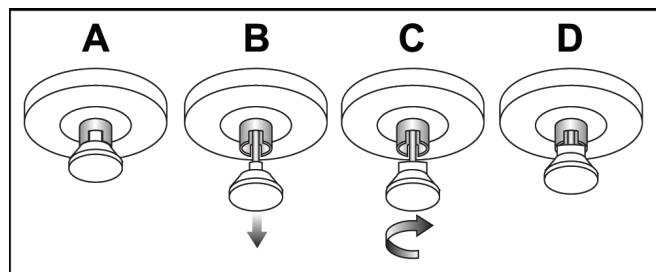


Slika 107: Sprostitev zaklepa pladnja iz zaklenjenega (A) v odklenjeni (D) položaj

2. Po potrebi izvlecite pladenj.
3. Če uporabljate mobilno delovno postajo za univerzalni zajem slike, odklenite vrtljivi zaslon (glejte naslednje slike).

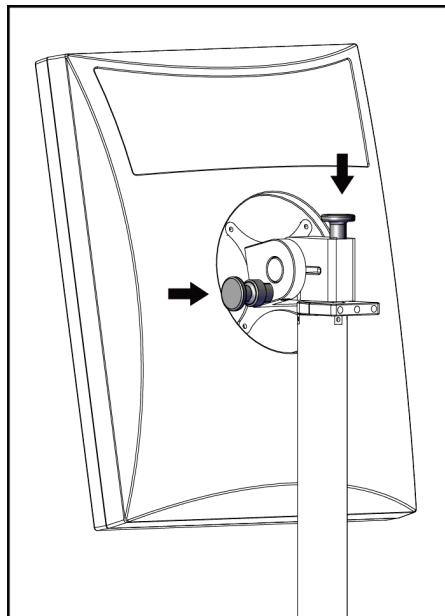

Slika 108: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije I)

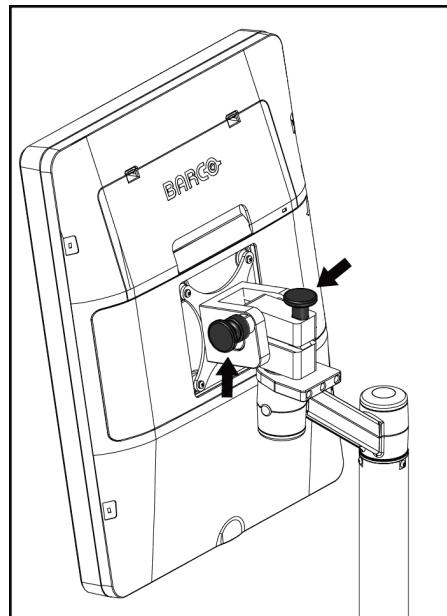

Slika 109: Zaklepni gumbi vrtljivega monitorja na mobilni univerzalni delovni postaji za zajem (serije II)

## C.6 Preizkus sistema po transportu

### C.6.1 Preskusi krmilnih elementov in delovanja mobilnega sistema

Za preskus mehanske integritete mobilnega sistema izvedite preskuse krmilnih elementov in delovanja mobilnega sistema. Glejte [Izvedba funkcionalnih testov](#) na strani 38.

- Kompresija gor/dol
- Sprostitev kompresije
- Vrtenje ročice C
- Ročica C gor/dol
- Preglasitev kolimatorja
- Luč za svetlobno polje
- Sistem premika plošč
- Stikala za zasilni izklop

Preskuse krmilnih elementov in delovanja mobilnega sistema izvedite pri vsaki prenestitvi.

### C.6.2 Nadzor kakovosti za mobilne sisteme

Za preskus delovanja mobilnega sistema izvedite preskuse nadzora kakovosti:

- Ocena artefaktov
- Meritev SNR/CNR
- Meritev slike fantoma
- Debelina kompresije

Preskuse nadzora kakovosti mobilnega sistema izvedite pri vsaki prenestitvi.



## Priloga D Informacije o odmerku

### D.1 Preglednice odmerkov EUREF

#### Opombe



Te informacije veljajo samo za Evropsko unijo.

Naslednje vrednosti so za privzete preglednice odmerkov.

Naslednje preglednice prikazujejo tipične odmerke pri delu s sistemom v načinu 2D in BT. Vse vrednosti odmerkov imajo toleranco  $\pm 30\%$ . Preglednice upoštevajo postopke iz dokumenta *Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti presejanja in diagnostike raka dojk, četrta izdaja: razdelek 2a.2.5.1 Dozimetrija, in Priloga 5:Postopek za določanje povprečnega glandularnega odmerka.*

Preglednica 27: 2D-odmerek (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filter	Odmerek EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Preglednica 28: BT-odmerek (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filter	Odmerek EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

Priloga D: Informacije o odmerku

---

Preglednica 29: CEDM-odmerek (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filter	Odmerek EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

## D.2 preglednica EUREF CNR

---



### Opombe

Te informacije veljajo samo za Evropsko unijo.

Naslednje vrednosti so za privzete preglednice odmerkov.

---

V naslednji preglednici so prikazane značilne vrednosti CNR ob uporabi sistema s programom Hologic Clarity HD™ ali v načinu slikanja s standardno ločljivostjo BT 15. Vse vrednosti CNR imajo toleranco  $\pm 25\%$ . Podatki v preglednici so bili ustvarjeni s postopkom, opredeljenim v dokumentu *Evropski protokol za nadzor kakovosti fizikalnih in tehničnih vidikov sistemov za digitalno tomosintezo dojk: razdelek 2.4 Delovanje AEC*.

Fantom	Hologic Clarity HD	Standardna ločljivost
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

## Slovarček

### ACR

American College of Radiology (Ameriški kolegij za radiologijo)

### AEC

Samodejni nadzor osvetlitve

### BT

Tomosinteza dojk. Postopek slikanja, ki podaja informacije o dojkah v treh dimenzijah

### CEDM

Digitalna mamografija s kontrastom

### C-View

Licenčna funkcija podjetja Hologic, pri katerem se digitalni mamogram (DM) ustvari iz podatkov, zajetih med slikanjem s tomosintezo dojke (BT)

### Čakanje

Ukrep, s katerim tehnik označi sliko, če ni prepričan v kakovost slike (slike na čakanju morajo biti sprejete ali zavrnjene pred zaključkom postopka)

### DBT

Digitalna tomosinteza dojk

### DICOM

Standard Digital Imaging and Communications in Medicine (digitalno slikanje in komunikacije v medicini)

### DM

Digitalna mamografija (2D)

### EMC

Elektromagnetna združljivost

### FDA

Ameriški urad za hrano in zdravila, Food and Drug Administration

### Intelligent 2D

Licenčna funkcija podjetja Hologic, pri katerem se visokoločljivi digitalni mamogram (DM) ustvari iz podatkov, zajetih med slikanjem s tomosintezo dojke (BT) v visoki ločljivosti.

### I-View

Licenčna funkcija za 2D digitalno mamografijo s kontrastom

### Kolimator

Naprava na koncu rentgenske cevi, ki nadzoruje območje slikanja z rentgenskim žarkom.

### Konvencionalna mamografija

Rentgenske slike pogledov za presejanje in diagnostiko z eno projekcijo

### MPPS

Izvedeni korak postopka v načinu

### MQSA

Zakon o standardih kakovosti v mamografiji v ZDA, Mammography Quality Standards Act

### Mreža

Element v digitalnem sprejemniku slike, ki zmanjša razpršitev sevanja med slikanjem.

### Obvestilo

Opombe in komentarji na sliko se posredujejo med delovnimi postajami za diagnostični pregled, delovnimi postajami tehnikov in delovnimi postajami za zajem

### Opombe

Grafične ali besedilne oznake na sliki označujejo območja interesa.

### PACS

Sistem za arhiviranje in komunikacijo slik, Picture Archiving and Communications System.

Računalniški in omrežni sistem, ki prenaša in arhivira digitalne medicinske slike.

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

Slovarček

---

## **Plošča FAST**

Plošča s povsem samodejnim, samonastavlјivim nagibom

## **Projekcijska slika**

Ena od skupine tomosintežnih slik dojke, izvedenih pri različnih kotih projekcije, ki se uporablja za končno rekonstruirano sliko.

## **Reklamacija**

Samodejno odstranjevanje slik bolnikov in povezanih informacij, ki omogoča shranjevanje novih slik bolnikov.

## **RF**

Radiofrekvenčno

## **ROI**

Preiskovano območje, Region of Interest

## **SID**

Razdalja od izvora do slike

## **Sprejemnik slike**

Sklop detektorja rentgenskih žarkov, mreže za zmanjšanje razpršitve in pokrova iz ogljikovih vlaken

## **Tomosinteza**

Postopek slikanja, ki združuje več slik dojke, posnetih pri različnih kotih. Tomosinteze slike je mogoče rekonstruirati, da prikazujejo žariščne ravnine (rezine) v dojki.

## **UDI**

Program ameriškega urada FDA za edinstvene identifikatorje naprav (UDI). Več informacij najdete na

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

## **UPS**

Brezprekinitveno napajanje

## **USB**

Univerzalno zaporedno vodilo

## **Indeks**

### **A**

adcionar  
nov bolnik - 57

pogled - 72  
postopek - 70

alarmi - 173

análise  
slike - 92  
zavrnjene slike - 85

arhiv - 77

### **B**

braço em C  
krmilni elementi in kazalniki - 28, 30  
reže za dodatno opremo - 107  
samodejno vrtenje - 45, 47  
vrtenje in premikanje - 40  
zasloni - 29  
brezprekinitveno napajanje - 176  
brisanje bolnika - 61

### **C**

colimador  
preglasitev - 48  
compressão  
krmilni elementi in zasloni - 29  
Način kompresije FAST - 117  
tehnični podatki - 168  
compressores  
kompresija - 114  
namestitev - 116  
odstranjevanje - 116  
premik - 29, 49, 66  
premik na nov položaj - 66  
Controlo de Exposição Automático  
gumbi - 29  
Položaj senzorja - 29  
controlos  
kazalniki - 27  
kompresija - 31  
luč za svetlobno polje - 48  
nožna stikala, AWS - 31

preglasitev kolimatorja - 48  
ročica C - 30, 31  
ročna kolesa - 29  
sistem - 27  
Stojalo cevi ogrodja - 28  
zavora kompresije - 39

### **D**

delovni seznam, poizvedba - 63  
disjuntor  
Ogrodje - 27  
dispositivo de mira de ampliação  
namestitev in odstranjevanje - 121  
poravnava - 123  
uporaba - 122  
dispositivos de saída  
izhod po meri - 76  
izhodne skupine - 96  
dodatna oprema - 107  
namestitev na ročico C - 107  
pripomočki s križcem - 121  
stojalo za povečavo - 119  
ščitniki za obraz - 108

### **E**

ecrã  
čiščenje - 134  
debelina - 29  
izbor vrste slik - 95  
raven okna - 93  
sila kompresije - 29  
slika predogleda - 81  
ecrã administração  
gumb skrbnik - 63  
zaslon o sistemu (delovna postaja za zajem) - 142  
ecrãs  
dodaj novega bolnika - 57  
dodaj pogled - 72  
filtriraj bolnikove podatke - 61  
poizvedba - 63  
Select Function to Perform (Izberite funkcijo, ki jo želite izvesti) - 51  
slika predogleda - 81  
editar

# Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions

## Indeks

---

- informacije o bolniku - 58
- pogled - 73
- Estação de Trabalho de Aquisição
  - vzdrževanje - 134
  - zaslon o sistemu (delovna postaja za zajem) - 142
- expozição
  - parametri - 82
  - tehnike, nabor - 82
- F**
  - filtriraj, možnosti podatkov - 61
  - funkcija, izberite za izvedbo - 51
- G**
  - gerir
    - izhodne skupine - 75
  - glava cevi, prikazovalnik - 29
  - gumb Vsadek prisoten - 66
  - gumb za vklop računalnika - 27
  - gumb za vklop/izklop - 27
  - Gumb za vklop/izklop - 27
  - gumbi za premik plošč - 29
- I**
  - images
    - izhodne možnosti - 96
    - način zajema - 82
    - orodja za pregled - 75, 93
    - predogled - 81
    - pregled - 92
    - shranjevanje - 83, 149
    - sprejmi - 83, 85, 149
    - zavrni - 83
  - informacije o odmerku - 185
    - preglednice odmerkov EUREF - 185
  - instalar
    - kompresijske plošče - 116
    - konvencionalni ščitnik za obraz - 110
    - pripomoček s povečevalnim križcem - 122
    - pripomoček z lokalacijskim križcem - 121
    - Stojalo za povečavo - 119
    - uvlečni ščitnik za obraz - 108
  - Intelligent 2D - 5
  - I-View
- informacije o bolniku - 58
- izguba podatkov - 15
- izhod po meri - 76
- izhodne skupine, izbira - 75
- izhodne skupine, upravljanje - 96
- izhodni podatki na zahtevo - 77
- izhodni podatki, na zahtevo - 77
- izjava o informacijski varnosti - 9
- izjava, informacijska varnost - 9
- izklop sistema - 50
- K**
  - kalibracije, izvedi - 51
  - kazalniki - 27
  - klinični postopki - 125
  - kontaktne plošče - 114
  - kontrastni 2D-postopek
    - nastavitev 2D-kontrasta - 103
  - konvencionalni ščitnik za obraz, namestitev - 110
- L**
  - lâmpada do campo de luz
    - uporaba - 127
  - laserski tiskalnik na film, zahteve za izolacijo - 15
  - lokacije oznak - 23
  - lokalizacija igle - 129
  - lokalizacijske plošče - 115
- M**
  - manutençao
    - splošno - 133
  - mednarodni simboli - 10
- N**
  - Način kompresije FAST - 117
  - načini zajema - 82
  - napake - 173
  - nastavitev kontrasta - 103
  - nožna stikala, AWS - 31
- O**
  - Odjava - 64
  - odprt postopek bolnika - 57
  - opozorila, previdnostni ukrepi in obvestila - 15

opredeljeno - 11  
opravila za nadzor kakovosti, izvajanje - 51  
orodja, pregled slike - 93

**P**

paciente  
  brisanje - 61  
  dodaj - 57  
  filtriraj - 61  
  odpiranje - 57  
  položaj - 127  
  ščitnik za obraz - 108  
  urejanje informacij - 58  
plošče za povečavo - 114  
pogledi za premaknjen vsadek - 72  
poizvedba delovnega seznama - 63  
pošiljanje slike na izhodne naprave - 96  
potek dela, standardni - 125  
predpogoji za uporabo sistema - 7  
premik plošče - 49, 66  
preskusi funkcionalnosti - 38  
  Stikalo za zasilni izklop - 19, 50  
pripromoček s povečevalnim križcem, namestitev  
  in odstranjevanje - 122  
procedimentos  
  dodaj - 70  
protetor facial retrátil  
  namestitev - 108  
  uporaba - 109

**R**

raio x  
  kolimirana polja - 48  
raven okna - 93  
remover  
  kompresijske plošče - 116  
  konvencionalni ščitnik za obraz - 110  
pogled - 72  
pripromoček s povečevalnim križcem - 122  
pripromoček z lokalizacijskim križcem - 121  
Stojalo za povečavo - 119  
  uvlečni ščitnik za obraz - 108  
requisitos  
  nadzor kakovosti - 8  
  potrebna znanja - 7

usposabljanje - 8

**S**

samodejno obešanje, samodejno povezovanje - 145  
samodejno vrtenje - 45, 47  
segurança  
  izguba podatkov - 15  
  poškodba opreme - 15  
  sevanje - 15  
  splošne informacije - 15  
selecionar  
  izhodne skupine - 75  
  parametri slikanja - 82  
separadores  
  filter, stolpec - 62  
sila kompresije, razpon - 29  
Sistem premika plošč - 49, 66  
sistema  
  krmiljenje napajanja - 27  
  opis - 13  
  skrbništvo - 139  
  sporočila - 174  
  zmožnosti - 3  
sistema móvel  
  preskus po transportu - 183  
  priprava za uporabo - 182  
  tehnični podatki - 178  
  varnost - 177  
slika na čakanju, sprejmite ali zavrnite - 85  
sporočila in alarmi - 173  
sprejmi slike - 83, 85, 149  
sprejmi zavrnjene slike - 85  
Stikalo za zasilni izklop - 19, 27, 28  
  preskus funkcionalnosti - 38  
stojalo cevi, krmilni elementi in kazalniki - 28  
Stojalo za povečavo - 119  
  namestitev in odstranjevanje - 119

**Š**

ščitnik za obraz - 108

**T**

tehnična podpora - 9  
tehnična podpora Hologic - 133  
tehnični podatki - 163

# **Uporabniški priročnik za sistem 3Dimensions**

## **Indeks**

---

elektrika - 166  
tiskanje - 79  
točkovne kontaktne plošče - 114

## **U**

uporabniški profili - 7  
uporabniški vmesnik - 51

## **V**

varnost pred sevanjem - 15  
view

    dodaj - 72  
    urejanje - 73

Vrtenje MLO - 47

## **Z**

zahteve za nadzor kakovosti - 8  
zahteve za usposabljanje - 8  
zajem slik - 83  
zaslon o sistemu (delovna postaja za zajem) - 142  
zaslon postopek - 64  
zaslon s predogledom slike - 81  
zavihek film - 95  
zavihek filter - 62  
    druge funkcije - 62  
zavihek generator, nabor tehnik - 82  
zavihek Obvestila - 95  
zavihek opombe - 95  
zavihek ROI (Preiskovano območje) - 95  
zavihek stolpci - 63  
zavrnli slike - 83





Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1 800 447 1856

Kontakt za Brazilijo: Imex Medical Group do Brasil  
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
[www.imexmedicalgroup.com.br](http://www.imexmedicalgroup.com.br)

EC | REP

Hologic BVBA  
Da Vincielaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

CE  
0044